V1.8 - CONTROLE UNIQUE AVANT COMMANDE - NON LIBERE
But : verifier ce que le logiciel ne peut pas certifier sur les deux C05.
Responsable des gestes : utilisateur. Aucun flash/debug, achat ou soudure.

1. HORS TENSION : debrancher toutes les alimentations du banc concerne.
Ne pas deplacer les fils/modules valides. Ne jamais poser un outil conducteur
sur une carte alimentee. Arreter si le controle impose de debrancher le montage.

2. IMPRIMER les deux gabarits suivants a 100%, sans ajustement. Les barres
horizontale ET verticale doivent mesurer 100mm. Noter le resultat pour chaque
TR2. Vue dessus seulement : pas de miroir. Approcher sans appuyer sur les
composants ; aucune broche ne doit etre pliee pour correspondre au papier.
Controler CN7/8/9/10, CN12 males66/67/68/69, trous et espaces aux fixations.
Critere : tous alignes sans deplacement/force ; C05 confirme sur les deux.
Le papier ne valide pas l'epaisseur ni la hauteur des connecteurs.

3. G = dessus PCB Nucleo -> dessous futur shield. Si des connecteurs temoins
EXACTS sont deja disponibles, constater leur emboitement naturel sans force,
sans fabriquer ni serrer une fausse carte. Sinon noter NON MESURABLE :
ne pas acheter de composant pour cette seule verification.
Donner G et precision/methode, ainsi que les jeux aux plastiques et queues.
Intervalle nominal J5 : 10,91..13,05mm ; aG11, jeu seulement0,09mm.
Ce n'est pas un intervalle de securite avec tolerances. Accepter seulement
jeu positif au pire des incertitudes et engagement dans3,68..6,35mm.
Ne pas remesurer pointe8,22/corps2,40 ou entraxeMKI15,2 deja acquis.

4. MODULES/ACCES : confronter leurs contours et fixations au gabarit,
notamment MKI et Click/zone isolee. USB ST-LINK branche, CN15, SD extractible,
RS485/outil et nappe doivent avoir un passage qui peut etre ajuste dans le
PETG sans decouper le shield. Ne pas retirer/reinserer une SD sous tension.
USER : verifier un couloir au vrai B1 hors shield pour un acces direct protege ;
RESET reste hors de ce couloir. Pas de poussoir complexe, ni nouvel appui de force.


5. LED : seulement si une observation sans toucher ni contraindre le banc est
possible, conserver la fiche ST-LINK et confronter la vue laterale horizontale
a un gabarit OPAQUE tenu independamment au niveau G. Ne pas couvrir les LEDs.
Identifier LD1 verte/LD2 bleue/LD3 rouge depuis une MEME zone de vue, distinctes
des voyants ST-LINK/alimentation. Confronter MKI/retenue/nappe au trajet.
Sans G connu ou modele realiste, noter NON VERIFIE ; pas de pseudo-validation.

UN SEUL RETOUR SUFFIT (texte) :
001/002 : C05 et gabarit OK/ecart ; G+precision ou NON MESURABLE ;
MKI/Click/fixations+ports OK/ecart ; 3LED et couloir USER OK/non verifie/ecart.
Si un point n'est pas accessible sans risque, ne pas insister : le signaler.
Les deux pages historiques suivantes sont reutilisees sans changer leur echelle.
Leurs anciennes mentions de mission documentaire ne demandent aucun autre geste.

TR2 V1.4 - TR2-001 C05 - VUE DESSUS / SUPERPOSITION

NE PAS COMMANDER - C05 et empilage Zio encore NON VERIFIES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.

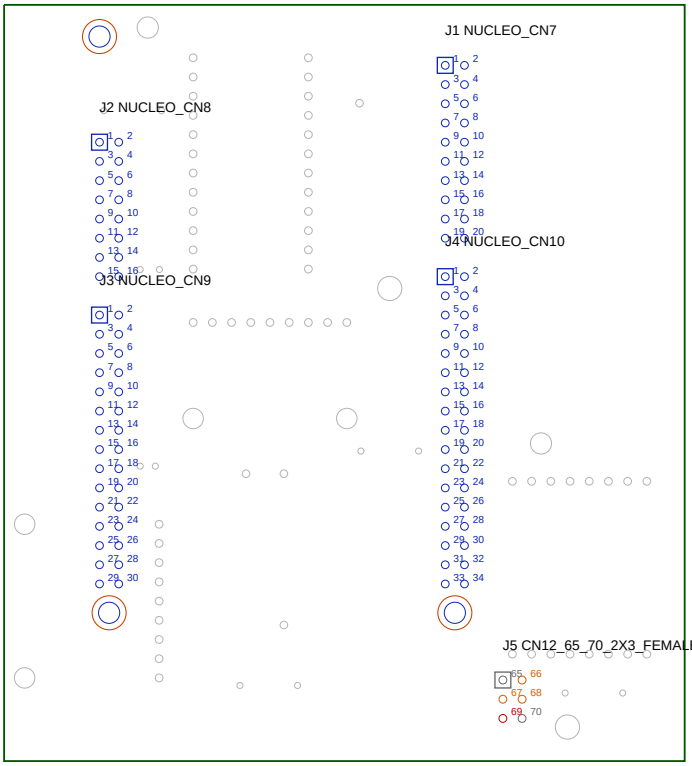

Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

J5 : rouge69/DE ; orange66/67/68 males ; gris65/70 vides. Cercles ancrage : tete4,5mm.

J5 FEM2x3 dessous : local5=69/PG4/DE ; autresNC. Males66/67/68/69,65/70 vides.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 en quinconce ; emboitement naturel Zio/J5 a verifier.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

G Zio naturel : ..... mm ; pointe8,22/corps2,40 deja acquis, ne pas remesurer.

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.


---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm

TR2 V1.4 - TR2-002 C05 - VUE DESSUS / SUPERPOSITION

NE PAS COMMANDER - C05 et empilage Zio encore NON VERIFIES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.

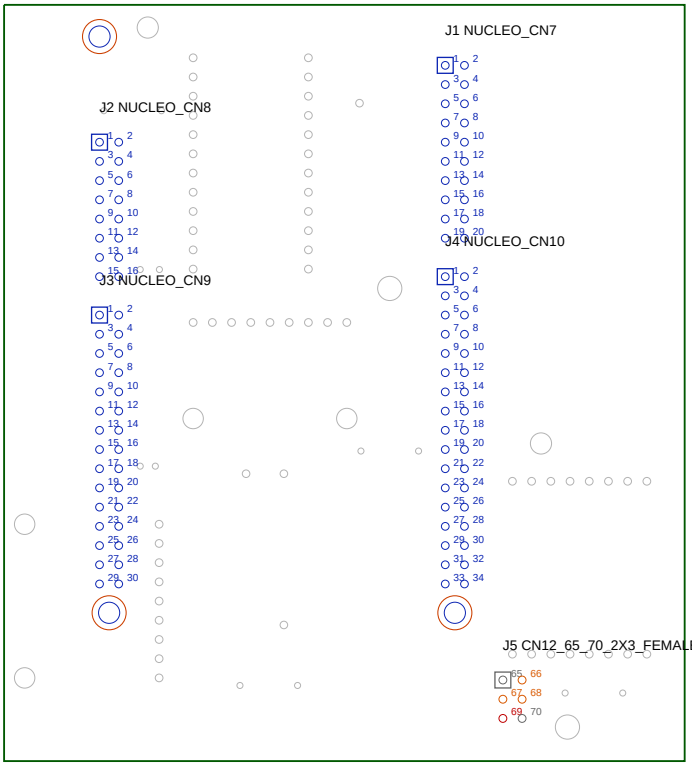

Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

J5 : rouge69/DE ; orange66/67/68 males ; gris65/70 vides. Cercles ancrage : tete4,5mm.

J5 FEM2x3 dessous : local5=69/PG4/DE ; autresNC. Males66/67/68/69,65/70 vides.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 en quinconce ; emboitement naturel Zio/J5 a verifier.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

G Zio naturel : ..... mm ; pointe8,22/corps2,40 deja acquis, ne pas remesurer.

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.

---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm