TR2 V1.5 — contrôle futur, 1/2
Secteurs à inspecter, aucun centre LED/USER inventé

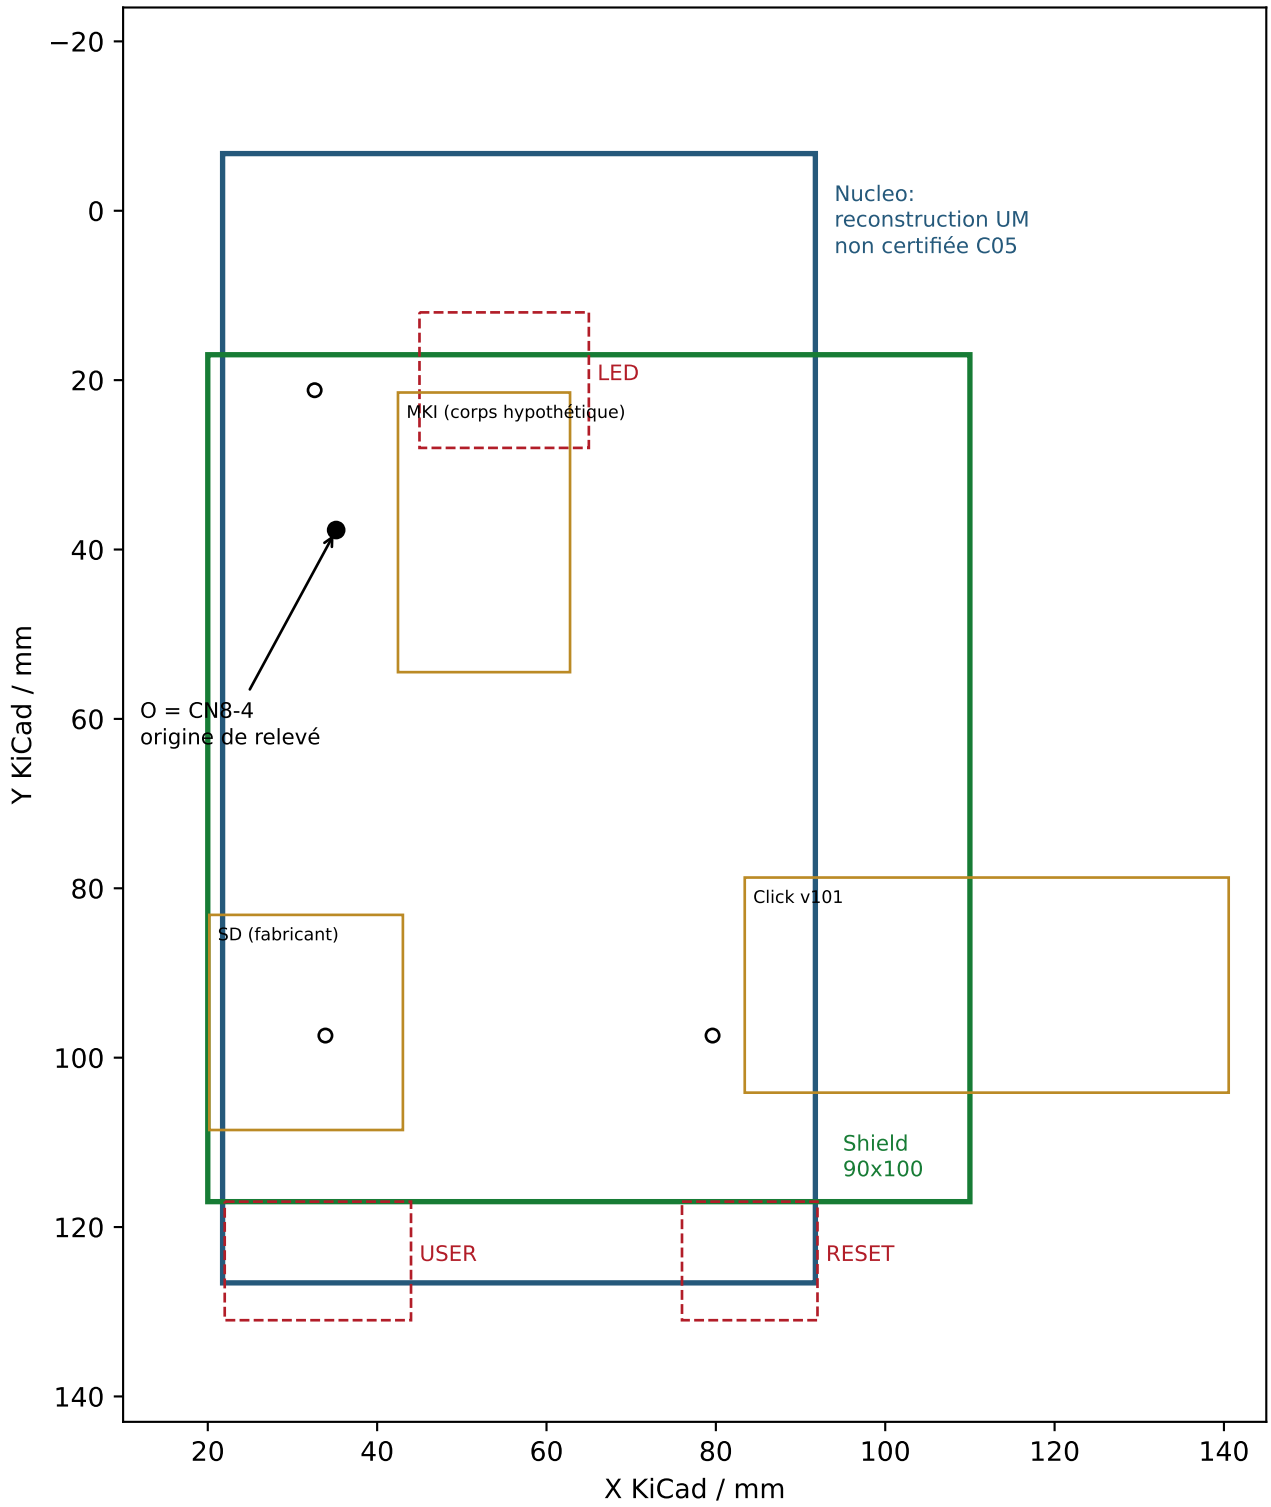

1. Bancs hors tension, sans démontage/câblage sous cette mission.
2. Une photo dessus de chaque C05, orthogonale avec règle dans le plan PCB.
   Repérer CN8-4, LD1/2/3, B1 USER et B2 RESET.
3. Relever les centres par rapport à O (axes du plan), puis hauteurs au PCB.
   LED: surface émissive; USER: capuchon en place, pas le seul corps du switch.
4. Comparer le gabarit PCB V1_4 à100% sur les deux cartes.
   Ne pas déduire un ajustement de cette page: ce plan n’est pas le gabarit de perçage.

TR2 V1.5 — contrôle futur, 2/2
Une série groupée de mesures utiles, pas de nouvelle campagne

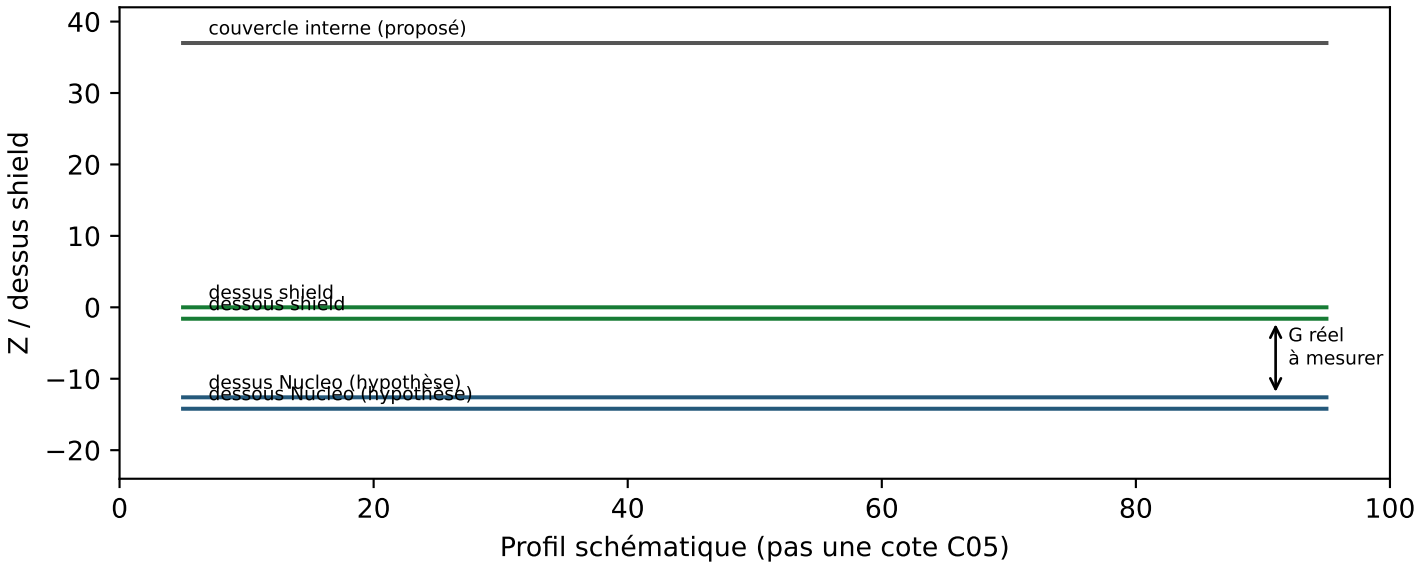

A — Une vue de profil avec échelle: G naturel Zio quand connecteurs témoins disponibles,
aucune force ni serrage pour compenser. Confirmer corps/queues et composants.
G exemple11,00 => jeu J5 seulement0,09; ce n’est pas une cote acceptée.

B — Même série: hauteurs émissives LD1/2/3 et B1 USER. Si course B1 inconnue,
identifier sa référence ou relever hors tension repos/appui: pas de force arbitraire.
Le poussoir ne sera coupé/réglé qu’avec jeu, butée et effort admissible connus.

C — Une photo dessus/profil MKI et Click, connecteurs et révision lisibles.
Relever seulement enveloppes/hauteurs qui dépassent les réservations du plan.
Contrôler les appuis d’étriers, l’IDC et les zones de composants/isolement.

D — Photos de CN15 et ST-LINK avec fiches réellement prévues, dimensions hors-tout
de leur surmoulage; dégagement pour insertion/retrait et rayon de câble.
Vérifier extraction SD/poussée/doigts par la trappe et outil du bornier.

E — Nappe d’origine: fiche, sens de départ et hauteur. Prévoir serre-nappe sur boîtier,
jamais sur capteur/Click. Pas de contact avec GND2 ni pont métallique d’isolement.

Acquis À NE PAS REFAIRE: CN12 mâles66/67/68/69, pointe8,22 et plastique2,40mm;
entraxe MKI15,2mm et GND déjà identifiés. Rien à flasher ni à écrire sur SD/FRAM.

Ces actions sont une liste pour une intervention ultérieure autorisée.
Aucune manipulation n’est demandée maintenant. Si un connecteur témoin manque,
ne pas acheter ou démonter un banc: signaler l’indisponibilité. Après retour des cotes,
placer réellement LED/B1/USB, tester les trajets et décider toute découpe AVANT PCB.