


Монтаж направляющих

Разметка и установка оснований соединительного профиля под сотовый поликарбонат 6 мм. 13 шагов: от проверки стропил до замеров для резки листов. По направляющим потом выставляются бруски обрешётки.

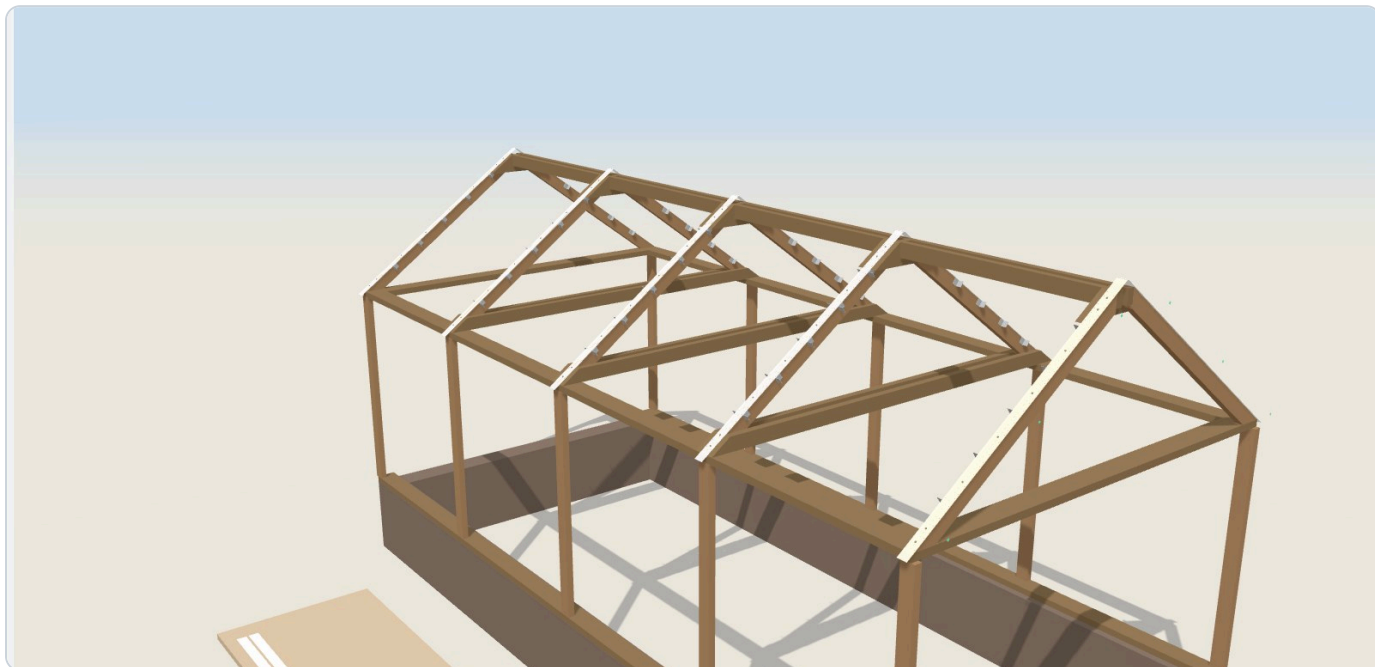

Длина направляющей

1800 мм

Верхний конец

5–10 мм до оси конька

Отверстие в направляющей

6 мм, сверлить только пластик

Нижний конец

на 48 мм за торец стропила

Положение

по оси стропила, ±1 мм

Крепёж на одну направляющую

8 саморезов Pz 4×50 + шайба M5

Отметки отверстий от нижнего конца направляющей, мм

105 · 185 · 465 · 745 · 1025 · 1305 · 1585 · 1665

Порядок

крайние стропила → шнур вдоль карниза → средние стропила



Анимация всех шагов

Наведите камеру телефона на код — откроется объёмная анимация монтажа с пояснениями к каждому шагу.

<https://raw.githack.com/lordrubano/teplica-6000x2850/claude/desktop-version-fea894/montazh/napravlyayushchie/index.html>

Что нужно для работы

Материалы

- Основание соединительного профиля («база»), 6 м — 4 шт. Выйдет 10 кусков по 1800 мм и 2 в запас.
- Крышка профиля — один короткий кусок для пробы, от запасного.
- Саморез по дереву жёлтый Pz 4×50, потайная головка — 90 шт.
- Шайба плоская M5 — 90 шт.

Крепление

- Шуруповёрт с ограничением усилия.
- Бита PZ2 — 2 шт. Бита PH2 с этих саморезов срывается.

На случай неровного стропила

- Рубанок.

Резка и сверление

- Ножовка по металлу с мелким зубом или лобзик с пилкой по металлу.
- Нож — зачистить заусенцы.
- Сверло 6 мм по металлу или по дереву — 2 шт.
- Козлы или стол — резать и сверлить хлысты на земле.

Разметка и проверка

- Рулетка 5 м, угольник, правило 2 м.
- Шнур 10 м и 2 небольшие трубины.
- Мел, карандаш по дереву, тонкий маркер по пластику.

Для работы наверху

- Стремянка.

Условия

- Работать при плюсовой температуре и без сильного ветра.
- Направляющие резать и сверлить на земле, на козлах. Сверлить только пластик: в дерево саморез идёт сам.
- Саморез затягивать до касания шайбы. Пластик вокруг не должен продавливаться.


Остановиться и сообщить владельцу, если

- на стропиле горб или впадина больше 3 мм и рубанком не исправить;
- стропило отходит от шнура поперёк ската больше чем на 3 мм;
- у эталона верхний конец не попадает в 5–10 мм до оси конька;
- пробная крышка не защёлкивается поверх саморезов с шайбами;
- отметка попадает на уголок или болт и сдвиг на 30–50 мм не помогает.


Что изменено относительно проекта (редакция 8.0)

- Порядок: сначала направляющие, по ним бруски. В проекте наоборот. Решение владельца 28.09.2026.
- Крепёж: саморез 4×50 с шайбой M5 вместо 4,8×60 — по наличию. Отверстие 6 мм.
- 8 саморезов на направляющую, все между рядами уголков и не ближе 60 мм к торцам стропила: саморез направляющей не должен встретить саморезы уголков.

Где лежит направляющая и куда идут саморезы

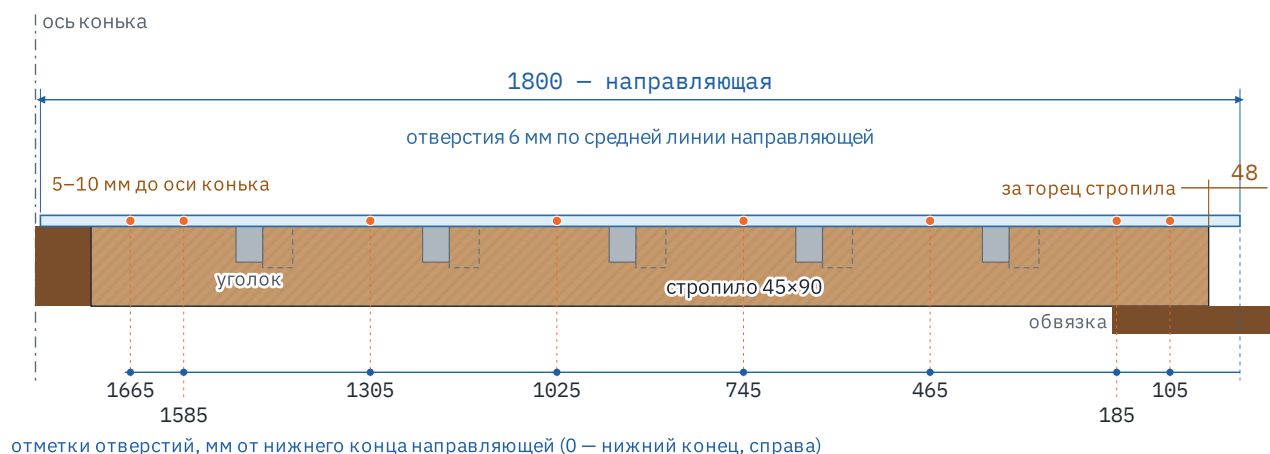


Вид сбоку, скат развёрнут в линию, высоты увеличены. Пунктир — места будущих брусков. Отметки отверстий — от нижнего конца направляющей. Все саморезы стоят между рядами уголков; крайние — примерно в 60 мм от торцов стропила. Уголки по проекту: 280 · 560 · 840 · 1120 · 1400 мм от верхнего конца стропила.

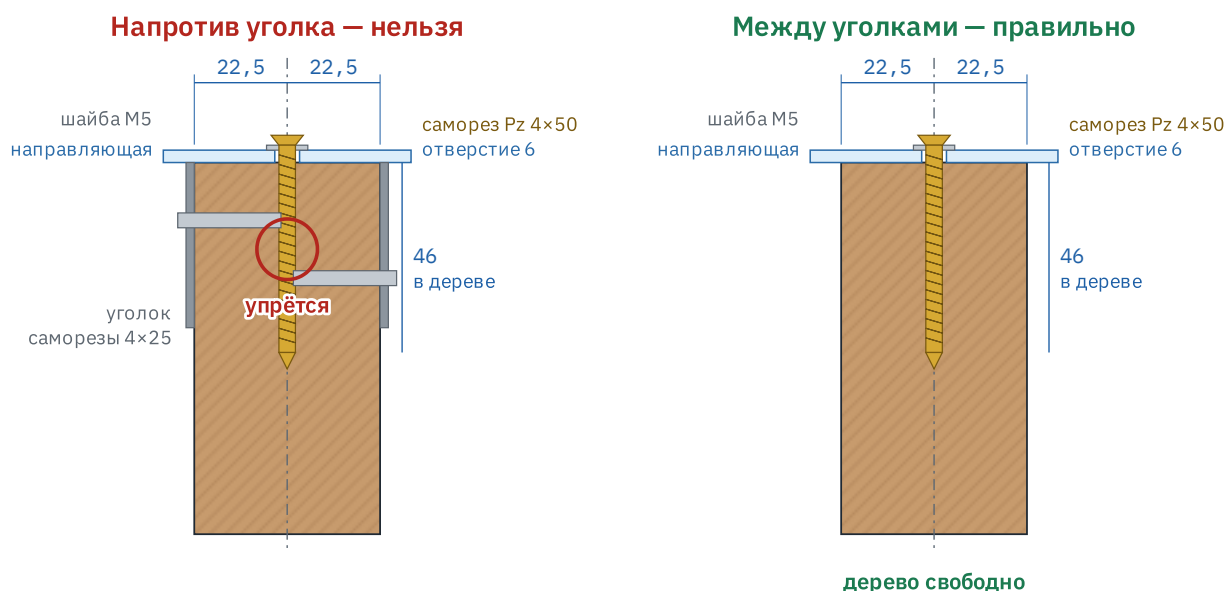

Разрез поперёк стропила 45×90. Саморез направляющей идёт вертикально по оси и входит в дерево на 46 мм. Саморезы уголков вкручены сбоку и доходят почти до оси — поэтому напротив уголка саморез направляющей ставить нельзя. Отверстие 6 мм под саморез 4 мм даёт пластику ход ± 1 мм при нагреве.


Шаг 1 Пометить стропила

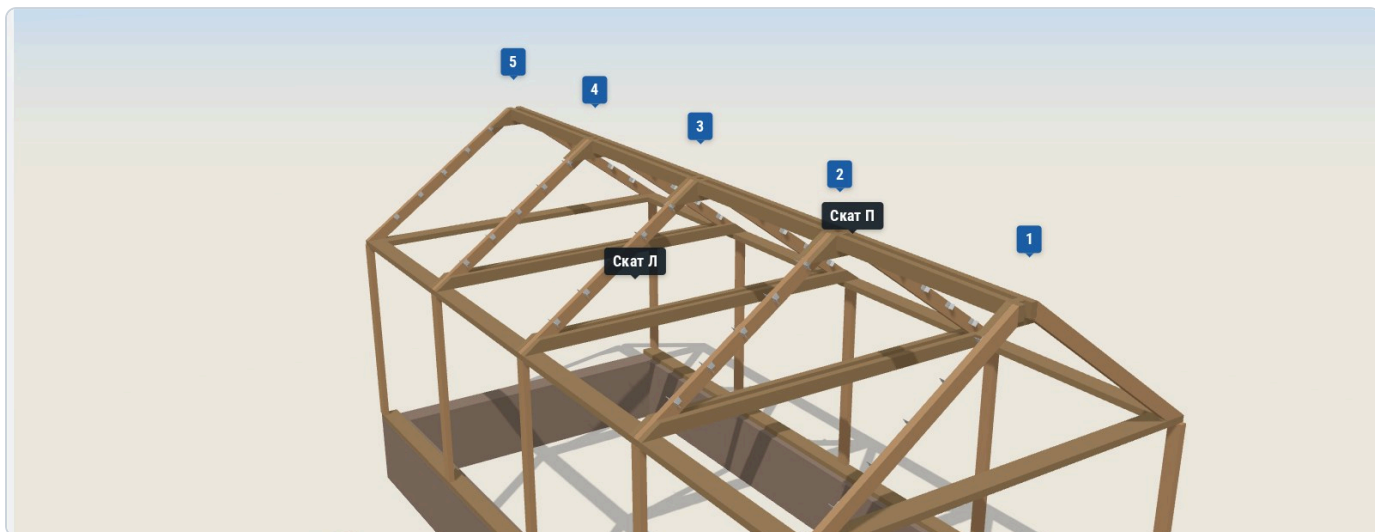

- Мелом пометить пары стропил цифрами 1–5, от одного фронтона к другому.
- Скаты пометить буквами Л и П. Встать у пары 1 лицом к паре 5: слева скат Л, справа — П.

ПРОВЕРКА На каждом стропиле видны номер пары и буква ската.


Шаг 2 Проверить стропила вдоль

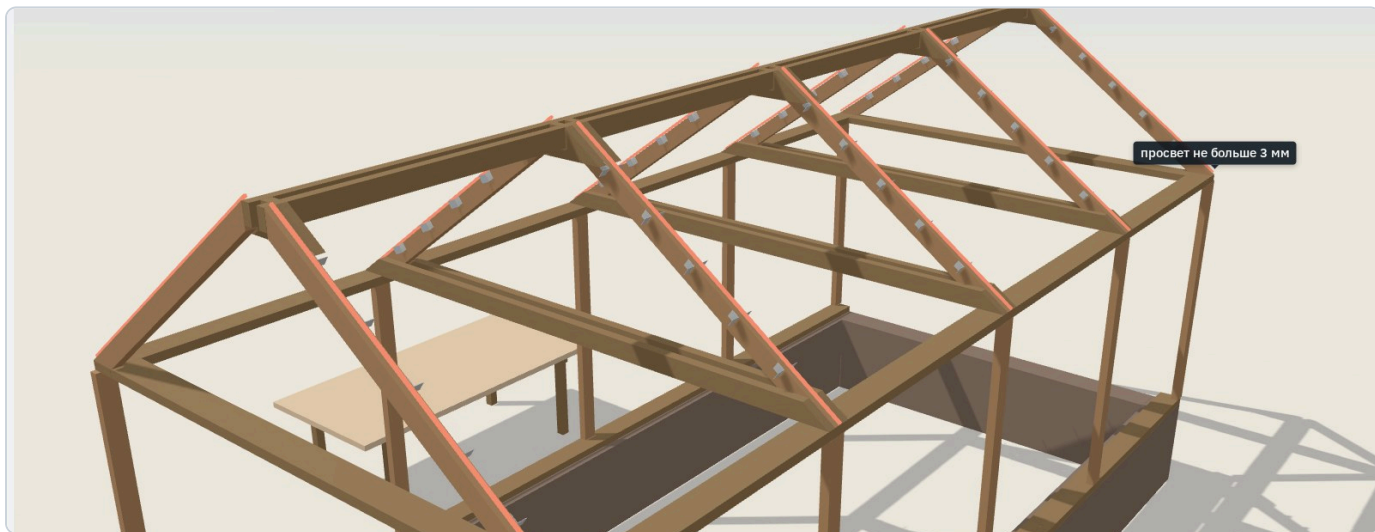

- Приложить правило 2 м или натянуть шнур по верху стропила от конька до карниза.
- Проверить так все 10 стропил.

ПРОВЕРКА Просвет не больше 3 мм. Горб больше 3 мм — сострогать рубанком. Впадину не подкладывать — сообщить владельцу.


Шаг 3 Проверить плоскость ската

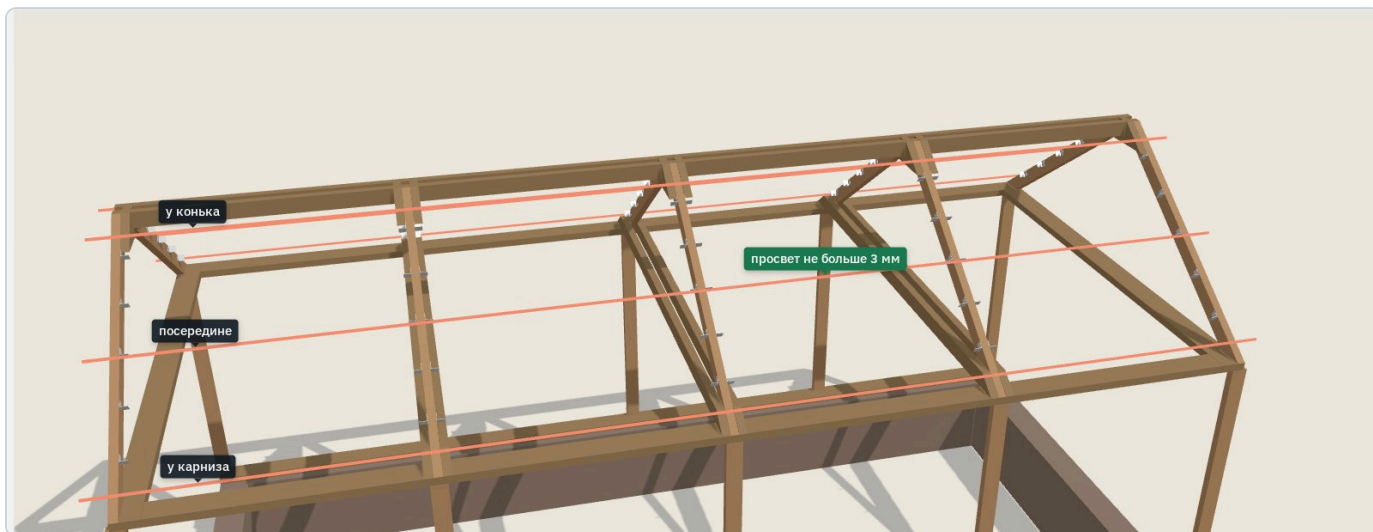

- На каждом скате натянуть шнур поперёк всех пяти стропил: у конька, посередине и у карниза.
- Концы шнура закрепить струбцинами на крайних стропилах.

ПРОВЕРКА Каждое стропило касается шнура, просвет не больше 3 мм. Если больше — сообщить владельцу до крепления.

Шаг 4 Разметить ось стропила

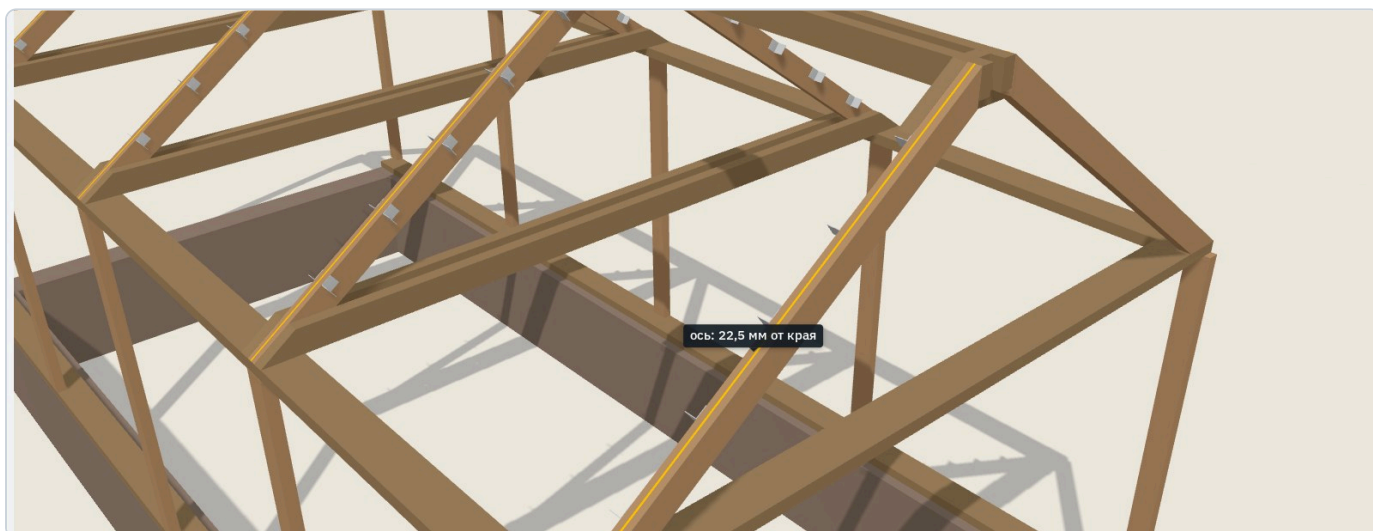

- На верху стропила отложить 22,5 мм от края у конька и у карниза.
- Соединить отметки линией по правилу. Так на всех 10 стропилах.

ПРОВЕРКА Линия идёт посередине стропила по всей длине.

Шаг 5 Эталон: примерить первую направляющую



- Отрезать от хлыста кусок 1800 мм. Это эталон для всех направляющих.
- Положить его на стропило пары 1, скат Л, точно по оси.
- Нижний конец выпустить на 48 мм за торец стропила: здесь будет край листа.

ПРОВЕРКА Верхний конец не доходит 5–10 мм до оси конька. Если не сходится — остальные не резать, сообщить размер владельцу.


Шаг 6 Отметить и просверлить отверстия в эталоне



- Не снимая эталон, маркером отметить отверстия от нижнего конца: 105, 185, 465, 745, 1025, 1305, 1585, 1665 мм.
- Проверить каждую отметку: до уголка не меньше 50 мм, у конька под отметкой нет болта. Если мешает — сдвинуть отметку на 30–50 мм.
- Снять эталон и на козлах просверлить отметки сверлом 6 мм. Сверлить только пластик.

ПРОВЕРКА 8 отверстий 6 мм по средней линии эталона.


Шаг 7 Пробное крепление с крышкой

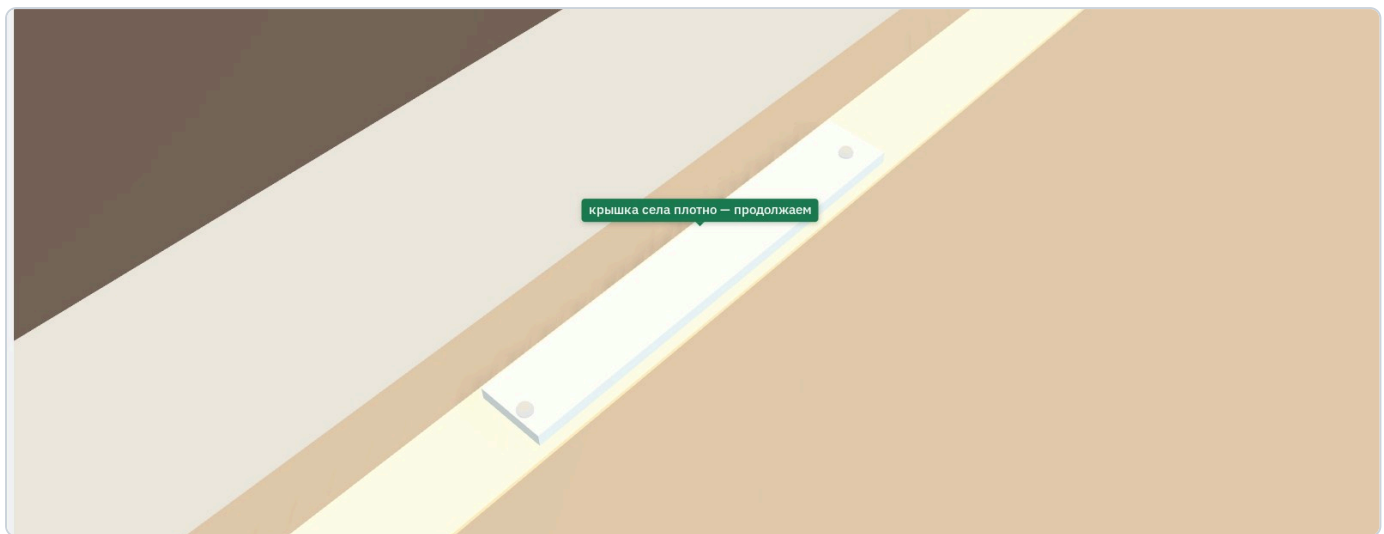

- На козлах положить эталон на обрезок доски.
- Вкрутить 2 самореза 4×50 с шайбой М5 в два соседних отверстия. Бита PZ2, малое усилие.
- Защёлкнуть на направляющую короткий кусок крышки поверх саморезов.

ПРОВЕРКА Крышка села плотно, головки не мешают. Если не садится — остановиться и прислать фото. После проверки саморезы выкрутить.

Шаг 8 Остальные направляющие — по эталону

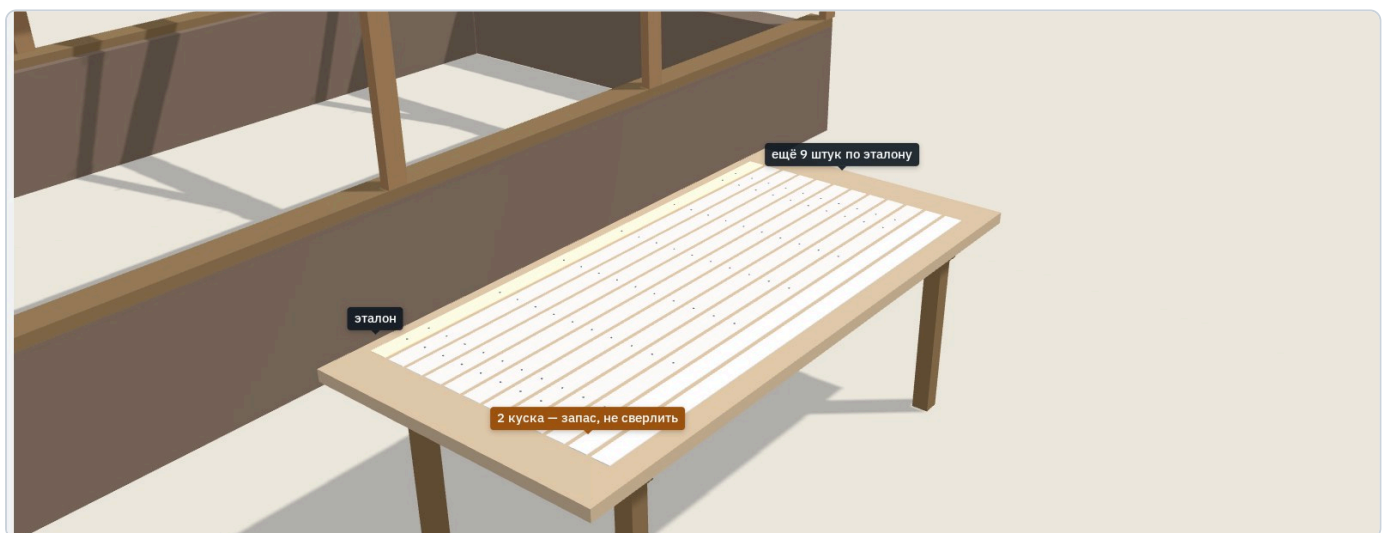

- Из хлыстов нарезать ещё 9 кусков по 1800 мм. Два куска останутся в запасе — их не сверлить.
- Каждый кусок положить рядом с эталоном, выровнять нижние концы и перенести отметки угольником.
- Просверлить сверлом 6 мм.

ПРОВЕРКА У всех 10 направляющих отверстия совпадают с эталоном.

Шаг 9 Направляющие на крайних стропилах



- Первыми ставятся пары 1 и 5 на обоих скатах. Эталон тоже идёт в дело.
- Направляющая по оси стропила, нижний конец на 48 мм за торцом стропила.
- Вкрутить все 8 саморезов с шайбами: до касания шайбы, пластик не продавливать.

ПРОВЕРКА 4 направляющие стоят по оси, отклонение не больше 1 мм.


Шаг 10 Шнур вдоль карниза



- На каждом скате натянуть шнур по нижним концам направляющих пар 1 и 5.

ПРОВЕРКА Шнур натянут без провиса и касается обоих концов.


Шаг 11 Направляющие на средних стропилах

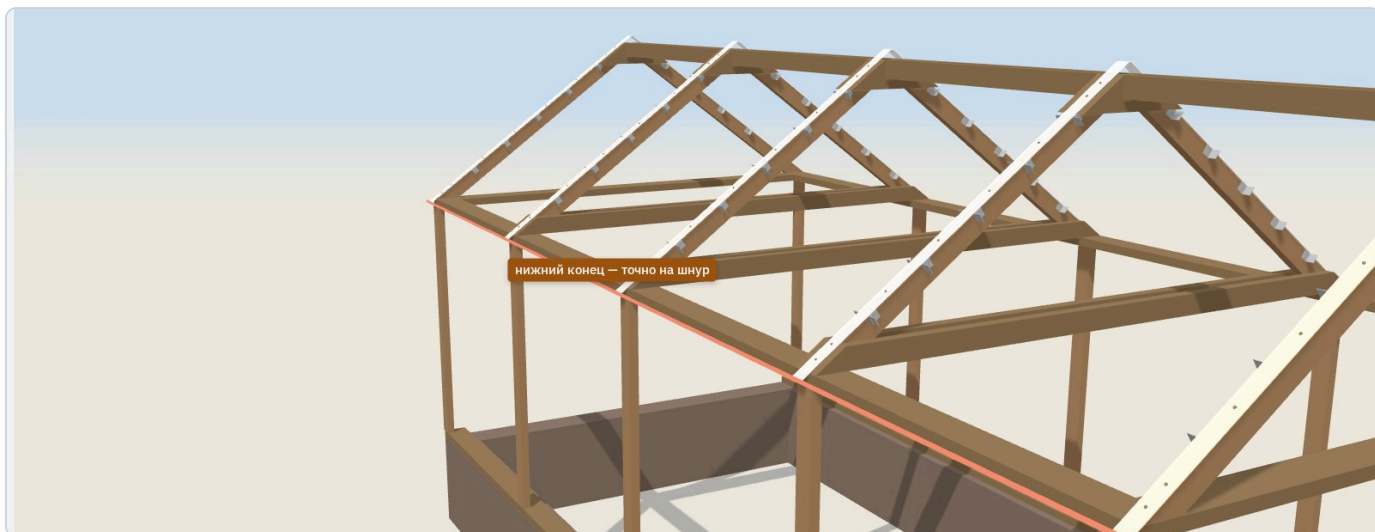

- Пары 2, 3 и 4 на обоих скатах.
- Нижний конец направляющей — точно на шнур, сама направляющая — по оси стропила.
- Вкрутить все 8 саморезов с шайбами.


ПРОВЕРКА Нижние концы всех пяти направляющих на одной линии.

Шаг 12 Контроль

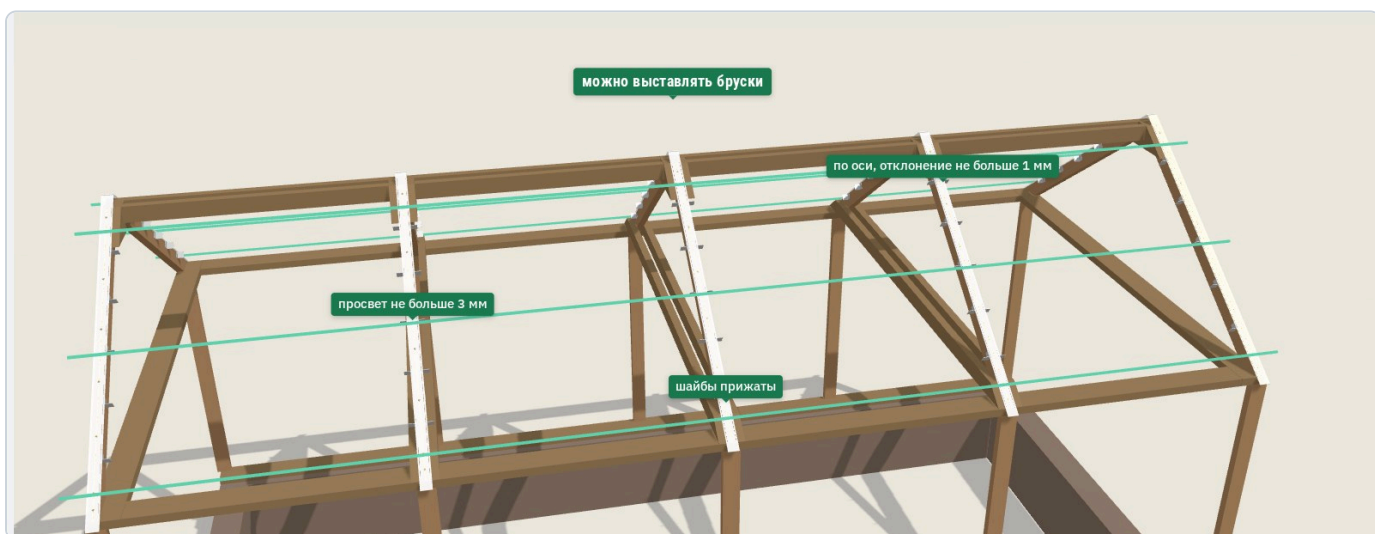

- Направляющие лежат по оси без волн, отклонение не больше 1 мм.
- Шайбы прижаты, пластик вокруг не продавлен.
- Шнур поперёк ската по направляющим у конька, посередине и у карниза: просвет не больше 3 мм.

ПРОВЕРКА Всё выполнено — можно выставлять бруски по направляющим.

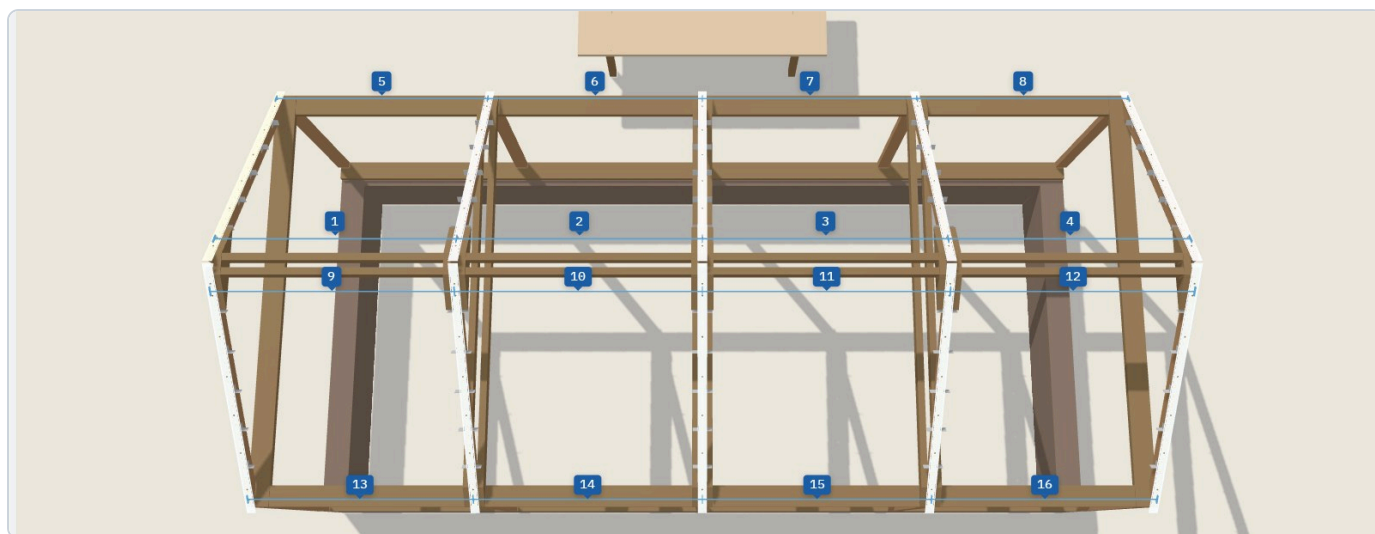
Шаг 13 **Замеры для резки листов**

- Рулеткой измерить расстояние между соседними направляющими в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза.
- Мерить от левого края одной направляющей до левого края соседней — это расстояние между осями.
- Всего 16 размеров: скат Л у конька 1–4, у карниза 5–8; скат П у конька 9–12, у карниза 13–16.

ПРОВЕРКА Все 16 чисел записаны в бланк и отправлены владельцу.

Контроль и бланк замеров

- ☐ Все 10 направляющих лежат по оси стропил, отклонение не больше 1 мм.
- ☐ Нижние концы на каждом скате — на одной линии по шнуру.
- ☐ На каждой направляющей 8 саморезов с шайбами.
- ☐ Направляющие без волн, пластик у шайб не продавлен.
- ☐ Шнур поперёк ската по направляющим: просвет не больше 3 мм.
- ☐ Запасные 2 куска и пробная крышка убраны в тень.

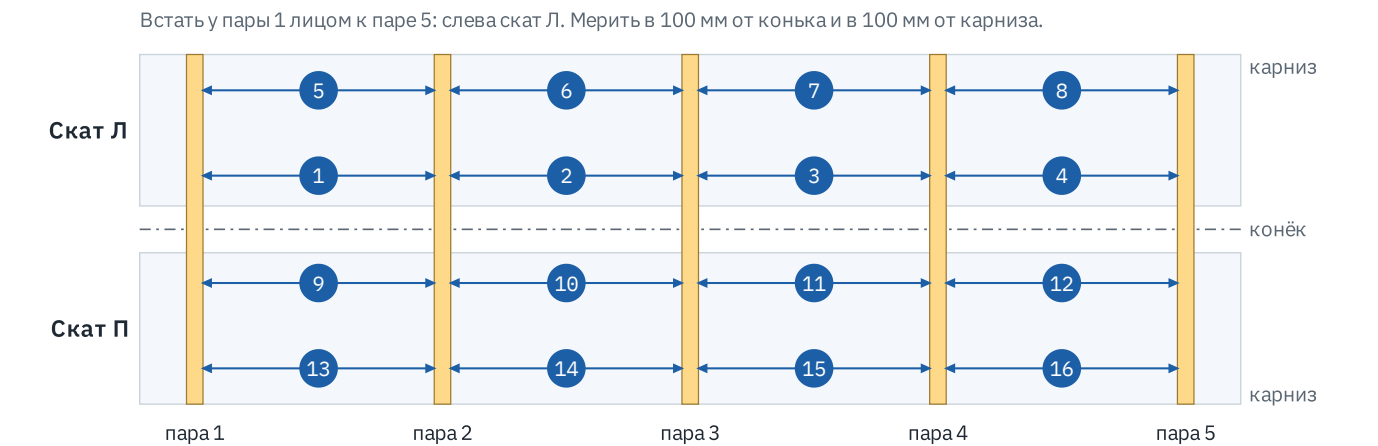

Вид сверху. Мерить рулеткой между соседними направляющими в 100 мм от конька и в 100 мм от карниза: от левого края одной до левого края соседней.

Где мерить	Пролёт 1 пары 1–2	Пролёт 2 пары 2–3	Пролёт 3 пары 3–4	Пролёт 4 пары 4–5
Скат Л, у конька	1	2	3	4
Скат Л, у карниза	5	6	7	8
Скат П, у конька	9	10	11	12
Скат П, у карниза	13	14	15	16

Дата:

Кто мерил:

Заполненный бланк сфотографировать и отправить владельцу. По этим числам считается ширина каждого листа.