



MANUAL CARGA – OBD0335

CASAMENTO GM EDC16C39 E BC IMOB5 (S10 E TRAILBLAZER DIESEL
2012 – 2013)

Ver. 1



ABRIL DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
IDENTIFICANDO A ECU GM DELCO EDC16C39 (944).....	5
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16.....	6
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160.....	8
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320, 25320 OU 25LC32.....	10
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32.....	13
REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU.....	15
REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DO BCM.....	17
OUTRAS MENSAGENS.....	20

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Casamento da ECU GM Delco ECD16C39 (944) em veículos que utilizam o BC IMOB5, tornando possível a sua substituição do módulo do motor;
- Casamento do BC IMOB5 em veículos com ECU EDC16C39 (944), tornando possível a substituição do BC.

OBSERVAÇÕES:

- A ECU será casada com o BC, o carro liberará partida, porém pode ser necessário a utilização de um equipamento de diagnóstico para realizar a parametrização da ECU, para obter o perfeito funcionamento;
- O BCM será casado com a ECU e o carro liberará partida, porém pode ser necessário realizar a programação das chaves novamente para obter o perfeito funcionamento;
- Essa função tem como objetivo a correção de falhas no casamento do BC e no casamento da ECU. A Chiptronic **NÃO** se responsabiliza pelo uso ilícito da função, sendo de total responsabilidade do usuário;


ATENÇÃO!

- Para obter o perfeito funcionamento da ECU adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor, para a mesma configuração do veículo (por exemplo câmbio automático quando necessário). Caso contrário o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas, até mesmo não liberando a partida.
- Para o funcionamento correto do BCM adaptado é necessário obrigatoriamente que ele possua a mesma numeração do BCM original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor do veículo, caso contrário o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer diversas falhas.

APLICAÇÃO


MARCA	MODELO	ANO
GM – CHEVROLET	S10 Diesel	2012 – 2013
	TrailBlazer Diesel	2013 – 2013

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

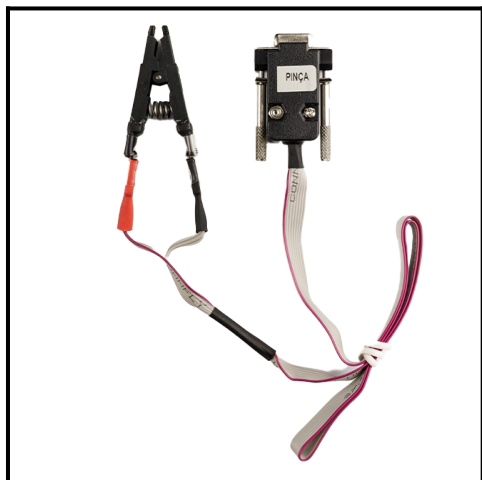

PINÇA SOIC8:

Utilizada para conectar a memória ao OBDMAP em bancada

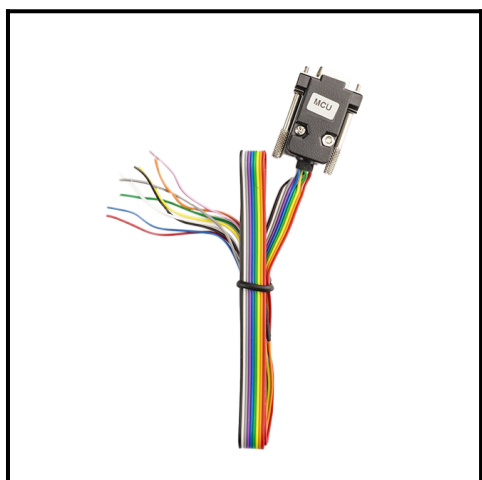

CABO MCU:

Utilizado para conectar o BC ao OBDMAP em bancada.





FONTE DE ALIMENTAÇÃO:


Utilizada para alimentar o OBDMAP em bancada.

IDENTIFICANDO A ECU GM DELCO EDC16C39 (944)


A leitura e a gravação dos dados da ECU é feita via bancada, conectando a pinça SOIC8 na memória 95640 da ECU.

A identificação da ECU deve conter o Part Number 944.

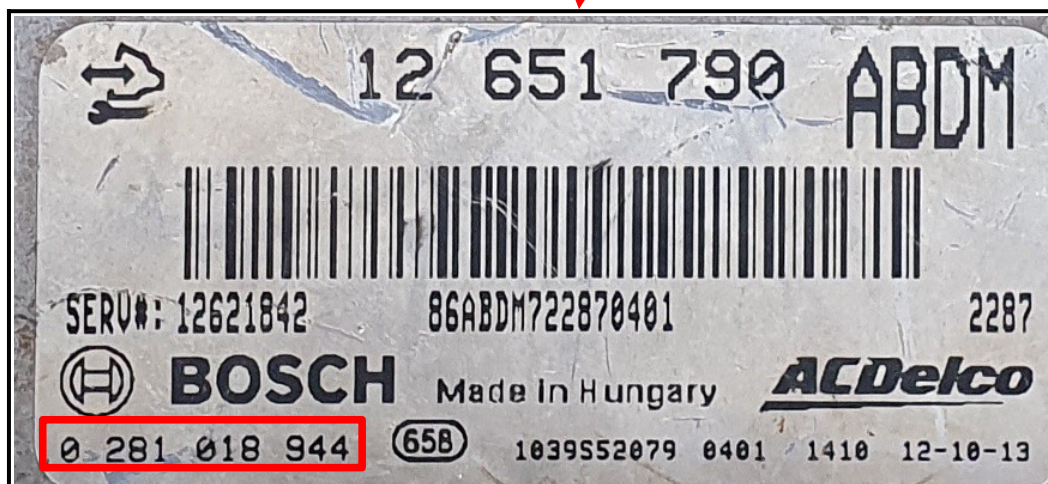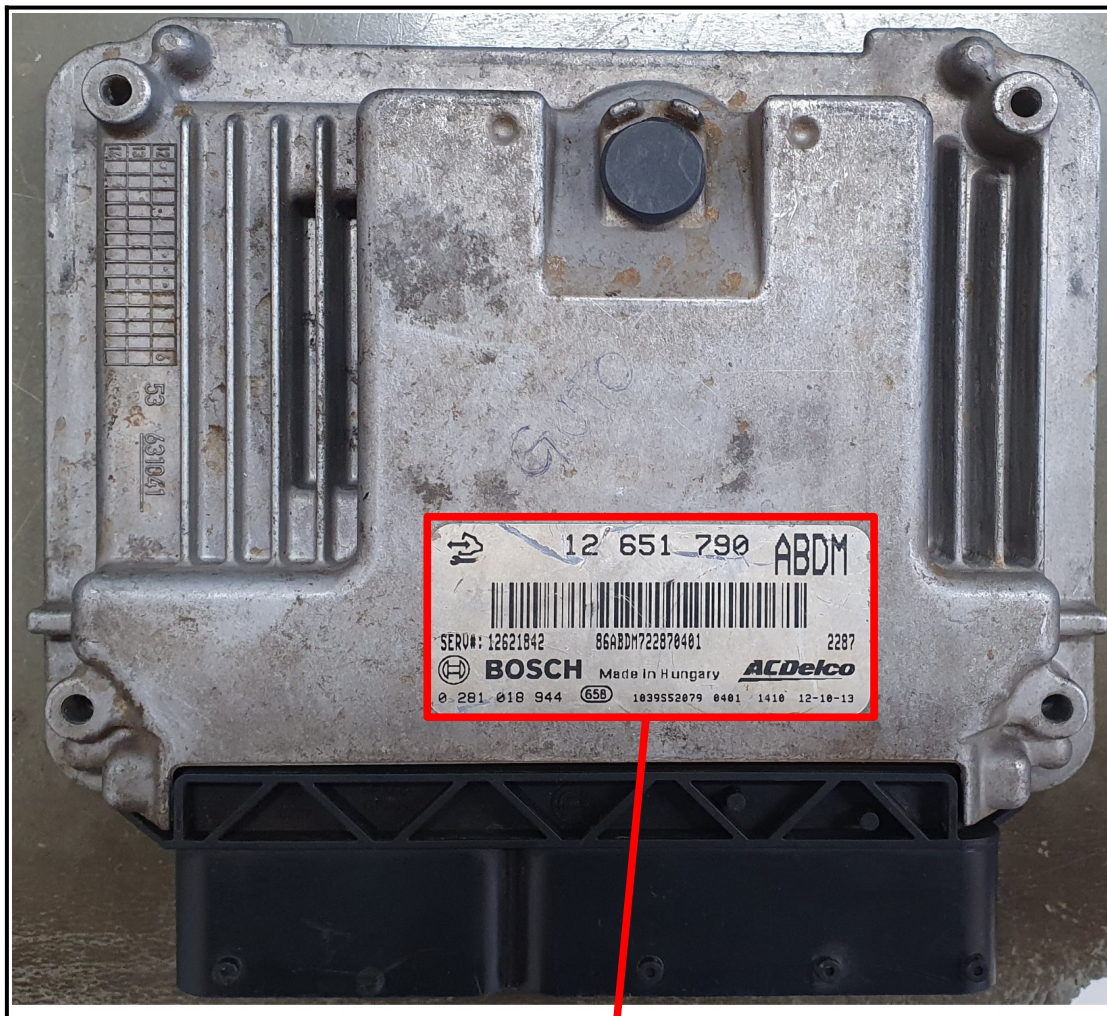

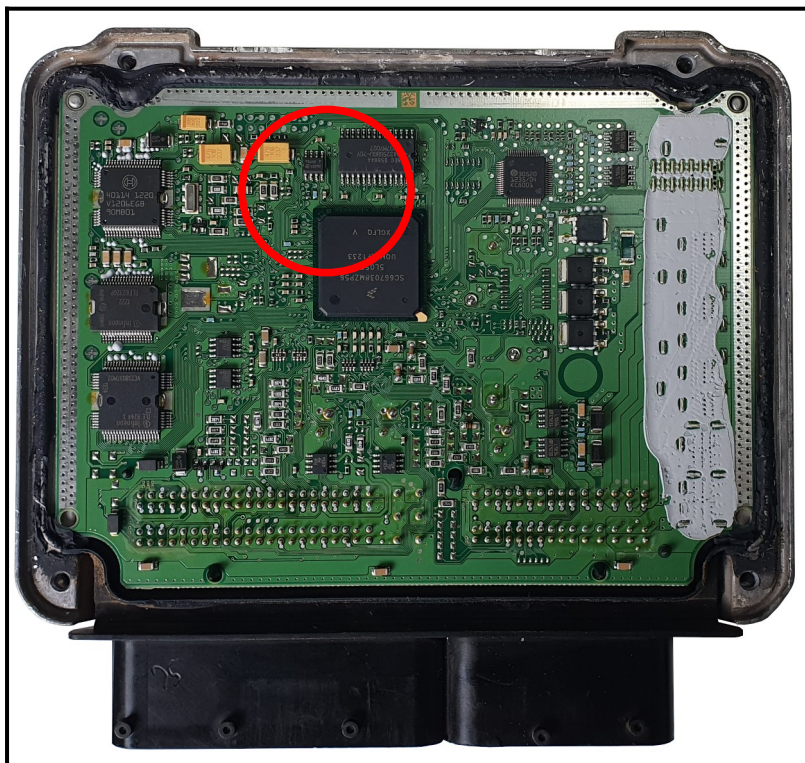

Localização da memória
95640.

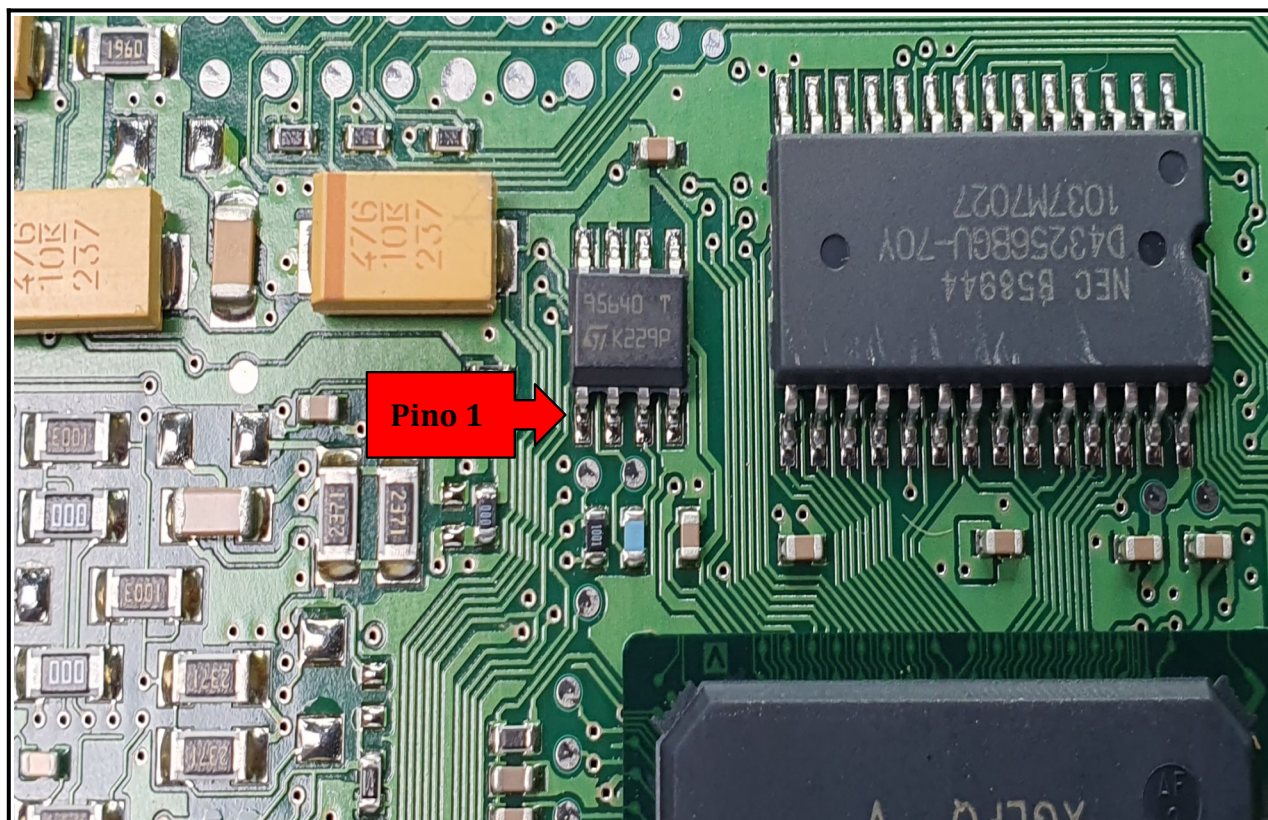


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16



BC com memória 24C16.





BC com memória 24C16.

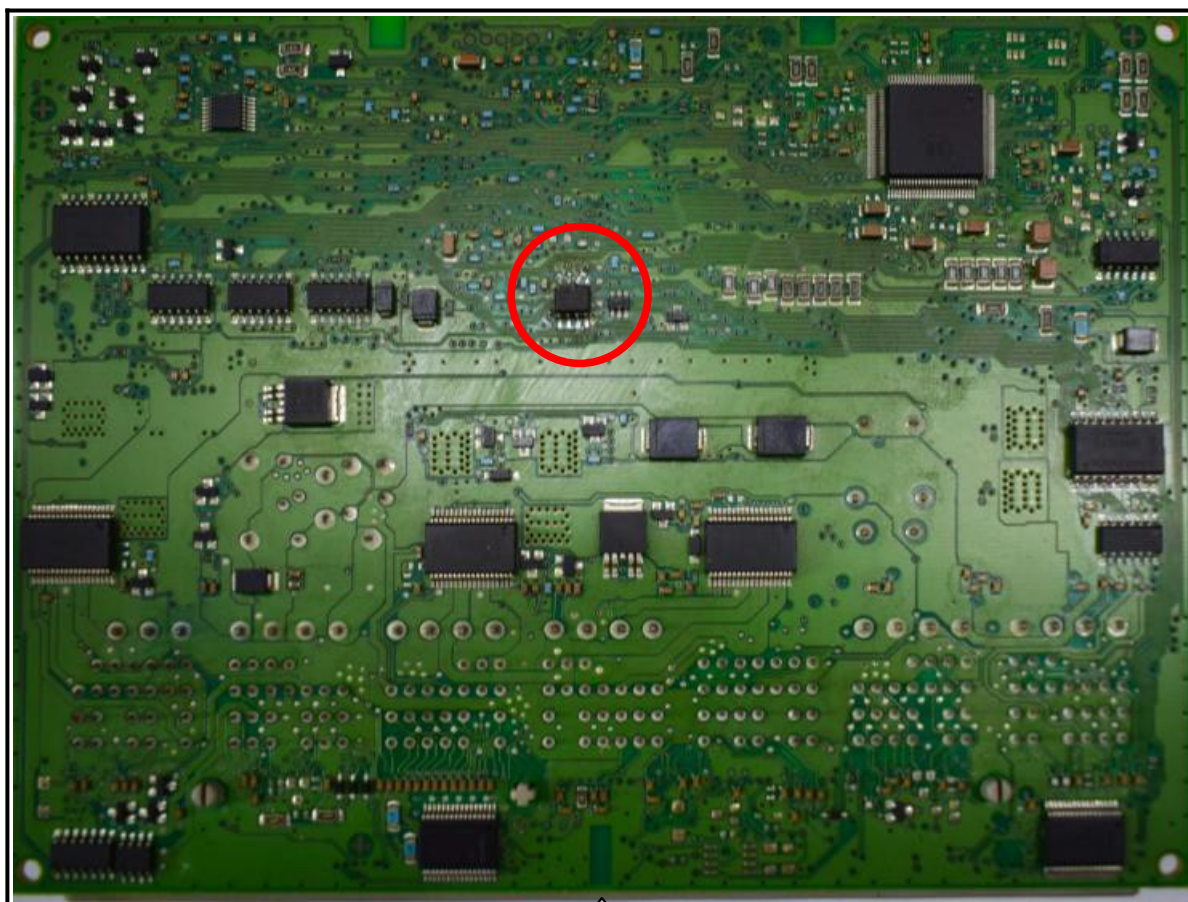

Localização da memória 24C16 na placa.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

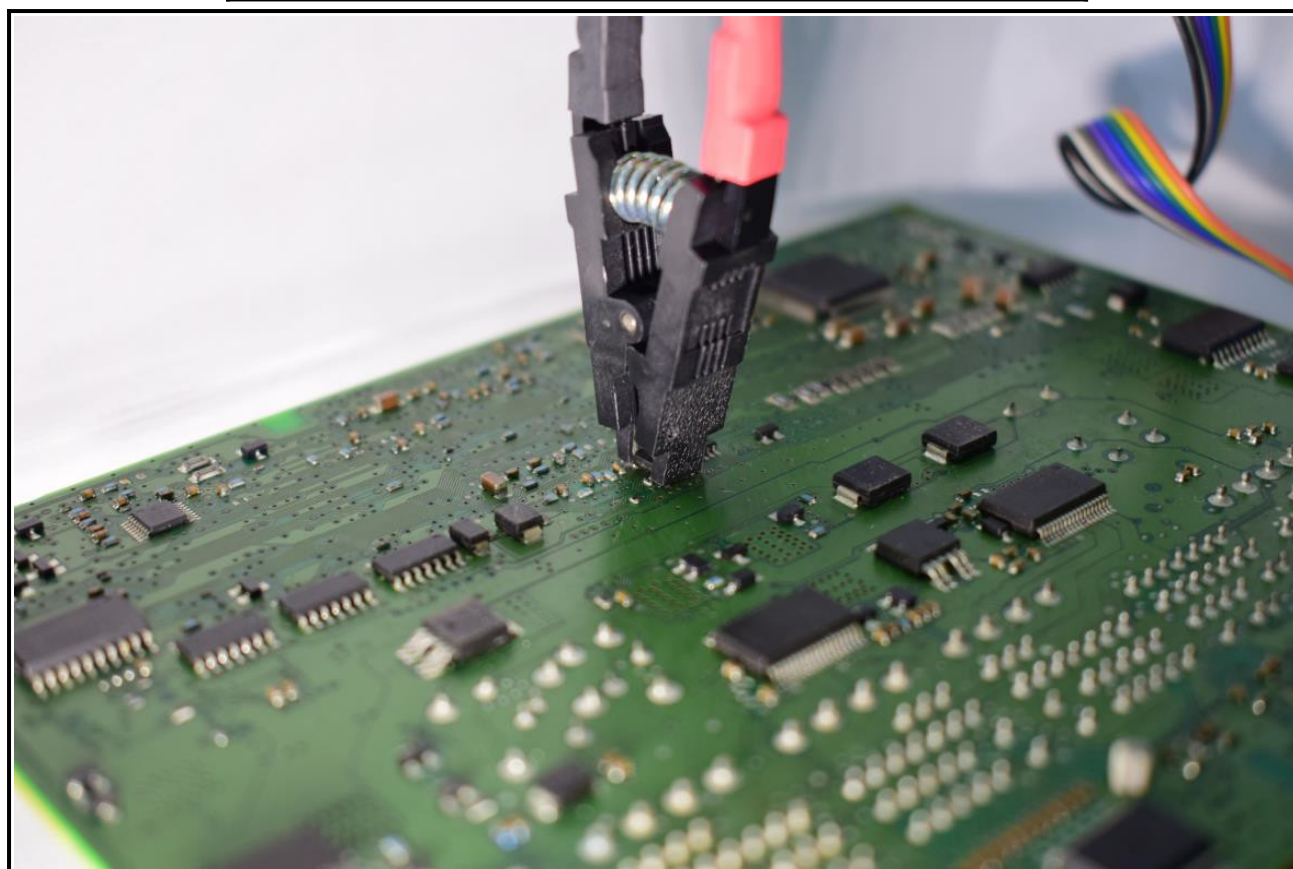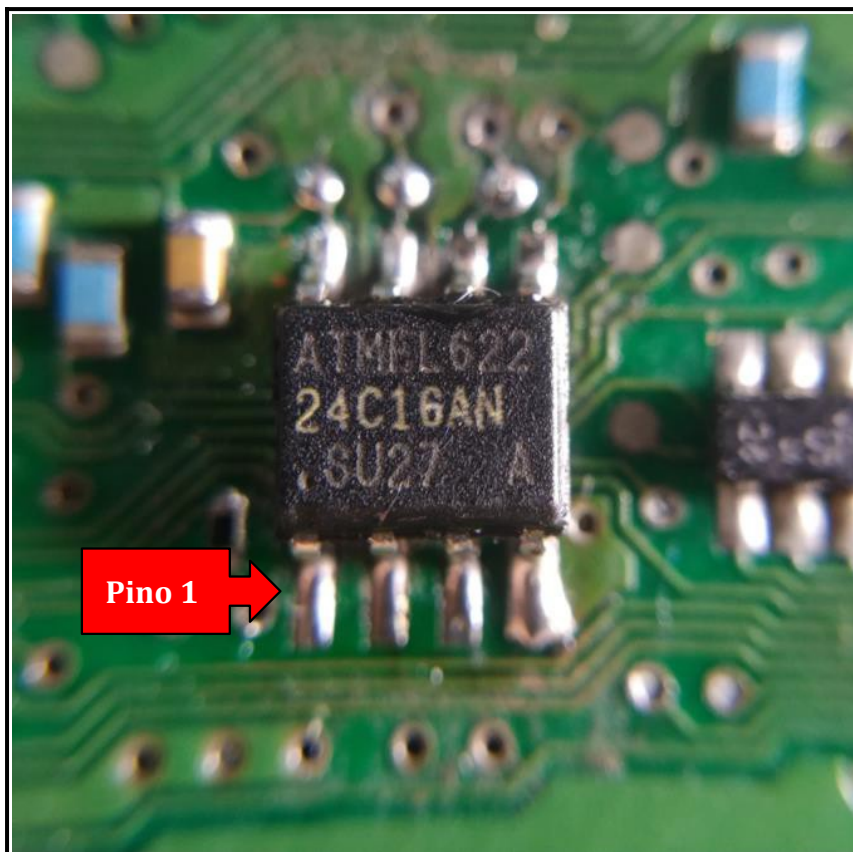


Pinça posicionada na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160



BC com memória 25160.

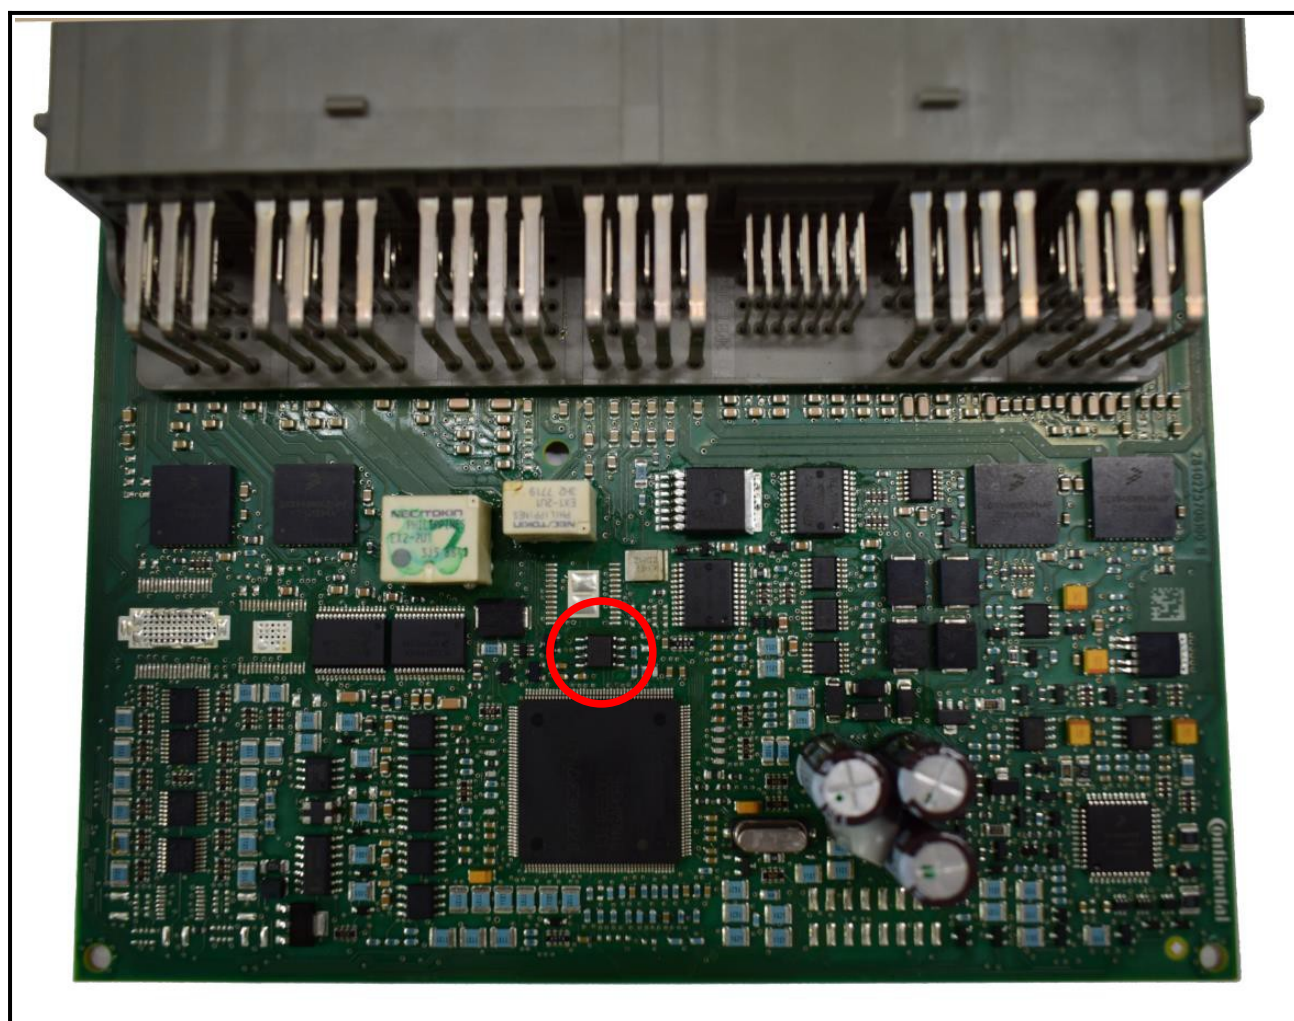

Localizando memória 25160.

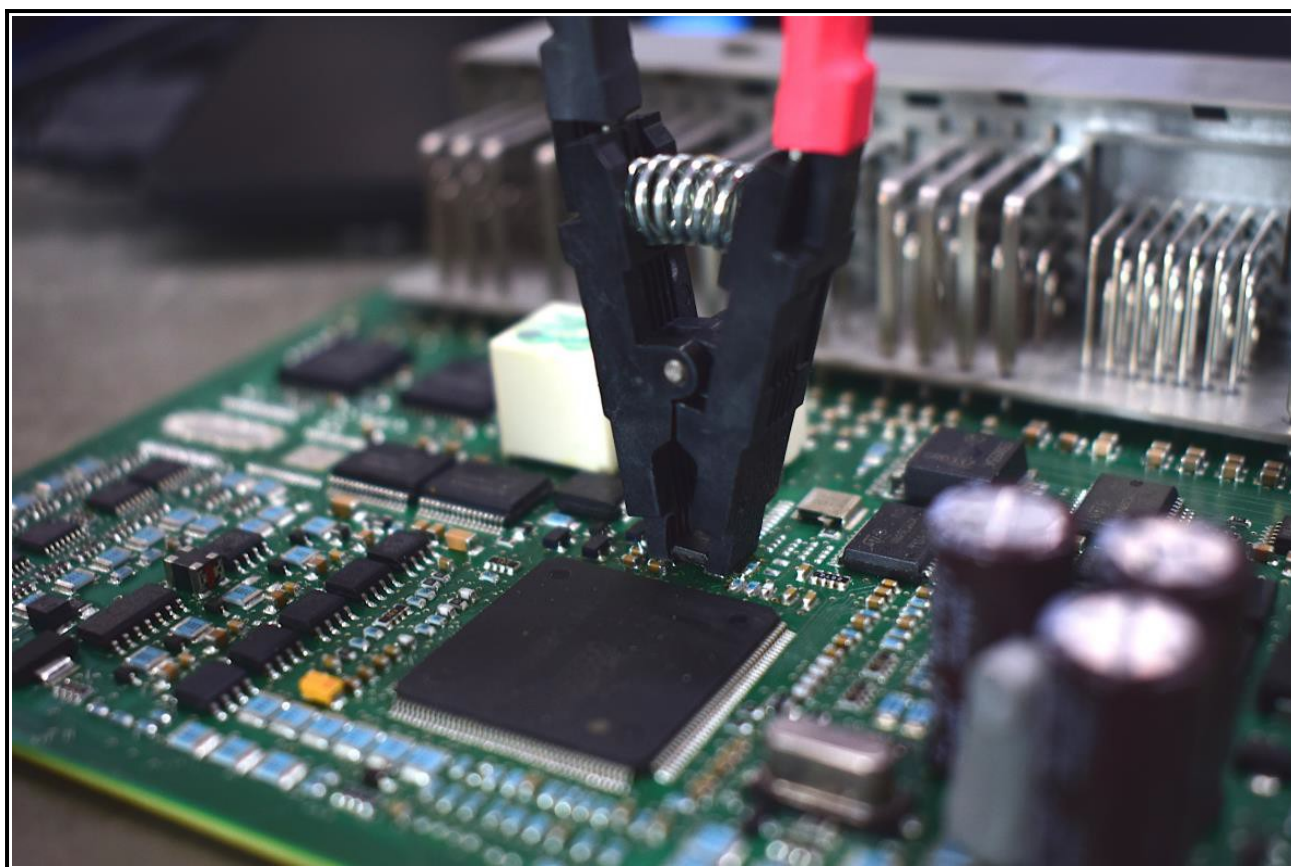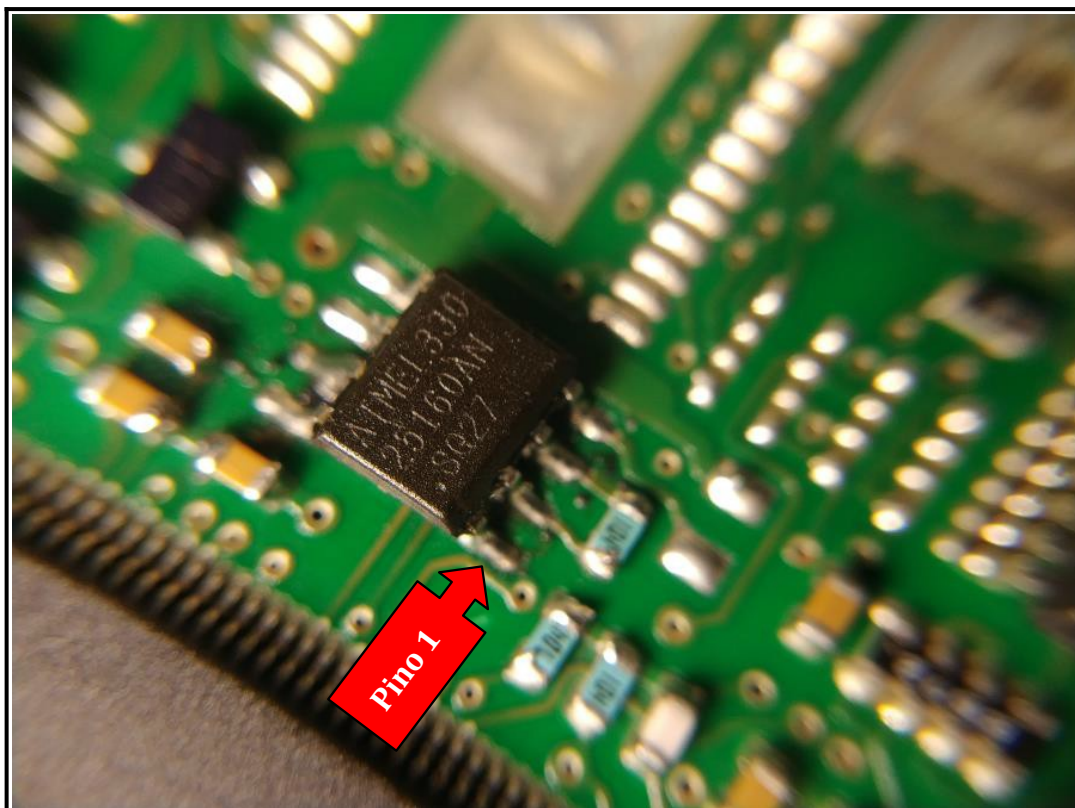


Pinça posicionada na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320, 25320 OU 25LC32




BC com memória 95320.

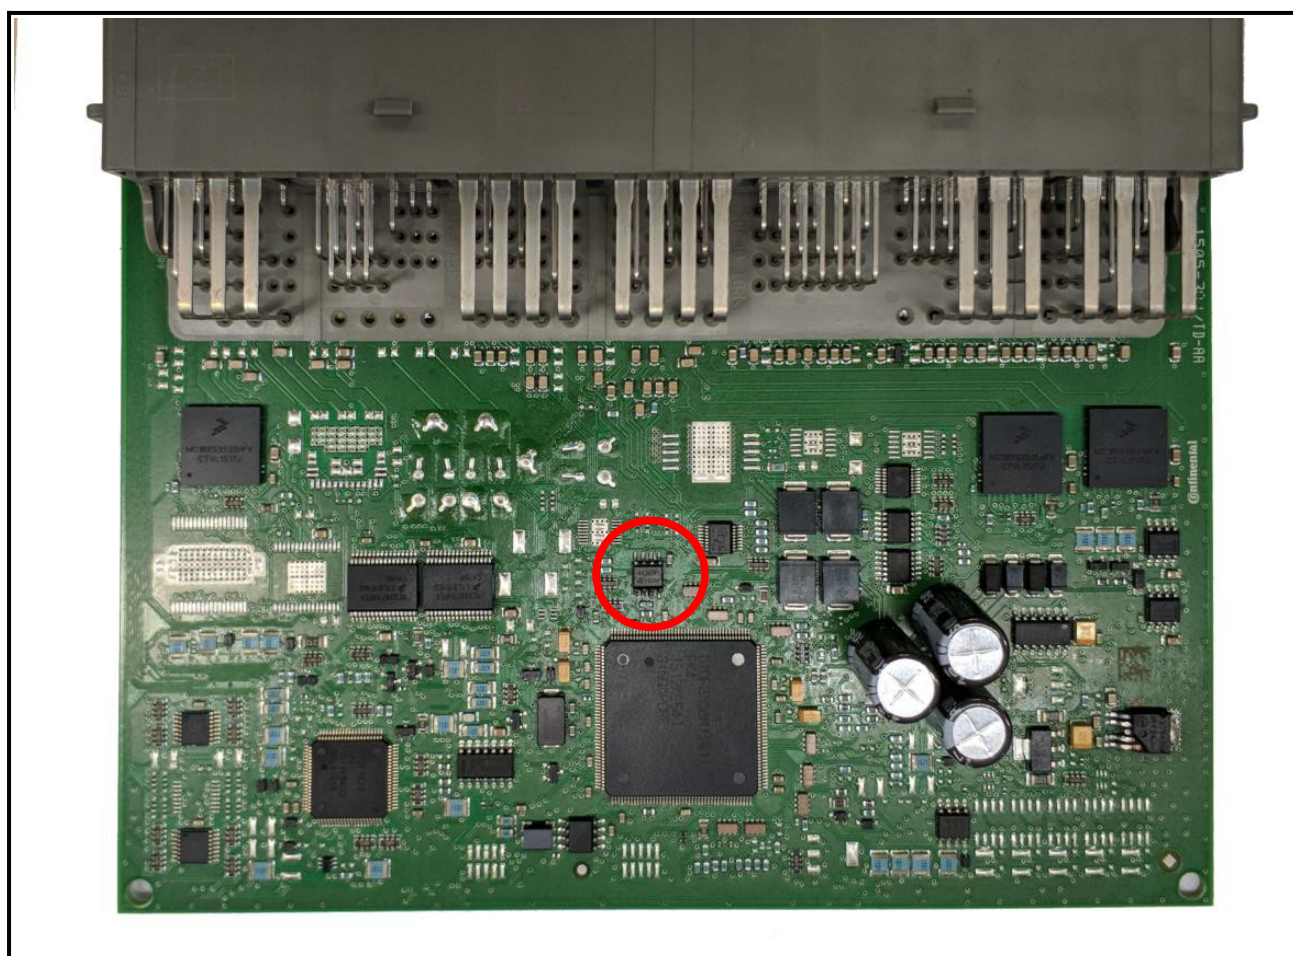

Localizando memória 95320.

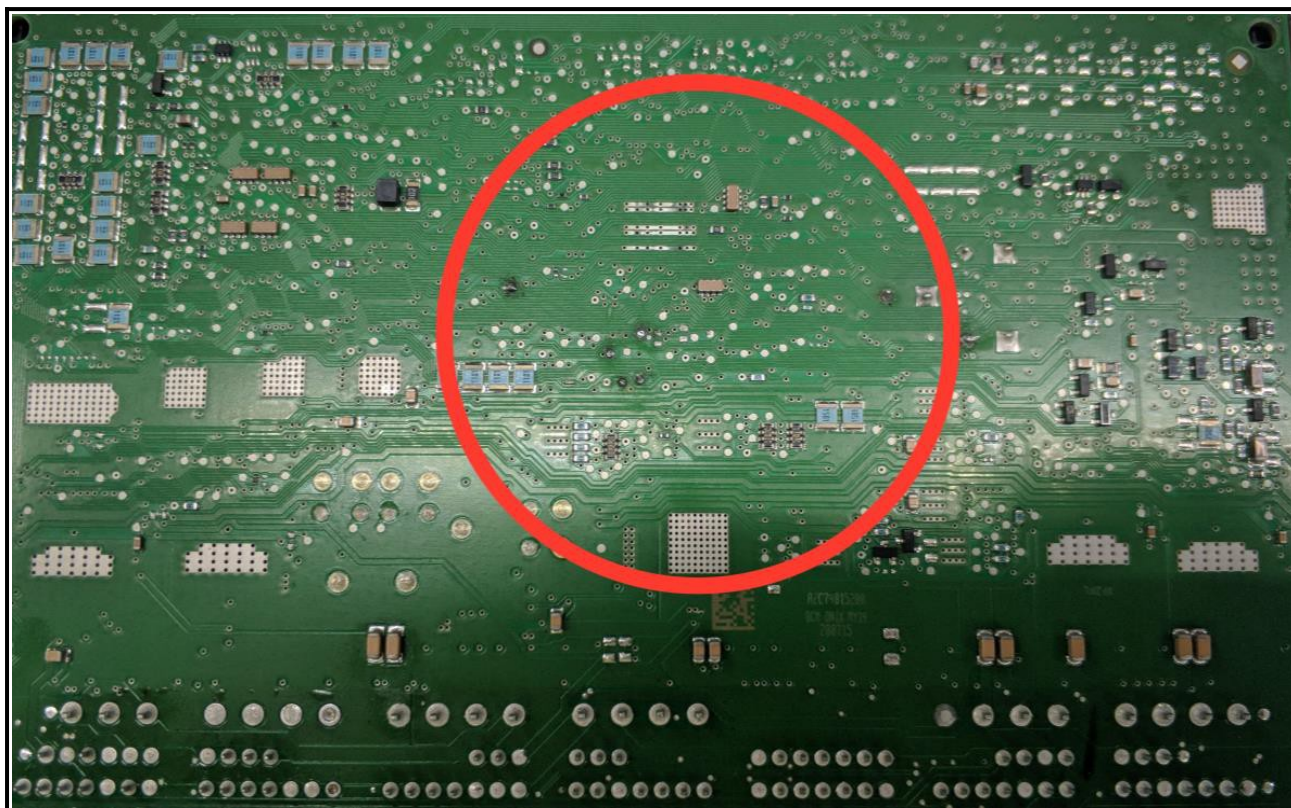


Indicando a área para soldar o Cabo MCU.

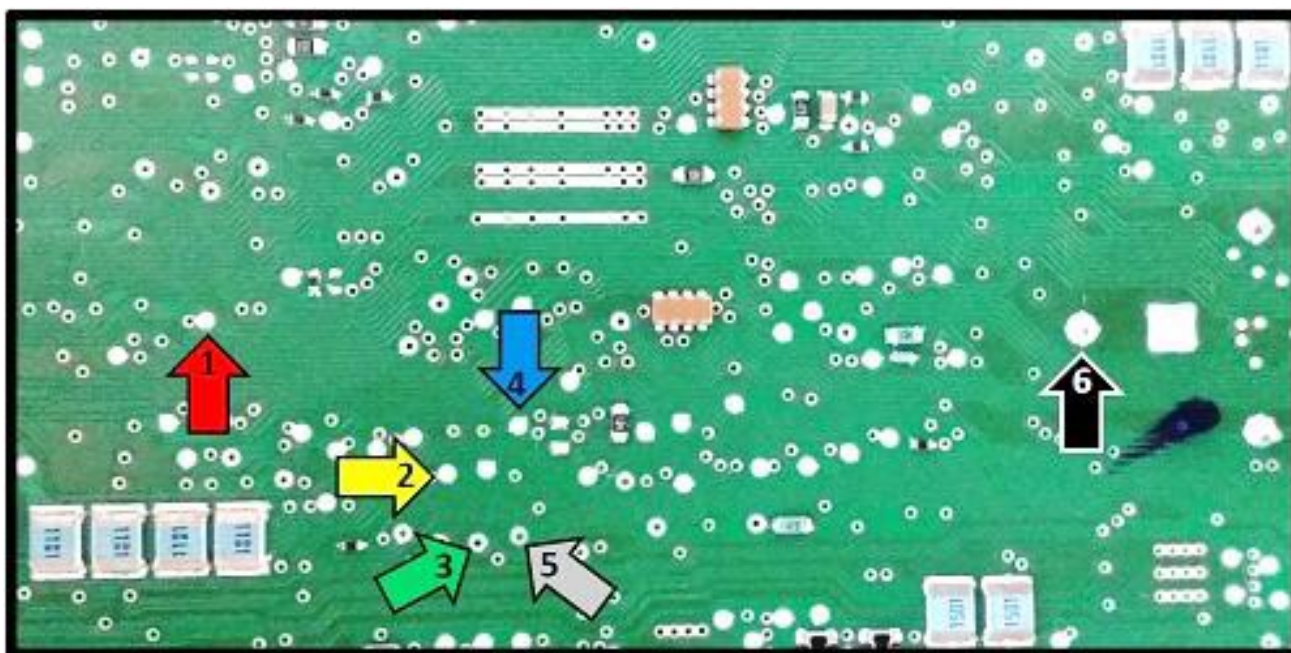

Identificando os pontos em que os fios do Cabo MCU serão soldados:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio vermelho | 4 – Fio azul |
| 2 – Fio amarelo | 5 – Fio cinza |
| 3 – Fio verde | 6 – Fio preto |

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

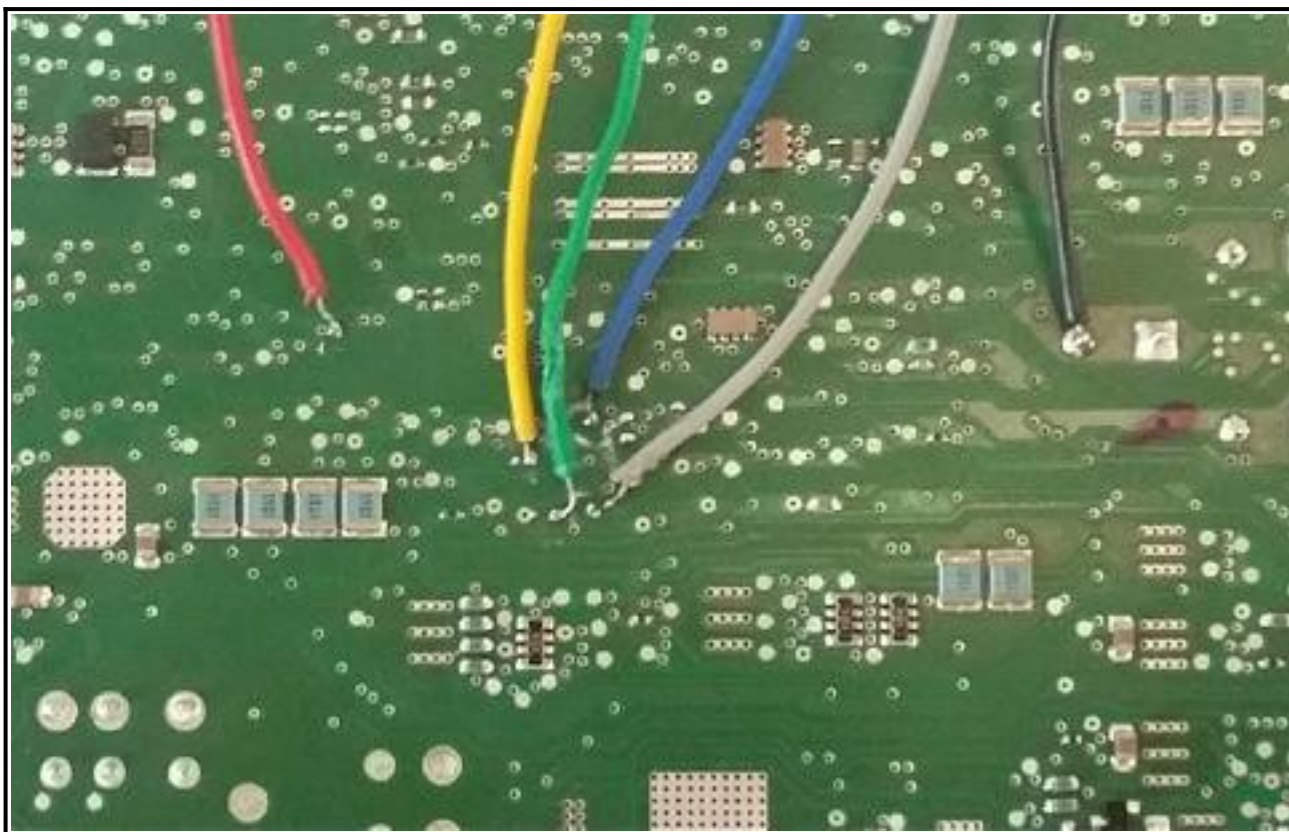


Cabo MCU soldado na placa do BC.



IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32



BC com memória 24C32.

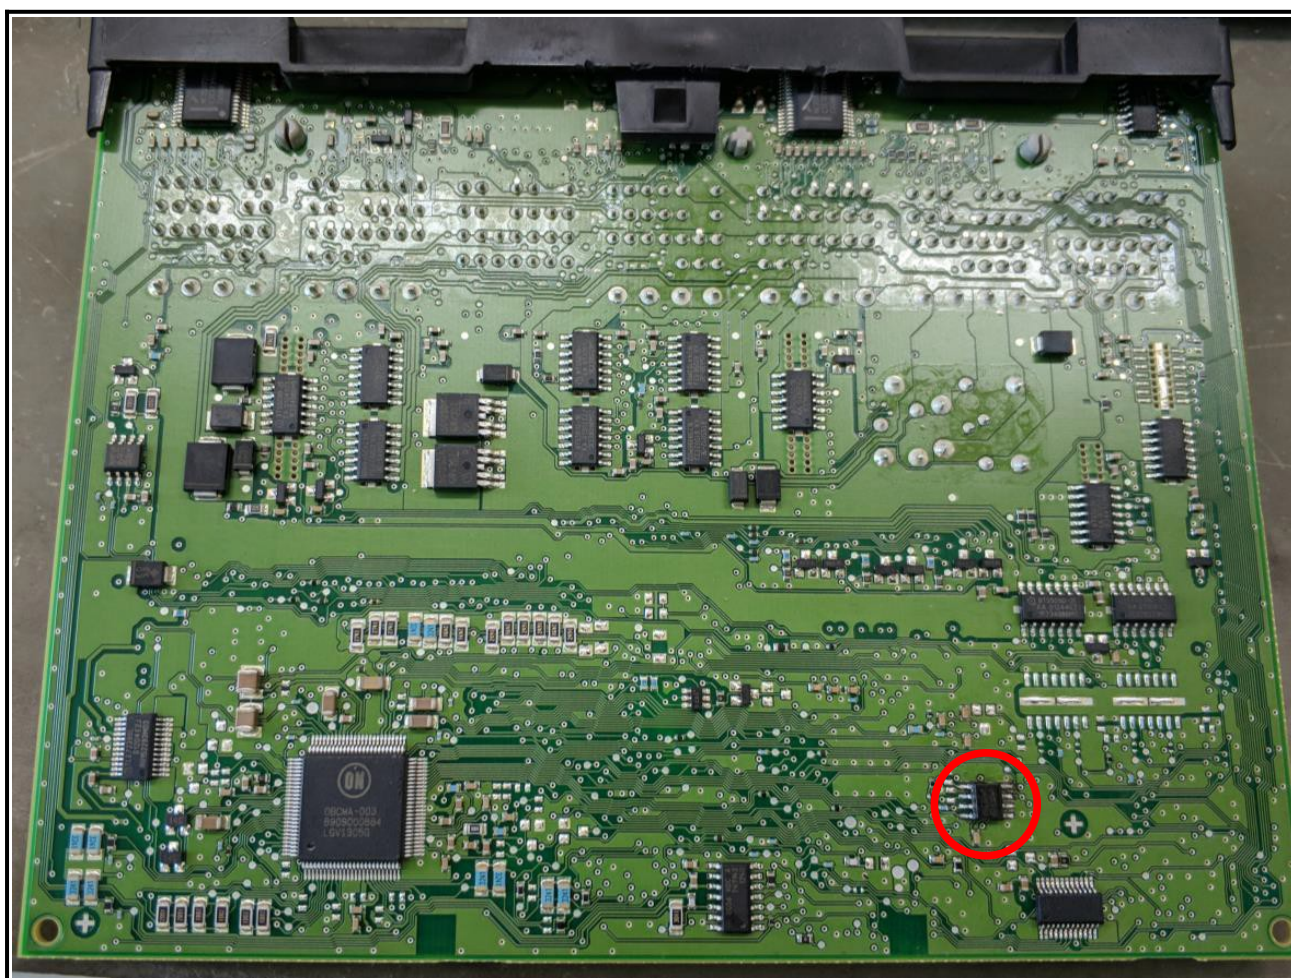


Localizando a memória 24C32.

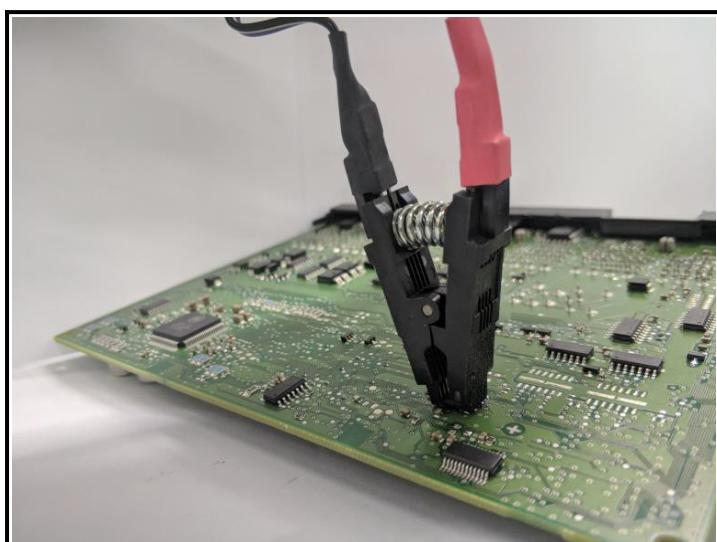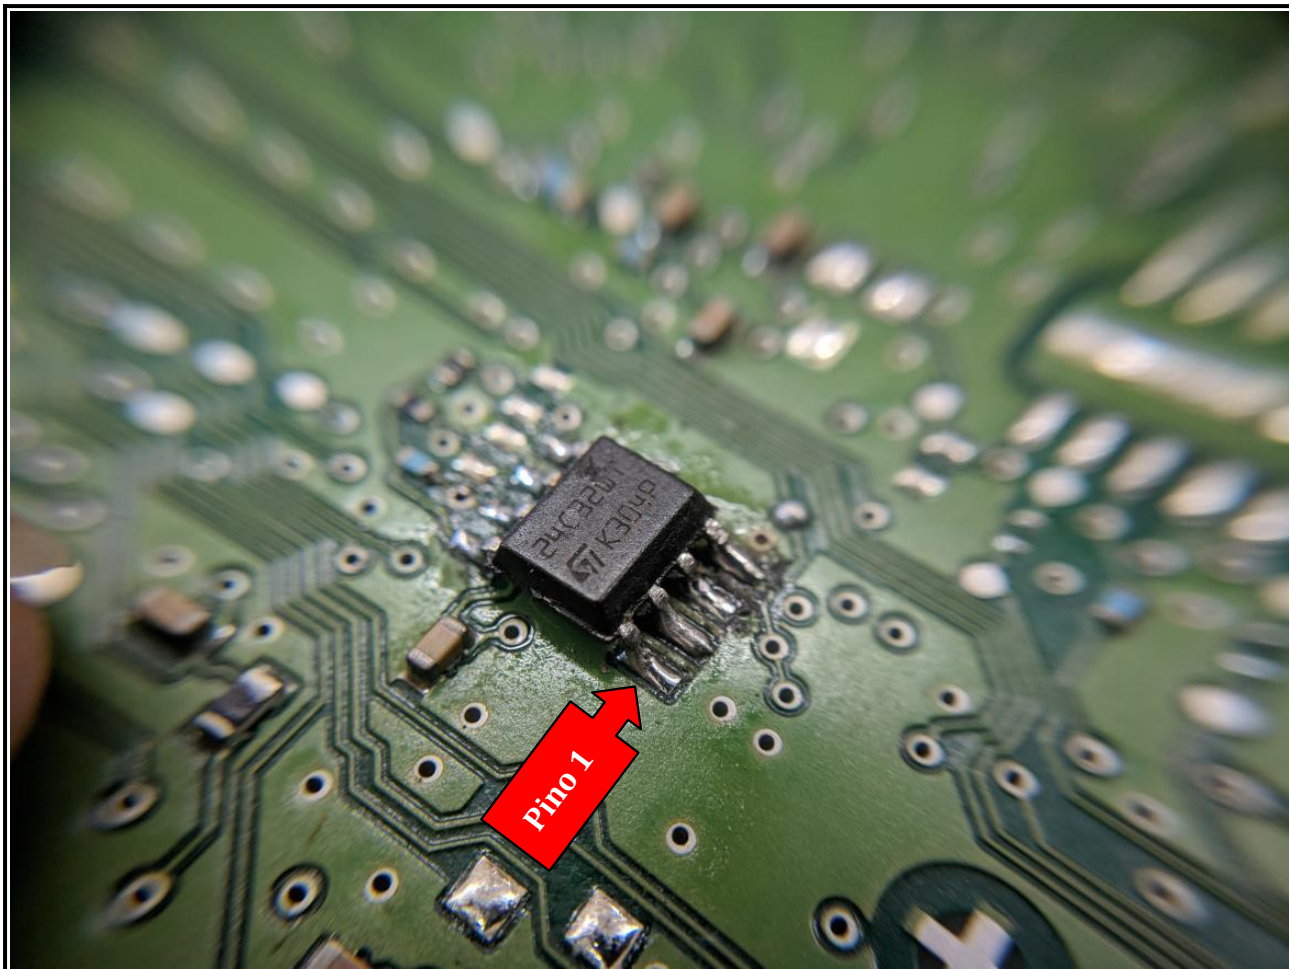


Pinça posicionada na memória.

REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU


Para a adaptação da ECU, primeiro conecte o BC ao OBDMAP e após feito isso, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP

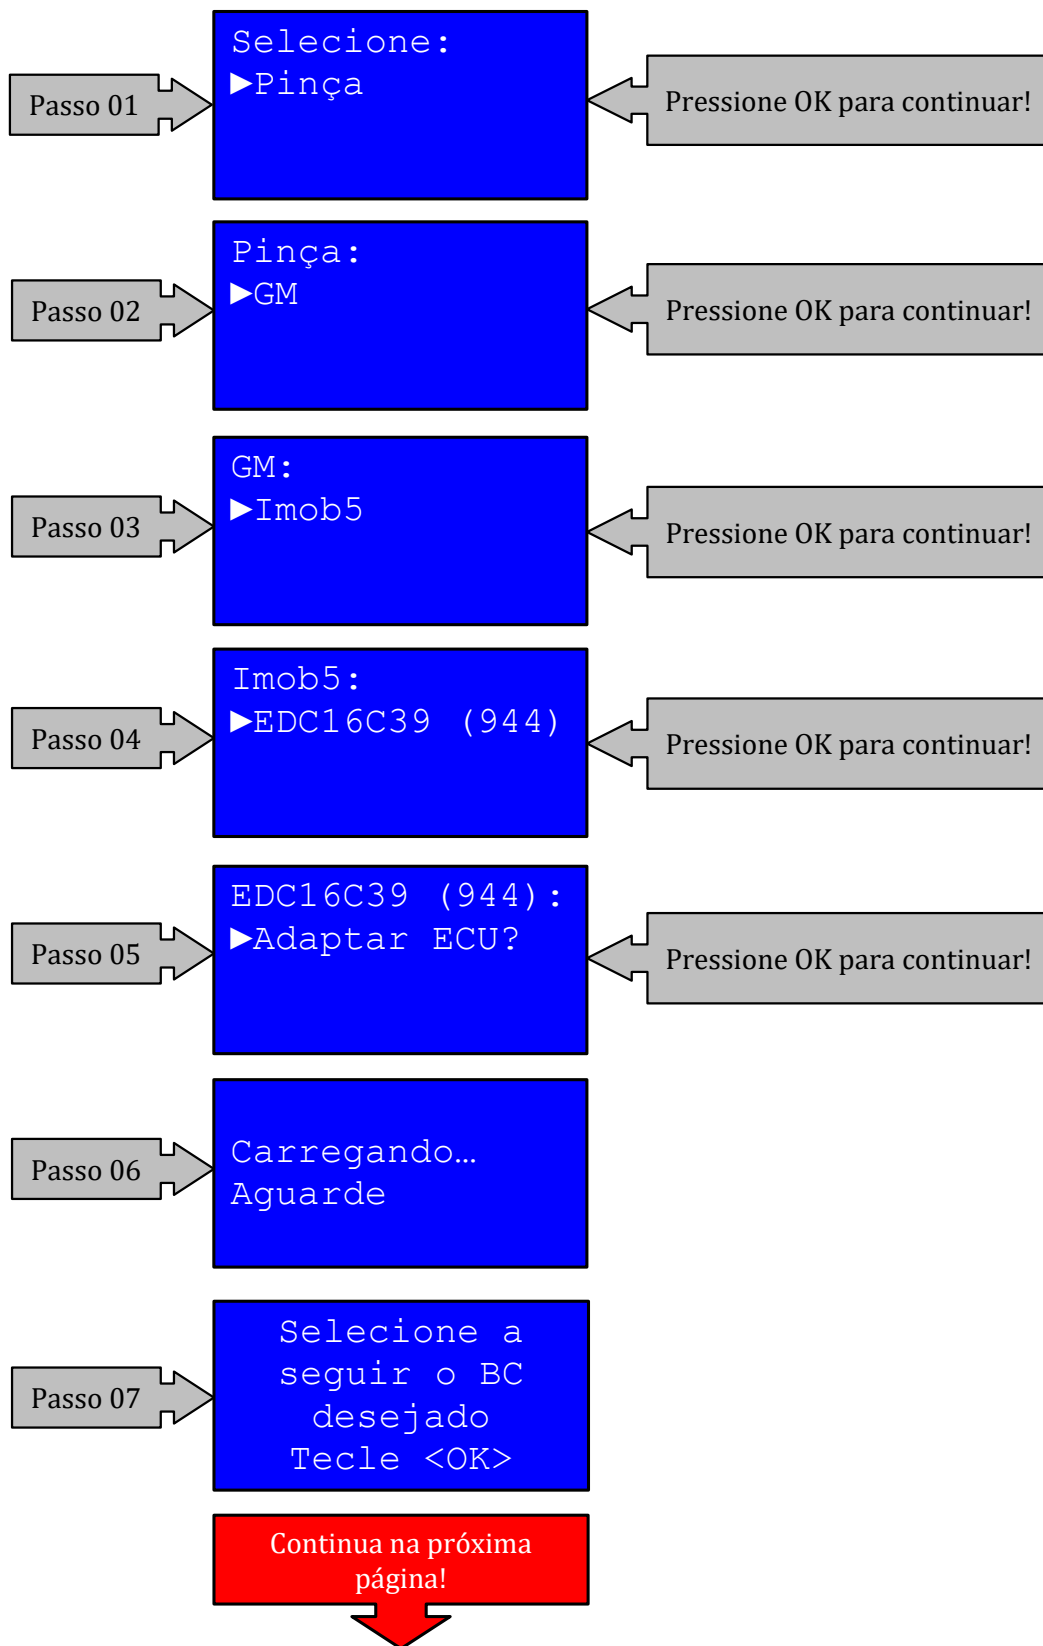


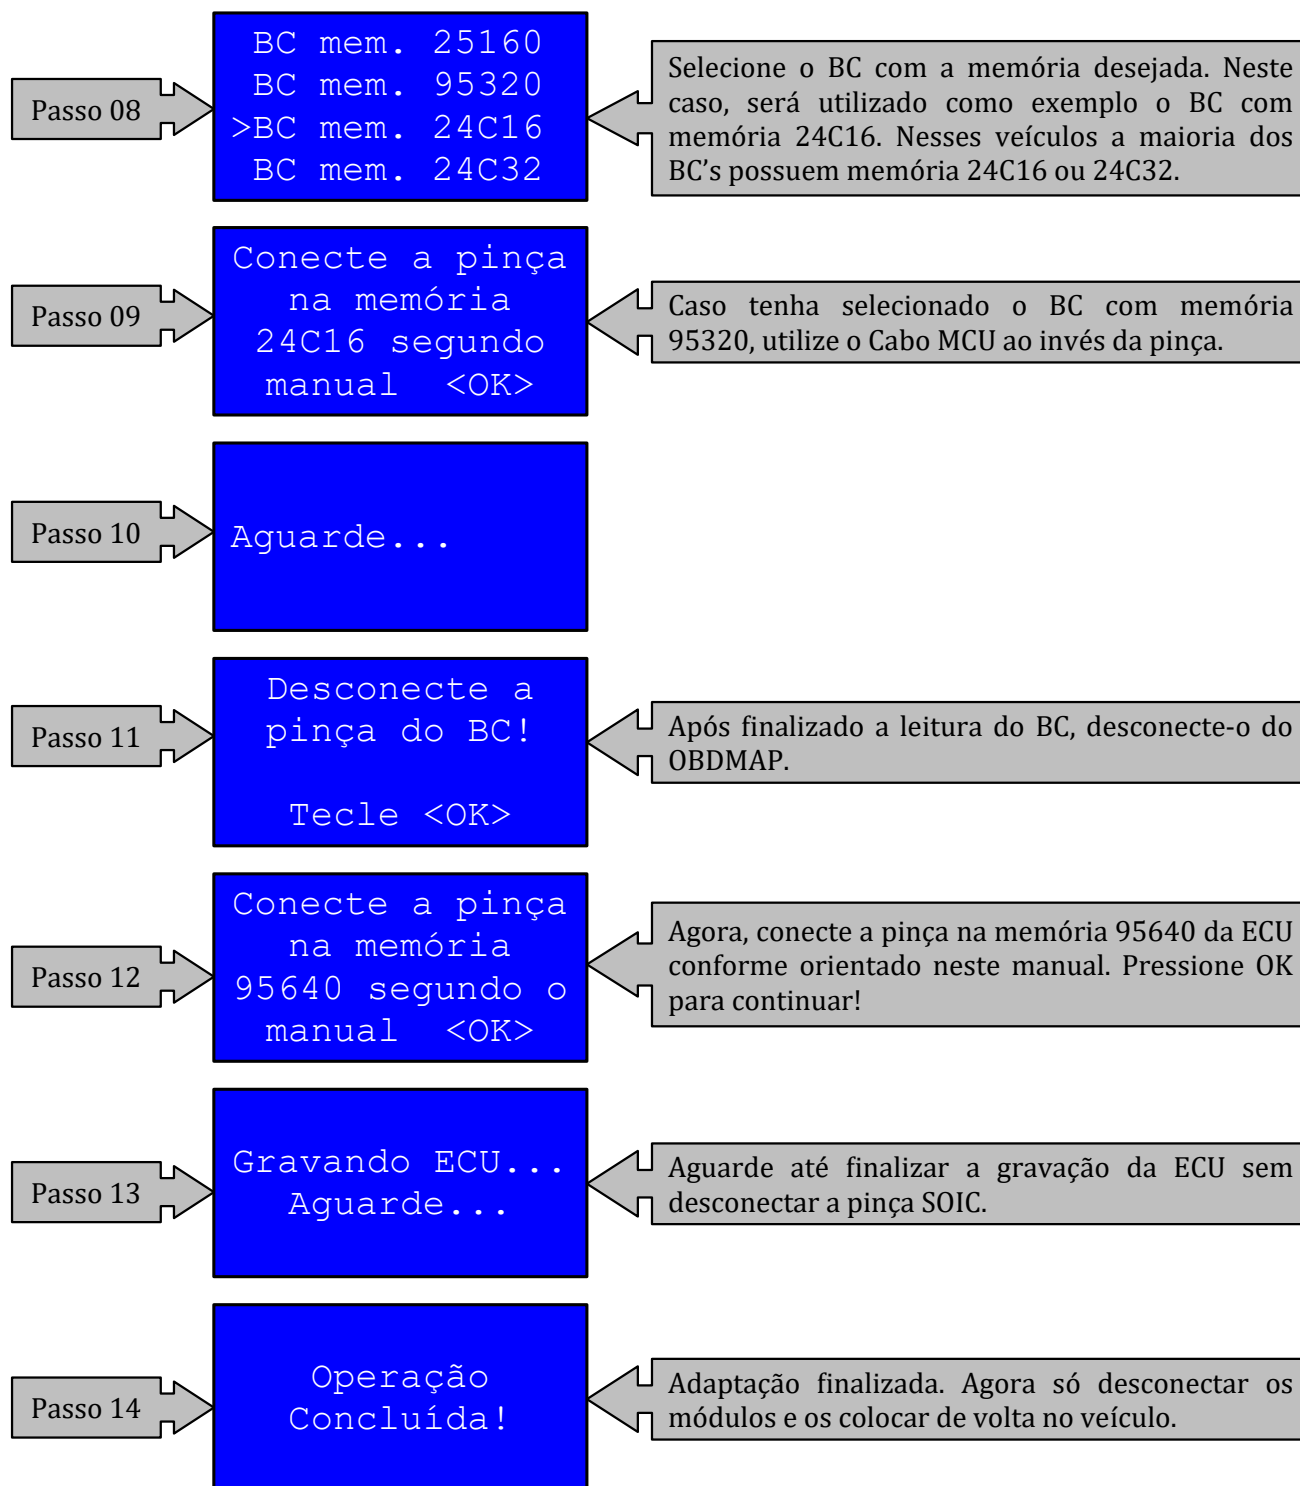


REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DO BCM

Para adaptação do BC, primeiro conecte a ECU ao OBDMAP, após isso siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

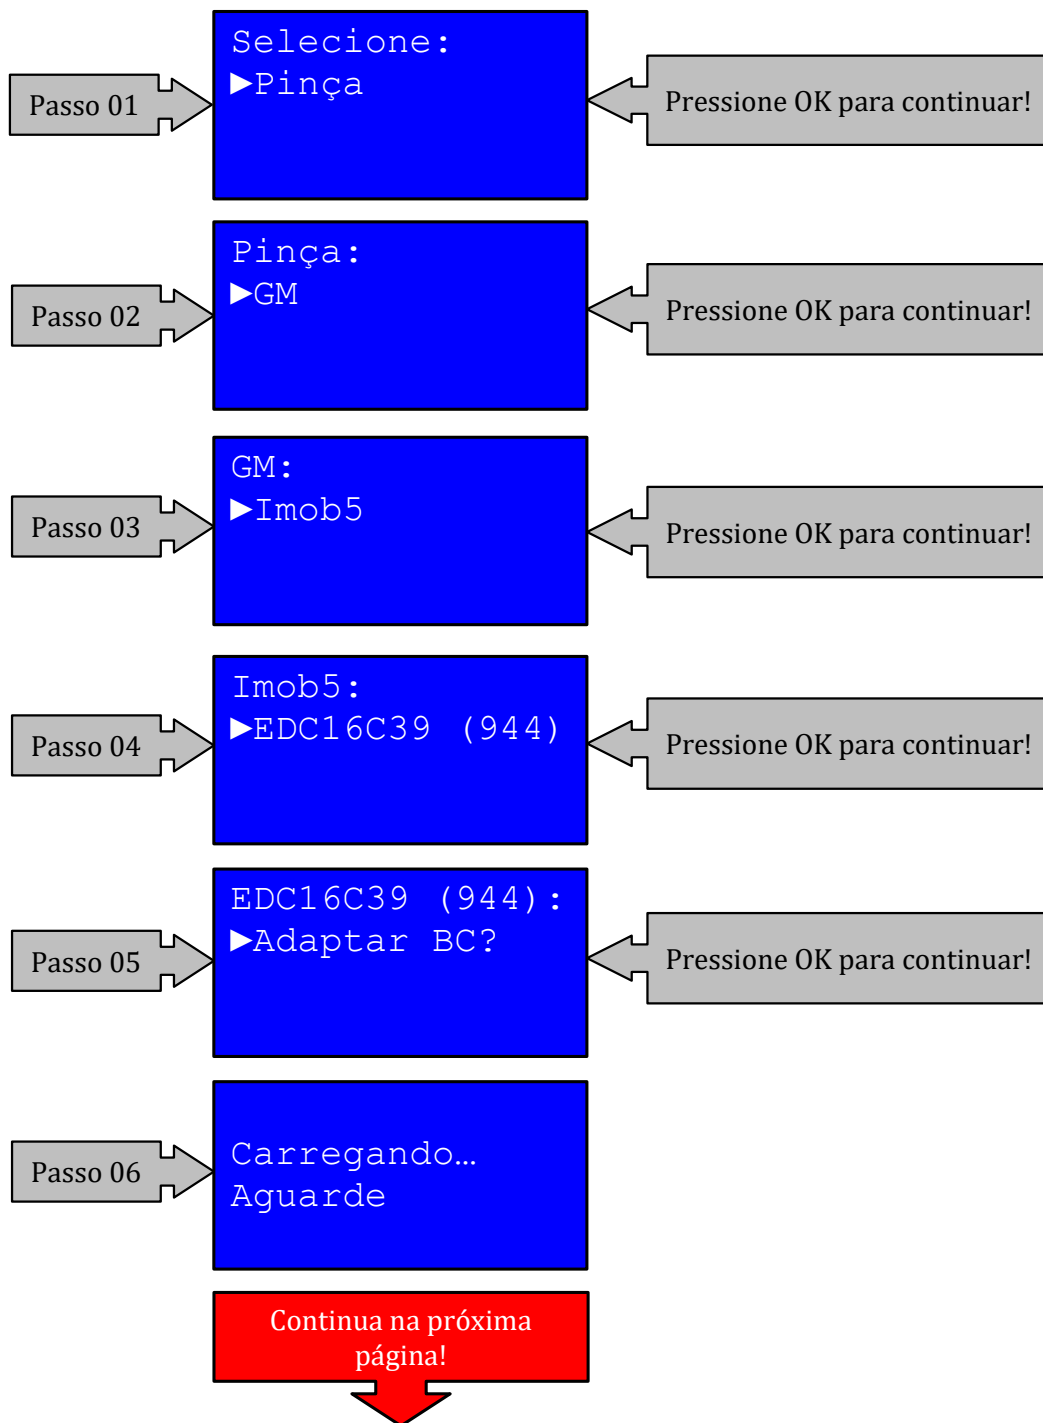

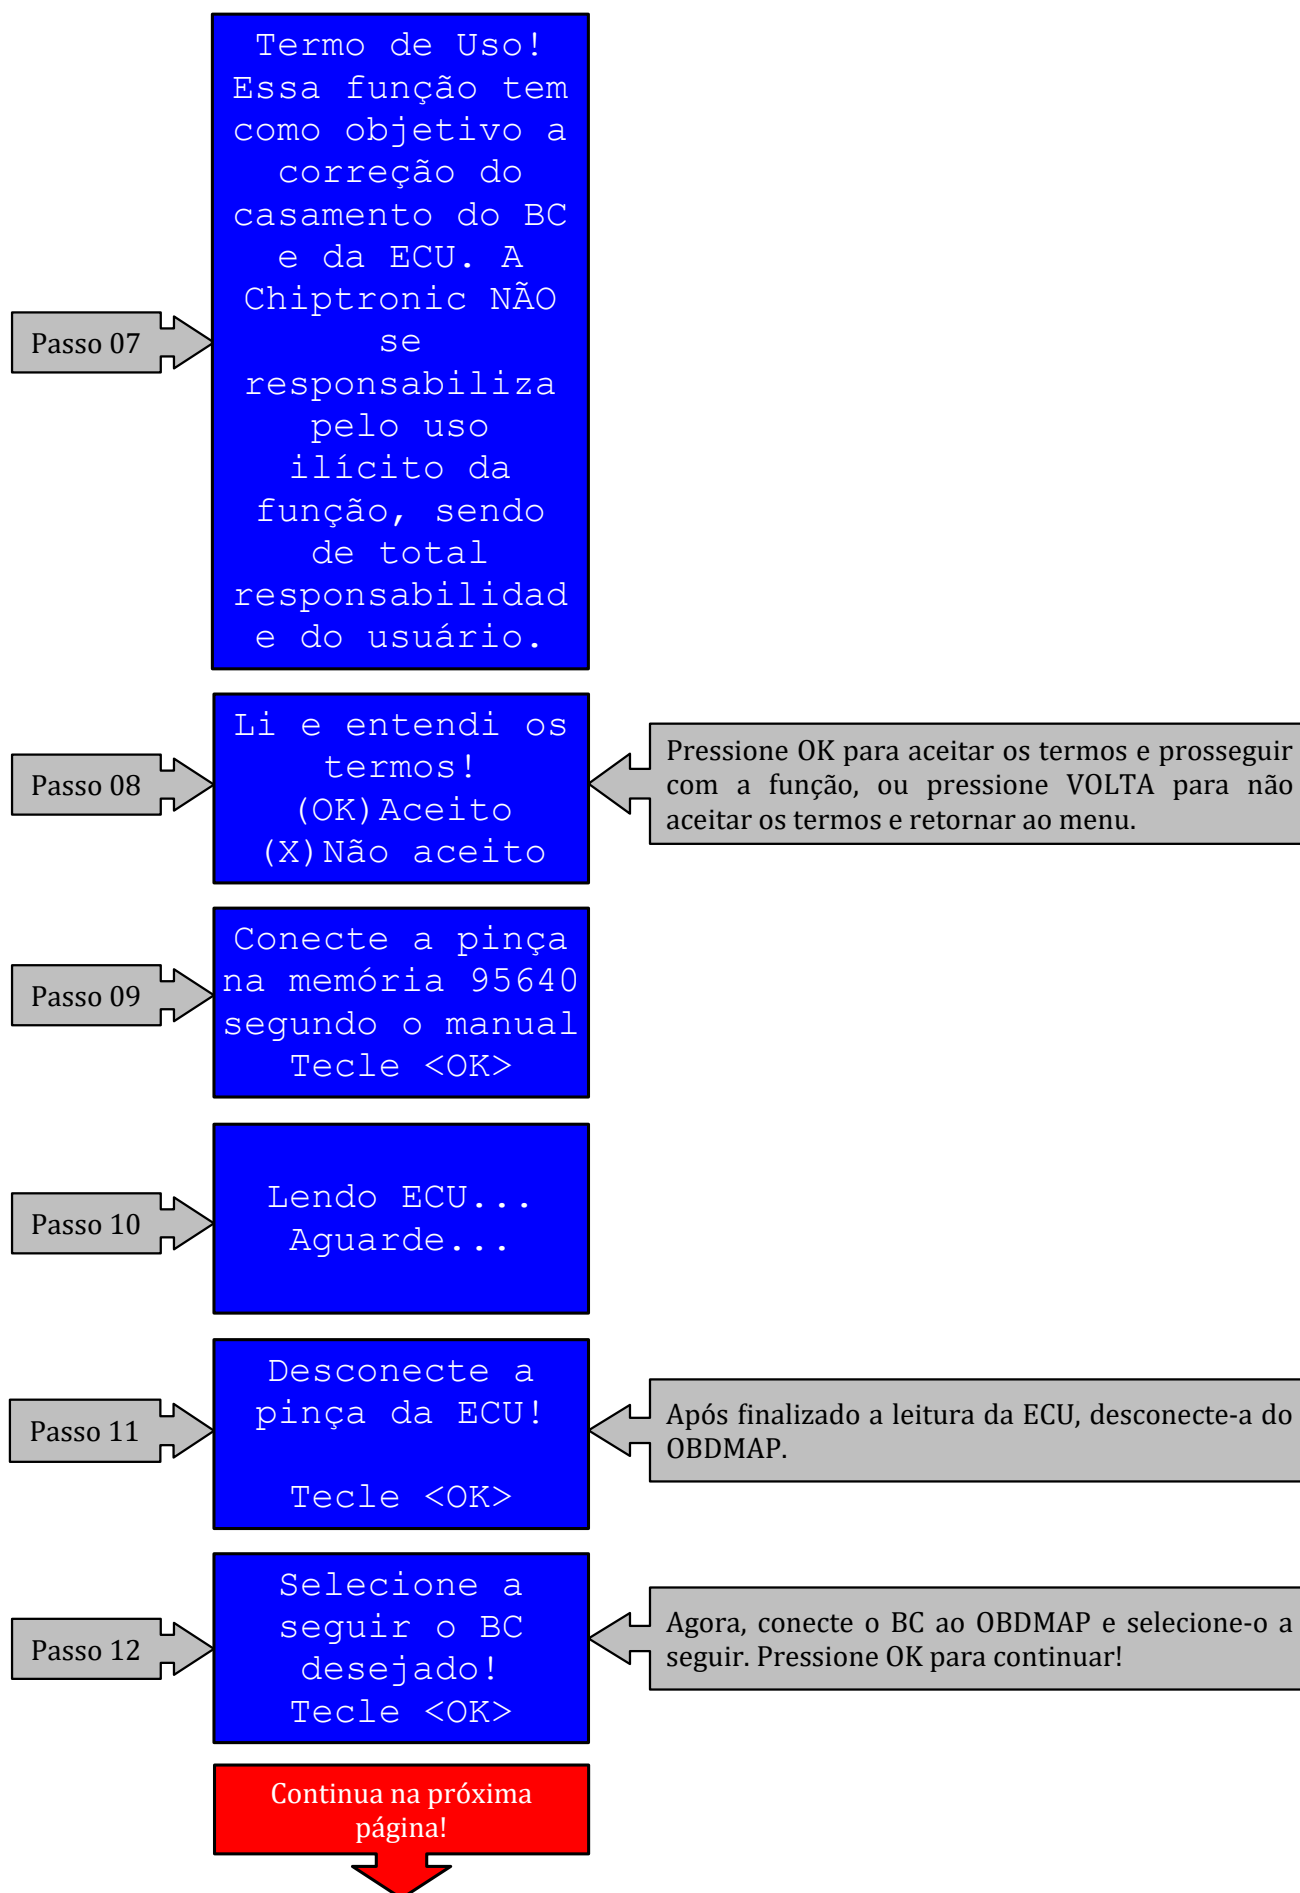

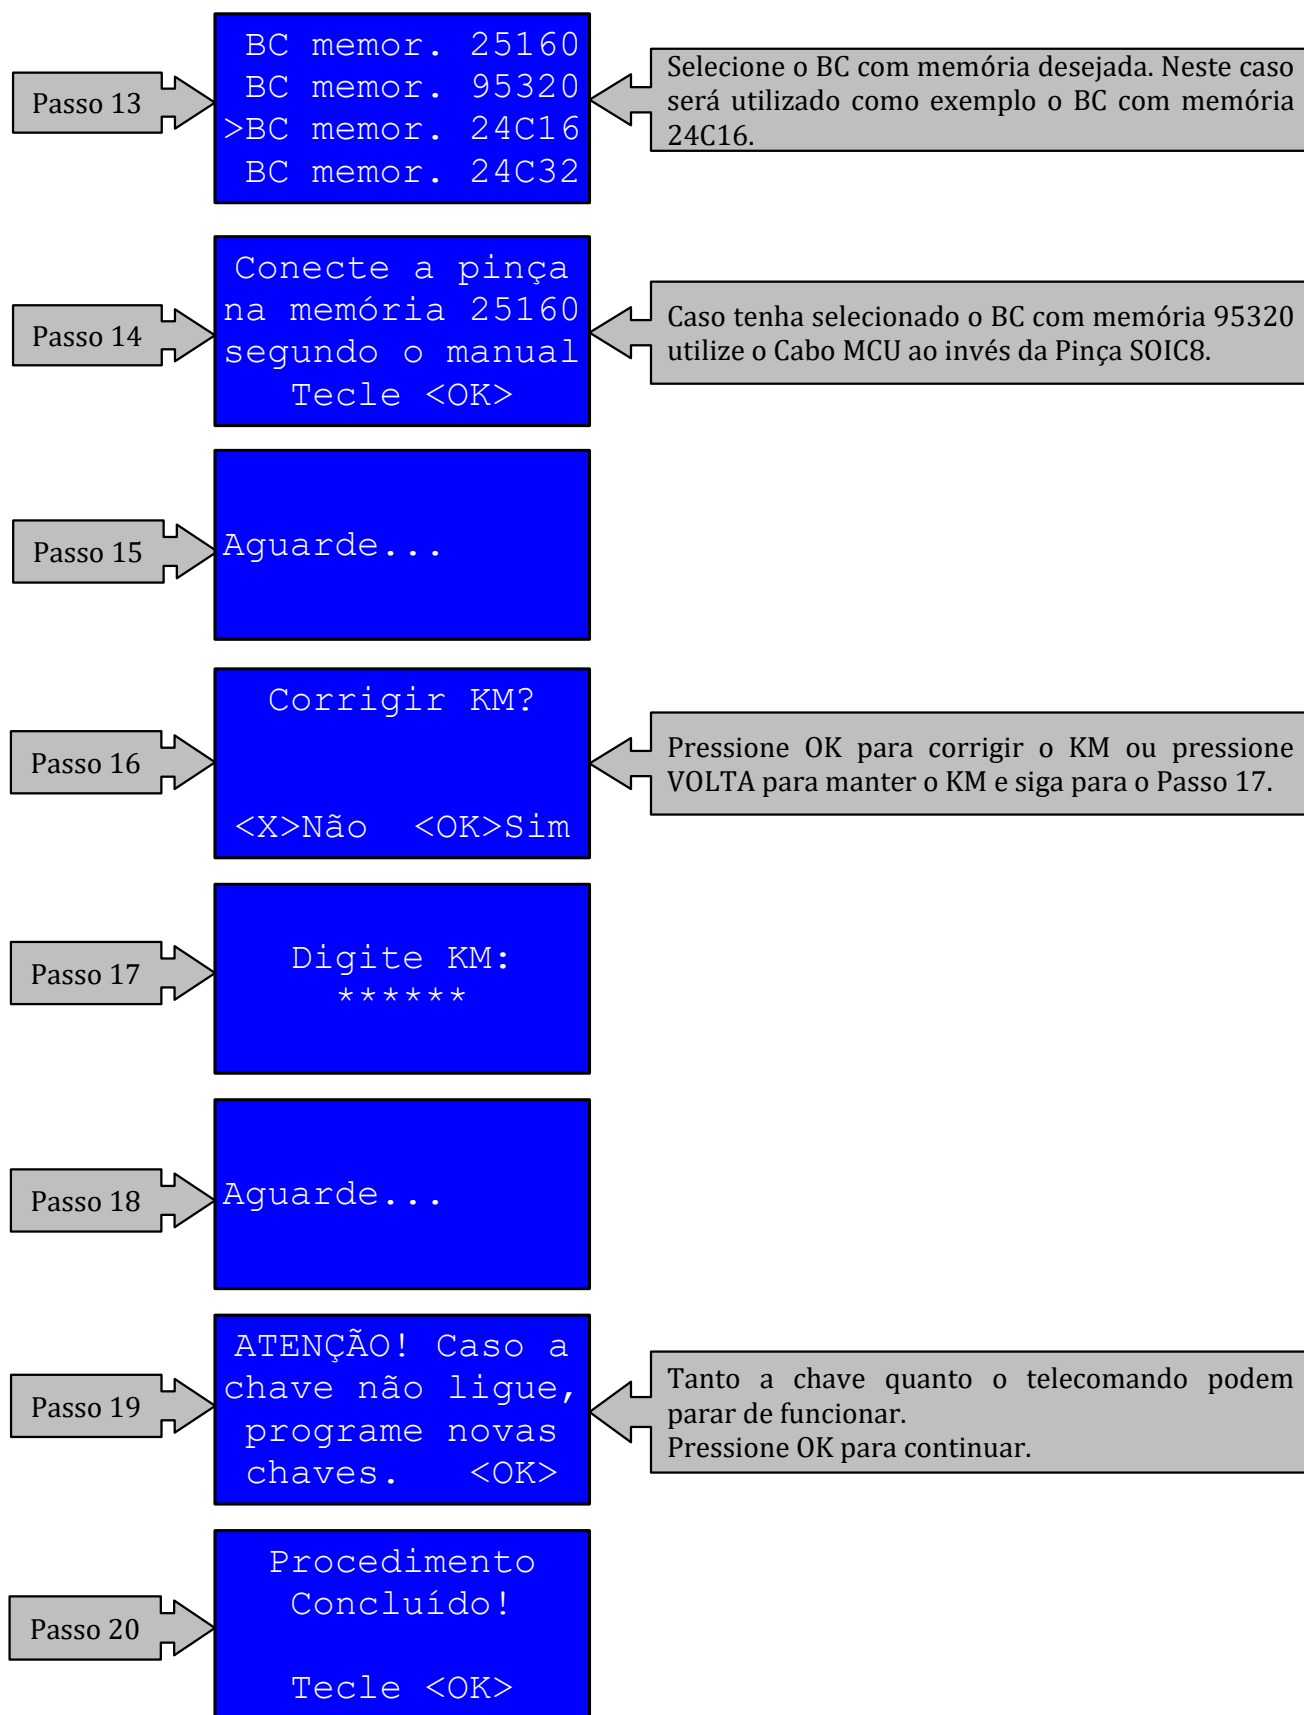

OUTRAS MENSAGENS

Erro grav. ECU!

Causas Prováveis:

- Mau contato da Pinça SOIC8 na memória da ECU;
- ECU com problema;

Solução:

- Conferir se a Pinça SOIC8 está bem conectada ao OBDMAP.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Má conexão da pinça na memória;
- ECU com problema.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente no BC;
- Conferir se a pinça SOIC8 foi conectada corretamente na ECU;
- Conferir se a Pinça SOIC8 foi conectada corretamente no BC.

Arquivo da ECU
inválido!

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU não é compatível;
- Arquivo da ECU está corrompido.

Solução:

- Verificar se o modelo da ECU é compatível com o apresentado neste manual.

Pinça invertida!
Verifique...

Causa Provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 da memória fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente à ECU.

Erro na gravação
do BC!

<OK>p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o BC;
- Mau contato da Pinça OIC8 com o BC;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido soldados incorretamente no BC;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da Pinça SOIC8 com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi ligado corretamente;
- Conferir a conexão da pinça na memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o Cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)