



MANUAL DE CARGA – OBD0109

RESET FIAT IAW 4GF (PALIO, PUNTO, SIENA, STRADA,
DOBLO) POR OBD (MODO BOOT)

Ver. 6



SETEMBRO DE 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO A ECU IAW 4GF	5
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DOS RESISTORES	6
PROCEDIMENTO EM BANCADA.....	8
LOCALIZANDO OS PONTOS PARA PINAR A ECU	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS EM BANCADA	9
PROCEDIMENTO NO VEÍCULO	10
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	10
REALIZANDO O RESET DA ECU	12
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO CHASSI	14
REALIZANDO O PROCEDIMENTO DA RODA FÔNICA.....	15
PROCEDIMENTO NO VEÍCULO	15
REALIZANDO A LEITURA DO CÓDIGO ELETRÔNICO	16
OUTRAS MENSAGENS	18

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do código eletrônico.
- Reset da ECU.
- Gravação de chassi.

É necessário retirar a ECU do veículo, e em bancada colocar a ECU em modo de boot, ou seja, soldar 2 resistores em sua placa. Após isso o procedimento pode ser feito de 2 formas:

- No veículo,
- Em bancada, utilizando o Multigiga (item não incluso - contate o departamento de vendas da Chiptronic).

O reset deixa a ECU virgem, pronta para se codificar com um novo veículo. Após o reset da ECU será necessário realizar a gravação de chassi e o procedimento da "roda fônica".

OBSERVAÇÕES:

- A gravação de chassi deve ser feita **após** o reset da ECU, com os resistores de Boot já dessoldados;
- Após o procedimento de RESET retire os resistores de BOOT antes de dar partida no veículo, caso contrário a ECU poderá sofrer danos.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
FIAT	Doblo 1.4 Flex	2010 – 2012
	Idea 1.4 Flex	2010 – 2012
	Palio 1.0 Flex	2010 – 2012
	Palio 1.4 Flex	2010 – 2012
	Palio Weekend 1.4 Flex	2010 – 2012
	Punto 1.4 Flex	2010 – 2012
	Siena Fire 1.0 Flex	2010 – 2012
	Siena Fire 1.4 Flex	2010 – 2012
	Strada 1.4 Flex	2010 – 2012
	Uno Mille Economy 1.0 Flex	2010 – 2012


Observação: Nem todos os veículos relacionados aos anos citados acima possuem a ECU IAW 4GF. Verifique a etiqueta da ECU para identificá-la.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.

Ferro de solda

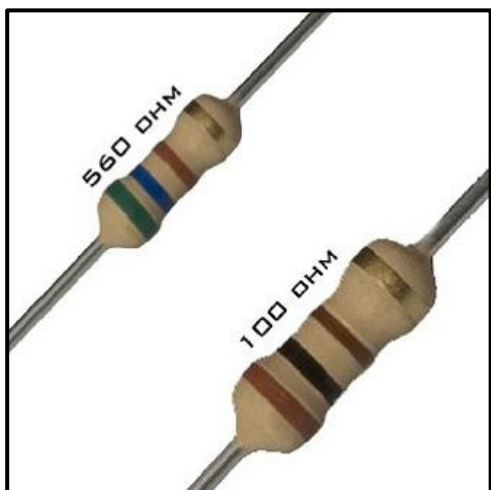

Utilize dois resistores, um de 100 Ohm e um de 560 Ohm.

Utilize um simulador como o Multigiga.



IDENTIFICANDO E DESMONTANDO A ECU IAW 4GF





Utilize uma chave torx para retirar os parafusos da ECU.



Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa da ECU.


LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DOS RESISTORES

No canto superior direito, está localizada área para identificação dos pontos de solda.

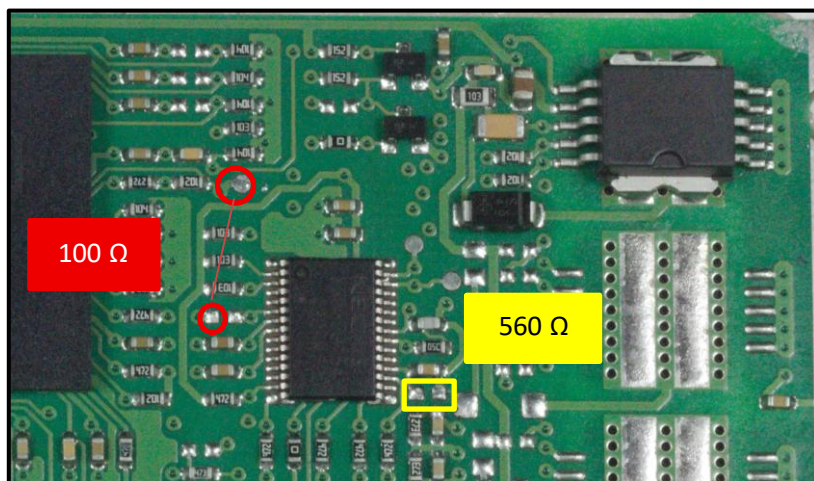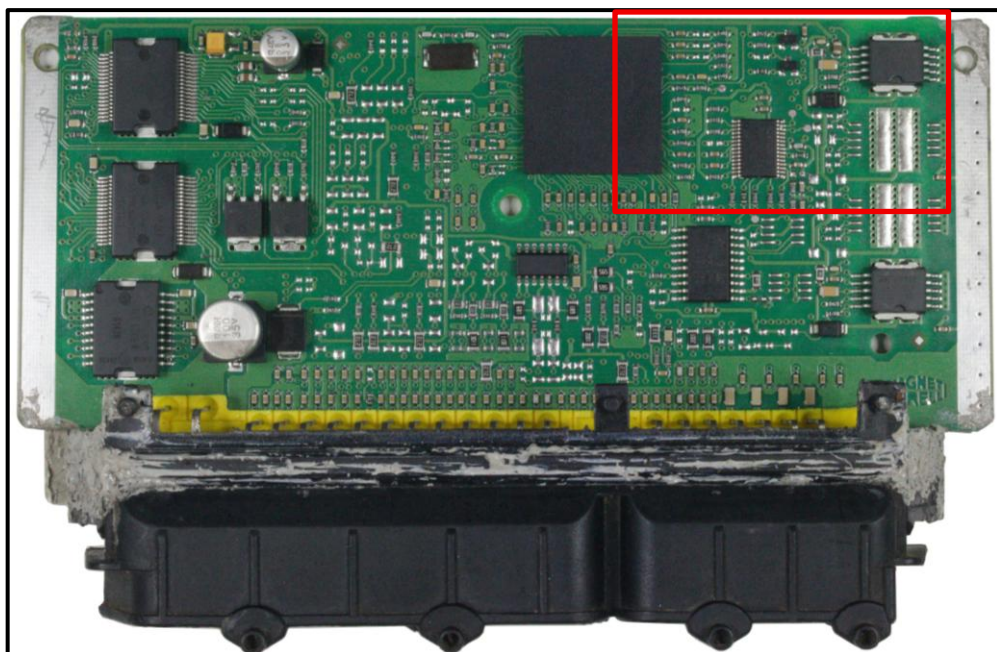

Localizando os pontos de solda de ambos os resistores.

Todos os resistores soldados

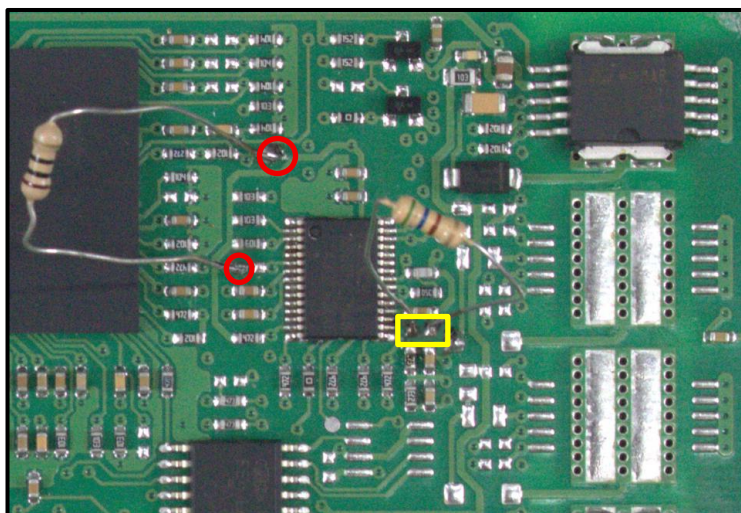

Incline os resistores caso necessite colocar a tampa para fazer o procedimento no veículo.




Caso o procedimento seja feito no veículo, coloque a tampa na ECU. Caso seja feito em bancada, não precisa colocar a tampa.

PROCEDIMENTO EM BANCADA

Para conectar a ECU IAW 4GF em bancada é necessário utilizar a caixa universal. Caso não deseje fazer o procedimento em bancada, vá ao item [Procedimento no veículo](#).

LOCALIZANDO OS PONTOS PARA PINAR A ECU

Para fazer o procedimento em bancada, identifique o Conector A.

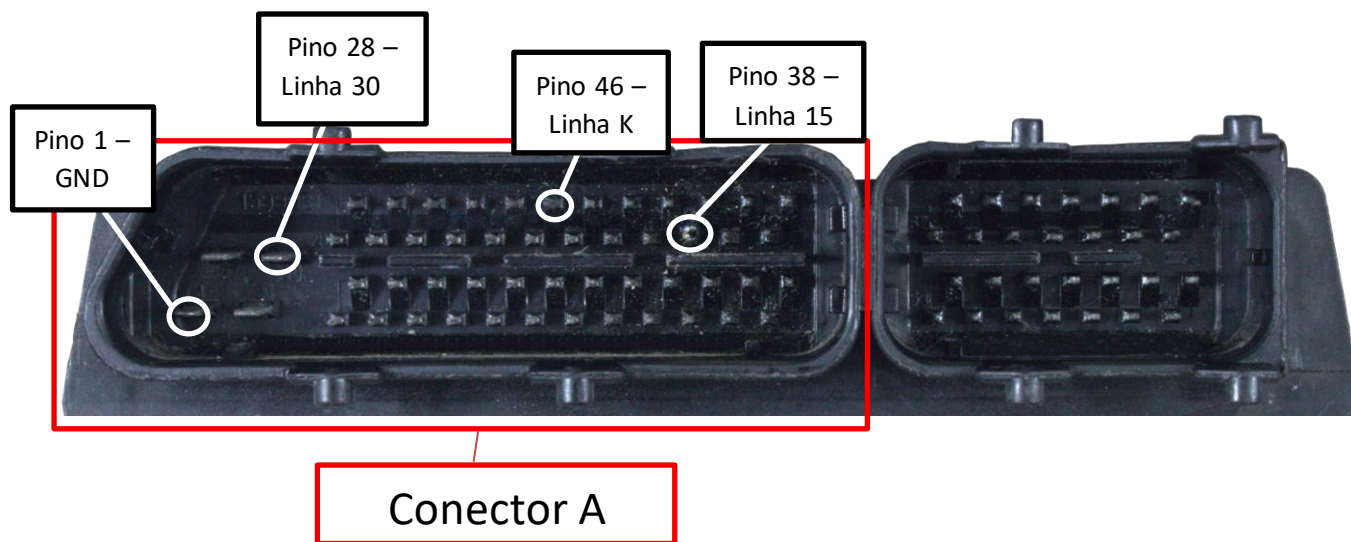


Fio Multigiga (DB25)	Descrição	ECU
1	GND	A-1
11	Linha 30	A-28
12	Linha 15	A-38
2	Linha K	A-46

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS EM BANCADA



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área **A4**.

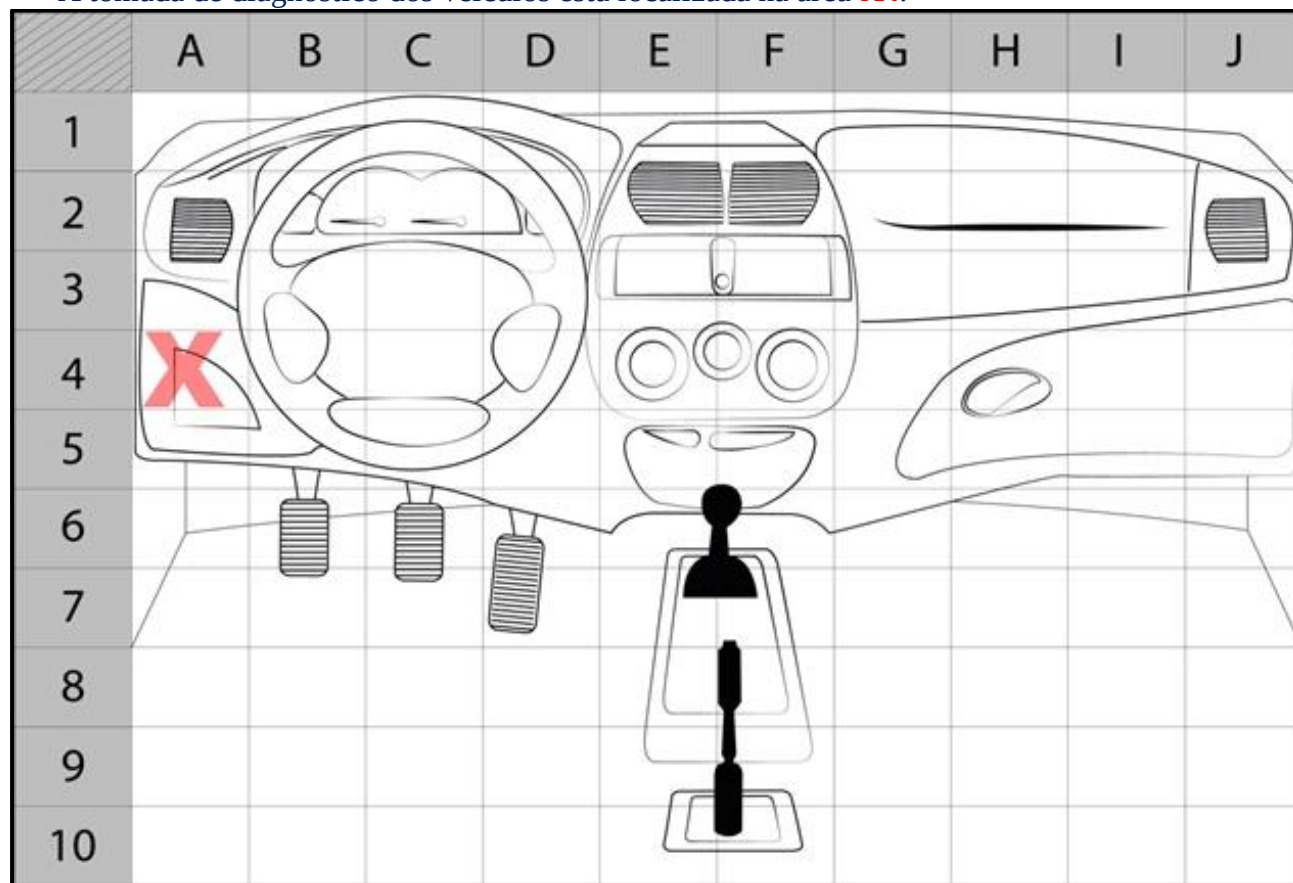


PROCEDIMENTO NO VEÍCULO

Monte a ECU no veículo com os resistores soldados.

ATENÇÃO! Não dê a partida no veículo enquanto a ECU estiver em modo de boot, isso poderá causar danos à mesma.

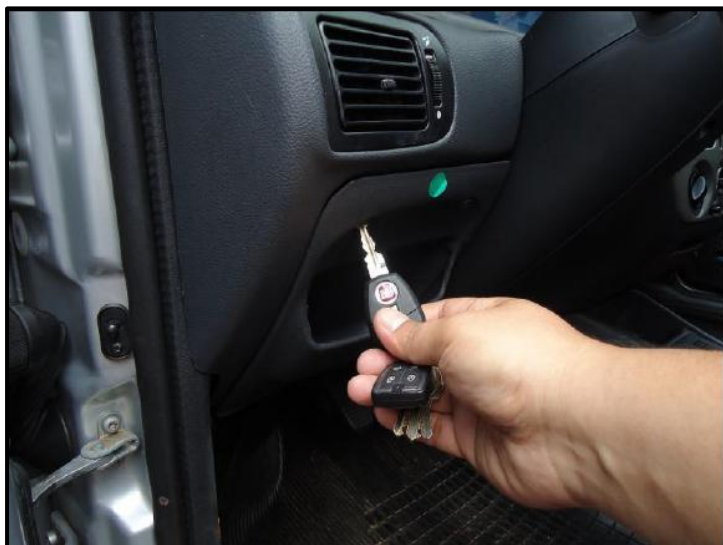

Utilize a chave do veículo para abrir a caixa de fusíveis.

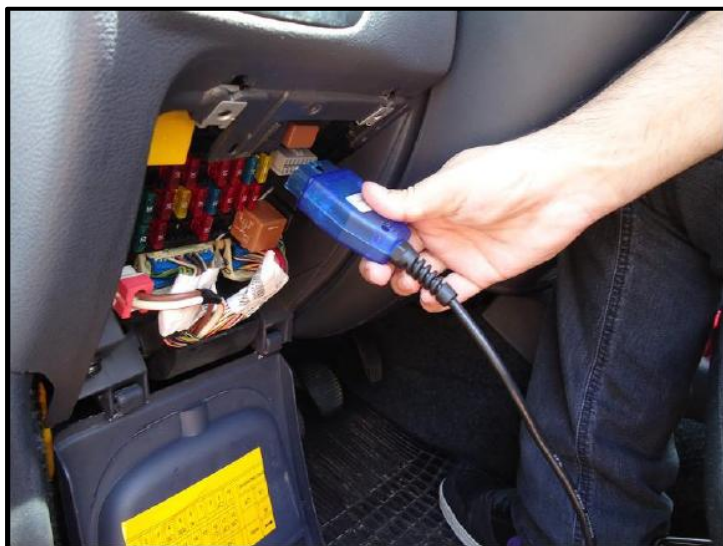



Conecte o cabo universal na tomada de diagnóstico do veículo.

REALIZANDO O RESET DA ECU

ATENÇÃO! Não dê a partida no veículo enquanto a ECU estiver em modo de boot.

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBD MAP:

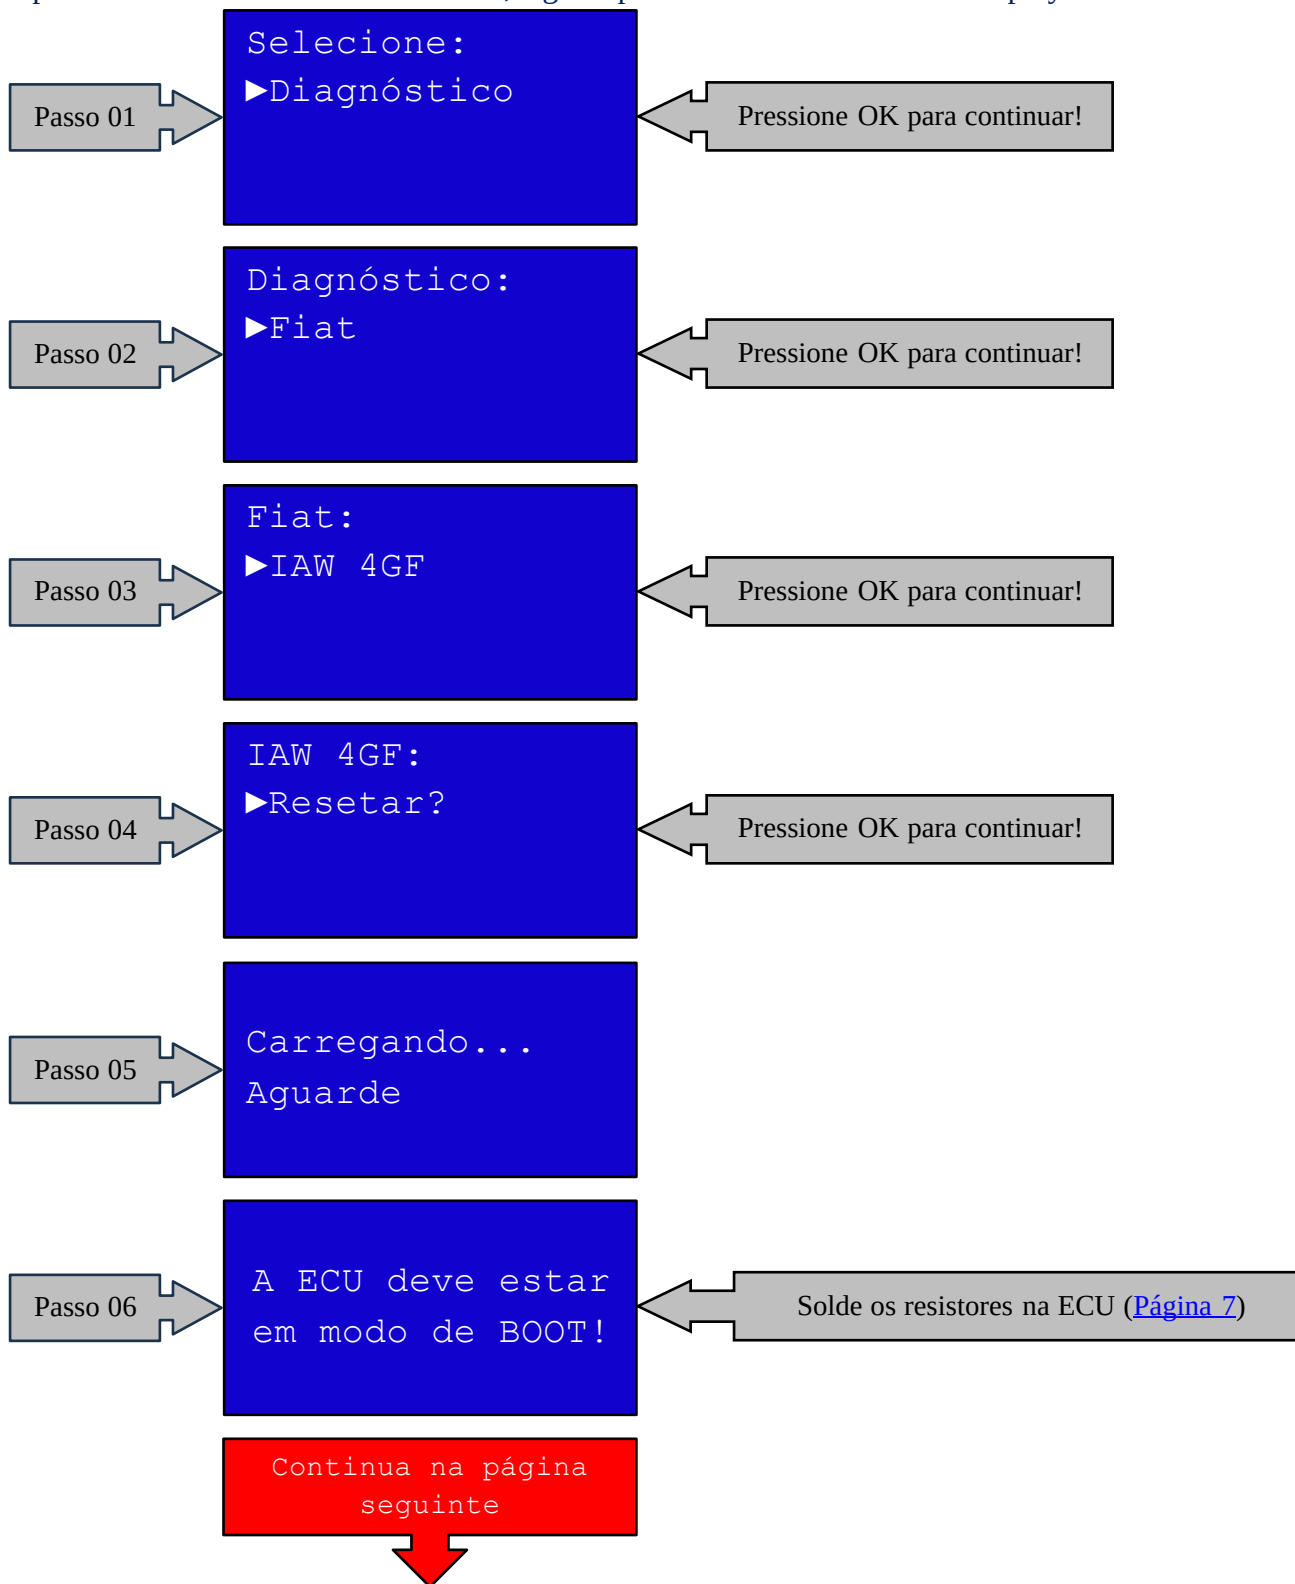

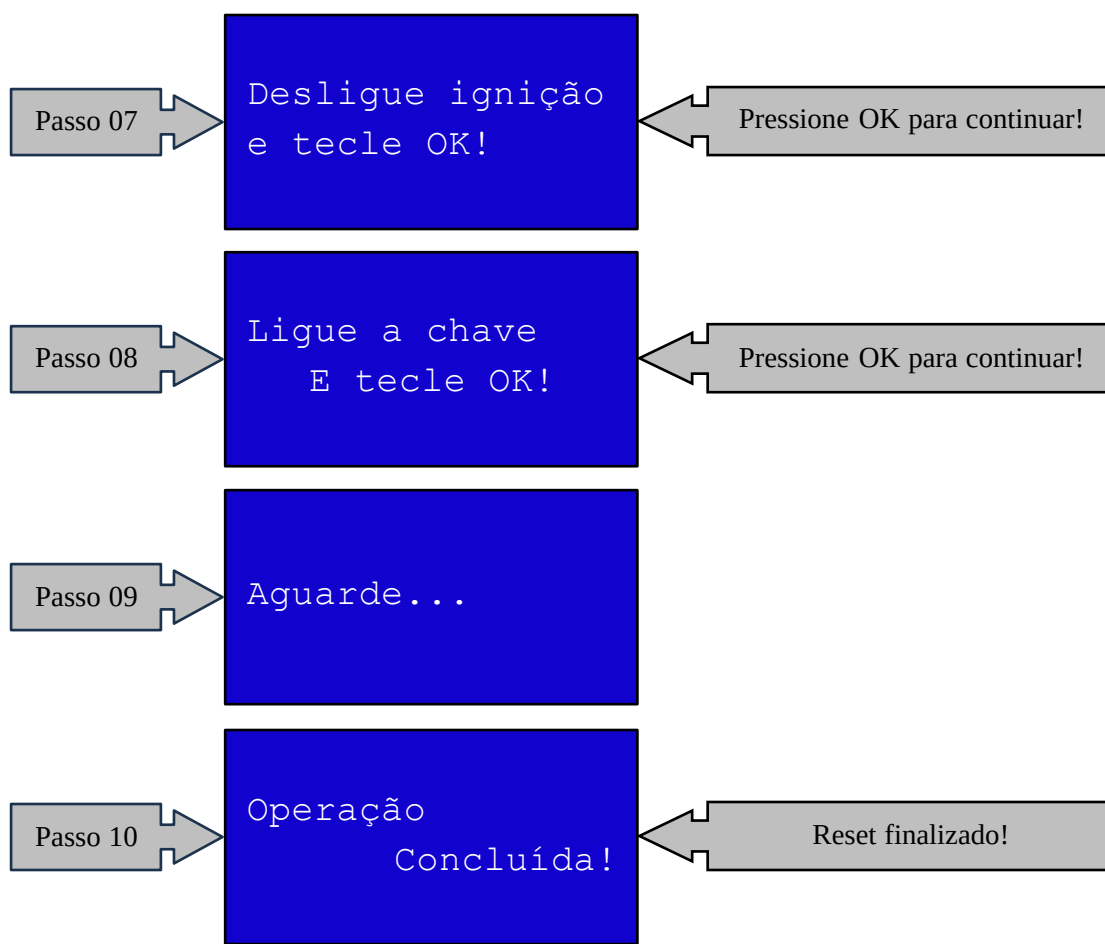



Após o procedimento de RESET retire os resistores de BOOT antes de dar partida no veículo, caso contrário a ECU poderá sofrer danos.

REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO CHASSI

ATENÇÃO! Para este procedimento certifique-se de que a ECU **NÃO** esteja em modo de BOOT.

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBD MAP:

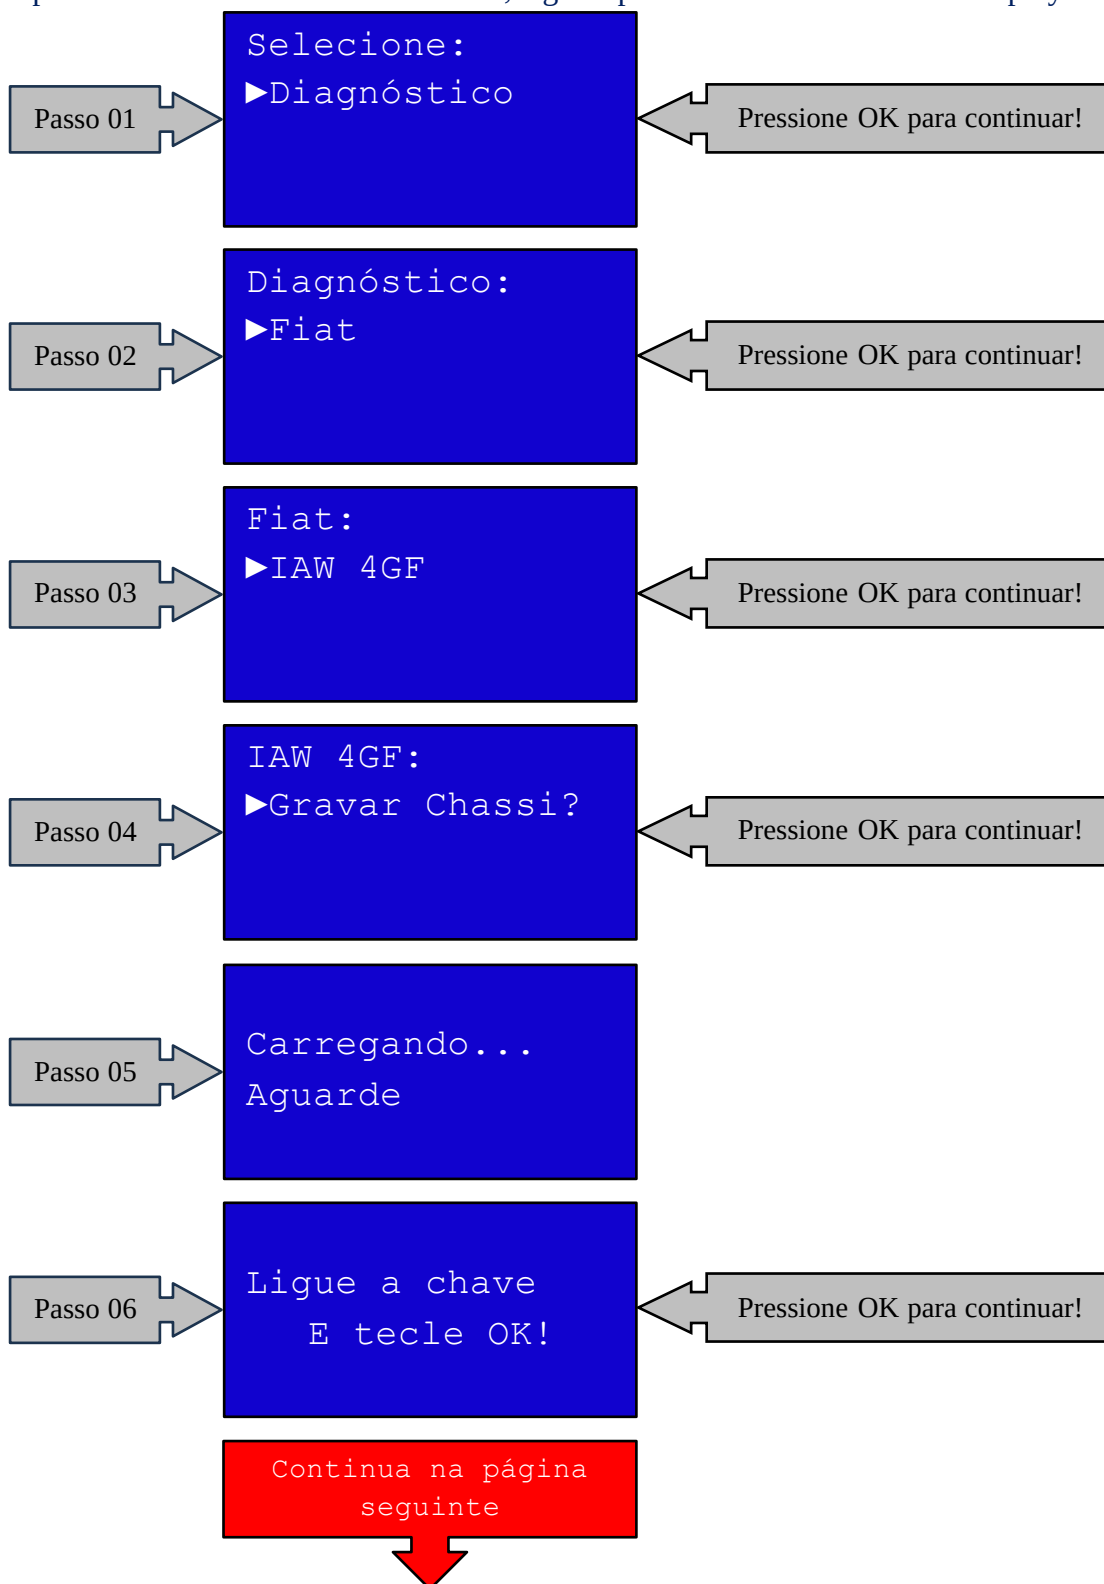

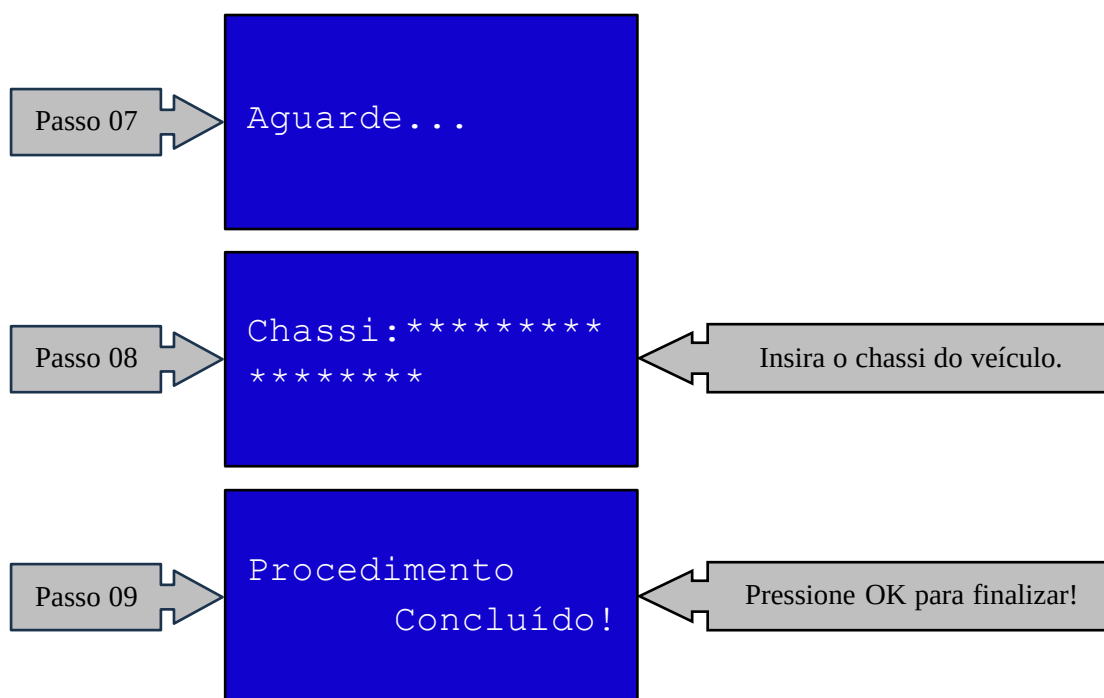

REALIZANDO O PROCEDIMENTO DA RODA FÔNICA

OBS. 1: É necessário que o motor esteja aquecido.

PROCEDIMENTO NO VEÍCULO

- Dê a partida no veículo, a luz de injeção deverá ficar piscando.
- Acelere o veículo até atingir uma rotação superior a 5000 RPM.
- Desacelere o veículo até atingir rotação de marcha lenta.
- Repita o processo acima de acelerar e desacelerar por 3 vezes.

Se a luz de injeção não parou de piscar, desligue o veículo e repita o procedimento anterior.


Se a luz de injeção apagou, desligue o veículo e aguarde 2 minutos. Após aguardar, ligue o veículo, a luz de injeção deverá permanecer apagada, neste caso o procedimento foi realizado corretamente.


OBS. 2: Caso a luz de injeção não apague após este procedimento, verificar se não existe nenhum outro tipo de falha no veículo, que pode também deixar a luz de injeção ligada

REALIZANDO A LEITURA DO CÓDIGO ELETRÔNICO

ATENÇÃO! Não dê a partida no veículo enquanto a ECU estiver em modo de boot.

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBD MAP:

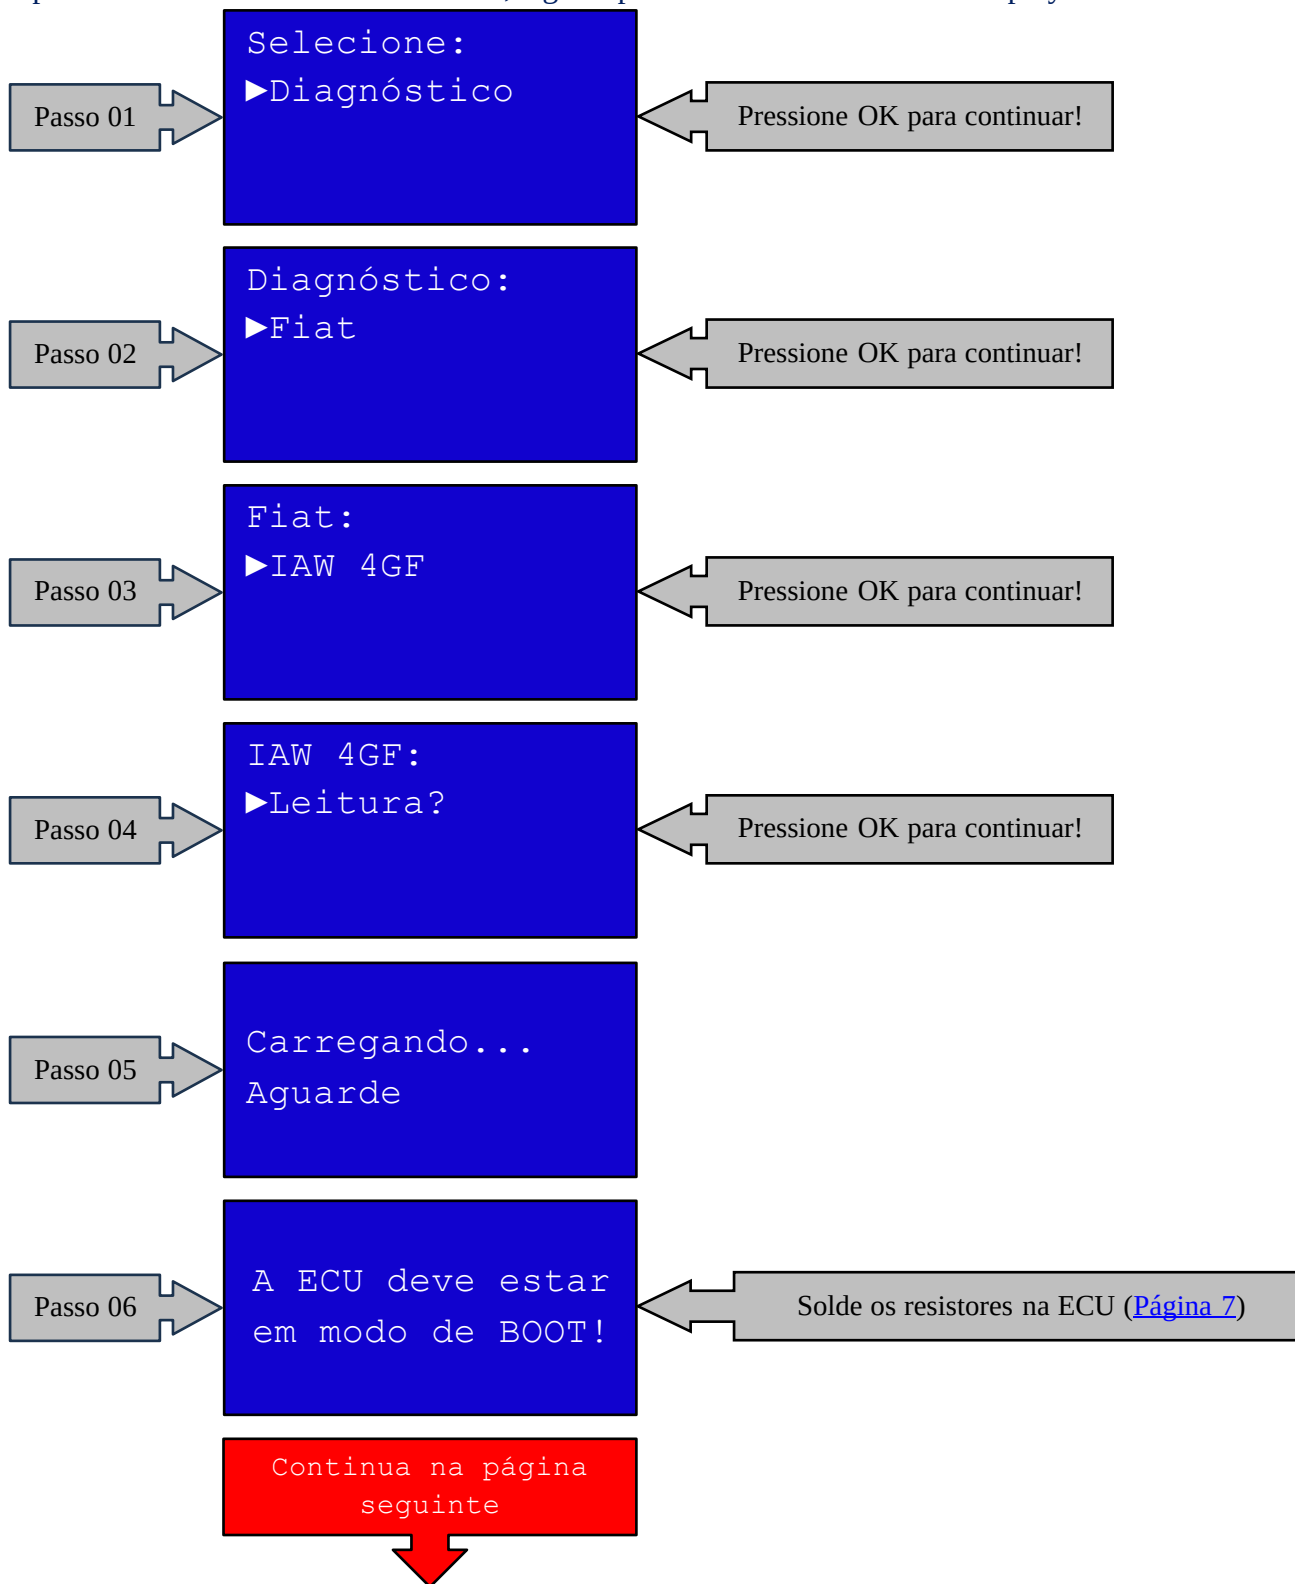

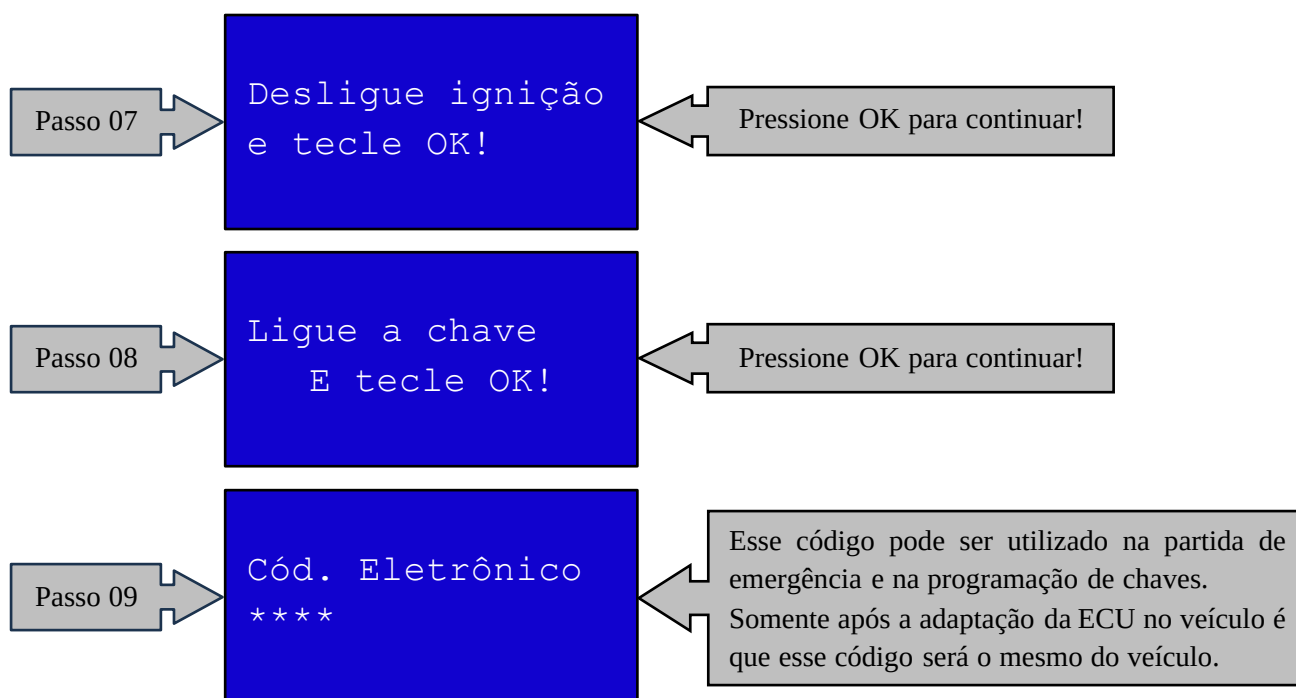

OUTRAS MENSAGENS

Erro na
gravação!

Causas Prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- ECU com problema;
- Verificar se a ECU está em modo de boot;
- Defeito no OBDMAP ou cabos.

Soluções:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis etc.;
- Verificar se o software do OBDMAP está na última versão,
- Verificar se os resistores estão soldados nos pontos corretos,
- Verificar conexão dos cabos.

Erro de
comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Defeito no OBDMAP, cabos ou equipamento.

Soluções:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis etc.;
- Verificar se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Verificar a conexão do cabo no OBDMAP e no conector OBD do veículo;
- Verificar o estado do cabo universal e do adaptador A1;
- Verificar se o software do OBDMAP está na última versão.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)