

Test num 1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
34.32	کد خطا
BUS	نام خطا
كابل انتقال اطلاعات	·


علت: ارتباط از طریق باس انجام نمی شود.

دلایل ممکن: ایراد برد کنترل پمپ ،ایراد کابل باس ،ایراد کنتاکتور

نحوه ی تست:

- o روشن بودن ال ای دی برد I/O را بررسی کنید.
- در صورت وجود ولتاژ ورودی ،کنتاکتور و در غیر این صورت برد ایگنیشن را تعویض کنید.
- کابل BUS را برای هرگونه قطعی بررسی کنید و در صورت عدم رفع خطا ،آن را تعویض کنید.
 - o تست برد I/O
 - وارد منو تكنسين -service level -شويد. رمز
 - وارد تست عملکرد function

 I/O شوید گزینهی برد انتخاب کنید.

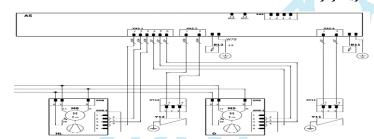

زیر خطاهای 34 در مورد باسbus

در مدل 6سینی(m1)		
در مدل 10سینی ،موتور بالا(m16) در مدل 20سینی ،موتور بالا(m22)	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.1
در مدل 10سینی ،موتور <mark>پایین (m</mark> 1) در مدل 20سینی ،موتور <mark>وسط(m16</mark>)	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.2
(m1)در مدل 20 سینی ،موتور پایین	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.4
A13 pcb	خطای مربوط به برد پمپ	خطای 34.8
A10 pcb	${ m I/O}$ خطای مربوط به برد	خطای 34.16
A5	خطای مربوط به محفظهی ایگنیشن	خطای 34.32
HF	خطای مربوط به	خطای 34.64
	خطای کل دستگاه	خطای 34.400

