


Vít chỉ: con vít bắt dưới tâm bộ kẹp, chỉ dùng để CHẠM

Mũi vít phải nằm đúng trên trục của điểm gắp TOOL01. Tháo vít ra trước khi chạy gấp.


1. Nhìn từ dưới lên: vít phải đúng tâm

Hai đoạn a bằng nhau, và vít nằm giữa bề rộng thanh.

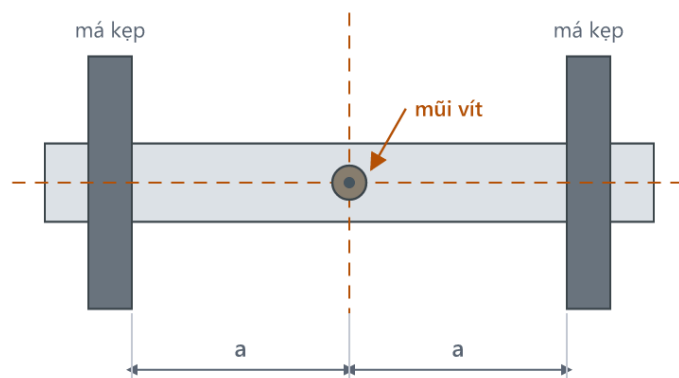

2. Nhìn ngang: Z là số khai vào tool 1

Mũi vít thấp hơn đầu má kẹp thì mới chạm được bàn.

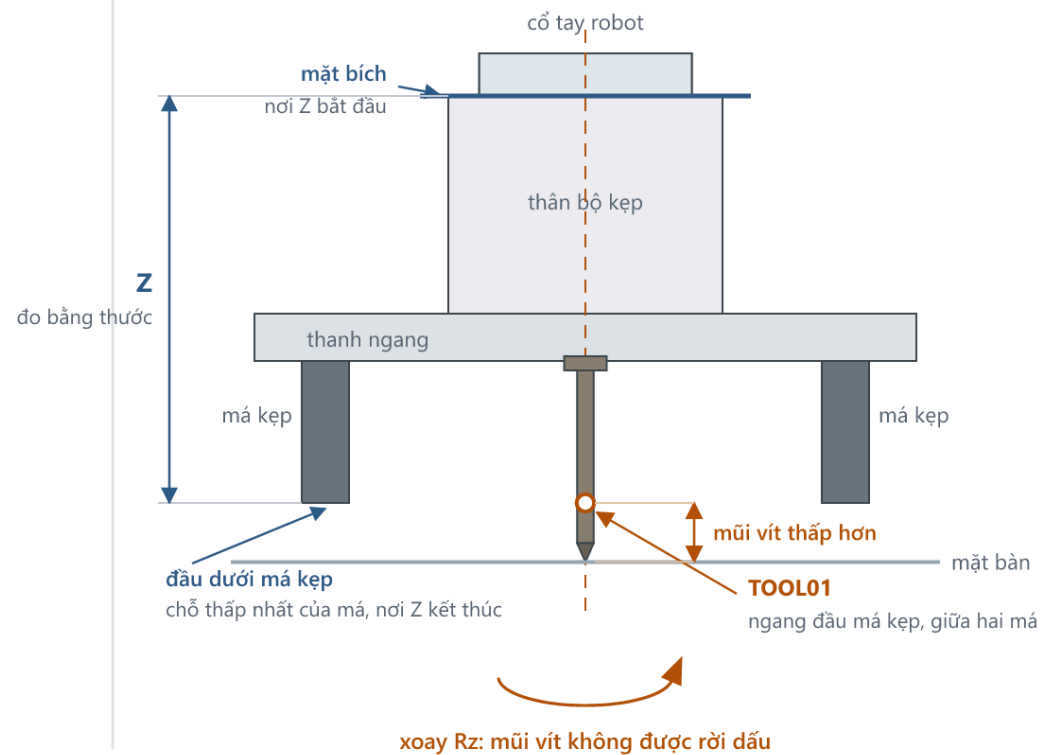

- Vít bắt đúng tâm bộ kẹp, mũi chúc thẳng xuống**
hai đoạn a ở hình 1 bằng nhau; lệch tâm là mũi vẽ vòng tròn khi xoay Rz
 - Mũi vít thấp hơn đầu má kẹp**
cao hơn thì má kẹp chạm bàn trước mũi, không chạm điểm được
 - Z đo từ mặt bích tới đầu dưới má kẹp**
khai vào tool 1 trên pendant và vào `cell_layout_real.yaml`; không phải đo mũi vít
 - Tháo vít trước khi chạy gấp, từ Pha 2 trở đi**
để nguyên thì vít va vào vật và vào mặt bàn