


Vít chỉ: con vít bắt dưới tâm bộ kẹp, chỉ dùng để CHẠM

Mũi vít phải nằm đúng trên trục của điểm gắp TOOL01. Tháo vít ra trước khi chạy gấp.


1. Nhìn từ dưới lên: vít phải đúng tâm

Hai đoạn a tới mắt trong hai miếng đen bằng nhau.

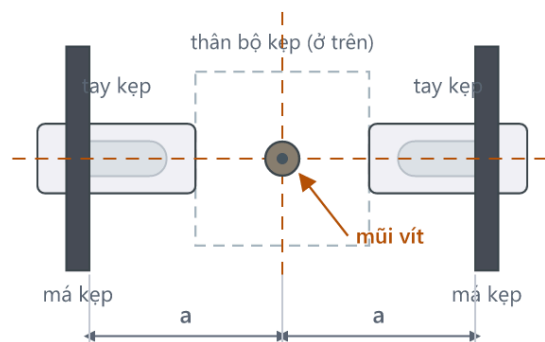

2. Nhìn ngang: Z là số khai vào tool 1

Mũi vít thấp hơn mép dưới miếng đen thì mới chạm được bàn.

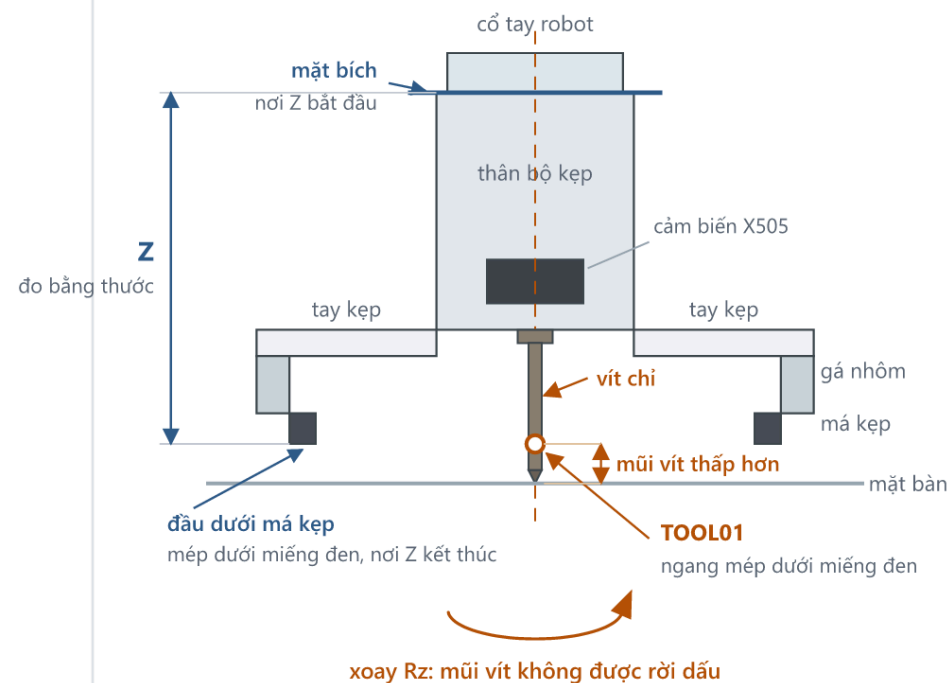

- 1 Vít bắt đúng tâm thân bộ kẹp, mũi chúc thẳng xuống**
hai đoạn a ở hình 1 bằng nhau; lệch tâm là mũi vẽ vòng tròn khi xoay Rz
 - 2 Mũi vít thấp hơn mép dưới miếng đen**
cao hơn thì má kẹp chạm bàn trước mũi, không chạm điểm được
 - 3 Z đo từ mặt bích tới mép dưới miếng đen**
khai vào tool 1 trên pendant và vào cell_layout_real.yaml; không phải đo mũi vít
 - 4 Tháo vít trước khi chạy gấp, từ Pha 2 trở đi**
để nguyên thì vít va vào vật và vào mặt bàn