SONOTEST
J-07049150-7

Ciudad Ojeda, 22 de mayo de 2026

FECHA DEL INFORME:	22/05/2026
INFORME N°:	067-210526-02

Señores
SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)
Atn.: Sra. Geraldine Nava

Ref. Inspección de la Grúa Telescópica No. S/N: 81742

Estimados señores:

La presente tiene por finalidad suministrar los resultados de la inspección realizada a la grúa telescópica, en mención la misma se efectuó el día 21/05/2026 en la base de la empresa Samfor, ubicada en campo Boscán, Municipio la Cañada de Urdaneta, Edo. Zulia, en atención a su solicitud.

Datos del Equipo:

Propietario:	**SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)**	Marca:	**GROVE**
Tipo de Equipo:	**GRÚA SOBRE RUEDAS**	Modelo:	**AT633B**
Sub-Tipo:	**TELESCÓPICA**	Serial:	**81742**
Capacidad:	**30 TON**	Año Fabric.:	**S/I**

La inspección se realizó utilizando técnicas de inspección visual y pruebas operacionales, para verificar y determinar las condiciones actuales del equipo, para optar a la certificación. La misma se realizó según las normas aplicables ASME B30.5, PDVSA Cap. 14, Covenin 3510-2003 y los procedimientos de Sonotest S.A.

Resumen de los Resultados:

- Presenta daños severos, en el sistema hidráulico.
- Presenta daños considerables, en el sistema de propulsión.
- Presenta daños severos, en las poleas del bloque de tope de la pluma.
- Presenta falta de limpieza y mantenimiento.
- **Nota:** El equipo **NO está apto para ser utilizado,** con las condiciones actuales.

Sin más a lo cual hacer referencia, se despide de ustedes

Atentamente,

Ing. Ramón Cardona.
SONOTEST, S.A.
CERT.: FIS-0023-002

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Scanned with CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 01/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular en Comercio Nacional

INFORME PRELIMINAR DE INSPECCIÓN
EQUIPOS DE IZAMIENTO

FECHA DEL INFORME:	22 de mayo de 2026			**INFORME N°:**	067-210526-02
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN - EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	S/N	**SERIAL:**	81742	**CAPACIDAD:**	30 TON
MODELO:	AT633B	**TIPO:**	GRÚA SOBRE RUEDAS	**SUB-TIPO:**	TELESCÓPICA
MARCA:	GROVE	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	GROVE
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN :	21/05/2026			**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**	IEI-MA-01

NORMAS APLICABLES: ASME B30.5 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3510-1999.

RECOMENDACIONES A EJECUTAR CON CARÁCTER OBLIGATORIO PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL Y PRUEBAS OPERACIONALES AL EQUIPO EN MENCIÓN, DETECTÁNDOSE VARIOS PUNTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS Y QUE AMERITAN REPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN, SEGÚN LA NORMA APLICABLE.

CONDICIONES ENCONTRADAS:

1.- Presenta fuga de aceite hidráulico por el sello del cilindro de elevación de la pluma, la fuga es severa a tal punto que el aceite cae por el cilindro y se acumula en el área de la mesa, esta es una condición de riesgo e insegura, lo cual no es aceptado por la norma **(ver foto # 1 y 2)**

2.- Presenta fuga de aceite por el motor y estopera de la caja del sistema de propulsión, la fuga es severa a tal punto que el aceite cae de forma continua, esta es una condición de riesgo e insegura para las operaciones **(ver foto # 3)**

3.- El amarre del cable en el tramo muerto está mal instalado, la abrazadera está sujetando el tramo vivo **(ver foto # 4)**

4.- Las poleas del bloque de carga son de ranura 5/8" y el cable de carga es de Ø 9/16", por lo cual no cumple con los requerimientos mínimos, debido a que la abertura de la ranura de las poleas deben ser igual al diámetro del cable, lo cual es una condición de riesgo, no aceptada por la norma **(ver foto # 5)**

5.- Las poleas del bloque de tope de la pluma fueron modificadas en su cantidad y espacio, actualmente tiene colocada 4 poleas, pero las mismas no están centralizadas en el pasador y están colocadas hacia el lado derecho, por lo cual el bloque de carga no queda alineado con las mismas **(ver foto # 6).**

6.- Todas las mangueras del winche de carga principal, presentan daños severos en las gomas protectoras y en la mallas metálicas, dichos daños son por causa de corrosión **(ver foto # 7)**

7.- Los patines de las secciones telescópicas de la pluma, se observan con falta de mantenimiento, al punto de estar generando desgaste por fricción a las bases de las secciones **(ver foto # 8)**

8.- El sistema de seguridad del bloque (anti-two-block) no está funcionando, el mismo es del tipo alarma **(ver foto # 9)**

9.- El asiento del operador se observa desprendido de la base y con daños en la tapicería **(ver foto # 10).**

NOTA: EL CUSTODIO DEL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES ARRIBA MENCIONADAS, PARA SOLICITAR LA REINSPECCIÓN DEL EQUIPO A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN.

Este equipo ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S.A., las normas PDVSA, normas COVENIN, ASME/ANSI serie B30 y API RP aplicables.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN26S1F265

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Scanned with CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER

INFORME PRELIMINAR DE INSPECCIÓN
EQUIPOS DE IZAMIENTO

FECHA DEL INFORME:	22 de mayo de 2026			INFORME N°:	067-210526-02
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN - EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	S/N	SERIAL:	81742	CAPACIDAD:	30 TON
MODELO:	AT633B	TIPO:	GRÚA SOBRE RUEDAS	SUB-TIPO:	TELESCÓPICA
MARCA:	GROVE	AÑO:	S/I	FABRICANTE:	GROVE
FECHA DE INICIO DE INSPECCION :	22/05/2026		PROCEDIMIENTO SONOTEST:		IEI-MA-01
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.5 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3510-1999.				

RECOMENDACIONES A EJECUTAR CON CARÁCTER OBLIGATORIO PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN

- REALIZAR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES:

1.- Corregir la fuga que se presenta por el sello del cilindro de elevación de la pluma, utilizar sellos originales y que cumplan con los requerimientos del fabricante, la fuga es severa y el aceite cae sobre el área de la mesa.

2.- Corregir la fuga de aceite que presenta por el motor y estopera de la caja del sistema de propulsión, realizar la reparación utilizando repuestos especificados por el fabricante.

3.- Corregir el amarre del cable en el terminal acuñado, las abrazaderas se deben colocar según las especificaciones recomendadas por el fabricante.

4.- Verificar en las especificaciones del equipo el diámetro original del cable establecido por el fabricante, y posteriormente determinar cual de los componentes está fuera de especificación, si es el bloque de carga o es el cable de acero, y proceder a su reemplazo según las especificaciones del fabricante.

5.- Verificar según las especificaciones la cantidad de poleas que utiliza originalmente la grúa en el bloque de tope de la pluma y verificar que las mismas queden centralizadas en el pasador.

6.- Reemplazar todas las mangueras hidráulicas que conectan con los winches de carga principal, dichas mangueras presentan daño severo en las gomas y malla. Utilizar otra manguera con las mismas características y que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas por el fabricante.

7.- Realizar lubricación de los patines de las secciones de la pluma, ya que están generando daños a las láminas base de la pluma por fricción, realizar dicho mantenimiento, según especificaciones del fabricante.

8.- Reparar el sistema de seguridad de los bloques de carga (anti-two-block).

9.- Reparar los daños de tapicería que presenta el asiento del operador y fijarlo a la base de manera adecuada.

NOTA: EL CUSTODIO DEL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES ARRIBA MENCIONADAS, PARA SOLICITAR LA REINSPECCIÓN DEL EQUIPO A FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN.

Este equipo ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S.A., las normas PDVSA, normas COVENIN, ASME/ANSI serie B30 y API RP aplicables.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN26S1F265

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Scanned with CamScanner

Tipo: GRÚA SOBRE RUEDAS **Serial:** 81742 **Capacidad:** 30 TON

Foto # 1



VISTA DE LA FUGA POR EL CILINDRO DE ELEVACIÓN DE LA PLUMA

Foto # 2

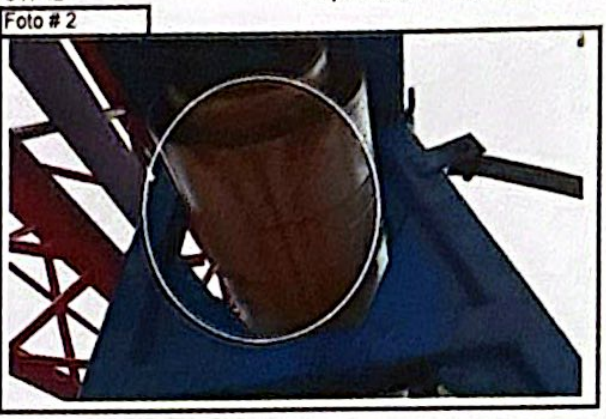


Foto # 3



VISTA DE LA FUGA DE ACEITE DEL MOTOR Y CAJA

Foto # 4




VISTA DEL AMARRE INCORRECTO EN EL TERMINAL ACUÑADO

Foto # 5



VISTA DE LAS RANURA DE LAS POLEAS DEL BLOQUE 5/8"

Foto # 6

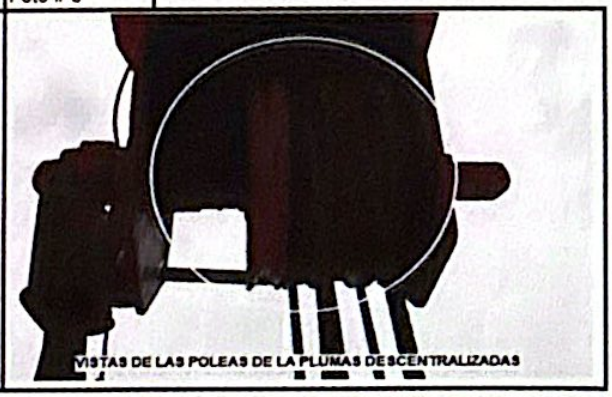

VISTAS DE LAS POLEAS DE LA PLUMAS DESCENTRALIZADAS

Foto # 7



VISTAS DE LAS MANGUERAS DEL WINCHE CON DAÑOS

Foto # 8



VISTA DE LOS PATINES DE LA PLUMA A LUBRICAR

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Scanned with CamScanner