INFORMACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL EQUIPO:

1. PROPIEDAD DE: SAMFOR.
2. TAG: S/I
3. O.D TRABAJO: SF-621
4. MARCA: CROSBY
5. MODELO: JLT-JOS-E-15-OR-A
6. SERIAL: 10-00083
7. TIPO: SEGURIDAD/ALIVIO
8. TAMAÑO: 1 ½ X2”
9. ANSI: 150X150

- **REALIZADO POR:**
ING. ISIDRO SOTO.

Válvula de Seguridad Marca: Crosby. Informe de las Condiciones Físicas.

mayo 12

2025

1.- Objetivo: Informar sobre el estatus físico de 1 válvula de Seguridad a fin de tomar acciones correctivas que le devuelva sus condiciones operativas originales a los costos presupuestados. Se describe sus características a continuación:

1 Válvula de Seguridad Crosby tamaño 1 ½ x2".

2.-Alcance: Este informe describirá las condiciones físicas que presentan cada componente y las acciones correctivas que se ejecutarían dentro de los costos presupuestados.

3.- Descripción de Hallazgos:

3.1). <u>Válvula de Seguridad Crosby Tamaño 1 ½ x2" (SF-621)</u>

3.2). Desensamble de Válvula de Seguridad: Se muestra su llegada al taller a continuación y su desensamble:







3.2.1) Vástago Tapón/Disco (Condición Inicial): Se observó desgaste y rayaduras en su área de sello.

Acción Correctiva: Se rectificó (para pulir) el área de sello de dicho vástago.





3.2.2) Tapón/Disco (Condición Inicial): Presentó desgaste y rayaduras en su área de sello**.**

Acción Correctiva: Se rectificó (para pulir) el área de sello del tapón.







3.2.3) Porta Disco/Fuelle (Condición Inicial): Se observó desgaste leve y rayaduras en su área interna donde acopla con el disco.

Acción Correctiva: Se rectificó (para pulir) el área sello donde acopla con el disco.













3.2.4) Tobera/Asiento (Condición Inicial): Presentó desgaste y rayaduras leves en su área de sello y raised face.

Acción Correctiva: Se rectificó (para pulir) dicho asiento en su área de sello y se mecanizo su raised face.












3.2.5) Guía (Condición Inicial): Se observó desgaste y rayaduras leves en su área de sello.


Acción Correctiva: Se rectificó (para pulir) dicha pieza mencionada.






3.2.6) Cuerpo-Bridas (Condición Inicial): Presentó desgaste en la brida de salida (Raised Face) del cuerpo.

Acción Correctiva: Se rectificó (mecanizo) el área de la brida (Raised Face).

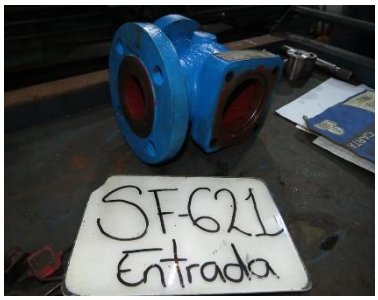



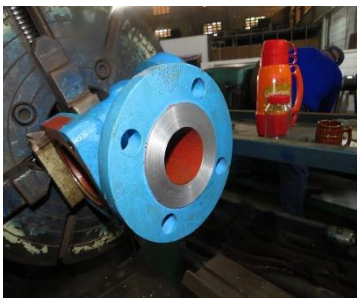



<u>Válvula lista para ensamblar, con todos sus componentes limpios y piezas que ameritaron rectificado.</u>





3.2.7) Empacadura (Condición Inicial): Se observaron las empacaduras degastadas.

Acción correctiva: Se colocaron unas nuevas empacaduras y O-ring en dicha válvula.





Ingeniería, Fabricación, Venta y Reparación de Componentes de Flujo
SOTO FLOW

PRUEBA DE LA VALVULA:


- **A LA VALVULA SE LE REALIZO SU PRUEBA CORRESPONDIENTE PRESION DISPARO Y DE CONTRA-PRESION, DICHA PRUEBA ARROJO LOS SIGUIENTES DATOS:**

***PRESION DE DISPARO:** 90PSI.
***MEDIO DE PRUEBA:** NITROGENO.
***CONTRA-PRESION:** 90PSI x 10%
***RESULTADO:** SATISFACTORIO.







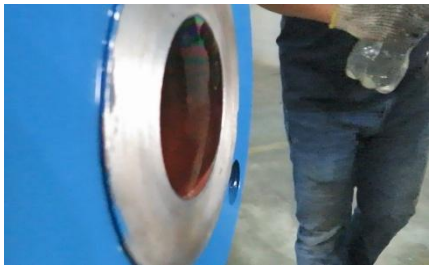

Ingeniería, Fabricación, Venta y Reparación de Componentes de Flujo
SOTO FLOW

Recomendaciones:

A) Realizar mantenimiento preventivo con un intervalo máximo de un (1 año) a fin de ahorrar costos y minimizar el impacto de una parada imprevista que implicaría un incremento del presupuesto.

B) Asegurarse de la correcta selección de los materiales en base a las exigencias del fluido, para eso es necesaria la información contenida en el data sheet del equipo, la de campo obtenida con la inspección visual y el tiempo de servicio del equipo.

C) Anexos: Se anexa foto de la válvula recién llegada al taller (SF-621).





D.-Anexos: Se anexa foto de la válvula pintada y lista para salir del taller (SF-621)





Ingeniería, Fabricación, Venta y Reparación de Equipos de Flujo
SOTO FLOW