

DEIF n. 4.11

del 7 giugno 2019

In vigore dalle ore 00,01 del 09 giugno 2019

GESTIONE DEI CONVOGLI COMPOSTI DA VEICOLI (MOTORE/RIMORCHIATI) ATTREZZATI CON SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLE PORTE

Note	Integra
Annulla e sostituisce la DEIF 4.10 del 17/09/2018 Le modifiche rispetto alla DEIF 4.10 sono indicate a margine col simbolo	- MANUALE DI MESTIERE PGOS DI TRENITALIA - MANUALE DI MESTIERE ACCOMPAGNAMENTO TRENI DI TRENITALIA

INDICE

1	GENERALITÀ	4
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	REQUISITI GENERALI DEI CONVOGLI ATTINENTI ALLE PORTE DI SALITA/DISCESA DEI VEICOLI	5
4	UTILIZZAZIONE DEI CONVOGLI IN PRESENZA DI CONDIZIONI DI DEGRADO DEI SISTEMI ATTINENTI ALLE PORTE SALITA/DISCESA	5
4.1	Anormalità rilevate nella stazione di origine del treno	6
4.2	Anormalità al controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida.....	9
4.3	Guasto al dispositivo tachimetrico	15
4.4	Anormalità alla telechiusura	16
5	UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PER L'APERTURA DI EMERGENZA DELLE PORTE DI SALITA/DISCESA	16
6	MESSA FUORI SERVIZIO DELLE PORTE DI SALITA/DISCESA	17
6.1	Modalità per la messa fuori servizio delle porte di salita/ discesa	17
6.2	Condizioni per il mantenimento in servizio di una carrozza a seguito di messa fuori servizio delle porte di salita/ discesa.....	18
6.3	Condizioni per la messa fuori servizio di una carrozza a seguito messa fuori servizio delle porte di salita/ discesa	20
6.4	Utilizzazione del materiale dopo il termine della corsa del treno	22
6.5	Registrazioni e avvisi.....	22
7	MANCATA APERTURA PORTE SALITA/DISCESA A SEGUITO COMANDO DI SBLOCCO/APERTURA.....	22
8	PORTE DI SALITA/DISCESA NON CORRETTAMENTE CHIUSE RILEVATE IN CORSO DI VIAGGIO.....	23
8.1	Gestione della caduta di un viaggiatore dal convoglio	24
8.2	Gestione in sicurezza del convoglio	25
9	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	26
10	DISTRIBUZIONE	27
TABELLA		28
ALLEGATO A - MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANORMALITÀ AL DISPOSITIVO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DI CHIUSURA DELLE PORTE IN CABINA DI GUIDA		29
ALLEGATO B - APPLICAZIONE DEL PUNTO 6.2 AI TRENI DI MEZZI LEGGERI PRIVI DI PORTE NEGLI INTERCOMUNICANTI		33

***ALLEGATO C – TRENI ESTERI NOTTURNI: CONDIZIONI PER LA
PROSECUZIONE DELLA MARCIA IN CASO DI ANORMALITÀ..... 35***

PARTE PRIMA

1 GENERALITÀ

La Disposizione 30/2007 di RFI (non consegnata al personale) riportante le modifiche e le integrazioni ai requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile, prescrive, per quanto concerne le porte di salita/discesa viaggiatori, che dal 01/01/2013 tutti i convogli circolanti sulla Rete Ferroviaria Italiana devono essere composti da veicoli (motori/rimorchiati) per i quali l'apertura o lo sblocco delle porte viene comandato dalla cabina di guida in modo centralizzato e distinto per lato (c. d. “lateralizzazione”) e il loro stato di chiusura sia rilevato dal personale in cabina di guida (c. d. segnalazione “porte chiuse” o “blocco porte”).

Inoltre l'entrata in vigore del Decreto ANSF n. 4/2012 e in particolare del relativo Allegato B “Regolamento Circolazione Ferroviaria” (non consegnato al personale) ha introdotto ulteriori requisiti attinenti alle porte di salita/discesa viaggiatori.

La presente DEIF recepisce i principi di cui sopra e introduce, rispetto alla precedente revisione, alcune modifiche derivanti dai ritorni di esperienza.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF disciplina, a parziale integrazione di quanto stabilito dal Manuale di Mestiere PGOS di Trenitalia e dal Manuale di Mestiere Accompagnamento Treni/ISPAT di Trenitalia le attività connesse alla gestione dei treni per quanto concerne le porte di salita/discesa viaggiatori. In particolare:

- le condizioni di composizione dei treni che effettuano servizio viaggiatori in relazione alle porte di accesso;
- le disposizioni relative all'utilizzazione delle porte di accesso in caso di anomalità:
 - del controllo centralizzato di chiusura;
 - del sistema di comando di sblocco o apertura delle porte impartito distintamente per fiancata in modo centralizzato (c. d. “lateralizzazione”)
 - del dispositivo tachimetrico;
 - del sistema di tele-chiusura;
- le modalità di utilizzo dei dispositivi di apertura di emergenza delle porte di accesso;

- le modalità per la messa fuori servizio e la segnalazione di porte inutilizzabili.

Per quanto riguarda la gestione dei sistemi tecnologici di lateralizzazione, si rimanda ai manuali d'uso dei singoli veicoli e alla specifica DEIF 37 r. v.

3 REQUISITI GENERALI DEI CONVOGLI ATTINENTI ALLE PORTE DI SALITA/DISCESA DEI VEICOLI

I treni che effettuano servizio viaggiatori devono essere composti da veicoli (motori/rimorchiati) che assicurino dalla cabina di guida del mezzo di trazione o veicolo pilota:

- a. il comando di sblocco o apertura delle porte impartito distintamente per fiancata in modo centralizzato (c. d. "lateralizzazione");
- b. il controllo centralizzato della chiusura delle porte;
- c. un dispositivo che inibisca, a velocità superiore a 5 km/h, il comando centralizzato di sblocco o apertura delle porte qualora in composizione al treno esista almeno un rotabile che sia sprovvisto di dispositivo tachimetrico per la chiusura ed il bloccaggio delle porte.

I requisiti di cui ai punti a) e b) possono far parte di un sistema per la gestione delle porte:

- da attivare a cura del PdC prima della partenza del treno;
- intrinseco nella funzionalità dei veicoli che non richiede attivazione a cura del PdC.

I veicoli in uscita dagli impianti di manutenzione non devono presentare non conformità pericolose per la sicurezza della circolazione, dei passeggeri, dei lavoratori interessati o terzi. **In particolare un veicolo adibito al servizio viaggiatori non può uscire dall'impianto di manutenzione con una o più porte guaste né con i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida guasti né con la lateralizzazione guasta.**

Trenitalia ha identificato gli impianti di manutenzione come i siti assegnatari dove vengono effettuate operazioni di manutenzione programmata o correttiva, riportati nella DEIF 43 r.v..

4 UTILIZZAZIONE DEI CONVOGLI IN PRESENZA DI CONDIZIONI DI DEGRADO DEI SISTEMI ATTINENTI ALLE PORTE SALITA/DISCESA

L'utilizzo delle porte di salita/discesa dei veicoli in condizioni degradate è ammesso nel rispetto delle specifiche procedure, emanate tenuto conto delle

caratteristiche del materiale rotabile e del servizio svolto, che permettano di garantire la sicurezza dei passeggeri, dei lavoratori interessati o terzi, nonché del sistema ferroviario, fermo restando quanto specificato ai seguenti punti.

Il Personale dovrà in ogni caso provvedere a comunicare le anomalie con comunicazione registrata¹ alla Sala Operativa competente, compilare l'apposita scheda segnalazione del libro di bordo del veicolo², e ove previsto inviare la segnalazione tramite lo specifico applicativo su palmare.

Il dispositivo di controllo centralizzato della chiusura delle porte realizzato tramite “Indicatore Porte Aperte” (IPA) va considerato guasto in caso di guasto totale della segnalazione luminosa (contestuale o meno a guasto della segnalazione acustica); in questo caso devono essere applicate le norme previste al punto 4.2 della presente DEIF nel caso di perdita della segnalazione del controllo centralizzato di chiusura blocco porte in cabina di guida.

In caso di guasto parziale della segnalazione luminosa (una lampada su due, in quanto l'illuminazione è ridondata) o di guasto della sola segnalazione acustica, tale avaria va segnalata da parte del Personale di Condotta nei modi d'uso e ripristinata da parte della Manutenzione entro il primo rientro da turno in Impianto.

4.1 Anomalie rilevate nella stazione di origine del treno

TRENI DPLH

Nella stazione di origine del treno:

- dopo l'uscita da un impianto di manutenzione, qualora vengano rilevate una o più porte guaste³ o i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida guasti o la lateralizzazione guasta, il treno non può effettuare il servizio viaggiatori e deve essere immediatamente inviato all'impianto di manutenzione.
- in località non sede di impianto di manutenzione, qualora vengano rilevate una o più porte guaste, anche per cause dipendenti dal sistema di chiusura,

¹ Con annotazione del numero di riscontro del Presidio Territoriale.

² Sui complessi ETR nei quali il bollettino segnalazione avarie del libro di bordo delle carrozze è stato abolito (segnalazioni trasmesse mediante palmare), ai fini della segnalazione sul libro di bordo e della comunicazione al Presidio competente, valgono le specifiche disposizioni diramate a livello Divisionale.

³ Non sono qui ricompresi i casi di porte staffate per cause indipendenti dal sistema di chiusura, es. per vetro cretato e messo in sicurezza.

ma queste possano essere messe fuori servizio (con le modalità di cui al successivo paragrafo 6) e non ci siano anomalie ai dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o alla lateralizzazione, il treno può effettuare servizio viaggiatori alle condizioni descritte nel successivo paragrafo 6. Nel caso in cui il guasto coinvolga i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o la lateralizzazione, invece, il treno non può essere utilizzato per servizio viaggiatori e deve essere inviato all'impianto di manutenzione.

Se in particolare l'anomalia riguarda la locomotiva, occorre comunque tentare di risolvere tale anomalia/guasto e, qualora ciò non sia possibile, valutare la possibilità di sostituirla con altra equivalente dotata di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida e lateralizzazione funzionanti.

Nel caso in cui venga rilevato un guasto nella stazione di origine treno, sede di impianto di manutenzione, ma non in uscita dall'impianto di manutenzione:

- se il guasto riguarda i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o la lateralizzazione, il treno non può effettuare il servizio viaggiatori e deve essere immediatamente inviato all'impianto di manutenzione;
- se il guasto riguarda solo una o più porte, anche per cause dipendenti dal sistema di chiusura, ma queste possono essere messe fuori servizio (con le modalità di cui al successivo paragrafo 6), il treno può effettuare servizio viaggiatori alle condizioni descritte nel successivo paragrafo 6.

I treni esteri diurni giunti alle stazioni di confine sono da considerare assimilabili ai treni in stazione di origine, dunque le eventuali anomalie alle porte, ai dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o alla lateralizzazione saranno trattate nello stesso modo di quelle ai treni in stazione di origine non sede di impianto di manutenzione.

I treni notturni in arrivo dall'estero che presentino anomalie ai dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o alla lateralizzazione in seguito alle operazioni di aggancio locomotiva/ricomposizione possono proseguire la corsa fino alla destinazione prevista nell'allegato C e applicando le mitigazioni ivi descritte. In tale località si provvederà al ripristino del guasto, se possibile, ovvero si dovranno attuare i conseguenti provvedimenti (sostituzione del materiale o trasbordo).

TRENI DPR

Nella stazione di origine del treno:

- dopo l'uscita da un impianto di manutenzione, qualora vengano rilevate una o più porte guaste⁴ o i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida guasti o la lateralizzazione guasta, il treno non può effettuare il servizio viaggiatori e deve essere immediatamente inviato all'impianto di manutenzione.
- in località non sede di impianto di manutenzione, qualora vengano rilevate una o più porte guaste, anche per cause dipendenti dal sistema di chiusura, ma queste possano essere messe fuori servizio (con le modalità di cui al successivo paragrafo 6) e non ci siano anomalie ai dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o alla lateralizzazione, il treno può effettuare servizio viaggiatori alle condizioni descritte nel successivo paragrafo 6.

Se il guasto riguarda i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida (CASO 1 del successivo punto 4.2.3) e viene riscontrato prima della partenza, su un treno giunto non più di 20 minuti prima (tempo calcolato tra orario di arrivo programmato e orario di ripartenza programmato), il treno può essere effettuato per il servizio di ribattuta alle condizioni descritte al punto 4.2.3 CASO 1.

Nel caso in cui il guasto coinvolga la lateralizzazione, invece, il treno non può essere utilizzato per servizio viaggiatori e deve essere inviato all'impianto di manutenzione.

Se in particolare l'anomalia riguarda la locomotiva, occorre comunque tentare di risolvere tale anomalia/guasto e, qualora ciò non sia possibile, valutare la possibilità di sostituirla con altra equivalente dotata di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida e lateralizzazione funzionanti.

Nel caso in cui venga rilevato un guasto nella stazione di origine treno, sede di impianto di manutenzione, ma non in uscita dall'impianto di manutenzione:

- se il guasto riguarda i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o la lateralizzazione, il treno non può effettuare il servizio viaggiatori e deve essere immediatamente inviato all'impianto di manutenzione;

⁴ Non sono qui ricompresi i casi di porte staffate per cause indipendenti dal sistema di chiusura, es. per vetro cretato e messo in sicurezza.

- se il guasto riguarda solo una o più porte, anche per cause dipendenti dal sistema di chiusura, ma queste possono essere messe fuori servizio (con le modalità di cui al successivo paragrafo 6), il treno può effettuare servizio viaggiatori alle condizioni descritte nel successivo paragrafo 6.

4.2 Anormalità al controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida

4.2.1 A integrazione di quanto previsto dal Manuale di Mestiere PGOS di Trenitalia e dal Manuale di Mestiere Accompagnamento Treni di Trenitalia, in caso di anormalità alla segnalazione di controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida, nei casi diversi dal precedente punto 4.1, occorre rispettare la seguente procedura:

a) A treno fermo in stazione	b) Durante la marcia
Il PdC non deve avviare il treno e deve darne avviso al Capotreno per la ricerca di eventuali porte anormalmente aperte o in posizione di chiusura incerta, che dovranno essere poste fuori servizio con le modalità di cui al successivo paragrafo 6. Il Personale del Treno si può avvalere anche dei presidi manutentivi di stazione, se presenti.	Il PdC, appena si avvede della perdita della segnalazione del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida, deve arrestare il treno ⁵ e deve darne avviso al Capotreno per la ricerca di eventuali porte anormalmente aperte o in posizione di chiusura incerta, che dovranno essere poste fuori servizio con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

In ciascun caso di applicazioni di depannage/risoluzione avarie in cui si verifichi la perdita del controllo centralizzato della chiusura delle porte, il PdC è tenuto ad avvisare il PdA il quale a sua volta, a mezzo della sonorizzazione*, deve informare tempestivamente i viaggiatori dell'evenienza accorsa.

Il PdA dovrà praticare i seguenti annunci:

“Vi informiamo che siamo fermi per un intervento tecnico sui veicoli”
“E' vietato aprire le porte esterne del treno”

⁵ Resta inteso che l'obbligo di arresto del convoglio in caso di perdita della segnalazione del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida, sussiste anche durante l'effettuazione di condotta di manovre. Vale comunque quanto prescritto dal MMC, Capitolo 5, per l'arresto del convoglio in condizioni di emergenza.

**Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare i relativi avvisi a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori.*

4.2.2 Nel caso in cui si ristabilisca la corretta segnalazione del controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida il PdC può riprendere la marcia. Il PdC e il CT devono registrare l'anormalità occorsa sui libri di bordo, secondo competenza. Il CT deve comunicare l'anormalità occorsa con comunicazione registrata⁶ alla Sala Operativa competente, per permettere la programmazione degli opportuni interventi manutentivi. Le restrizioni connesse con l'eventuale messa fuori servizio di una o più porte, sono disposte nel successivo paragrafo 6.

4.2.3 Nel caso in cui, nonostante gli interventi suddetti, non fosse possibile individuare l'anormalità e ristabilire la corretta segnalazione del controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, devono essere adottati i seguenti provvedimenti.

CASO 1: ANORMALITÀ AL CONTROLLO CENTRALIZZATO DI CHIUSURA DELLE PORTE IN CABINA DI GUIDA CON LATERALIZZAZIONE FUNZIONANTE

Se il guasto riguarda il solo controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida ma la lateralizzazione rimane funzionante (condizione descritta nell'allegato A), il PdC emetterà M.40 per l'affidamento al CT del controllo della chiusura delle porte. Il CT comunicherà alla S.O., con comunicazione registrata nei modi d'uso, l'anormalità occorsa e le condizioni operative del treno, ricevendo da quest'ultima indicazione sul numero di vetture da mantenere in servizio, tenendo presente quanto previsto dalla normativa di esercizio. Il treno potrà proseguire la corsa fino alla prima stazione sede di impianto di manutenzione o presidio di verifica, inclusa nel nodo, per effettuare un intervento risolutivo, ovvero per sostituire il materiale guasto con rotabile equivalente⁷. Nel caso in cui si ricorra all'intervento della manutenzione o della verifica, ma questo non sia risolutivo del guasto, il

⁶ Con annotazione del numero di riscontro del Presidio Territoriale.

⁷ Tale stazione sarà individuata dalla S.O., che la comunicherà con comunicazione registrata, nei modi d'uso, al PdC e al CT; in caso di nodo, la S.O. individuerà la stazione più idonea all'adozione delle misure di mitigazione, anche tra quelle in cui non è prevista fermata.

treno non potrà proseguire la corsa e si dovranno attuare i conseguenti provvedimenti (sostituzione del materiale o trasbordo).

Il Capotreno/PdA, dopo aver comandato la chiusura delle porte, dovrà prestare particolare attenzione alla verifica dell'avvenuta chiusura delle porte del convoglio, controllando la chiusura e il bloccaggio di ogni singola porta, prioritariamente rispetto alle altre attività, con le modalità descritte nell'allegato A. Nel caso in cui il Capotreno/PdA durante la marcia rilevi una porta aperta/sbloccata, deve provocare immediatamente l'arresto del treno azionando il rubinetto o il freno di emergenza⁸, avvisare il PdC il quale deve accompagnare la frenata⁹ e applicare i provvedimenti previsti per il CASO 2.

CASO 2: ANORMALITÀ AL CONTROLLO CENTRALIZZATO DI CHIUSURA DELLE PORTE IN CABINA DI GUIDA CON LATERALIZZAZIONE NON FUNZIONANTE

Se il guasto riguarda sia il controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida sia la lateralizzazione (condizione descritta nell'allegato A), si applica quanto segue.

a) In stazione¹⁰	b) In linea
Il PdC può riprendere la marcia solo se viene sostituito il materiale utilizzato con rotabile equivalente, ove possibile, o viene riparato il guasto a seguito dell'intervento di una squadra di verifica/manutenzione. In caso contrario dovrà richiedere soccorso; tenendo conto che in tale	Il PdC deve consegnare al Capotreno mod. M. 40 per l'affidamento del controllo chiusura porte al PdA e può proseguire la marcia fino alla prima stazione avente le caratteristiche indicate nella nota 10 a piè di pagina.

⁸ Art. 23, comma 2, MMIEFCA r.v.

⁹ Vale comunque quanto prescritto dal MMC, Capitolo 5, per l'arresto del convoglio in condizioni di emergenza.

¹⁰ La stazione deve essere attrezzata con almeno un binario di precedenza e marciapiedi idonei al trasbordo dei viaggiatori. Nel caso in cui il guasto avvenga in una località di servizio sprovvista di tali caratteristiche (es. fermata), l'intervento di riparazione/sostituzione materiale/trasbordo sarà posticipato alla prima stazione utile, anche non coincidente con fermata d'orario del treno, dotata di binario di precedenza e marciapiedi idonei. In tale ipotesi la S.O. deve comunicare, con comunicazione registrata nei modi d'uso, al PdC e al CT in quale stazione è programmato l'intervento. Tale stazione verrà raggiunta applicando le modalità di gestione porte del caso 2 b).

situazione il convoglio è da ritenere non idoneo al servizio viaggiatori, il Capotreno dovrà darne avviso con comunicazione registrata, nei modi d'uso, alla Sala Operativa competente per i provvedimenti attinenti al servizio viaggiatori (trasbordo).	
---	--

In caso di anomalità non ripristinabile alla lateralizzazione occorsa in linea, prima di riprendere la marcia e comunque in occasione di ogni rallentamento o fermata in linea dovuta alle condizioni di circolazione, il Capotreno/PdA, a mezzo della sonorizzazione*, deve informare tempestivamente i viaggiatori dell'evenienza accorsa.

Il PdA dovrà praticare il seguente annuncio (in tutte le lingue previste dal Manuale Annunci a Bordo treno):

“Attenzione! Il treno è fermo in un punto in cui non è consentita la discesa dei viaggiatori. È vietato aprire le porte esterne delle vetture, ed è vietato scendere, finché il treno non è completamente fermo nella stazione di fermata prevista. Quando il treno è fermo, è comunque obbligatorio scendere esclusivamente dal lato del marciapiede destinato al servizio dei viaggiatori”

**Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare i relativi avvisi a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori.*

Il Capotreno avviserà prontamente la Sala Operativa competente, da cui riceverà informazioni sulla stazione in cui il treno si fermerà, affinché siano attivati per tempo i provvedimenti di cui al punto a) precedente.

Qualora le condizioni di affollamento del treno lo consentano¹¹, il CT può, avvisata la S.O. e il PdC, dopo aver raggruppato tutti i viaggiatori presenti sul treno nel/nei veicolo/i lasciato/i in servizio commerciale o nei pressi della/e

¹¹ I limiti di affollamento di una carrozza/mezzo leggero sono quelli riportati:

- per le carrozze, nella colonna A dell'allegato 1 della PEIF 38 r.v.
- per i mezzi leggeri, nella colonna A del paragrafo “Affollamento” delle relative DPC;
- per gli ETR, nel paragrafo “Posti a sedere offerti ai viaggiatori” delle relative DPC;

porta/e lasciata/e in servizio e aver dato opportuna comunicazione ai viaggiatori presenti a bordo tramite sonorizzazione*:

Il PdA dovrà praticare il seguente annuncio (in tutte le lingue previste dal Manuale Annunci a Bordo treno):

- “Attenzione! A causa di un guasto tecnico alle porte del treno tutti i viaggiatori presenti a bordo devono prendere posto nella/e carrozza/e (numero della carrozza o indicazione della posizione della carrozza)” (per i treni di materiale ordinario e gli ETR di Esercizio AV)

oppure

- “Attenzione! A causa di un guasto tecnico alle porte del treno tutti i viaggiatori presenti a bordo devono utilizzare per la salita/discesa dal treno la/e porta/e situata/e (indicazione della posizione della porta) e prendere posto nelle sue vicinanze” (per i Mezzi Leggeri privi di porte negli intercomunicanti)

**Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare i relativi avvisi a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori.*

- In caso di veicoli con vestiboli centrali o estremi, lasciare in servizio commerciale una sola carrozza mantenendo in servizio una porta per lato del vestibolo che sarà da lui presenziato e chiudendo e staffando tutte le altre;
- In caso di mezzi leggeri privi di porte negli intercomunicanti (tipo Minuetto, Jazz, Flirt, Swing ecc.), mettere fuori servizio tutte le porte ad eccezione di una porta per lato del vestibolo che sarà da lui presenziato.

Nel caso in cui il modulo di scorta preveda più agenti o sul treno siano presenti agenti di accompagnamento treni fuori servizio (personale con abilitazioni da CT o PdA compatibili con il materiale rotabile guasto) il CT potrà disporre l'utilizzo di tali agenti (dopo aver ricevuto autorizzazione dal gestore equipaggi per gli agenti fuori servizio) per presenziare le porte di ulteriori vestiboli consentendo in tal modo l'apertura di vetture/porte aggiuntive secondo le modalità di cui ai punti precedenti.

Si provvederà quindi a completare il servizio con il controllo delle porte demandato al personale di accompagnamento previa consegna di specifico mod. M.40 da parte del PdC al Capotreno.

Nei treni composti da composizioni multiple di mezzi leggeri, tale mitigazione può essere adoperata solo nel caso in cui è possibile spostare tutti i viaggiatori in un solo complesso senza superare i limiti di affollamento,

oppure nel caso in cui sia presente un secondo agente di accompagnamento treni a bordo per poter presidiare entrambi i veicoli.

Il Personale di Accompagnamento, al fine di agevolare l'eventuale evacuazione dei viaggiatori in caso di necessità, può ricorrere, all'occorrenza, all'apertura di una o più porte precedentemente messe fuori servizio.

4.2.4 In tutti i casi in cui il PdC ha consegnato al Capotreno mod. M. 40 per l'affidamento del controllo chiusura porte al PdA, il Capotreno/PdA dovrà prestare particolare attenzione alla verifica dell'avvenuta chiusura delle porte del convoglio.

Il pronti (***) cumula la conferma al PdC del controllo della chiusura delle porte di salita/discesa del treno salvo quella presenziata dal Capotreno.

Per ogni fermata per servizio viaggiatori o comunque in cui è previsto il pronti (***):

- il CT, una volta impartito il pronti (***) e salito a bordo, deve chiudere la porta da lui presenziata continuando a presenziarla per tutta la fase di avviamento del treno;
- in dette condizioni, allo scopo di ridurre al minimo il tempo che intercorre tra il pronti (***) e l'avvio del convoglio, il PdC dovrà, non appena ricevuto il pronti (***), avviare immediatamente il treno;
- nel caso in cui ciò non si possa realizzare, il PdC non dovrà avviare il treno e solleciterà il CT affinché il pronti (***), previa ripetizione dei previsti controlli (compreso l'incarozzamento), venga reiterato.

Il CT dovrà inoltre:

- durante la marcia del treno, in maniera prioritaria rispetto alle altre incombenze, eseguire/far eseguire al PdA il controllo sullo stato di chiusura delle porte;
- comunicare con comunicazione registrata, nei modi d'uso, l'anormalità alla Sala Operativa competente;
- consegnare l'M.40 ricevuto dal PdC nei modi d'uso.

Il mod. M. 40 per l'affidamento del controllo chiusura porte al PdA può essere annullato dal PdC con emissione di nuovo M. 40 in caso di ripristino della funzionalità del controllo centralizzato chiusura porte, a seguito di modifica composizione (cambio materiale, scarto veicolo, ecc.), di regresso o per effetto di interventi di depannage da parte del PdA/PdC, previa applicazione delle previste procedure di prova.

(***) ovvero, sulle linee in cui previsto, l'ordine di partenza

4.2.5 Qualora, applicando le mitigazioni di cui al punto 4.2.3 (CASO 1), il treno sia giunto a termine corsa senza controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, devono essere comunque applicate le previste procedure di prova (es. prova lampade, verifica accoppiamento 78 poli o 18 poli, ecc.), nonché inversione del banco o cambio locomotiva: se si ottiene regolarmente il controllo centralizzato delle porte in cabina di guida e la relativa prova di continuità dà esito positivo il servizio può proseguire senza limitazioni.

In caso contrario il materiale, se appartenente alla DPR e in partenza da località non sede di impianto di manutenzione, può essere utilizzato per un servizio di ribattuta alle condizioni di cui al punto 4.1 (ripartenza entro 20 minuti dall'arrivo e fino alla prima località sede di impianto di manutenzione o presidio di verifica), altrimenti non può essere riutilizzato per servizio viaggiatori fino ad avvenuta riparazione.

4.3 Guasto al dispositivo tachimetrico

Il rilevamento, attraverso le apposite segnalazioni, dello stato di inefficienza del dispositivo tachimetrico, ove presente, comporta l'adozione delle seguenti misure.

a) A treno fermo	b) Durante la marcia
Il PdA deve tentare di ripristinare la corretta funzionalità del dispositivo tachimetrico attuando quanto previsto dai manuali e dalle procedure d'uso del veicolo; in caso di esito negativo provvederà a bloccare in posizione di chiusura tutte le porte di accesso per le quali non è assicurato il regolare intervento del dispositivo tachimetrico. Per l'eventuale messa fuori servizio del rotabile, ci si atterrà a quanto previsto nel successivo paragrafo 6.	Il PdA deve provocare immediatamente l'arresto del treno azionando il rubinetto o il freno di emergenza e avvisare il PdC il quale deve accompagnare la frenata ¹² . Il PdA dovrà assicurare il presenziamento della porta interessata, astenendosi da ogni tentativo di regolarizzazione fino all'arresto del treno. A treno fermo il PdA deve operare secondo la procedura indicata al punto a).

¹² Vale comunque quanto prescritto dal MMC, Capitolo 5, per l'arresto del convoglio in condizioni di emergenza.

4.4 Anormalità alla telechiusura

In caso di anormalità alla tele-chiusura delle porte il personale dei treni deve applicare quanto di seguito riportato:

Mancata chiusura delle porte di tutto il convoglio o di una parte di esso	Mancata chiusura delle porte di un solo rotabile	Mancata chiusura di una porta ⁽³⁾
Il CT deve: • ripetere l’operazione di chiusura utilizzando il commutatore di un veicolo adiacente; • verificare il corretto collegamento degli accoppiatori a 13/18 poli lungo tutto il convoglio; • passare, se possibile, alla modalità di chiusura da parte del PdC dopo opportuni accordi con quest’ultimo.	Il CT deve: • ripetere l’operazione di chiusura utilizzando uno dei commutatori del veicolo le cui porte non si sono chiuse ⁽¹⁾; • se non è possibile eliminare l’anormalità, provvedere a bloccare chiuse tutte le porte e a mettere fuori servizio la carrozza ⁽²⁾.	Il CT deve: • mettere fuori servizio la porta ⁽²⁾.

- (1) Su talune carrozze, lo sblocco, l’apertura delle porte o l’imperfetta chiusura è segnalata dall’accensione di un’apposita lampada spia posta sull’architrave della porta.
- (2) Il numero massimo di porte che può essere messo fuori servizio in una vettura è riportato al paragrafo 6 della presente DEIF.
- (3) Se durante la marcia del treno si rilevasse che una porta non è correttamente chiusa, il PdA deve tempestivamente provocare l’arresto del treno azionando il rubinetto o il freno di emergenza e avvisare il PdC il quale deve accompagnare la frenata; il PdA deve inoltre presenziare la porta fino all’arresto evitando ogni tentativo di regolarizzazione in corsa.

PARTE SECONDA

5 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PER L’APERTURA DI EMERGENZA DELLE PORTE DI SALITA/DISCESA

L’azionamento del dispositivo per l’apertura di emergenza della porta, al quale il PdA deve ricorrere solo in caso di necessità a treno fermo, consente l’apertura manuale della porta.

Nel caso in cui il PdA rilevi la mancanza della piombatura del dispositivo di apertura di emergenza o che lo stato del piombo consenta l'azionamento della maniglia senza che avvenga la rottura dello stesso, al fine di garantire gli opportuni interventi di ripristino, dovrà provvedere a:

- mettere fuori servizio la porta con le modalità di cui al paragrafo 6;
- compilare l'apposita scheda segnalazione del libro di bordo¹³ che per i treni di materiale ordinario dovrà essere consegnata nei modi d'uso o allegata all'M40 di scambio moduli;
- comunicare l'anormalità alla Sala Operativa competente con comunicazione registrata.

6 MESSA FUORI SERVIZIO DELLE PORTE DI SALITA/DISCESA

6.1 Modalità per la messa fuori servizio delle porte di salita/discesa

In caso di anormalità di funzionamento della/e porta/e di salita/discesa il PdA dovrà:

- se l'anormalità si manifesta in località di servizio sede di verifica e per i treni composti da materiale ordinario:
 - richiedere, con comunicazione registrata tramite la Sala Operativa competente, l'intervento del personale di verifica, il quale provvederà al ripristino. Qualora il ripristino non fosse possibile il personale di verifica provvederà alla messa fuori servizio della/e porta/e di salita/discesa in avaria assicurandola/e in posizione di chiusura, immobilizzandola/e con gli specifici dispositivi (staffe) e verificando che non presenti/no pericolo per i viaggiatori.
- se l'anormalità si manifesta:
 - in località di servizio non sede di verifica;
 - in corso di viaggio;
 - mezzi Leggeri o ETR;

avvalendosi eventualmente della collaborazione del PdC mettere la porta fuori servizio assicurandola in posizione di chiusura, immobilizzandola

¹³ Sui complessi ETR nei quali il bollettino segnalazione avarie del libro di bordo delle carrozze è stato abolito (segnalazioni trasmesse mediante palmare), ai fini della segnalazione sul libro di bordo e della comunicazione al presidio competente, valgono le specifiche disposizioni diramate a livello Divisionale.

con gli specifici dispositivi (staffe) e verificando che non presenti pericolo per i viaggiatori, secondo le specifiche modalità previste dai manuali e dalle procedure d’uso del veicolo.

6.2 Condizioni per il mantenimento in servizio di una carrozza a seguito di messa fuori servizio delle porte di salita/discesa¹⁴

Dopo che una porta è stata assicurata in posizione di chiusura, per poter mantenere in servizio commerciale la relativa carrozza, è necessario che su quest’ultima sia garantito il funzionamento di almeno una porta per lato¹⁵.

Se trattasi di porta di estremità adiacente a intercomunicante di collegamento con carrozza adiacente in servizio viaggiatori, tale intercomunicante non deve essere chiuso a chiave.

Una carrozza può essere mantenuta eccezionalmente in circolazione anche con due porte assicurate in posizione di chiusura dallo stesso lato a condizione che:

- la carrozza non sia di estremità;
- l’accesso sia normalmente assicurato attraverso le porte adiacenti dei veicoli precedente e seguente e le porte intercomunicanti non siano chiuse a chiave;
- un agente PdA effettui servizio in tale carrozza e nei veicoli ad essa adiacenti.

Nel caso di messa fuori servizio di una porta di carrozza dotata per costruzione di una sola porta di accesso per lato, è ammesso mantenere la carrozza in servizio commerciale fino a termine corsa esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- veicoli con porte intercomunicanti non dotate di dispositivo automatico di chiusura in caso di incendio;
- la salita e la discesa siano assicurate, dallo stesso lato, attraverso le porte più vicine di almeno un veicolo attiguo;
- le porte intercomunicanti interessate non siano chiuse a chiave;
- un agente PdA effettui servizio in tale carrozza e nei veicoli ad essa adiacenti.

Nei veicoli con cabina di guida (BAC) dei treni ETR 4XY ed 1 e 7 degli ETR 6XX, agli effetti dell’evacuazione, le porte di servizio di cui sono dotati sono da considerarsi uscite di emergenza. In ragione di ciò, relativamente alla messa fuori

¹⁴ L’applicazione del paragrafo 6.2 ai treni di mezzi leggeri privi di porte negli intercomunicanti è disciplinata dall’allegato B della presente DEIF.

¹⁵ Nelle carrozze particolari (esempio carrozze ristorante) non dotate di porte di salita viaggiatori l’evacuazione in caso di emergenza può comunque essere assicurata da altre vie di fuga come le porte delle carrozze adiacenti attraverso gli intercomunicanti (che non devono essere chiusi a chiave), porte di servizio, vetri rimovibili, ecc.

servizio delle porte, i veicoli suddetti, ai soli fini dell'evacuazione in emergenza, possono essere considerati come dotati di due porte per lato a condizione che:

- dette porte di servizio non risultino chiuse a chiave;
- nel caso di veicolo di coda si provveda a farlo presenziare da un agente di accompagnamento.

Ciò non vale per gli ETR 1000 e gli ETR 700.

Nei treni in servizio internazionale con avaria alle porte di accesso, una carrozza può essere mantenuta eccezionalmente in circolazione durante il percorso di andata e ritorno, a condizione che l'accesso sia normalmente assicurato attraverso le porte più vicine del veicolo precedente o seguente e le porte intercomunicanti non siano chiuse a chiave.

A seguito della messa fuori servizio di una porta di salita/discesa il PdA dovrà:

- curare la redistribuzione, per quanto possibile, di eventuali viaggiatori in piedi in modo che prendano posto nelle carrozze non interessate alla messa fuori servizio delle porte di salita/discesa;
- informare, a mezzo della sonorizzazione*, tempestivamente i viaggiatori della presenza di porte inutilizzabili invitandoli a servirsi delle porte attigue:

Il PdA dovrà praticare il seguente annuncio:

“Attenzione! Alcune porte esterne del treno, indicate con una targhetta gialla, sono fuori servizio. Invitiamo i viaggiatori a prepararsi per tempo alla discesa utilizzando le porte attigue a quelle fuori servizio”

** Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare il relativo avviso a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori*

- evidenziare le porte inutilizzabili con l'apposizione dell'apposita etichetta multilingue di colore giallo “Modello S”;
- prestare particolare attenzione nel corso delle operazioni di controllo dell'incarozzamento relativamente a passeggeri che in considerazione delle porte fuori servizio potrebbero essere stati ritardati nella discesa, avendo cura di effettuare le operazioni relative stando, ove possibile, in prossimità del(i) veicolo(i) che presenta/no porta/e fuori servizio.

6.3 Condizioni per la messa fuori servizio di una carrozza a seguito messa fuori servizio delle porte di salita/discesa¹⁶

A seguito di messa fuori servizio delle porte di salita/discesa, nei casi diversi da quelli disciplinati al punto 6.2 la carrozza deve essere messa fuori servizio.




Verificandosi la necessità di mettere fuori servizio una carrozza, il PdA deve far spostare i viaggiatori ivi presenti nelle altre carrozze che permangono in servizio.

Le porte degli intercomunicanti della carrozza messa fuori servizio e degli intercomunicanti attigui della/e carrozza/e adiacenti devono essere chiuse a chiave.

Se la carrozza messa fuori servizio:


- a) è posizionata a una estremità (prima o ultima senso marcia treno) il servizio viaggiatori prosegue nelle carrozze rimaste in servizio;
- b) non è posizionata a una estremità, si distinguono due casi:
 - i) le carrozze sono affidate al solo CT: il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di carrozze/posti utilizzabili;
 - ii) le carrozze sono affidate al CT e ad almeno un altro agente PdA: il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da carrozze utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da CT/PdA.

¹⁶ Il paragrafo 6.3 non si applica ai treni di mezzi leggeri privi di porte negli intercomunicanti.

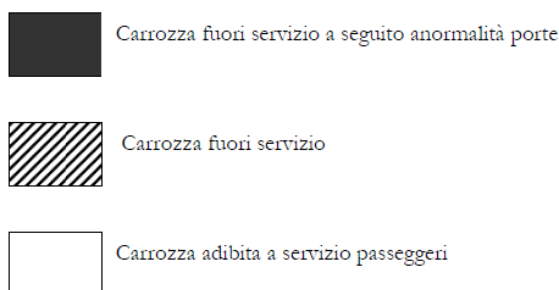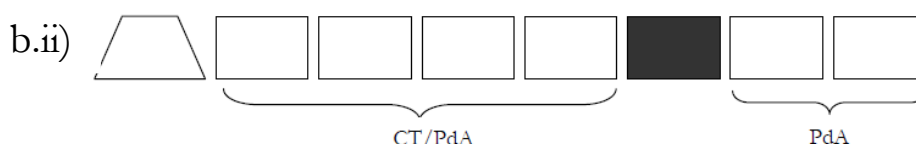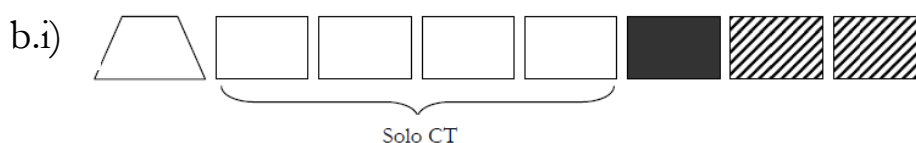

Le porte esterne di tutte le carrozze fuori servizio devono essere chiuse a chiave.

Un treno non può effettuare servizio viaggiatori con due o più carrozze non contigue fuori servizio, per cui in tal caso per proseguire il servizio viaggiatori occorre prima mettere fuori servizio anche le carrozze tra esse comprese nonché le eventuali rimanenti verso una estremità in modo da realizzare una configurazione analoga al precedente punto b.i), ottenendo un'unica parte continua adibita al servizio viaggiatori, come da seguente schema:

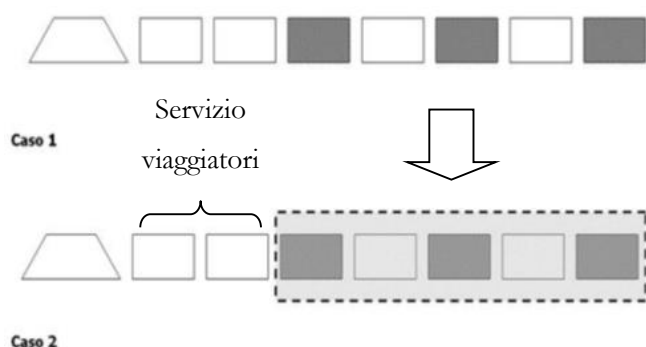

o una configurazione analoga al precedente punto b.ii) (presenza di PdA in ognuna delle due parti).

6.4 Utilizzazione del materiale dopo il termine della corsa del treno

A seguito di applicazione di uno o più dei casi di cui ai precedenti punti del presente paragrafo 6 (con l’eccezione di cui al capoverso successivo), il materiale può essere utilizzato per servizio viaggiatori, fino al primo rientro di turno nell’Impianto di manutenzione per la riparazione.

Qualora siano state messe fuori servizio due porte dello stesso lato della carrozza (oppure una sola, nelle carrozze dotate di una sola porta per lato), il materiale può essere utilizzato per servizio viaggiatori mantenendo in servizio detta carrozza, con le condizioni previste al punto 6.2, fino al termine della corsa del treno su cui si è verificata l’anormalità, dopo di che detta carrozza deve essere posta fuori servizio con le modalità di cui al punto 6.3; verificandosi condizioni critiche quali riservazione di posti che non consentono la redistribuzione dei viaggiatori nelle altre carrozze, sovraffollamento ecc., il materiale può essere utilizzato per servizio viaggiatori mantenendo in servizio detta carrozza al fine di effettuare, con le condizioni previste al punto 6.2, il servizio di ribattuta, completato il quale detta carrozza deve essere posta fuori servizio con le modalità di cui al punto 6.3.

6.5 Registrazioni e avvisi

In tutti i casi di cui ai precedenti punti del presente paragrafo CT deve:

- compilare l’apposita scheda segnalazione del libro di bordo¹⁷ che per i treni di materiale ordinario dovrà essere consegnata nei modi d’uso o allegata all’M40 di scambio moduli;
- comunicare l’anormalità occorsa con comunicazione registrata alla Sala Operativa competente, per permettere la programmazione degli opportuni interventi manutentivi.

7 MANCATA APERTURA PORTE SALITA/DISCESA A SEGUITO COMANDO DI SBLOCCO/APERTURA

Nel caso in cui, a seguito del comando di sblocco/apertura porte per il lato dove si svolge il servizio viaggiatori, le porte dei veicoli in composizione non si aprano, il CT dovrà mettersi in comunicazione con il PdC, chiedendo conferma a questi dell’effettivo comando di apertura ed in caso positivo informandolo che le porte

¹⁷ Sui complessi ETR nei quali il bollettino segnalazione avarie del libro di bordo delle carrozze è stato abolito (segnalazioni trasmesse mediante palmare), ai fini della segnalazione sul libro di bordo e della comunicazione al presidio competente, valgono le specifiche disposizioni diramate a livello Divisionale.

verranno aperte dal personale di accompagnamento a mezzo utilizzo del dispositivo per l'apertura di emergenza o del commutatore locale/comando di sblocco selettivo per lato, se presente, delle stesse.

Il CT provvederà quindi a diramare l'annuncio* ai viaggiatori indicando quali porte potranno essere utilizzate per la discesa a seguito dell'apertura locale da parte del PdA.

Il PdA dovrà praticare il seguente annuncio:

“Attenzione! Vi informiamo che per un inconveniente tecnico, il sistema automatico di apertura porte è fuori servizio. Invitiamo i viaggiatori a scendere solo dalle porte situate nelle vetture numero (numero vetture)”.

** Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare il relativo avviso a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori*

Effettuato il servizio viaggiatori il PdC provvederà a fare ove possibile un tentativo di ripristino dei sistemi di comando e controllo porte e in caso di esito negativo comunicherà con comunicazione registrata l'anormalità alla Sala Operativa competente che in considerazione della composizione del convoglio e della restante parte del servizio da svolgere provvederà a prendere le opportune decisioni sul proseguimento del treno o per la sua eventuale soppressione.

Prima della eventuale ripresa della corsa, il PdA si dovrà assicurare del ripristino dei dispositivi di emergenza azionati e comunque provvedere ad effettuare una verifica su tutto il convoglio per accertarsi dell'eventuale utilizzo indebito di altri dispositivi di emergenza.

8 PORTE DI SALITA/DISCESA NON CORRETTAMENTE CHIUSE RILEVATE IN CORSO DI VIAGGIO

Il rilevamento, durante il percorso del treno, di una porta non correttamente chiusa (intendendosi per tale una porta anche solo parzialmente aperta o, se chiusa, non correttamente assicurata in chiusura) o con sigillo mancante sulla maniglia di emergenza, nonché la mancanza del blocco porte prolungata¹⁸ e permanente comporta l'arresto del treno e l'adozione di due distinte procedure:

¹⁸ Dall'inizio dell'evento al termine della constatazione.

- quella riportata al punto 8.1;
- quella riportata al punto 8.2.

8.1 Gestione della caduta di un viaggiatore dal convoglio

Ogni qual volta si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) porta trovata aperta in misura tale da consentire il passaggio di una persona o comunque sbloccata in modo tale che potrebbe averlo consentito *;
- b) porta trovata con sigillo mancante sulla maniglia di emergenza;
- c) mancanza del blocco porte a velocità zero associato a mancanza del sigillo;

il PdA deve presumere la caduta di un viaggiatore e in tal caso, in aggiunta agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa, il PdA deve:

- utilizzare, ove disponibile, la chiamata di emergenza via GSM-R (REC);
- informare con comunicazione registrata il regolatore della circolazione (DM/DCO)¹⁹.

** Nel caso a), una volta identificata la porta non correttamente assicurata in chiusura come da specifica segnalazione in corrispondenza della porta stessa, ai fini di escludere l'eventuale caduta di un viaggiatore il PdA a treno fermo dovrà eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:*

- azionamento del/dei dispositivo/i interno/i per l'apertura porte a disposizione dei viaggiatori, ad esclusione di quelli di emergenza (piombati);
- azione manuale sulla porta per verificare che non siano consentiti l'espulsione e/o lo scorrimento della stessa. Qualora a seguito delle suddette operazioni non si verifichi l'apertura della porta, il PdA potrà escludere la caduta di un viaggiatore.

Il PdA deve escludere la caduta di viaggiatori se non sussistono le condizioni di cui ai punti a), b) e c), come ad esempio in caso di porta trovata con sigillo integro anche se leggermente scostata (massimo 2 cm) e comunque impedita

¹⁹ Treno del si dà avviso al DM/DCO che nella tratta compresa fra le località/stazioni di e è stata rilevata una porta aperta lato – *specificare se massicciata o interbinario*; non si esclude sia avvenuta la caduta di un viaggiatore dal convoglio.

nello scorrimento, posta in posizione tale da escludere inequivocabilmente la caduta di viaggiatori.

In ogni caso occorre applicare il punto 8.2.

8.2 Gestione in sicurezza del convoglio

Non è ammesso far viaggiare il treno con una porta non correttamente chiusa poiché gli effetti aerodinamici indotti dalla marcia del treno, esaltati dall'eventuale incrocio con altri convogli, soprattutto in galleria, possono provocare il distacco dell'anta e l'insorgere di ulteriori e più gravi rischi.

Per tali ragioni, il PdA deve intervenire per provocare immediatamente l'arresto del treno, azionando il rubinetto o il freno di emergenza, e avvisare il PdC il quale deve accompagnare la frenata; il PdA deve poi assicurare, per quanto concesso dalle condizioni operative, il presenziamento della porta interessata fino all'arresto del treno astenendosi da ogni tentativo di regolarizzarla con treno in movimento. A treno fermo, attenendosi a quanto previsto dai manuali e dalle procedure d'uso del rotabile, il PdA deve provvedere alla regolarizzazione della porta stessa operando, ove possibile, dall'interno del convoglio. Ove invece la regolarizzazione richiedesse operazioni da effettuarsi dall'esterno, in particolare nel caso l'intervento debba essere effettuato lato interbinario, dovranno inoltre essere adottate le previste cautele antinfortunistiche.

Qualora, anche con l'ausilio del PdC, non fosse possibile chiudere e bloccare la porta, le limitazioni per la ripresa ed il proseguimento della marcia fino alla prima località di servizio ove sia possibile intervenire per la regolarizzazione della chiusura della medesima o con lo scarto del veicolo, potrà avvenire solo a seguito di una valutazione del PdC determinata in base allo stato, al condizionamento e al posizionamento rispetto all'interbinario della stessa. L'eventuale proseguimento potrà avvenire non superando comunque la velocità di 30 km/h.

Il PdC con comunicazione registrata deve:

- notificare al regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC) le condizioni per la ripresa della corsa e ricevere da questi l'autorizzazione a proseguire;
- nel caso in cui la porta in questione si trovi lato interbinario, richiedere al regolatore della circolazione (DM/DCO/DPC) di limitare a 30

km/h anche la velocità dei treni eventualmente circolanti sul binario attiguo.

Durante la marcia per il raggiungimento della citata località di servizio il PdA assicurerà il presenziamento della porta. Dell'anormalità il CT informerà con comunicazione registrata la Sala Operativa competente.

9 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
CT	Capotreno
S.O.	Sala Operativa
DM/DCO/DPC	Dirigente Movimento/Dirigente Centrale Operativo/Dirigente Posto Comando
GI	Gestore Infrastruttura
IF	Impresa Ferroviaria
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
MM AT	Manuale di Mesiere Accompagnamento Treni
MM PGOS	Manuale di Mestiere Prefazione Generale all'Orario di Servizio
PdC	Personale di Condotta
PdA	Personale di Accompagnamento Treni

10 DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r. v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA) ²⁰ . La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r. v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

²⁰ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Accompagnamento e Formazione treno	A	B	C	D
	43.25	43.25	43.25	43.25
Verifica	A	B	C	
	43.25	43.25	43.25	

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2015/995, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1	B2			
	43.25	43.25	43.25	43.25			
Accompagnamento Treni / Accompagnamento dei Treni	AT		ADT				
	AT	AT1	A	B			
	43.25	43.25	43.25	43.25			
Formazione Treni / Preparazione dei Treni	FT		PDT				
	FT-A	FT-B	A	B	C	D	V
	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25
Verifica	VE-V	VE-M	VE-Mr	VE-S			
	43.25	43.25	43.25	43.25			
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.						
	43.25						

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO A - MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANORMALITÀ AL DISPOSITIVO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DI CHIUSURA DELLE PORTE IN CABINA DI GUIDA

Si ha un guasto del solo controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida con la lateralizzazione funzionante se, a seguito di un comando di chiusura impartito da una carrozza (telechiusura) o dal banco di guida abilitato, si ottiene la chiusura ed il blocco delle porte del convoglio ma la relativa segnalazione di porte chiuse e bloccate in cabina di guida non si attiva.

Si ha un guasto sia del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida sia della lateralizzazione se:

- a seguito di un comando di chiusura impartito da una carrozza (telechiusura) o dal banco di guida abilitato, non si ottiene la chiusura ed il blocco delle porte del convoglio (il lato abilitato del convoglio o parte di esso resta abilitato a seguito del comando di chiusura),
oppure
- nei casi previsti al par. 6.3 *Mancata accensione o anomalo spegnimento in corsa del pulsante BLU della lateralizzazione porte sul banco di manovra della DEIF 37 r.v.*, non è possibile ottenere l'attivazione del sistema a seguito del tentativo di ripristino previsto.

La tabella seguente evidenzia le segnalazioni e/o modalità che consentono di accertarsi localmente che le porte di salita/discesa passeggeri siano chiuse e bloccate in assenza della segnalazione centralizzata di porte chiuse e bloccate in cabina di guida (segnalazione di blocco porte, fornita da spia verde o dal dispositivo IPA). Tali segnalazioni sono valide con impianto porte correttamente alimentato in bassa tensione.

<i>Veicolo</i>	<i>Segnalazione interna porta chiusa e bloccata</i>	<i>Segnalazione esterna porta chiusa e bloccata</i>
Carrozza GC (ord. 70 e 85)	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
Carrozza Z1	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)

<i>Veicolo</i>	<i>Segnalazione interna porta chiusa e bloccata</i>	<i>Segnalazione esterna porta chiusa e bloccata</i>
Carrozza UIC-X con porte Schlieren	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
Carrozza IC901/450 (tutte le tipologie)	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
Carrozza IC270 (tutte le tipologie)	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
Carrozza pilota Z1-A	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
Carrozza pilota Z1 Costa	Spia rossa spenta su architrave porta	---
ETR 460-463	Spia verde accesa su architrave porta	---
ETR 470	Spia verde accesa su architrave porta	---
ETR 485	Spia verde accesa su architrave porta	---
ETR 600/610	Spia gialla accesa su architrave porta	---
ETR 700	Spia gialla accesa su architrave porta	---
ETR 500	Spia verde accesa su architrave porta	---

<i>Veicolo</i>	<i>Segnalazione interna porta chiusa e bloccata</i>	<i>Segnalazione esterna porta chiusa e bloccata</i>
ETR 1000	Spia gialla accesa su architrave porta	---
PR	Spia rossa spenta su architrave porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
MDVE/MDVC	Spia rossa spenta su montante porta	Spia bianca spenta (segnalazione valida per entrambe le porte del vestibolo)
UIC-X IR	Spia rossa spenta su architrave porta	---
VIVALTO 1 (NCDP)	Spia gialla accesa su architrave porta	---
VIVALTO 2 (CDPTR)	Spia gialla accesa su architrave porta	---
ALN668+ALN663	Spia rossa spenta su architrave porta	---
Ale642+Le682	Nessuna (<i>provare ad aprire la porta</i>)	---
Ale582+Le562	Nessuna (<i>provare ad aprire la porta</i>)	---
Ale724+Le884	Nessuna (<i>provare ad aprire la porta</i>)	---
TAF	Spia verde accesa su architrave porta	---
MINUETTO (EMU + DMU)	Spia gialla accesa su architrave porta	---
Jazz (ETR526/425/324)	Spia rossa accesa su architrave porta	Spie spente



<i>Veicolo</i>	<i>Segnalazione interna porta chiusa e bloccata</i>	<i>Segnalazione esterna porta chiusa e bloccata</i>
Swing (ATR220Tr)	Spia gialla accesa su architrave porta	---
Rock (ETR 521)	Spia rossa spenta su montante porta	---
Pop (ETR 103/104)	Spia spenta sul pulsante di apertura	---
Flirt (ETR340/343/350/360) Flirt (ETR170 Serie 100) Flirt (ETR170 Serie 200)	Spia verde accesa sul montante porta	---
ETR563/564 (CAF)	Spia spenta sul pulsante di apertura	---
ATR365 (CAF)	Nessuna (<i>provare ad aprire la porta</i>)	---

ALLEGATO B - APPLICAZIONE DEL PUNTO 6.2 AI TRENI DI MEZZI LEGGERI PRIVI DI PORTE NEGLI INTERCOMUNICANTI

Durante il servizio, nei treni di mezzi leggeri privi di porte negli intercomunicanti (tipo Minuetto, Jazz, Flirt, Pesa ecc.) il numero massimo di porte di salita/discesa che possono essere messe fuori servizio è due per ciascun lato di ogni complesso, anche consecutive, a condizione che sullo stesso lato permangano almeno due porte efficienti in servizio.



Nel caso di due porte consecutive messe fuori servizio all'estremità di un lato (ved. caso *** seguente), il Personale di Accompagnamento deve prendere posto in prossimità delle stesse al fine di agevolare l'eventuale evacuazione dei viaggiatori in caso di necessità, ricorrendo, all'occorrenza, all'apertura di una o entrambe le porte d'estremità precedentemente messe fuori servizio.

Esempi di soluzioni ammesse:





Esempi di **soluzioni non ammesse**:



A seguito della messa fuori servizio di una o più porte di salita/discesa con le modalità ammesse, il PdA dovrà:

- curare la redistribuzione, per quanto possibile, di eventuali viaggiatori in piedi in modo che prendano posto in elementi non interessati alla messa fuori servizio delle porte di salita/discesa;
- informare, a mezzo della sonorizzazione *, tempestivamente i viaggiatori della presenza di porte inutilizzabili invitandoli a servirsi delle porte attigue

Il PdA dovrà praticare il seguente annuncio:

“Attenzione! Alcune porte esterne del treno, indicate con una targhetta gialla, sono fuori servizio. Invitiamo i viaggiatori a prepararsi per tempo alla discesa utilizzando le porte attigue a quelle fuori servizio.”

** Nel caso in cui il dispositivo di sonorizzazione non sia disponibile per guasto o altra causa, il Personale di Accompagnamento Treni deve effettuare il relativo avviso a voce percorrendo lungo il treno gli ambienti occupati dai viaggiatori*

- evidenziare le porte inutilizzabili con l'apposizione dell'apposita etichetta multilingue di colore giallo “Modello S”;
- prestare particolare attenzione nel corso delle operazioni di controllo dell'incarozzamento relativamente a passeggeri che in considerazione delle porte fuori servizio potrebbero essere stati ritardati nella discesa, avendo cura di effettuare le operazioni relative stando, ove possibile, in prossimità degli elementi che presentano porte fuori servizio.

ALLEGATO C – TRENI ESTERI NOTTURNI: CONDIZIONI PER LA PROSECUZIONE DELLA MARCIA IN CASO DI ANORMALITÀ

In relazione a quanto previsto al punto 4.1 della presente DEIF circa i treni notturni in arrivo dall'estero che presentino anomalie ai dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida o alla lateralizzazione in seguito alle operazioni di aggancio locomotiva/ricomposizione, si dispone quanto segue:

TRENO	DESTINAZIONE AMMESSA	MITIGAZIONE DA APPLICARE
Thello 201	Milano C.le	Il CT comunicherà alla S.O., con comunicazione registrata nei modi d'uso, l'anomalia occorsa; la S.O. contatterà immediatamente il GI affinché il treno non venga fermato per motivi di circolazione, privilegiandone, per quando possibile, la marcia.
EN 35295/ 35296/ 35297	Padova	