

Informativa di supporto: DEIF 66.0 - IMPIANTO ANTINCENDIO CARROZZE INTERCITY GIORNO

Al fine di ottemperare ai requisiti del Decreto Ministeriale “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del 28 Ottobre 2005, sulle carrozze Intercity della Direzione Business Intercity (DBIC) è in corso una modifica per l'installazione dell'impianto antincendio, le cui disposizioni sono definite dalla DEIF 66.0. La presente nota a supporto del PdA non sostituisce le norme e procedure vigenti, a cui si demanda per la specifica consultazione.

Le procedure descritte dalla DEIF 66 si applicano alle sole vetture attrezzate con LA – in vigore dal 18/03/2024

Controlli in carico all'ADC



All'inizio del servizio, fermo restando il controllo del funzionamento del sistema Antincendio sul mezzo di trazione e sulla carrozza pilota, all'atto del rilevamento di un materiale con locomotive/carrozze pilota dotate di segnalazioni AI (avaria, allarme) sul banco di guida, l'AdC deve controllare, con banco abilitato, che tali segnalazioni siano spente e che siano efficienti tramite il pulsante “prova lampade”.

Le spie segnalano l'avaria e l'intervento dell'antincendio delle carrozze in composizione.

La segnalazione si attiva anche se una sola carrozza è in Avaria o presenta un intervento del sistema AI.

In stazione – CONTROLLI DEL PDA



N.B. Nel caso sia presente una carrozza SP Z1-A questa non viene conteggiata nel numero complessivo di carrozze presente sul display AI.

Alla presa in consegna del convoglio, durante lo svolgimento delle operazioni propedeutiche alla partenza, il PdA deve verificare che tutti i pannelli segnalazioni locali AI:

- siano accesi;
- non presentino “Avarie”;
- non sia presente la sigla “Er”;
- riportino sul display il numero di carrozze IC901/270 dotate di Antincendio;


e che i selettori per l'esclusione dell'antincendio della/e toilette presenti sul pannello della UC nei quadri BT posizionati lato opposto FAM, siano tutti inclusi.



Se durante la verifica il PdA riscontrasse una differenza tra la numerazione presente sui display e l'effettivo numero di vetture IC 901/270 in composizione, questo implica che:



Caso 1) una vettura può essersi spenta: in tali casi il PdA dovrà portarsi sulla carrozza ed effettuare un reset locale, dopo aver abbassato l'interruttore del convertitore, attraverso la pressione contemporanea dei tasti: **PONLOC e POFFLOC** della UC,

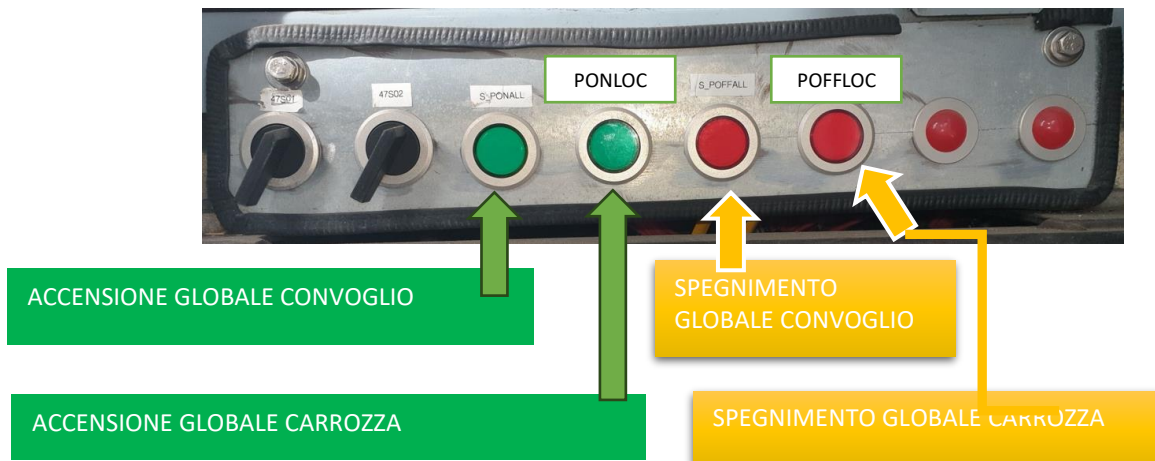


in caso l'avaria non si ripristini, la carrozza va posta fuori servizio

Caso 2) è presente una interruzione sulla linea treno: in questo caso il sistema AI divide il treno in due o più semitrete ognuno con il numero di carrozze individuate fino all'interruzione;

Caso 3) a più di una vettura è stato assegnato lo stesso numero: in questo caso il PdA, deve cercare quali carrozze presentano lo stesso identificativo e provvedere alla riprogrammazione dell'identificativo della carrozza mediante la specifica procedura.

Procedura per la riprogrammazione del display AI

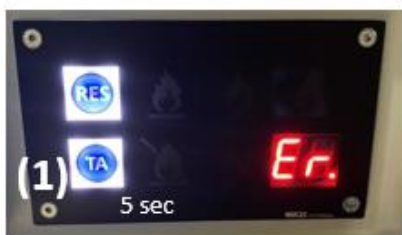

(1) A dispositivo acceso, premere il pulsante TA per 5 secondi; se l'identificativo (ID = numero commerciale) non è mai stato configurato, verrà visualizzato 'Er', altrimenti verrà visualizzato il numero della carrozza.

(2) Passati i 5 secondi rilasciare il pulsante TA: l'ID della carrozza inizierà a lampeggiare, indicando che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione. In assenza di attività il dispositivo uscirà dalla configurazione senza salvataggio dopo 15 secondi. Modificare l'ID della carrozza con il pulsante TA per incrementare e RES per decrementare.

(3a) Salvare l'ID della carrozza tenendo premuto il pulsante TA per 5 secondi oppure (3b) tenere premuto RES per 5 secondi per uscire senza salvare.

nei casi 2) e 3) l'anormalità non pregiudica il funzionamento del sistema antincendio.

Nel caso 2) informazioni relative all'antincendio possono essere controllate localmente

Termine del servizio


Stazionamento dei convogli NON in parking

In tutti convogli che presentano carrozze modificate con AI, al termine del servizio, per i soli treni per i quali è previsto lo stazionamento **non in modalità parking**:

- a seguito delle operazioni già previste dalle disposizioni vigenti (CO 50)
- a valle della disattivazione del REC da parte dell'AdC

il PdA dovrà spegnere le carrozze tramite il pulsante **POFFALL** presente sulla UC del quadro BT (o sul quadro BT della cabina della WSP).

La riattivazione delle carrozze avverrà automaticamente ad una successiva rierogazione del REC.

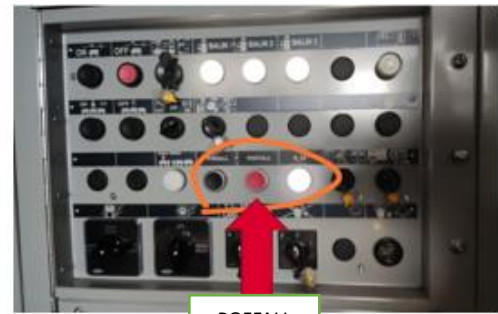

POFFALL



POFFALL

NOTE APPLICATIVE:

Pannellino segnalazioni di carrozza



Pannello Antincendio

Significato delle segnalazioni




Si attiva quando il sistema AI ha rilevato un **potenziale principio di incendio**. Sulla carrozza interessata dall'avaria non è ancora in atto l'estinzione dell'incendio.

In questa condizione, sul pannello locale della carrozza interessata dal preallarme, si attiva anche una segnalazione acustica.



Si attiva quando il sistema AI ha rilevato un **principio di incendio sulla carrozza**. Il sistema comanda il blocco della ventilazione della carrozza e l'erogazione dell'estinguente.

In questa condizione, sul pannello locale della carrozza interessata dall'allarme si attiva anche una segnalazione acustica.

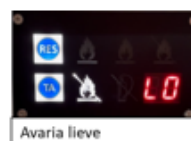

Si attiva quando è rilevata una **avaria che non pregiudica il funzionamento del sistema Antincendio**. In tal caso il PdA deve provvedere alla segnalazione dell'avaria sul LdB/LdS nei modi d'uso.



Si attiva quando è rilevata una **avaria che pregiudica il funzionamento del sistema Antincendio**. In questa condizione, sul pannello locale della carrozza interessata dall'allarme, si attiva anche una segnalazione acustica. Il PdA deve provvedere alla segnalazione dell'avaria sul LdB/LdS nei modi d'uso e **applicare i provvedimenti descritti in seguito**.



Si attiva a seguito dell'intervento dell'impianto antincendio oppure a seguito di perdite importanti di propellente. Contestualmente all'accensione della spia "Bombola scarica" si accende anche la spia "Avaria Grave".

In uscita dagli IMC non sono ammesse anomalie/avarie al sistema AI

Durante la marcia

Compiti dell'AdC

Durante la marcia, qualora l'AdC si avveda dell'attivazione della segnalazione di "Allarme", dovrà arrestare il treno nel punto più idoneo rispetto alle condizioni della linea e mettersi in contatto con il Capotreno al fine di coordinarsi per la risoluzione dell'anormalità. Nei casi di effettiva presenza di incendio a bordo si applicano le norme comuni (DEIF 21, DEIF 30).

Qualora l'AdC si avveda dell'attivazione della segnalazione di "Avaria Grave" sul banco di guida, dovrà mettersi in contatto immediatamente con il Capotreno informandolo dell'anormalità.



Durante la marcia

Compiti del PdA

Durante la marcia, nell'ambito delle attività di sorveglianza circa il regolare andamento del servizio, il PdA deve controllare che i pannelli segnalazioni del sistema AI non presentino stati di "Preallarme/Allarme" o di "Avaria Lieve/Grave".

Viceversa, al rilevamento di una segnalazione di "Allarme/Avaria" o a seguito della segnalazione dell'AdC, il PdA deve portarsi senza indugio sulla carrozza indicata sul display.

Qualora la segnalazione sia riferita alla carrozza stessa, sul display sarà riportata la dizione "Lo".

Il PdA deve tenere presente che le segnalazioni a luce fissa si riferiscono a situazioni sulla **carrozza locale**, mentre le segnalazioni a **luce lampeggiante** si riferiscono a situazioni su **altre carrozze del convoglio**.



Avaria Grave - Gestione dell'anormalità

Ogniquale sia presente una segnalazione di "Avaria Grave" sul pannello spie locale, il PdA dovrà effettuare un reset dell'impianto AI attraverso il pulsante "RES" presente sul pannello segnalazioni della carrozza interessata dall'avaria.



Avaria Grave

Avaria non risolta dopo reset – «CASO A»

- a) Non risolvendo l'avaria, per individuare se tali segnalazioni siano riferite al sistema antincendio del comparto viaggiatori o della toilette, deve **portare il selettore per l'esclusione del sistema antincendio della toilette sulla posizione di "escluso"** (ove presenti 2 toilette, tale operazione deve essere effettuata su entrambe le toilette in maniera sequenziale e non contemporaneamente).

Se, a seguito di tale operazione, si ottiene il ripristino della spia di "Avaria Grave", la segnalazione riguarda la toilette e pertanto questa deve essere esclusa dal sistema antincendio della carrozza lasciando il selettore su "escluso"

La toilette deve essere posta fuori servizio (inibita ai viaggiatori), etichettata con Mod.S1 e l'anormalità segnalata sul LdB/LdS.



Avaria Grave

Avaria non risolta dopo reset – «CASO B» (1/2)

- b) Se trattasi di avaria all'AI riferito alla carrozza (sia al comparto viaggiatori che ai vani tecnici) questa deve essere ove possibile **inibita dal servizio viaggiatori (fuori servizio)**. **In questo caso deve essere escluso il convertitore tramite lo specifico selettore posto nel quadro BT;**

Nei casi di elevata affluenza, qualora non sia possibile spostare i viaggiatori, per la prosecuzione del servizio, **il PdA dovrà assicurare un maggior controllo aumentando la frequenza dei passaggi sulla carrozza durante il servizio**. In questo caso non deve essere escluso il convertitore.

La prosecuzione del servizio in tali condizioni, nelle carrozze interessate dall'anormalità "Avaria Grave" **è consentito fino a termine corsa**.



In tutti i casi di permanenza della segnalazione di "Avaria Grave", il CT, a valle dell'effettuazione delle operazioni sopra descritte e della segnalazione dell'avaria sul LdB/LdS nei modi d'uso, dovrà **notificare la condizione di ripresa della marcia con comunicazione registrata alla Sala Operativa** per l'attuazione dei provvedimenti specifici.



Escludere convertitore qualora sia possibile mettere fuori servizio la vettura

Modulo M.40a T1

TRENTITALIA

N. M. 40a

Treno del

Si dà avviso che la carrozza N° (numero NEV), presenta avaria grave sistema antincendio. Carrozza posta fuori servizio (oppure) Carrozza mantenuta in servizio per elevata affluenza.

Il Capotreno - Il Macchinista (*)

(*) Segnalare la durata del servizio, quando che cessi di essere in servizio, quando che cessi di essere in servizio, quando che cessi di essere in servizio.

(**) Indicare la durata del servizio, quando che cessi di essere in servizio, quando che cessi di essere in servizio.

(***) Segnalare la durata del servizio, quando che cessi di essere in servizio, quando che cessi di essere in servizio.


Interventi Antincendio

Toilette

Il sistema attiva la segnalazione di allarme, attiva la spia e la segnalazione acustica posti in prossimità della toilette interessata dall'evento, comanda lo spegnimento della ventilazione ed attiva la fuoriuscita dell'estinguente per lo spegnimento dell'incendio.

A seguito di intervento dell'impianto antincendio nella toilette, il PdA deve applicare le norme previste (DEIF 30, DEIF 21) e successivamente, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, deve:

- mettere fuori servizio la/e toilette della carrozza interessata chiudendola con chiave quadra in modo da impedirne l'accesso ai viaggiatori ed etichettarla con Mod. S1;
- escludere la/e toilette della carrozza dal monitoraggio dell'impianto antincendio tramite i selettori nel quadro BT;
- effettuare il reset dell'Impianto Antincendio sul pannello spie locale per riattivare nuovamente la ventilazione della carrozza;
- apportare la relativa annotazione sul LdB/LdS, segnalare l'evento sul Rec@p e comunicarlo alla Sala Operativa (SO).

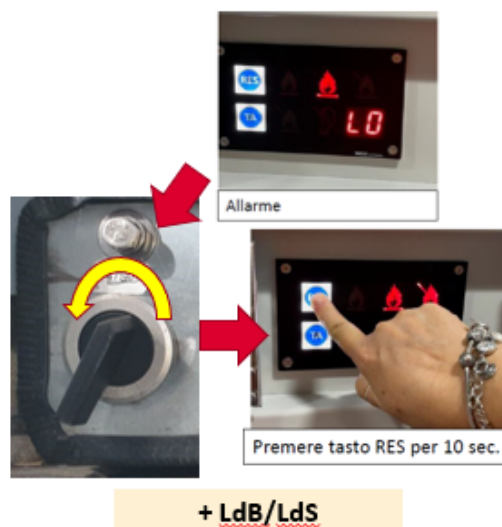

Comparto viaggiatori

Il sistema attiva la segnalazione di allarme, comanda lo spegnimento della ventilazione e l'attivazione dell'estinguente.

A seguito dell'intervento dell'impianto antincendio, il PdA deve applicare le norme previste (DEIF 30, DEIF 21) e successivamente, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio si distinguono due casi:

- **la carrozza è posizionata ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno);** questa deve essere posta fuori servizio viaggiatori e il servizio prosegue nelle altre carrozze rimaste utilizzabili;
- **la carrozza non è posizionata ad una estremità;** la carrozza deve essere posta fuori servizio ma il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da carrozze utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.



Vettura fuori servizio

In entrambi i casi il PdA deve:

- effettuare il reset dell'Impianto Antincendio sul pannello spie locale (tasto RES); a valle del reset sul pannello scomparirà la segnalazione di "Allarme" e permarranno quelle di "Avaria Grave" e "Bombola Scarica";
- **escludere il convertitore** tramite lo specifico selettore posto nel quadro BT;
- annotare l'evento sul LdB/LdS e Rec@p e **notificare l'evento con M40 alla Sala Operativa (SO).**





Riutilizzo del materiale

I convogli che presentano durante il servizio carrozze con la segnalazione “**Avaria Lieve**” possono proseguire il servizio fino al completamento del turno.



I convogli che presentano carrozze con segnalazione “**Avaria Grave**” o interessati dall’attivazione del sistema di estinzione, giunti a fine corsa, vengono gestiti secondo le seguenti condizioni:

Se la **località di termine corsa** è sede di **Impianto Manutentivo assegnatario** o **in grado di mantenere il rotabile**, il convoglio dovrà rientrare in Impianto.



Se la **località di termine corsa** non è sede di **Impianto Manutentivo** assegnatario o in grado di mantenere il rotabile, **il convoglio potrà essere riutilizzato per un solo servizio commerciale di ribattuta** alle seguenti condizioni:

- o deve essere **escluso il convertitore** della carrozza interessata dall’avarìa;
- o la carrozza deve essere **inibita al servizio viaggiatori**;
- o il **PdA** dovrà **garantire un maggior controllo dei pannellini del sistema AI** al fine di rilevare eventuali ulteriori segnalazioni che non sono rilevabili dall’**AdC** in cabina di guida.

Al termine del servizio il convoglio dovrà **rientrare in Impianto Manutentivo** assegnatario o in grado di mantenere il rotabile come **materiale vuoto**.



Se la **località di termine corsa** non è sede di IMC la ribattuta in caso di avaria grave a un veicolo è sempre consentita con le condizioni previste dalla DEIF.

Invii di materiale vuoto

Uscite da IMC e ribattute

Per gli invii di materiale vuoto si considerano le seguenti casistiche:

- **Invii vuoti in uscita da IMC assegnatario o in grado di effettuare la riparazione (DEIF 43):** come per i treni viaggiatori il treno non deve presentare avarie gravi al sistema AI.
- **Invii vuoti in uscita da IMC non in grado di effettuare la riparazione (DEIF 43) o con origine da località non sede di IMC:** il materiale può effettuare servizio come vuoto verso IMC assegnatario o riparatore.

Se durante un invio vuoto dovesse attivarsi la segnalazione «**avarìa grave**» in cabina di guida, la prosecuzione è consentita fino a termine corsa. L’**AdC** deve notificare alla Sala Operativa con M40 il verificarsi di detta condizione per la riutilizzazione del materiale.



Per gli invii vuoti è consentito **completare la corsa** in caso di attivazione di **avarìa grave** durante la marcia.

+ M40 a
Sala
Operativa