

DEIF n° 8.12

del 6 maggio 2024

In vigore dalle ore 00:01 del 08 maggio 2024

DISPOSITIVO COMUNICAZIONE VIAGGIATORI/PERSONALE DEL TRENO

Annulla e sostituisce	Integra
DEIF 8.11 del 03/03/2022 Le modifiche rispetto alla versione precedente sono riportate a margine col simbolo	----

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Scopo	2
3	Riferimenti normativi.....	2
4	Interfacce dispositivi comunicazione viaggiatori sui veicoli	2
4.1	Ale 501/Le 220/Ale 502 – Aln 501/Ln 220/Aln 502 (Minuetto)	2
4.2	ATR220 (Swing).....	4
4.3	ETR32//ETR425 (Jazz).....	5
4.4	ETR343 (Flirt).....	6
4.5	ETR563.....	7
4.6	ETR103/104 (Pop)	8
4.7	BTR813.....	9
4.8	HTR312/412 (Blues).....	10
5	Attivazione dei dispositivi da parte dei viaggiatori.....	11
6	Compiti del PdA/AdC con dispositivo di comunicazione viaggiatori funzionante	12
7	Compiti del PdA in caso di infortunio/malore dell'AdC.....	13
8	Prova del dispositivo comunicazione viaggiatori e provvedimenti in caso di avaria dello stesso.....	14
9	Segnalazioni della connessione WLAN sugli ETR343 e BTR813	15
10	Distribuzione	17
11	Tabella	18

1 PREMESSA

I veicoli:

- Ale/ALn501 - Le/Ln220 – Ale/Aln502 (Minuetto);
- ATR220 (Swing);
- ETR324/425 (Jazz);
- ETR343 (Flirt);
- ETR563;
- ETR103/104 (Pop);
- BTR813;
- HTR312/412 (Blues).

sono utilizzati da Trenitalia in composizione singola e multipla.

È possibile effettuare il comando multiplo di tali veicoli solo accoppiandoli in composizioni conformi a quanto previsto dalle DPC.

2 SCOPO

La presente DEIF descrive il funzionamento e le modalità operative del dispositivo che assicura la comunicazione fra i viaggiatori ed il personale presente nella cabina di guida di testa del veicolo.

Tale dispositivo realizza la propria funzionalità anche in composizioni accoppiate in comando multiplo e consente la presenza sul convoglio così composto di un solo agente di accompagnamento (Capotreno).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per memoria

4 INTERFACCE DISPOSITIVI COMUNICAZIONE VIAGGIATORI SUI VEICOLI

4.1 Ale 501/Le 220/Ale 502 – Aln 501/Ln 220/Aln 502 (Minuetto)

All'interno del comparto viaggiatori di ogni elemento del veicolo sono presenti, in punti facilmente visibili, (a seconda dell'allestimento interno del materiale rotabile) le targhette di avviso alla clientela riportate nelle **Figure 1a, 1b e 1c**. In particolare, la targhetta **1c** è posta in prossimità di ogni gruppo di sedili e sulla porta di accesso alle cabine di guida.



Figura 1a



Figura 1b



Figura 1c

Nella piattaforma dell'elemento centrale, in corrispondenza delle porte di salita e discesa, al di sopra dei pulsanti che riportano il pittogramma «diversamente abili» (*Figura 2a*) oppure colorati di rosso (*Figura 2b*), sono presenti le targhette riportate nella *Figura 1a* o *1b*.

Detti pulsanti (*Figura 2a e 2b*), quando azionati, consentono tramite i citofoni (*Figura 3*) posti in prossimità dei pulsanti stessi, la comunicazione con la cabina di guida ove è presente il personale del treno, sia in caso di veicolo isolato che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.



Figura 2a



Figura 2b



Figura 3

4.2 ATR220 (Swing)

Nel vestibolo di ogni elemento, in corrispondenza delle porte di salita e discesa, è presente un pittogramma (*Figura 4*) e un citofono con un pulsante incorporato (*Figura 5*). Tale pulsante, quando azionato, consente la comunicazione con la cabina di guida, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Nel comparto viaggiatori dell'unità motrice (ATR222 Tr), in prossimità delle postazioni dei Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR), e nella toilette è presente un pulsante "SOS" (*Figura 6*).



Figura 4



Figura 6



Figura 5

4.3 ETR324/ETR425 (Jazz)

Nel vestibolo di ogni elemento, in corrispondenza delle porte di salita e discesa, fuori la cabina di guida dell'elemento motore e nel posto riservato ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR) sono presenti un pittogramma (*Figura 7*) e un citofono con un pulsante incorporato (*Figura 8*). Tale pulsante, quando azionato, consente la comunicazione con la cabina di guida, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Nell'elemento A43 in prossimità delle postazioni dei Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR), e nella toilette è presente un pulsante "SOS" (*Figura 9*).

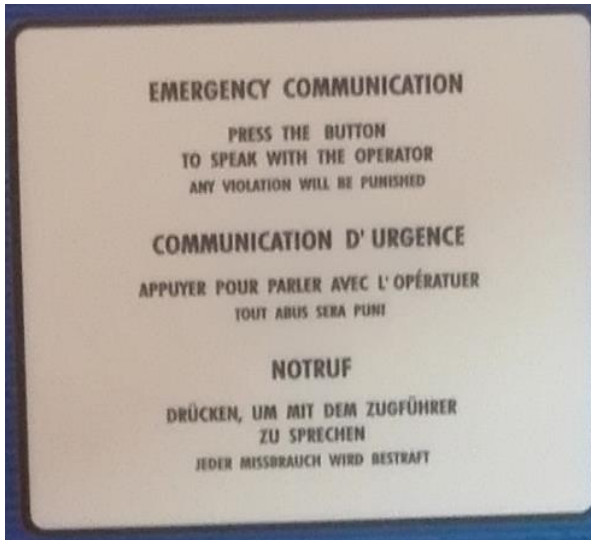


Figura 7

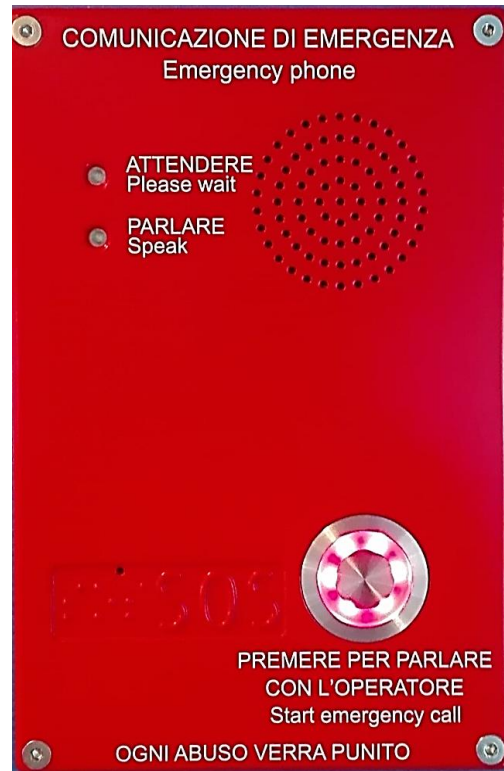


Figura 8



Figura 9

4.4 ETR343 (Flirt)

Nel vestibolo di ogni elemento, in corrispondenza delle porte di salita e discesa, e nel posto riservato ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR) sono presenti un pittogramma (*Figura 10*) e un citofono con un pulsante incorporato (*Figura 11*). Tale pulsante, quando azionato, consente la comunicazione con la cabina di guida, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Nell'elemento "C" del veicolo in prossimità delle postazioni dei Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR), e nella toilette è presente un pulsante "SOS" (*Figura 12*).

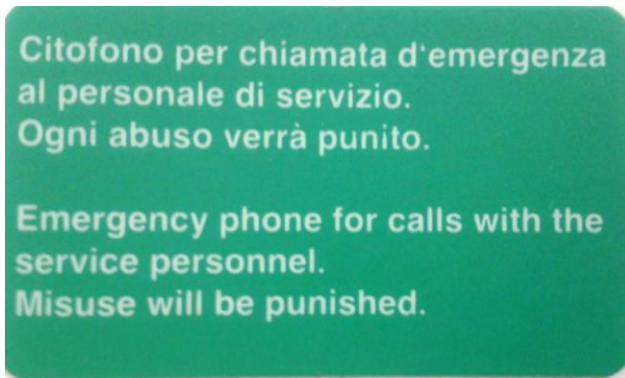


Figura 10



Figura 12



Figura 11

4.5 ETR563

Nel vestibolo di ogni elemento, in corrispondenza delle porte di salita e discesa, e nel posto riservato ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR) sono presenti un pittogramma (*Figura 13*) e un citofono con un pulsante incorporato (*Figura 14*). Tale pulsante, quando azionato, consente la comunicazione con la cabina di guida, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Sul Banco di Manovra è presente un monitor che a treno fermo indica la zona e l'elemento del convoglio dove è stato attivato il citofono di emergenza.

Nelle toilette dell'elemento "A1" e "A2" del veicolo è presente un pulsante "SOS" (*Figura 15*).

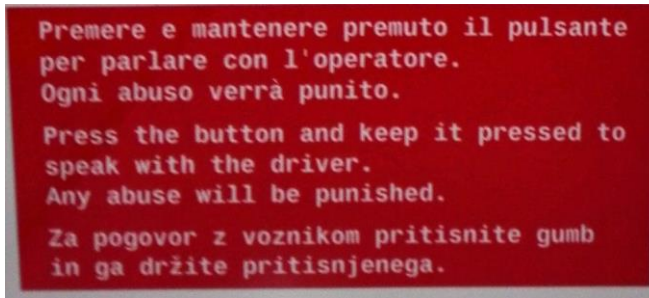


Figura 13



Figura 15



Figura 14

4.6 ETR103/104 (Pop)

Nel vestibolo di ogni elemento, in corrispondenza delle porte di salita e discesa è presente un citofono con un pulsante incorporato (*Figura 17*). Tale pulsante, quando azionato, consente la comunicazione con la cabina di guida, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Sul Banco di Manovra è presente un monitor che indica la zona e l'elemento del convoglio dove è stato attivato il citofono di emergenza.

Nel posto riservato ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR) e nella toilette sono presenti i pulsanti raffigurati in **Figura 16** e **18**.



Figura 16



Figura 17



Figura 18

4.7 BTR813

Nel vestibolo di ogni elemento, in corrispondenza delle porte di salita e discesa, e nel posto riservato ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR) sono presenti un citofono con un pulsante incorporato (**Figura 20**) e un pulsante SOS (**Figura 19**). Tali pulsanti, quando azionati, consentono la comunicazione con la cabina di guida, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.



Figura 19

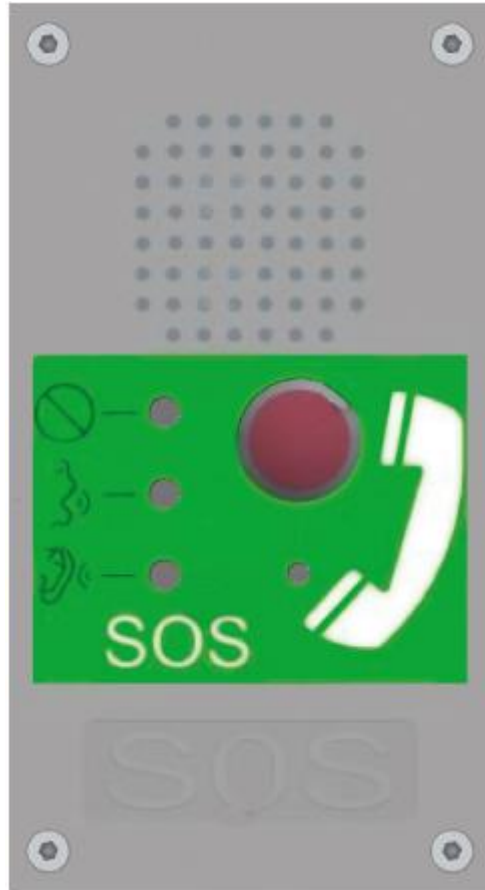


Figura 20

4.8 HTR312/412 (Blues)

Nel vestibolo di ogni DM1/DM2, in corrispondenza delle Porte di salita/discesa e fuori la Cabina di guida dell'elemento motore sono presenti: un citofono/PAI (Figura 21), una maniglia per freno di emergenza (Figura 22) e un pittogramma (Figura 23).

Negli elementi rimorchiati è presente un citofono/PAI (Figura 21), una maniglia per freno di emergenza (Figura 22) e un pittogramma (Figura 23) in corrispondenza delle Porte di salita/discesa.

L'azionamento di una maniglia determina:

- l'attivazione della suoneria in cabina di guida e della segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri su DMI sul banco;
- l'attivazione di una segnalazione fissa aggiuntiva sul pannello spie sul banco;
- l'invio di una chiamata alla cornetta PIS e l'attivazione del citofono/PAI (Il dispositivo PAI non è dotato di pulsante: dunque l'attivazione della chiamata è univocamente legata all'azionamento della maniglia di emergenza);

- l'attivazione su monitor TCMS di cabina, delle immagini riprese dalla telecamera più vicina al PAI attivato.

Tutto ciò è valido sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Nelle toilette e nel posto riservato ai Passeggeri a Mobilità Ridotta (PMR), sono presenti i pulsanti raffigurati in Figura 24 e 25.



Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25

5 ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DA PARTE DEI VIAGGIATORI

L'azionamento dei pulsanti riportati in *Figura 2a e 2b* e l'azionamento del pulsante posto sul citofono di *Figura 5, 8, 11, 14, 17 e 20* attiva la comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente nella cabina da cui avviene la guida del veicolo, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

Per gli HTR312/412 (Blues), l'azionamento della maniglia per freno di emergenza (**Figura 22**) attiva la comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente nella cabina da cui avviene la guida del veicolo, sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo, e contemporaneamente determina la frenatura del treno se non neutralizzata dall'AdC.

L'azionamento del pulsante "SOS" di Figura 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 24 e del pulsante PMR di Figura 16 e 25 invia una segnalazione selettiva ottica e acustica in cabina di guida sia in caso di veicolo in composizione singola che nel caso di veicoli accoppiati in comando multiplo.

6 COMPITI DEL PDA/ADC CON DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE VIAGGIATORI FUNZIONANTE

Con dispositivo di comunicazione viaggiatori funzionante (**Figura 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 21**) il Capotreno deve prendere posto nel veicolo anteriore, eccezion fatta per le particolari situazioni di esercizio (es. avaria antincendio) in cui occorra la presenza del CT nel veicolo posteriore.¹

In caso di attivazione del dispositivo di comunicazione viaggiatori:

- a) qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori e nel contempo avviserà, se necessario, il Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso Servizio Sanitario Nazionale, ecc.).
- b) qualora il Capotreno non fosse presente in cabina di guida, l'AdC compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento provvederà all'arresto del treno per rispondere alla chiamata in arrivo. Successivamente, in ragione dei contenuti della richiesta, si metterà in comunicazione telefonica con il Capotreno che dovrà attivarsi come previsto al precedente punto a).

In caso di attivazione del pulsante "SOS" e del pulsante PMR (**Figura 6, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 24 e 25**) l'AdC provvederà ad avvisare il Capotreno che dovrà attivarsi per garantire tutti gli interventi del caso nei confronti dei viaggiatori.

Nel caso si rendesse necessaria la presenza del Capotreno nel veicolo non presenziato, il CT deve prendere i necessari accordi con l'AdC il

¹ Salvo i casi in cui è richiesta la presenza del CT in cabina di guida.

quale dovrà arrestare il treno nel punto più opportuno, non dovrà procedere a sbloccare le porte e dovrà assicurare la necessaria immobilizzazione del convoglio durante il passaggio del CT da un veicolo all'altro².

Il Capotreno - una volta che il treno si è arrestato e salvo il caso in cui l'arresto avvenga in una località di fermata per servizio viaggiatori – procederà alla apertura e alla chiusura delle porte da lui stesso utilizzate per passare da un veicolo all'altro.

Una volta cessata la necessità, il Capotreno comunicherà il “pronti” con le modalità previste dalla vigente normativa.

Qualora sia stato interessato il Regolatore della Circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo “Nulla Osta”.

Nello specifico, per i materiali HTR312/HTR412 (Blues) a seguito dell'azionamento della maniglia per freno di emergenza (**Figura 22**), dopo l'arresto, il CT dovrà necessariamente ripristinare detta maniglia con le modalità previste dalla manualistica del mezzo.

7 COMPITI DEL PDA IN CASO DI INFORTUNIO/MALORE DELL'AdC

In caso di evento anomalo (esempio: arresto improvviso non riconducibile a normali operazioni di circolazione, ecc.), qualora il CT fosse ubicato nel veicolo di coda, quest'ultimo deve mettersi in contatto telefonico o citofonico con l'AdC per le eventuali necessità correlate all'evento. Non ricevendo risposta, il CT dovrà ipotizzare la mancanza della vigilanza dell'AdC e dovrà attivare immediatamente l'Allarme Passeggeri nel veicolo da lui presenziato per assicurare l'immobilizzazione del treno.

Una volta immobilizzato il treno, il CT dovrà avvisare il Regolatore della Circolazione (RC) e recarsi sul veicolo di testa applicando le modalità già dette sopra per il passaggio da un veicolo all'altro per verificare i motivi per cui non ha ricevuto risposta dall'AdC.

Il CT, constatato l'incidento/malore dell'AdC, deve prioritariamente prestare il primo soccorso a tale agente mettendo a disposizione il pacchetto di medicazione di dotazione e, ove quest'ultimo non sia in grado di continuare il servizio di condotta, applicare quanto previsto dalla DEIF 13 r.v.

² Qualora debba discendere lato interbinario il CT deve preventivamente richiedere e ottenere specifica autorizzazione da parte del Regolatore della Circolazione.

Nel caso in cui il CT, una volta immobilizzato il treno rilevi l'impossibilità di recarsi nel convoglio di testa per impraticabilità del percorso da ambo i lati, dovrà mettersi in contatto col Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso Servizio Sanitario Nazionale, ulteriore Agente di Condotta ecc.).

8 PROVA DEL DISPOSITIVO COMUNICAZIONE VIAGGIATORI E PROVVEDIMENTI IN CASO DI AVARIA DELLO STESSO

Gli IMC/IFT devono assicurare che tutti i veicoli vengano consegnati all'esercizio con i dispositivi comunicazione viaggiatori funzionanti.

Solo nel caso di utilizzazione in composizione singola, previo accordo con la Sala Operativa Regionale (SOR), il veicolo può essere consegnato all'esercizio con il dispositivo comunicazione viaggiatori non funzionante programmandone il rientro alla prima occasione utile e comunque prima di essere utilizzato in comando multiplo con un solo agente di accompagnamento.

Nel caso in cui durante la marcia, il Capotreno debba prendere posto in cabina di guida, quest'ultimo deve darne avviso alla clientela ad ogni occasione di fermata.

Nei veicoli accoppiati in comando multiplo, prima della partenza dalla stazione di origine del treno l'AdC e il Capotreno dovranno eseguire la prova del dispositivo di comunicazione viaggiatori.

L'AdC deve posizionarsi nella cabina di guida di estremità della composizione multipla e ogni volta il Capotreno deve azionare uno dei dispositivi a disposizione dei viaggiatori ubicati nel veicolo posteriore rispetto alla cabina di guida nella quale si trova l'AdC.

Nello specifico, per i materiali HTR312/HTR412 (Blues), la prova del dispositivo di comunicazione avviene secondo quanto previsto dalla specifica Istruzione Operativa.

Nel caso in cui il dispositivo comunicazione viaggiatori fosse rilevato non funzionante e non andasse a buon fine il tentativo di reset effettuato con le modalità indicate nella manualistica, l'AdC deve compilare la richiesta di riparazione sui libri di bordo e il Capotreno deve darne comunicazione alla SOR.

In questo caso il CT prenderà posto nel veicolo posteriore senso marcia treno, dopo aver dato avviso alla clientela che occupa il veicolo da lui non presenziato ad ogni occasione di fermata, che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento dell'allarme passeggeri.

La SOR deve attivarsi per attuare prima possibile, e comunque non oltre l'arrivo nella località termine di corsa del treno nei servizi di sola andata, ovvero, fino e non oltre il rientro nella stazione di origine nei servizi di andata e ritorno, una delle seguenti azioni:

- far riparare il guasto durante la sosta prima della ripartenza del treno;
- integrare l'equipaggio del treno con un CST;
- sostituire il materiale con una composizione di due veicoli in comando multiplo con dispositivo comunicazione viaggiatori funzionante o con altra tipologia di materiale rotabile;
- qualora le condizioni di affluenza dei viaggiatori lo consentano, continuare il servizio con un solo veicolo in servizio commerciale.

Eccezionalmente, in caso di reale e dimostrata impossibilità di attuare una delle predette condizioni entro i termini sopra riportati, il servizio può continuare con due veicoli in comando multiplo e con equipaggio composto da 1 AdC e da 1 Capotreno anche in caso di guasto del dispositivo di comunicazione viaggiatori, assicurando, in ordine di priorità, una delle seguenti condizioni, in ognuno dei due casi non superando la giornata di turno programmata del materiale rotabile:

- mettere fuori servizio il veicolo posteriore senso marcia;
- nel caso l'affluenza dei viaggiatori sia tale da indurre disservizi, integrare il Capotreno con un CST³.

9 SEGNALAZIONI DELLA CONNESSIONE WLAN SUGLI ETR343 E BTR813

Sui veicoli ETR343 “Flirt” e sui BTR813 la comunicazione viaggiatori/personale del treno in caso di composizione multipla avviene mediante connessione WLAN (rete wireless) riscontrabile sul monitor del banco di manovra con apposita segnalazione.

La perdita della connessione wireless tra i due veicoli viene visualizzata mediante specifico messaggio/icona spia sul monitor presente in cabina di guida.

³ In attesa di tale integrazione il Capotreno lascerà in servizio il veicolo posteriore senso marcia del treno, ove prenderà posto dandone avviso ai passeggeri ad ogni occasione di fermata e informando i passeggeri che si trovano sul veicolo da lui non presenziato affinché in caso di pericolo o di altra necessità inderogabile facciano ricorso all'azionamento dell'allarme passeggeri.

In caso di assenza/perdita di connessione WLAN, l'AdC dovrà arrestare il treno alla prima località di servizio e procedere come previsto al punto precedente.

10 DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA⁴). La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business Regionale, AV e IC;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business;

F.to Fabrizio Zamagni

⁴ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

11 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2015/995, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	55.18	55.18	55.18		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	55.18	55.18			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	55.18	55.18	55.18	55.18	55.18
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	55.18				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.