


Scout® *Pro* Balance
Instruction Manual
Balanza Scout® *Pro*Manual de instrucciones
Balance Scout® *Pro*Manuel d'instruction



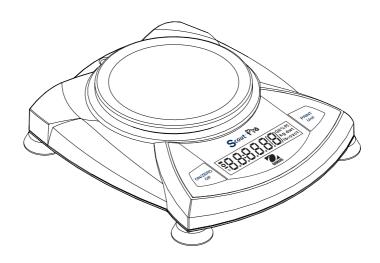

This product conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC.

The complete Declaration of Conformity is available from Ohaus Corporation.

Este producto está en conformidad con la Directriz EMC 89/336/EEC y con la Directriz para Bajo Voltaje 73/23/EEC.

La Declaración de Conformidad completa está disponible a través de Ohaus Corporation.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/EEC et à la directive de basse tension 73/23/EEC.

Vous pouvez obtenir une déclaration complète de la conformité auprès de Ohaus Corporation.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADIAN NOTE:

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



AS/NZS4251.1 AS/NZS4252.1 Emission and Immunity

13123

ISO 9001 Registration

In 1994, Ohaus Corporation, USA, was awarded a certificate of registration to ISO 9001 by Bureau Veritus Quality International (BVQI), confirming that the Ohaus quality management system is compliant with the ISO 9001 standard's requirements. On May 15, 2003, Ohaus Corporation, USA, was re-registered to the ISO 9001:2000 standard.

Registro ISO 9001

En 1994, Bureau Veritus Quality International (BVQI) le otorgó a Ohaus Corporation, EE.UU., un certificado de registro ISO 9001 el cual confirma que el sistema administrativo de calidad de Ohaus cumple con los requerimientos del estándar ISO 9001. En mayo 15 del 2003, Ohaus Corporation, EE.UU., fue registrada nuevamente al estándar ISO 9001:2000.

Enregistrement ISO 9001

En 1994, le Bureau Veritus Quality International (BVQI) a octroyé la certification d'enregistrement ISO 9001 à Ohaus Corporation, États-Unis d'Amérique, confirmant que le système de gestion de la qualité Ohaus était conforme aux conditions normalisées de l'ISO 9001. Le 15 mai 2003, Ohaus Corporation, États-Unis d'Amérique, a été ré-enregistrée à la norme ISO 9001:2000.



Disposal

In conformance with the European Directive 2002/96 EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment.

If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the content of this regulation must also be related.

Thank you for your contribution to environmental protection.



Eliminación de residuos

De conformidad con las exigencias de la directiva europea 2002/96 CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este equipo no puede eliminarse como basura doméstica. Esta prohibición es asimismo válida para los países que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor así lo reflejan.

Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta al respecto, diríjase a las autoridades responsables o al distribuidor que le proporcionó el equipo.

Si transfiere este equipo (por ejemplo, para la continuación de su uso con fines privados, comerciales o industriales), deberá transferir con él esta disposición. Muchas gracias por su contribución a la conservación medioambiental.



Elimination

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux règlementations nationales en vigueur.

Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.

T	AR	LE	OF	CON	TFN	NTS

1.	INTRODUCTION	EN-3
	Safety Precautions	EN-3
2	INSTALLATION	FN-3
۷.	Unpacking	
	Installing Components	
	Releasing the Shipping Lock	
	Platform Installation	
	Security Bracket	
	Selecting the Location	
	Balances with Level Adjustment	
	Connecting Power	
	Battery Installation	
	AC Adapter Installation	EN-5
3.	OPERATION	EN-5
	Overview of Controls and Display Functions	EN-5
	Button Functions	EN-7
	Symbols Used for Operation of the Balance	EN-8
	Turning the Balance On	
	Turning the Balance OFF	
	Navigating the Menus	
	Menu Structure	
	Entering the Menus	
	Accepting/Bypassing an Individual Menu Item	
	Entering the .S.E.T.U.P. Menu	
	Turning Display Hold or Totalize Mode On	
	Exiting the .S.E.T.U.P. Menu	
	Entering the .U.N.I.T. Menu	
	Parts Counting	
	· and dearling	

EN-2 SCOUT PRO

TABLE OF CONTENTS (Co	ont.)
Calibration	EN-13
Span Calibration	EN-13
Linearity Calibration	EN-14
Applications	EN-15
Weighing	EN-15
Weighing with Tare	EN-15
Parts Counting	EN-16
Percent Weighing	EN-17
Establishing a New Reference Weight	EN-18
Exiting Percent Weighing	EN-18
Display Hold	EN-18
Exiting Display Hold	EN-19
Totalize	EN-19
Clear Exit Totalize	EN-20
Additional Features	EN-20
Weigh Below	EN-20
LFT (Legal for Trade on certain balances)	EN-20
Lock Switch	EN-21
Sealing the Balance	EN-21
4. MAINTENANCE	EN-22
Cleaning	EN-22
Troubleshooting	EN-22
Error Codes List	EN-23
Accessories	EN-24
5. TECHNICAL DATA	EN-25
Specifications	EN-25
Warranty	FN-27

1. INTRODUCTION

The Scout *Pro* offers parts counting with auto optimization, display hold, totalize and % weighing. Models are available with ranges from 200g to 6000g.

Scout Pro standard features include:

- Battery or AC operation (AC adapter included)
- Integral security bracket
- Programmable auto shut-off
- Span calibration masses included on certain models
- Optional USB or RS232 interface available

Safety Precautions

Please follow the safety precautions as listed:

CAUTION:

- Do not operate the balance around corrosive fumes.
- Use only the adapter provided with the balance.
- Do not try to service the Scout Pro balance.



 Before plugging in the balance, make sure that the voltage rating of the power adapter and the AC supply voltage match.

2. INSTALLATION

Unpacking

Inform your Ohaus dealer if parts are missing.

Your Scout Pro package contains:

- Scout Pro Balance Warranty card AC Power Adapter Platform
- Instruction Manual Calibration Masses (on certain models)


Store the packaging material for future transport.

EN-4 SCOUT PRO

Installing Components

Releasing the Shipping Lock

On top of the balance, turn the pointer 90 degrees counter-clockwise to unlock.

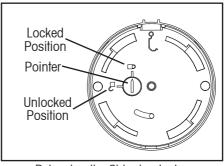

Releasing the Shipping lock.

<u>Platform Installation</u>

Balances with a rectangular platform are placed into the subplatform as shown and rotated counter-clockwise until it locks. Round platforms are placed straight down on subplatform.





Platform Installations

Security Bracket


A security bracket is provided at the rear of the balance allowing the balance to be secured by an optional cable and lock accessory.

Selecting the Location

For best performance, the Scout *Pro* balance should be used in a clean, stable environment. Do not use the balance in environments with excessive drafts, with rapid temperature changes, near magnetic fields or near equipment that generates magnetic fields, or vibrations.

Balances with Level Adjustment

Balances containing leveling feet and a bubble level must be leveled before using. See illustration for correct leveling.

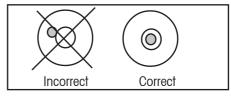

Bubble Level indicator


Connecting Power

Battery Installation

Install the Four "AA" batteries with polarity as shown in the battery compartment.

AC Adapter Installation


Plug the AC adapter into the jack at the rear of balance.

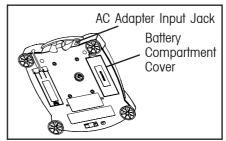

Battery and AC Power Connections

3. OPERATION

Overview of Controls and Display Functions

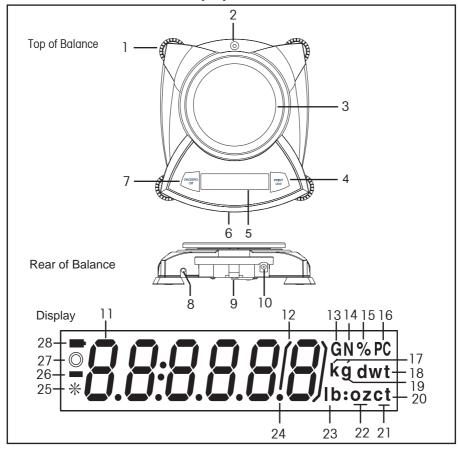

EN-6 SCOUT PRO

No.	Designation	Function
1.	Feet ¹	Provides leveling for certain models.
2.	Spirt Level ¹	Provides level indication.
3.	Platform	Weighing platform, either round or rectangular.
4.	PRINT <i>Unit</i> button	Prints data, scrolls through units, steps through menu
		options.
5.	Display	LCD display with icons.
6.	Lockswitch	Locks certain menu functions, located under balance.
7.	ON/ZERO <i>Off</i> button	On/Off, Zero, enters menu, accepts menu settings.
8.	USB or RS232 port	Optional kit for either RS232 or USB operation.
9.	Security Bracket	Part of balance for optional external cable and lock.
10.	Power Input Jack	Connector for AC adapter.
11.	7-segment LCD	Part of 6-digit LCD display.
12.	Brackets	Auxilliary indication.
13.	G	(not used)
14.	N	(not used)
15.	%	Indicates percent weighing.
16.	PC	Indicates pieces during parts counting.
17.	kg	Indicates weight in kilograms. (certain models)
18.	dwt	Indicates weight in pennyweights.
19.	g	Indicates weight in grams.
20/22.	oz †	Indicates weight in troy ounces. (certain models)
20.	t	Indicates weight in totalize mode (or taels in certain
		models).
21.	ct	(not used)
22.	OZ	Indicates weight in ounces.
23/22.		Indicates weight in pound:ounces. (certain models)
23.	lb	Indicates weight in pounds. (certain models)
24.	•	Decimal point.
25	*	Stability indicator, indicates stable weight and Display
		Hold when flashing.
26.	-	Negative sign.
27.	0	(not used)
28.		Battery indicator flashes when battery is down to
		approximately 20 minutes of power remaining.

NOTES: 1. Certain models are provided with leveling feet and spirit level.

2. Unit measurement varies by model.

Button Functions

Two switches provide the necessary functions to access a given menu, select a function and to turn it on or off. Functions are listed as follows:



ON/ZERO Off Button

Primary Function (ON/ZERO)- Turns on balance. If balance is on, zeros the display.

Secondary Function (Off)- Turns balance off, **OFF** will be displayed after button is held for 3 seconds. In Display Hold or Totalize mode, a long press exits the mode without turning the balance off.

Menu Function- An extended long press (>5 seconds) during power up will cause the balance to enter the Menu mode. A short press is used to accept a setting on a display.

PRINT Unit Button

Primary Function (PRINT)- Sends print command to interface port. If Display Hold or Totalize mode is active, a short press will enter that mode.

Secondary Function (Unit)- Press and hold scrolls through units. Release on desired unit.

Menu Function- Will bypass setting shown on display.

EN-8 **SCOUT PRO**

Symbols Used for Operation of the Balance

Symbols are used to simplify the setup and operation of the balance. A description of each symbol follows:



Press

The clock symbols adjacent to the finger symbol indicates the length of time to press a button.



1 second momentary press.



3 second extended press.



5 second extended press.






Panel control buttons used to intiate actions.



Displays are shown as they actually appear on the balance. A model with 200g capacity was used for the displays shown in this manual.

• • Indicates scrolling to a final display. The first and last displays are shown.

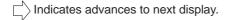

Turning the Balance On











Turning the Balance Off












Navigating the Menus

Menu Structure

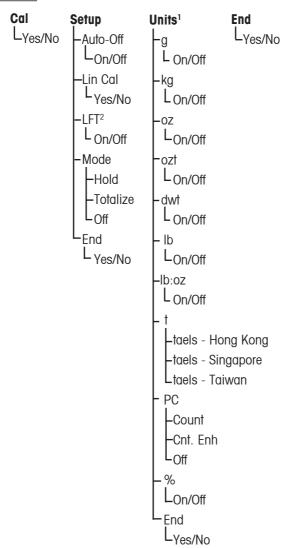

NOTES:


- 1. Refer to specification table for available units.
- 2. LFT models only.

EN-10 SCOUT PRO

Entering the Menus

There are four main menus in the balance: .C.A.L., .S.E.T.U.P., .U.N.I.T.S. and .E.N.D. Start with the balance off and the Lock Switch off (see page 21).

The sequence is shown below.

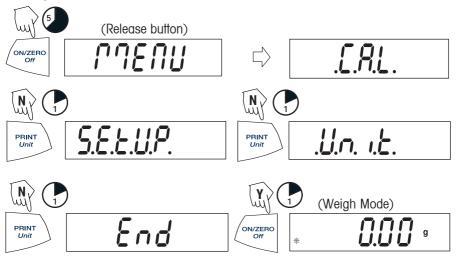

Accepting / Bypassing an Individual Menu Item


Start with menu item displayed.



Entering the .S.E.T.U.P. Menu

The **.S.E.T.U.P**. menu contains Auto-Off, LFT (in certain models), Linearity Calibration, Mode (Display Hold, Totalize) and END. Auto-Off and LFT can be turned on or off. Display Hold, and Totalize require entering the Mode submenu.

Starting from the .C.A.L. menu.

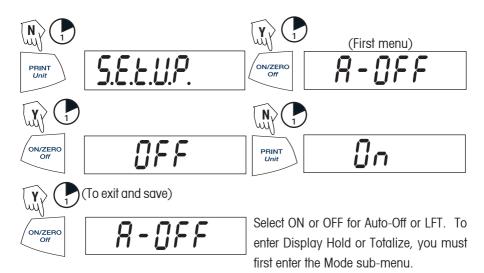

Turning Display Hold or Totalize Mode On

NOTE: Only one mode can be active at one time.

Start at the .S.E.T.U.P. menu.




Press YES to desired mode, then continue.

EN-12 SCOUT PRO

Exiting the .S.E.T.U.P. Menu


Select ON/OFF or YES/NO to desired menu items, proceed to **.E.N.D.** menu.

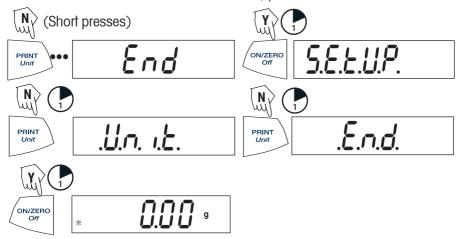

Entering the .U.N.I.T. Menu

The **.U.N.I.T.** menu contains units of measure, PC (parts counting), % weighing and END. Units vary with the model type. Determine which units are to be turned on or off.


Start in the .U.N.I.T. menu. Select either ON or OFF for each unit.

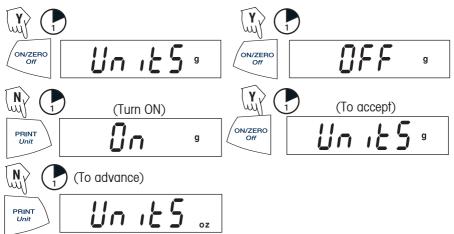

NOTE: Repeated presses of **PRINT** *Unit* button will go though all units, you then may select ON or OFF. Parts Counting is slightly different.

Parts Counting

Two types of counting modes are available, standard or enhanced.

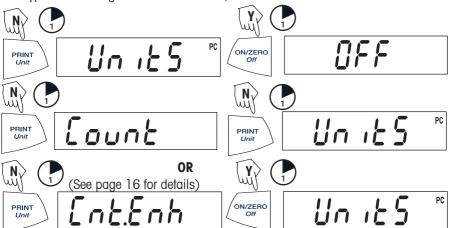

Exiting the .U.N.I.T. Menu

Use the same procedure as Exiting the .S.E.T.U.P. Menu.


Calibration

Span Calibration

Span calibration uses two calibration points, zero and a specified calibration weight. Before beginning calibration, make sure the Lock Switch is off. Clear the platform.


NOTE: Value of calibration mass depends on capacity of balance. After calibration, the balance returns to the currently selected weigh mode.

Start with the balance OFF.

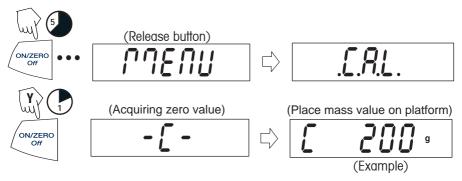


EN-14 SCOUT PRO

Span Calibration (Cont.)

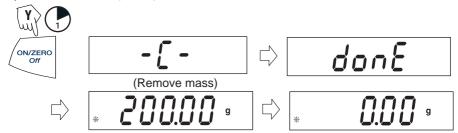

Linearity Calibration

Linearity calibration uses three calibration points; zero, mid-scale and full scale. Lin Cal must be selected and set to YES in the **.S.E.T.U.P.** Menu. Before beginning calibration, make sure the menu Lock Switch is off. Clear the platform. Start with the balance OFF.

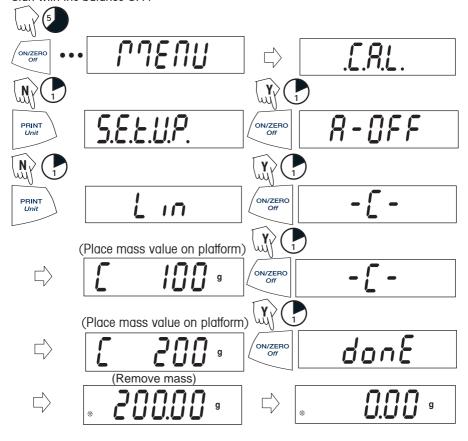


Applications

Scout Pro applications include: Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Display Hold and Totalize.


Weighing

Start with the balance on.

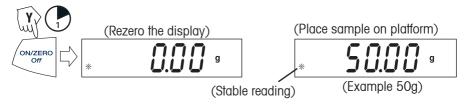

Weighing with Tare

Taring zeros the container weight. With the balance on, place an empty container on the platform. (Display example indicates a container weight of 23g.)

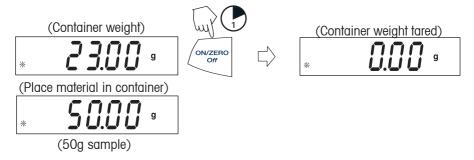

NOTE: Removing the container and material from the platform will cause the balance to display the container's weight as a negative number. The tared weight remains until **ON/ZERO** *Off* button is pressed again or the balance is turned off.

(Remove container with material)

EN-16 SCOUT PRO

Parts Counting

Parts Counting is *enabled only* when PC is turned ON in the **.U.N.I.T.** menu. In parts counting mode, there are two modes of parts counting, normal and enhanced. In normal parts counting, the balance determines the quantity based on the average weight of the parts in the original reference quantity. In the enhanced mode, additional parts can be added to the platform equal to or less than the original number. The additional reference quantity produces a more accurate average part weight.





NOTE: The preceding procedure for enhanced counting can be repeated as many times as necessary providing the quantity added is less than the original entry.


Parts Counting (Cont.)

To count different parts, press and hold, until PC reappears, release Unit button.



Percent Weighing

Percent Weighing is *enabled only* when Percent is turned ON in the **.U.N.I.T.** menu. Percent weighing permits placing a reference weight on the balance, then viewing other loads as a percentage of the reference. The reference weight equals 100%. Start in the weighing mode and zero the display.

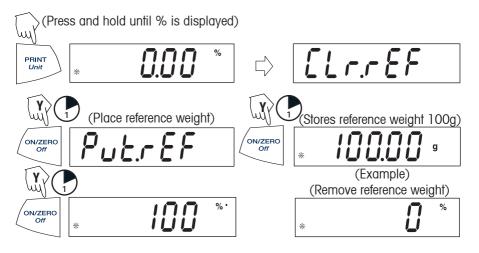


(Place load on the platform, display indicates percentage of reference weight.)



EN-18 SCOUT PRO

Establishing a New Reference Weight

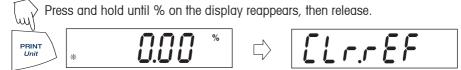

Repeat above procedure for new a reference weight.

Exiting Percent Weighing



Display-Hold

Display-Hold is *enabled only* when Hold is turned ON in the Mode submenu in the **.S.E.T.U.P.** menu. Display-Hold mode captures and stores the highest stable value. When displayed, the stable icon will blink. **NOTE**: Units cannot be changed when in Display-Hold mode.



Place item(s) on platform.



Exiting Display Hold








To return to display hold, repeat above procedure.

Totalize

Totalize is *enabled only* when Total is turned ON in the Mode submenu in the **.S.E.T.U.P.** menu. Totalize allows storage of a series of weight measurements. Totalize mode has been initiated when "t" and the current unit, i.e. (g) is displayed. When totalized weight is shown, the "t" indicator will blink. **NOTE**: Units cannot be changed when in Display-Hold mode.

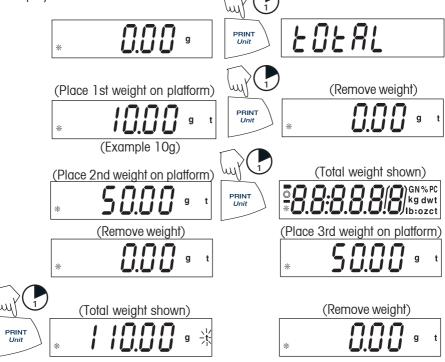

Total weight will remain on the display until weight is removed. The total weight remains in memory. Total is limited to 999999.

EN-20 SCOUT PRO

Clear/Exit Totalize


Performing this next step will erase all totalized memory.



Additional Features


Weigh Below

Scout Pro permits below balance weighing for applications such as specific gravity/density determination. The balance is normally elevated, supported on all feet and leveled. A fine wire is attached to the built-in hook at the bottom of the balance (see illustration).

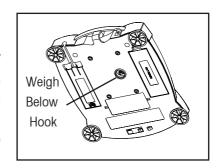

LFT (Legal for Trade on certain balances)


When LFT is activated, balance parameters such as Linearity Calibration, and various units of measure are turned off as required for local weights and measures approval. Review Lock Switch and Sealing the Balance procedures on page 21 before proceeding. To initiate LFT, start in the **.S.E.T.U.P.** menu.

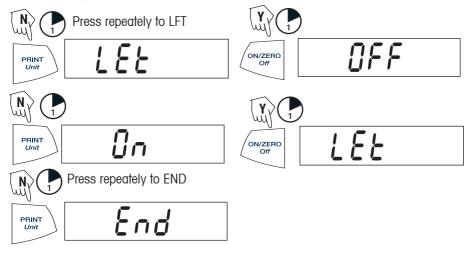

Lock Switch

The Lock Switch is located under the balance and operates two different ways depending on the model. In LFT models, the Lock Switch locks the calibration settings and other parameters required for approval. In non-approved models, the Lock Switch is used to lock out the menu mode preventing unauthorized changes.

To lock the menus, position the Lock Switch next to the tab on the bottom of the balance as shown.

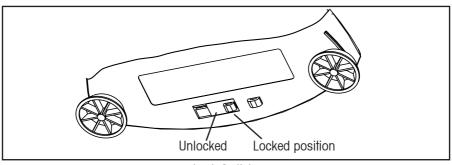


Lock Switch

Sealing the Balance

After a weights and measures official has tested and approved the scale, it must be sealed.

With the Lock Switch in the ON (locked) position, pass the sealing wire through the hole in the Lock Switch and the tab and secure with a lead seal or paper seal. See illustration.

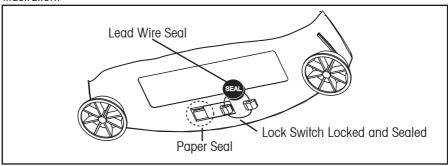

Sealing the Balance

EN-22 SCOUT PRO

4. MAINTENANCE

Cleaning

To ensure proper balance operation, keep the housing and platform clean. If necessary, a cloth dampened with a mild detergent may be used. Check under the platform for debris and remove. Keep calibration masses in a safe dry place. Unplug the AC Adapter when not in use. For long term storage, remove the batteries.

Troubleshooting

SYMPTOM	PROBABLE CAUSE	REMEDY
No display.	Power Adapter not connected.	1. Connect AC Adapter.
	2. Batteries are exhausted.	2. Replace batteries.
Battery Indicator is flashing.	Batteries are weak.	Replace batteries.
Incorrect weight reading.	1. Balance out of calibration.	1. Calibrate the balance.
	2. Balance was not	2. Press the ON/ZERO Off
	rezeroed before weighing.	button with no weight on the
		platform, then weigh item.
Calibration procedures do	Incorrect calibration	1. Use correct masses.
not work.	masses being used.	2. See error codes note ERR4.
Unable to display weight in	1. Weighing unit not	1. Use Units menu to set
a particular weighing unit.	activated in menu.	desired units ON.
	Mode prevents unit change.	2. Exit Hold or Totalize mode.
Balance readings unstable.	Balance location may	Either move or shield
	have drafts from air	the balance from external
	conditioning vents or	air currents or vibration.
	vibration from other	
	appliances nearby	
	affecting operation.	
Error code is displayed.	Various internal and	Review error code table
	external problems	and take appropriate action.

Error Codes List

When internal and some external problems occur with the balance, the internal software will display messages as error codes. Explanations are given for possible problems. Try remedies in order indicated.

Frror Codes

Err 1 chEct Invalid checksum data a) Cycle balance ON/OFF, b) Return balance for servicing Err 2 LoAd Overload (>cap+90d) or Underload a) Remove load. b) Check shipping lock, c) Recalibrate. Err 4 WEIght Incorrect calibration weight a) Use correct calibration weights, b) Check environmental conditions. **Err 5 999999** Displayed value >99999 a) Exit application, b) Rezero balance. Err 6 count Parts counting error - balance exits parts counting a) Exit application, b) Rezero balance. Err 8 FULL RS232 buffer is full a) Cycle ON/OFF, b) Check RS-232 settings in balance and computer. Internal data error. The next button press or a 5 second time-out Err 9 dAtA causes the balance to turn off a) Cycle ON/OFF, b) Return balance for servicing

EN-24 SCOUT PRO

Accessories	
	Part No.
RS232 Interface Kit (includes cable)	71147376
USB Interface Kit (includes cable)	71147377
Security Device	76288-01
Hard Shell Carrying Case	77256-01
Impact Printer	SF42
Impact Printer Paper 5 pack	78204-01
Cable for SF42 Printer	AS017-06
Scoops: Aluminum,	
3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm	4590-10
Black anodized, aluminum,	
3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm	4590-30
Aluminum,	
1.5 x 2.00 x 0.43"/3.81 x 5.08 x 1.11 cm	5076-00
Gold anodized aluminum,	
2.25 x 3.00 x 0.75"/5.71 x 7.62 x 1.90 cm	5077-00
Calibration Masses:	
See specification table for required masses.	
100g	51015-05
200g	51025-06
300g	51035-05
500g	51055-06
1000g	51016-06
2000g	51026-02
AC Adapters:	
120V/60Hz USA	12102320
230V/50Hz Europe	12102321
230V/60Hz Australian	12102323
230V/50Hz UK 100V/50Hz Japan	12102322 12102324
-	
230V/60 Hz China	12104881

5. TECHNICAL DATA

Specifications

Item No.	SPx202	SPx402	SPx602	SPx401	SPx601	SPx2001	SPx4001	SPx6001	SPx6000
Capacity (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000
Span Calibration Mass (g)	200	200	300	200	300	2000	4000	6000	4000
Linearity Calibration Mass (g)	100	200	300	200	300	1000	2000	3000	3000
	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000
Readability (g)		0.01				0.1			1.0
Repeatability (Std. dev.(g)		0.01			0.1			1.0	
Linearity (g)	±	0.01	±0.02	±0.1 ±0.2		±0.2	±1.0		
Weighing modes		%, Parts Counting - Units, see capacity/readability table							
Tare range		To capacity by subtraction							
Over range capacity				Сар	acity +90d				
Stabilization time				;	3 seconds				
Operating temp. range			50° - 10)4°F / 10°	- 40°C				
Power requirements	,	AC Adapter	(supplied)	or 4 AA bat	teries (not i	included)			
Calibration		digital calibration from keypad							
Display (in/mm)	LCD (0.6 / 15 high digits)								
Pan size (in/mm)		4.7 / 120) diam.			6.5	x 5.6 / 165	x 142	
Dimensions WxHxD (in/mm)			7.5 x	2.2 x 8.3 /	192 x 54	x 210			
Net Weight (lb/kg)		1.5 /	0.7	1.8 / 0.8					

¹ SPSxxx models contain 3 Taels - Hong Kong taels, Singapore taels, Taiwan taels.

EN-26 SCOUT PRO

Capacity x Readability

		SPx202	SPx402	SPx602	SPx401	SPx601	SPx2001	SPx4001	SPx6001	SPx6000
gram	g	200.00	400.00	600.00	400.0	600.0	2000.0	4000.0	6000.0	6000
		x 0.01	x 0.01	x 0.01	x 0.1	x 0.1	x 0.1	x .1	x 0.1	x 1
ounce	OZ	7.0550	14.1095	21.645	14.110	21.165	70.550	141.095	211.645	211.65
avoirdu	pois	x 0.0005	x 0.0005	x 0.0005	x 0.005	x0.005	x0.005	x0.005	x 0.005	x0.05
ounce	ozt	6.4300	12.8605	19.2905	12.860	19.290	64.300	128.605	192.905	192.90
troy		x 0.0005	x 0.0005	x 0.0005	x 0.005	x 0.005	x 0.005	x 0.005	x 0.005	x 0.05
penny-	dwl	128.60	257.21	385.81	257.2	385.8	1286.0	2572.1	3858.1	3858
weight		x 0.01	x 0.01	x 0.01	x 0.1	x 0.1	x 0.1	x 0.1	x 0.1	x 1
pound	lb			1.32280		1.3230	4.4090	8.8185	13.2280	13.230
avoirdu	ıpois			x 0.00005		x 0.0005	x 0.0005	x 0.0005	x 0.0005	x 0.005
kilograr	n kg						2.0000	4.0000	6.0000	6.000
							x 0.0001	x 0.0001	x 0.0001	x 0.001
pound				1lb		1 lb:	4 lb:	8 lb:	13lb:	13 lb:
ounces				5.16		5.16	6.55	13.10	3.65	3.65
lb:oz				x 0.01		x 0.01	x 0.01	x 0.01	x 0.01	x 0.05
taels	HK	5.3435	10.6870	16.0305	10.685	16.030	53.435	106.870	160.305	160.30
		x 0.0002	x 0.0002	x 0.0005	x 0.002	x 0.002	x 0.002	x 0.002	x 0.005	x 0.02
taels	S	5.2910	10.5820	15.8735	10.580	15.875	52.910	105.820	158.735	158.75
		x 0.0002	x 0.0002	x0.0005	x 0.002	x 0.002	x 0.002	x 0.002	x 0.005	x 0.02
taels	TAI	5.3335	10.6665	16.0000	10.665	16.000	53.335	106.665	160.000	160.00
		x 0.0002	x 0.0002	x 0.0005	x 0.002	x 0.002	x 0.002	x 0.002	x 0.005	x 0.02

LIMITED WARRANTY

Ohaus products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation. Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus or your local Ohaus dealer for further details.

EN-28 SCOUT PRO

		_				
ТΛ	DI		ne.	α	ITENI	IDOS
- 4	ы	4	.,.	L - L I I	4 1 6 14	111113

1.	INTRODUCCIÓN	ES-3
	Precauciones de seguridad	ES-3
0	INIOTAL ACIÓN	FO 0
۷.	INSTALACIÓN	
	Desempaque	
	Instalación de componentes	
	Apertura del seguro de envío	
	Instalación de la plataforma	
	Soporte de seguridad	
	Selección de ubicación	
	Balanzas con ajuste de nivel	ES-4
	Conexión de energía	ES-5
	Instalación de pilas	ES-5
	Instalación del adaptador de corriente alterna	ES-5
3.	OPERACIÓN	FS-5
٥.	Repaso de controles y funciones de lectura	
	Botones de funciones	
	Símbolos usados para la operación de la balanza	
	Encendido de la balanza	
	Apagado de la balanza	
	Recorrido de los menús	
	Estructura del menú	
	Entrar a los menús	
	Aceptar/Sobrepasar un paso individual del menú	
	Entrar al menú .S.E.T.U.P.	
	Encender el sostén de lectura o el totalizar	
	Salir del menú .S.E.T.U.P	
	Entrar al menú .U.N.I.T	
	L'ODTOO do hartoe	-< I 7

ES-2 SCOUT PRO

TABLA DE	CONTENIDOS	(Cont.)
----------	-------------------	---------

Calibración	ES-13
Calibración del rango	ES-13
Calibración lineal	ES-14
Aplicaciones	ES-15
Pesar	ES-15
Pesar con tara	ES-15
Conteo de partes	ES-16
Pesar por porcentaje	ES-17
Establecer un nuevo peso de referencia	ES-18
Salir de pesar por porcentaje	ES-18
Sostén de lectura	ES-18
Salir de sostén de lectura	ES-19
Totalizar	ES-19
Borrar/Salir de totalizar	ES-20
Funciones adicionales	ES-20
Pesar por debajo	ES-20
LFT (Legal para el comercio, en ciertas balanzas)	ES-20
Interruptor de seguridad	ES-21
Sellado de la balanza	ES-21
4. MANTENIMIENTO	ES-22
Limpieza	ES-22
Determinación de problemas	ES-22
Lista de códigos de error	ES-23
Accesorios	ES-24
5. DATOS TÉCNICOS	ES-25
Especificaciones	ES-25
Garantía	ES-27

1. INTRODUCCIÓN

La Scout *Pro* ofrece modalidades para: conteo de partes con optimización automática, sostén de lectura, totalizador, y pesar por porcentaje. Hay disponibilidad de modelos de 200g a 6000g.

Las características estándar de la Scout Pro incluyen:

- Funcionamiento mediante pilas o corriente alterna (adaptador de corriente alterna incluido).
- Soporte de seguridad integrado.
- Apagado automático programable.
- En ciertos modelos se incluyen masas para rango de calibración.
- Interfase opcional USB o RS232 disponible.

Precauciones de seguridad

Por favor siga las siguientes instrucciones de seguridad.

PRECAUCIÓN:

- No haga funcionar la balanza bajo atmósferas corrosivas.
- Utilice sólo el adaptador suministrado con la balanza.



- No trate de realizar mantenimiento a la balanza Scout Pro.
- Antes de conectar la balanza, asegúrese de que correspondan el voltaje del adaptador de corriente y el del enchufe.

2. INSTALACIÓN

Desempaque

Revise que el envío esté completo. Informe a su distribuidor de Ohaus si faltan partes.

El paquete de la Scout Pro contiene:

- Balanza Scout *Pro* Tarjeta de garantía
- Adaptador de corriente alterna Plataforma
- Manual de instrucciones
 Masas para calibración (en ciertos modelos)


Almacene los materiales de empaque para futuros traslados.

ES-4 SCOUT PRO

Instalación de componentes

Apertura del seguro de envío

En la parte superior de la balanza, para desasegurar, gire el indicador 90 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj.

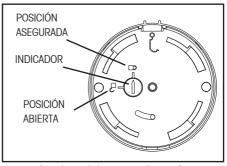


Instalación de la plataforma

Apertura del seguro de envío.

Las balanzas con una plataforma rectangular se colocan dentro de la subplataforma como se muestra, y se rotan en la dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta asegurarse. Las plataformas redondas se colocan derecho hacia abajo.



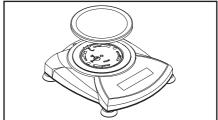

Soporte de seguridad

Instalaciones de plataforma.


Se suministra un soporte de seguridad al respaldo de la balanza, el cual permite asegurarla mediante un accesorio de cable y candado opcional.

Selección de ubicación

Para un mejor funcionamiento, la balanza Scout *Pro* debe funcionar en un ambiente limpio y estable. No use la balanza en ambientes con corrientes excesivas, cambios rápidos de temperatura, cerca a campos magnéticos o equipos que generen campos magnéticos, o vibraciones.

Balanzas con ajuste de nivel

Las balanzas con pies niveladores y un nivel de burbuja se deben nivelar antes de usarlas. Observe la ilustración para una nivelación correcta.

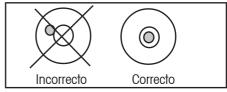

Indicador de nivel con burbuja


Conexión de energía

Instalación de pilas

Instale 4 pilas "AA" con la polaridad como lo muestra el compartimento de las pilas.

<u>Instalación del adaptador de</u> corriente alterna


Conecte el adaptador de corriente alterna al enchufe al respaldo de la balanza.

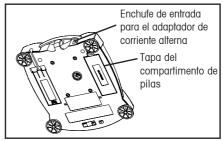

Conexiones para pilas y corriente alterna

3. OPERACIÓN

Repaso de controles y funciones de lectura

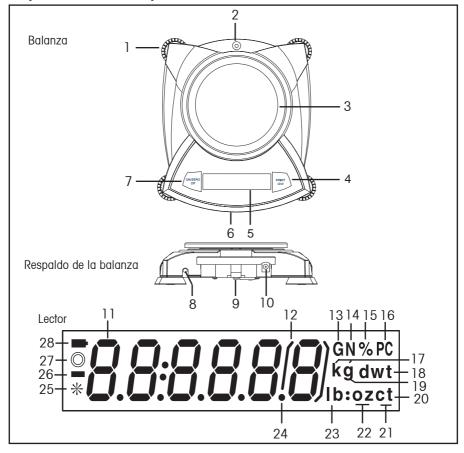

ES-6 SCOUT PRO

1.Pies¹Suministran nivelación para ciertos modela2.Nivel¹Suministra información de nivelación.3.PlataformaPlataforma para pesar, ya sea redonda o re Imprime datos, recorre unidades, va paso a las unidades.5.LectorLector LCD con ICONOS.6.Interruptor de seguridadBloquea ciertas funciones del menú, ubicad de la balanza.7.Botón ON/ZERO OffPara encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú.8.Puerto USB o RS232Juego opcional para funcionamiento con R USB.9.Soporte de seguridadParte de la balanza para un cable y candado externo.10.Enchufe de entrada de corrienteConector para el adaptador de corriente alto externo.11.LCD de 7 segmentosParte de un lector LCD de 6 dígitos.12.SoportesIndica gravedad específica13.GIndica Newtones.14.NIndica pesar por porcentaje.15.%Indica piezas al realizar conteo de partes.17.kgIndica peso en kilogramos.	ectangular. a paso por das debajo nú, aceptar
3. Plataforma 4. Botón PRINT Unit 5. Lector 6. Interruptor de seguridad 7. Botón ON/ZERO Off 8. Puerto USB o RS232 9. Soporte de seguridad 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes 13. G 14. N 15. % 16. PC Plataforma para pesar, ya sea redonda o re Imprime datos, recorre unidades, va paso da las unidades. Lector LCD con ICONOS. Bloquea ciertas funciones del menú, ubicad de la balanza. Para encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú. Juego opcional para funcionamiento con RUSB. Parte de la balanza para un cable y candado externo. Conector para el adaptador de corriente alta lndica gravedad específica Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes.	a paso por das debajo nú, aceptar
4. Botón PRINT Unit Imprime datos, recorre unidades, va paso da las unidades. 5. Lector Lector Lector Loon ICONOS. 6. Interruptor de seguridad de la balanza. 7. Botón ON/ZERO Off Para encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú. 8. Puerto USB o RS232 Juego opcional para funcionamiento con RUSB. 9. Soporte de seguridad externo. 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes Indicación auxiliar. 13. G Indica gravedad específica Indica pesar por porcentaje. 16. PC Indica piezas al realizar conteo de partes.	a paso por das debajo nú, aceptar
 4. Botón PRINT Unit las unidades. 5. Lector locy las unidades. 6. Interruptor de seguridad 7. Botón ON/ZERO Off Para encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú. 8. Puerto USB o RS232 9. Soporte de seguridad externo. 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes 13. G la la	a paso por das debajo nú, aceptar
Soporte de seguridad Seguridad Parte de la balanza para un cable y candado externo. Conector para el adaptador de corriente LCD de 7 segmentos Soportes Soportes Soportes Soportes Soportes Soporte de seguridad LCD de 7 segmentos Soportes Indica gravedad específica Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes.	das debajo nú, aceptar
6. Interruptor de seguridad 7. Botón ON/ZERO Off 8. Puerto USB o RS232 9. Soporte de seguridad 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes 13. G Interruptor de seguridad 14. N Indica pesar por porcentaje. 16. PC Bloquea ciertas funciones del menú, ubicad de la balanza. Para encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú. Juego opcional para funcionamiento con R USB. Parte de la balanza para un cable y candada externo. Conector para el adaptador de corriente alta la	nú, aceptar
Seguridad Para encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú. Juego opcional para funcionamiento con R USB. Parte de la balanza para un cable y candada externo. Conector para el adaptador de corriente alta de corriente LCD de 7 segmentos Parte de un lector LCD de 6 dígitos. Indica gravedad específica Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes.	nú, aceptar
7. Botón ON/ZERO Off 8. Puerto USB o RS232 9. Soporte de seguridad 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes 13. G 14. N 15. % 16. PC Puerto USB o RS232 Para encendido/apagado, cero, entrar al mer selecciones del menú. Juego opcional para funcionamiento con R USB. Parte de la balanza para un cable y candado externo. Conector para el adaptador de corriente alte de un lector LCD de 6 dígitos. Indicación auxiliar. Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes.	
selecciones del menú. Juego opcional para funcionamiento con R USB. Soporte de seguridad externo. Conector para el adaptador de corriente alte de corriente LCD de 7 segmentos Soportes Soportes Indicación auxiliar. Indica gravedad específica Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes.	
8. Puerto USB o RS232 Juego opcional para funcionamiento con R USB. 9. Soporte de seguridad externo. 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes Indicación auxiliar. 13. G Indica gravedad específica 14. N Indica pesar por porcentaje. 15. % Indica piezas al realizar conteo de partes.	I
9. Soporte de seguridad externo. 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes 13. G Indica gravedad específica 14. N Indica pesar por porcentaje. 15. % Indica piezas al realizar conteo de partes.	3232 0
seguridad externo. Conector para el adaptador de corriente alte de corriente LCD de 7 segmentos LCD de 7 segmentos Conector para el adaptador de corriente alte Indicación auxiliar. Indica gravedad específica Indica Newtones. Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes.	
 10. Enchufe de entrada de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes 13. G 14. N 15. % 16. PC Conector para el adaptador de corriente altra de corriente Parte de un lector LCD de 6 dígitos. Indicación auxiliar. Indica gravedad específica Indica Newtones. Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes. 	o opcional
de corriente 11. LCD de 7 segmentos 12. Soportes Indicación auxiliar. 13. G Indica gravedad específica 14. N Indica Newtones. 15. % Indica pesar por porcentaje. 16. PC Indica piezas al realizar conteo de partes.	
11.LCD de 7 segmentosParte de un lector LCD de 6 dígitos.12.SoportesIndicación auxiliar.13.GIndica gravedad específica14.NIndica Newtones.15.%Indica pesar por porcentaje.16.PCIndica piezas al realizar conteo de partes.	erna.
12.SoportesIndicación auxiliar.13.GIndica gravedad específica14.NIndica Newtones.15.%Indica pesar por porcentaje.16.PCIndica piezas al realizar conteo de partes.	
13.GIndica gravedad específica14.NIndica Newtones.15.%Indica pesar por porcentaje.16.PCIndica piezas al realizar conteo de partes.	
14.NIndica Newtones.15.%Indica pesar por porcentaje.16.PCIndica piezas al realizar conteo de partes.	
 15. % 16. PC Indica pesar por porcentaje. Indica piezas al realizar conteo de partes. 	
16. PC Indica piezas al realizar conteo de partes.	
1 1 '	
17. Kg Indica deso en kilogramos.	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
19. g Indica peso en gramos. 20/22. oz t (no se utiliza)	
21. † (10 se diliza)	
22. oz Indica peso en onzas.	
23/22. lb:oz (no se utiliza)	
23. Ib Indica peso en libras.	
24. Punto decimal.	
25 * Indicador de estabilidad, indica peso estab	ıle
26. Signo negativo.	10.
27. (no se utiliza)	
28. El indicador de pilas relampaguea cuando	
están descargadas y restan aproximadame minutos de funcionamiento.	las nilas

NOTAS:

- 1. Ciertos modelos se suministran con pies niveladores y nivel.
 - 2. La medida de unidades varía entre modelos.

Botones de funciones

Dos interruptores suministran las funciones necesarias para acceder a un menú particular, seleccionar una función, y encenderla o apagarla. Las funciones se muestran así:



Botón ON/ZERO Off

Función primaria (On-Zero)- Enciende la balanza. Si la balanza está encendida, el lector queda en cero.

Función secundaria (Off)- Apaga la balanza. Se leerá OFF si se oprime el botón por 3 segundos. En modalidad de sostén o totalizar, el oprimir largo el botón permite salir de la modalidad sin apagar la balanza.

Función de menú- Oprimir largo el botón (>5 segundos) durante el encendido hará que la balanza entre a la modalidad de menú. El botón se oprime corto para aceptar un ajuste del lector.

Botón PRINT Unit

Función primaria (PRINT)- Envía un comando de impresión al puerto de interfase. Si la modalidad de sostén o totalizar está activa, oprimir corto permite entrar a esa modalidad.

<u>Función secundaria</u> (<u>unit</u>)- Oprimir y sostener permite recorrer las unidades. Suéltelo en la unidad deseada.

Función de menú- Hará sobrepasar el ajuste que muestra el lector.

ES-8 SCOUT PRO

Símbolos usados para la operación de la balanza

Se utilizan símbolos para simplificar el ajuste y la operación de la balanza. A continuación se presenta una descripción de cada símbolo:



Oprimir

Los símbolos de reloj adyacentes al símbolo de dedo indican la longitud de tiempo para oprimir un botón.



Oprimir momentáneo de 1 segundo.



Oprimir extendido de 3 segundos.



Oprimir extendido de 5 segundos.





Botones de control del panel que se utilizan para iniciar acciones.



Los lectores se muestran como aparecen en realidad en la balanza. Para los ejemplos que se muestran en este manual se utilizó un modelo con una capacidad de 200g.

Indica el recorrido hasta una lectura final. Se muestran la primera y última lecturas.



Indica avances hacia la siguiente lectura.

Encendido de la balanza












Apagado de la balanza










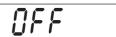

Recorrido de los menús

Estructura del menú

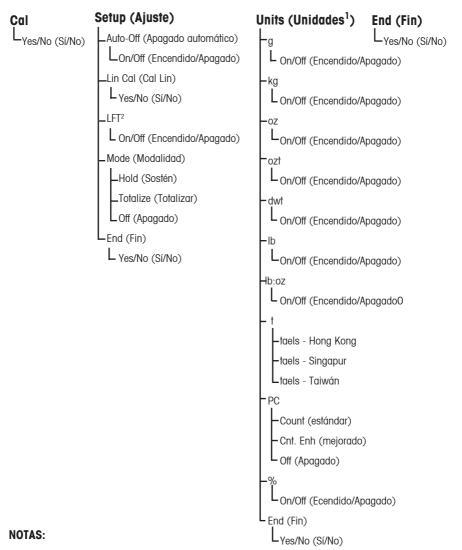


- 1. Consulte la tabla de especificaciones para las unidades disponibles.
- 2. Sólo modelos LFT

ES-10 SCOUT PRO

Entrar a los menús

Hay cuatro menús principales en la balanza: .C.A.L., .S.E.T.U.P., .U.N.I.T.S. y .E.N.D. *Comience con la balanza apagada y el interruptor de bloqueo del menú apagado* (ver página 21).

La secuencia se muestra a continuación.

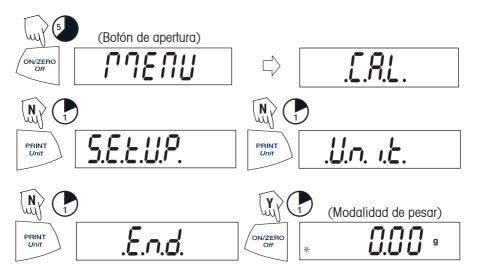

Aceptar / Sobrepasar un paso individual del menú

Comience con el punto del menú que se muestra.



Entrar al menú .S.E.T.U.P.

El menú **.S.E.T.U.P**. contiene el apagado automático, LFT (en ciertos modelos), la calibración lineal, la modalidad (sostén de lectura, totalizar) y FIN. El apagado automático se puede encender o apagar. Para sostén de lectura y totalizar se requiere entrar al submenú de modalidad.

Comenzando desde el menú .C.A.L



Encender el sostén de lectura o el totalizar

NOTA: Sólo puede estar activa una modalidad a la vez.

Comience en el menú .S.E.T.U.P.




Seleccionar SÍ en la modalidad deseada, luego continúe.

ES-12 SCOUT PRO

Salir del menú .S.E.T.U.P.

Seleccione ENCENDIDO/APAGADO o SÍ/NO para los puntos deseados del menú, proceda al menú .E.N.D.

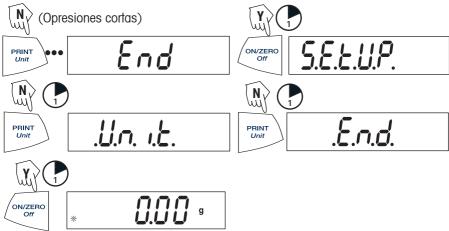

Entrar al menú .U.N.I.T.

El menú **.U.N.I.T.** contiene las unidades de medida, el PC (conteo de partes), el pesar por porcentaje y FIN. Las unidades varían según el tipo de modelo. Determine qué unidades se van a encender o apagar.


Comience en el menú .**U.N.I.T**. Para cada unidad seleccione ENCENDIDO o APAGADO.



NOTA: El oprimir repetidamente el botón **PRINT** *Unit* recorrerá todas las unidades; entonces, podrá seleccionar ENCENDIDO o APAGADO. El conteo de partes es ligeramente diferente.

Conteo de partes

Hay disponibles dos modalidades de conteo, estándar o mejorado.

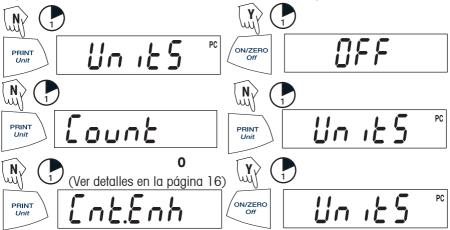

Salir del menú .U.N.I.T.

Realice el mismo procedimiento utilizado para salir del menú .S.E.T.U.P.


Calibración

Calibración del rango

La calibración del rango utiliza dos puntos de calibración, cero y un peso de calibración especificado. Antes de comenzar la calibración, asegúrese de que el interruptor de bloqueo del menú esté apagado. Despeje la plataforma.


NOTA: El valor de la masa de calibración depende de la capacidad de la balanza. Luego de la calibración, la balanza vuelve a la modalidad de peso actualmente seleccionada.

Comience con la balanza APAGADA.

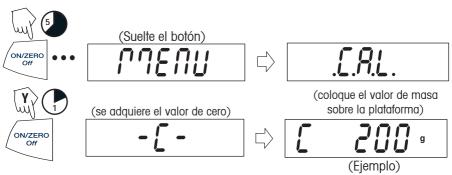

ES-14 SCOUT PRO


Calibración del rango (Cont.)

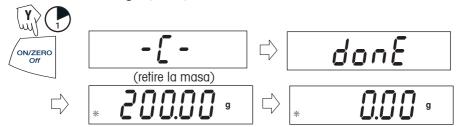

Calibración lineal

La calibración lineal utiliza tres puntos de calibración; cero, punto medio de la escala, y escala llena. La calibración lineal (Lin Cal) se debe seleccionar y ajustar a SÍ en el menú **.S.E.T.U.P.** Antes de comenzar a calibrar, asegúrese de que el interruptor de bloqueo del menú esté apagado. Despeje la plataforma.

Comience con la balanza APAGADA.

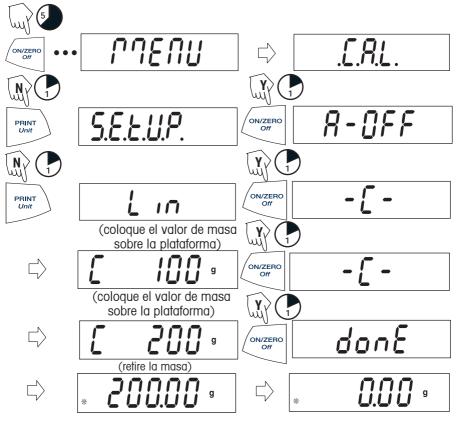

Aplicaciones

Las aplicaciones de la Scout Pro incluyen: pesar, conteo de partes, pesar por porcentaje, sostén de lectura, totalizar y gravedad específica.


Pesar

Comience con la balanza encendida.



Pesar con tara

El tarar pone en ceros el peso del contenedor. Con la balanza encendida, coloque un contenedor vacío sobre la plataforma. (La lectura del ejemplo indica un contenedor de 23g de peso.)

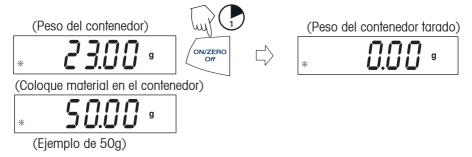

NOTA: Retirar el contenedor y el material de la plataforma hará que el lector de la balanza muestre el peso del contenedor como un valor negativo. El peso tarado permanece hasta que se vuelva a oprimir el botón **ON/ZERO** *Off* o se apague la balanza.


(Retire el contenedor con material)




ES-16 SCOUT PRO

Conteo de partes

El conteo de partes se habilita sólo cuando se ENCIENDE la opción PC del menú .U.N.I.T. En la modalidad de conteo de partes hay dos modos de contar, normal o mejorado. En el conteo de partes normal, la balanza determina la cantidad basada en el peso promedio de las partes en la cantidad de referencia original. En la modalidad mejorada, se pueden añadir partes adicionales a la plataforma en cantidad igual o menor al número original. La cantidad de referencia adicional produce un peso promedio por parte más preciso.

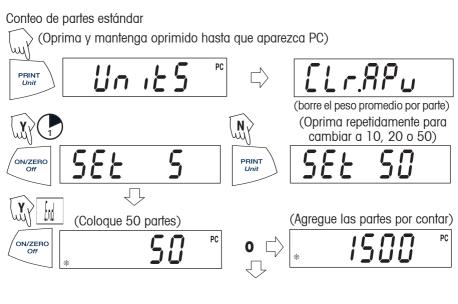

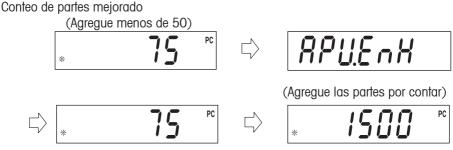

NOTA: El procedimiento anterior, para conteo mejorado, se puede repetir el número de veces que sea necesario siempre y cuando la cantidad añadida sea menor al valor original.

Conteo de partes (Cont.)



Para contar partes diferentes, oprima y sostenga hasta que reaparezca PC, y suelte el botón de unidades.









Pesar por porcentaje

El pesar por porcentaje se *habilita sólo* cuando se ENCIENDE la opción de porcentaje en el menú .**U.N.I.T.** El pesar por porcentaje permite colocar una carga de referencia sobre la balanza, y luego ver otras cargas como un porcentaje de la de referencia. La carga de referencia es igual al 100%. Comience con la modalidad de peso y ponga el lector en cero.




(Coloque la carga sobre la plataforma, y el lector indica su porcentaje respecto al peso de referencia.)



ES-18 SCOUT PRO

Establecer un nuevo peso de referencia

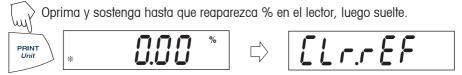

Repita el procedimiento anterior para un nuevo peso de referencia.

Salir de pesar por porcentaje



Sostén de lectura

El sostén de lectura se *habilita sólo* cuanto se ENCIENDE la opción de sostén en el submenú de modalidades del menú **.S.E.T.U.P.** El sostén de lectura captura y almacena el valor estable más alto. Al mostrarlo, el icono de estabilidad comenzará a relampaguear. **NOTA:** Las unidades no se pueden cambiar bajo la modalidad de sostén de lectura.



Coloque el(los) artículo(s) sobre la plataforma.



Salir del sostén de lectura










Para volver al sostén de lectura, repita el procedimiento anterior.

Totalizar

El totalizar se habilita sólo cuando se ENCIENDE la opción de totalizar en el submenú de modalidades del menú .S.E.T.U.P. El totalizar permite el almacenamiento de una serie de medidas de peso. La modalidad de totalizar se ha iniciado cuando se muestran "t" y la unidad actual, por ejemplo (g). Cuando se muestra el peso total, el indicador "t" comenzará a relampaguear. NOTA: Las unidades no se pueden cambiar bajo la modalidad de totalizar.

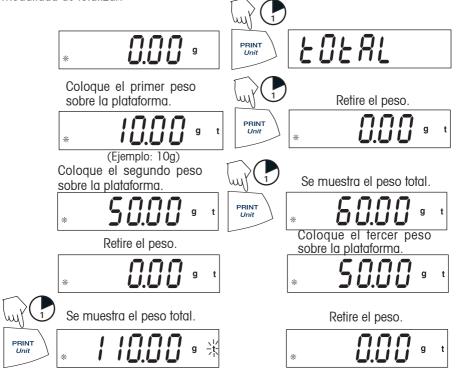

El peso total permanecerá en el lector hasta que se retire el peso. El peso total permanece en la memoria. El total está limitado a 999999.

ES-20 SCOUT PRO

Borrar/Salir de totalizar


El realizar el siguiente paso borrará toda la memoria de totalizar.



Funciones adicionales


Pesar por debajo

La Scout Pro permite pesar por debajo para aplicaciones tales como gravedad/densidad específica. Normalmente se eleva la balanza, apoyada sobre todos sus pies, y se nivela. Se ata un alambre delgado al gancho integral que se encuentra en la parte inferior de la balanza. Ver ilustración.

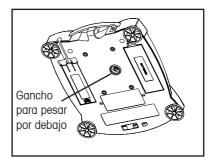

LFT (Legal para el comercio, en ciertas balanzas)


Cuando se activa LFT, se apagan ciertos parámetros de la balanza tales como la calibración lineal y varias unidades de medida, lo cual es necesario para la aprobación de pesos y medidas. Antes de hacerlo, revise los procedimientos del interruptor de seguridad y del sellado de la balanza. Para iniciar LFT, comience en el menú .S.E.T.U.P.

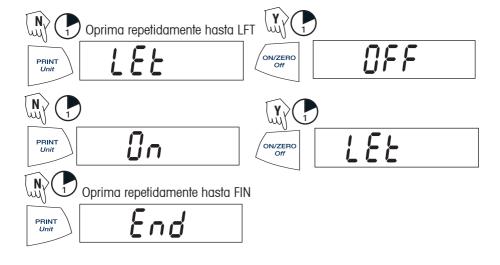

Interruptor de seguridad

El interruptor de seguridad se encuentra debajo de la balanza y funciona de dos maneras diferentes, dependiendo del modelo. En los modelos LFT, el interruptor de seguridad bloquea los ajustes de calibración y otros parámetros requeridos para la aprobación. En los modelos no aprobados, el interruptor de seguridad se utiliza para bloquear la modalidad del menú, con el fin de prevenir cambios no autorizados.

Para bloquear los menús, coloque el interruptor de seguridad contiguo a la oreja en la parte inferior de la balanza, como se muestra.

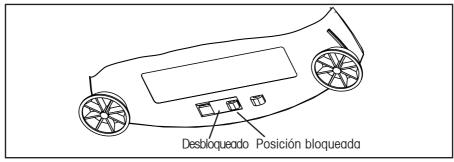


Interruptor de seguridad

Sellado de la balanza

Luego de que un oficial de pesos y medidas haya examinado y aprobado la báscula, se la debe sellar.

Con el interruptor de seguridad en la posición de ENCENDIDO (bloqueado), pase el cable de sellado a través del agujero del interruptor de seguridad y de la oreja, y asegúrelo con un sello o con papel de sellamiento. Observe la ilustración.

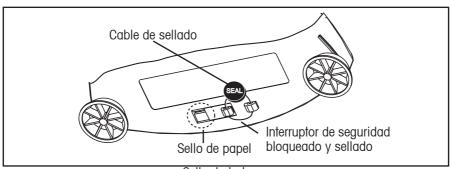

Sellar la balanza

ES-22 SCOUT PRO

4. MANTENIMIENTO

Limpieza

Para asegurar el buen funcionamiento de la balanza, mantenga el encaje y la plataforma limpias. Si es necesario, puede utilizar un trapo humedecido con un detergente suave. Revise que no haya desechos debajo de la plataforma. Mantenga las masas de calibración en un lugar seguro y seco. Desconecte el adaptador de corriente alterna cuando no esté en uso. Retire las pilas si va a almacenar la balanza por un período largo.

Determinación de problemas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
No hay lectura.	Adaptador de corriente no conectado. Pilas gastadas.	Conectar el adaptador de corriente alterna. Cambiar las pilas.
Indicador de pilas está relampagueando.	Pilas descargadas.	Cambiar las pilas.
Lectura de peso incorrecta.	Balanza no calibrada. La balanza no se ajustó a	Calibrar la balanza. Oprima el botón ON/ZERO <i>Off</i> sin peso sobre la plataforma,
Language Parkanka da	cero antes de pesar.	luego pese el artículo.
Los procedimientos de calibración no funcionan.	Se están utilizando masas de calibración incorrectas.	Use las masas correctas. Ver nota de códigos de error.
Incapaz de mostrar el peso en una unidad de peso particular.	Unidad de peso no activada en el menú. La modalidad previene el cambio de unidades.	Use el menú de unidades para ENCENDER las unidades deseadas. Salir de la modalidad de sostén o totalizar.
Lecturas de la balanza inestables.	La balanza puede estar expuesta a corrientes de aire acondicionado o vibraciones de otros aparatos cercanos, afectando su funcionamiento.	Cambie de ubicación o proteja la balanza de las corrientes externas de aire o de las vibraciones.
Se muestra código de error.	Varios problemas internos y externos pueden ser la causa.	Revise la tabla de códigos de error y tome las medidas apropiadas.

Lista de códigos de error

Cuando con la balanza ocurren problemas internos y algunos externos, el software interno mostrará mensajes de códigos de error. A continuación se presentan las explicaciones para los posibles problemas. Intente estas soluciones en el orden en que se indican.

Códigos de error

Err 1 chEct Datos de revisión inválidos.

a) ENCIENDA/APAGUE la balanza,

b) La balanza requiere mantenimiento.

Err 2 LoAd Sobrecarga (>cap+90d) o infracarga

a) Retire la carga,

b) Revise el seguro de envío,

c) Recalibrar.

Err 4 WEIght Peso de calibración incorrecto.

a) Use pesos de calibración correctos,

b) Revise las condiciones ambientales.

Err 5 999999 Valor leído >99999

a) Salga de la aplicación,

b) Vuelva a poner en cero la balanza.

Err 6 count Error en conteo de partes - la balanza no puede realizar conteo de partes.

a) Salga de la aplicación,

b) Vuelva a poner en cero la balanza.

Err 8 FULL La interfase RS232 está llena.

a) Ciclo ENCENDER/APAGAR,

b) Revise los ajustes de la RS-232 en la balanza y la computadora.

Err 9 dAtA Error en datos internos. El oprimir el siguiente botón o un receso de 5 segundos hace que la balanza se apague.

a) Ciclo ENCENDER/APAGAR,

b) Devuelva la balanza para mantenimiento.

ES-24 SCOUT PRO

Accesorios

	No. de repuesto
Juego de interfase RS232 (incluye cable)	71147376
Juego de interfase USB interfase (incluye cable)	71147377
Dispositivo de seguridad	76288-01
Estuche duro para transporte	77256-01
Impresora de impacto	SF42
Paquete de 5 unidades de papel para impresora de impacto	78204-01
Cable para impresora SF42	AS017-06
Palas: Aluminio,	
3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm	4590-10
Aluminio con anodizado negro,	
3.62 x 4.50 x 1.0"/9.20 x 11.34 x 2.54 cm	4590-30
Aluminio,	
1.5 x 2.00 x 0.43"/3.81 x 5.08 x 1.11 cm	5076-00
Aluminio con anodizado dorado,	
2.25 x 3.00 x 0.75"/5.71 x 7.62 x 1.90 cm	5077-00
Masas de calibración:	
Ver tabla de especificaciones para las masas requeridas.	
100g	51015-05
200g	51025-06
300g	51035-05
500g	51055-06
1000g	51016-06
2000g	51026-02
Adaptadores AC:	
120V/60Hz EE.UU.	12102320
230V/50Hz Europa	12102321
230V/60Hz Australia 230V/50Hz Reino Unido	12102323 12102322
100V/50Hz Japón	12102322
230V/60 Hz China	12104881

5. DATOS TÉCNICOS

Especificaciones

Artículo No.	SPx202	SPx402	SPx602	SPx401	SPx601	SPx2001	SPx4001	SPx6001	SPx6000
Capacidad (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000
Masa para rango	200	200	300	200	300	2000	4000	6000	4000
de calibración (g)									
Masa para calibración	100	200	300	200	300	1000	2000	3000	3000
lineal (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000
Legibilidad (g)		0,01				0,1			1,0
Repetibilidad		0,01				0,1			1,0
(Desviación estándar(g)									
Linealidad (g)	±(±0,01 ±0,02 ±0,1 ±0,2		±1,0					
Modalidades de peso	%, Conte	%, Conteo de partes - Las unidades, consideran la tabla de la capacidad/de la legibilid				a legibilidad			
Rango de tara		hasta capacidad por sustracción							
Capacidad sobre el rango		Capacidad +90d							
Tiempo de estabilización		3 segundos							
Rango de temperaturas	50° - 104°F / 10° - 40°C								
de funcionamiento									
Requerimientos de energía		Ado	aptador A	C (sumir	nistrado)	o 4 pilas i	AA (no incl	uidas)	
Calibración			CC	ılibración	digital de	esde teclad	lo		
Lector (in/mm)	LCD (0,6 / 15 dígitos altos)								
Tamaño de bandeja (in/mm)	4,7 / 120 diám. 6,5 x 5,6 / 165 x 142								
Dimensiones	7,5 x 2,2 x 8,3 / 192 x 54 x 210								
An.xAl.xProf (in/mm)									
Peso neto (lb/kg)	1,5/0,7 1,8/0,8								

¹ Los modelos SPSxxx contienen 3 Taels - taels de Hong Kong, de Singapur, y de Taiwán.

ES-26 SCOUT PRO

Capacidad x Legibilidad

		SPx202	SPx402	SPx602	SPx401	SPx601	SPx2001	SPx4001	SPx6001	SPx6000
gramo	g	200,00	400,00	600,00	400,0	600,0	2000,0	4000,0	6000,0	6000
		x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x ,1	x 0,1	x 1
onza	OZ	7,0550	14,1095	21,1645	14,110	21,165	70,550	141,095	211,645	211,65
avoirdu	apois	x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,05
onza	ozt	6,4300	12,8605	19,2905	12,860	19,290	64,300	128,605	192,905	192,90
troy		x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,05
penny-	dwt	128,60	257,21	385,81	257,2	385,8	1286,0	2572,1	3858,1	3858
peso		x 0,01	x 0,01	x 0 ,01	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 1
libra	lb			1,32280		1,3230	4,4090	8,8185	13,2280	13,230
avoirdu	pois			x 0,00005		x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,005
kilogran	no kg						2,0000	4,0000	6,0000	6,000
							x 0,0001	x 0,0001	x 0,0001	x 0,001
libra				1 lb:		1lb:	4 lb:	8 lb:	13 lb:	13 lb:
onza				5,16		5,16	6,55	13,10	3,65	3,65
lb:oz				x 0,01		x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,05
taels	HK	5,3435	10,6870	16,0305	10,685	16,030	53,435	106,870	160,305	160,30
		x 0,0002	x 0,0002	x 0,0005	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,005	x 0,02
taels	S	5,2910	10,5820	15,8735	10,580	15,875	52,910	105,820	158,735	158,75
		x 0,0002	x 0,0002	x 0,0005	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,005	x 0,02
taels	TAI	5,3335	10,6665	16,0000	10,665	16,000	53,335	106,665	160,000	160,00
		x 0,0002	x 0,0002	x 0,0005	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,005	x 0,02

GARANTÍA LIMITADA

Los productos Ohaus están garantizados contra defectos de materiales y construcción desde la fecha de entrega hasta la duración del período de garantía. Durante el período de garantía Ohaus reparará o, si así opta, reemplazará cualquier (cualesquiera) componente(s) que se encuentre(n) defectuoso(s), sin cargo alguno, siempre y cuando el producto sea devuelto a Ohaus vía carga prepagada.

Está garantía pierde validez si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato, exposición a materiales radioactivos o corrosivos, presencia de materiales extraños que han penetrado al interior del producto, o como resultado de un mantenimiento o modificación ajeno a Ohaus. En respuesta a una tarjeta de registro de garantía debidamente devuelta, el período de garantía comenzará en la fecha de envío al distribuidor autorizado. Ohaus Corporation no ofrece ninguna otra garantía, expresa ni implícita. Ohaus Corporation no será responsable por daños consecuentes.

Debido a que la legislación sobre garantías varía de estado a estado y de país a país, por favor consulte a Ohaus o a su distribuidor local de Ohaus para mayores detalles.

ES-28 SCOUT PRO

SCOUT PRO FR-1

					•	
т	۸RI	IF	DES	MA	TIÉD	FC

1.	INTRODUCTION	FR-3
	Consignes de sécurité	FR-3
2	INSTALLATION	ED 3
۷.	Déballage	
	Installation des composants	
	Ouverture du loquet d'expédition	
	·	
	Installation de la plate-forme Renfort de sécurité	
	Sélection de l'emplacement	
	Balances avec réglage de niveau	
	Alimentation	
	Installation de la pile	
	Installation de l'adaptateur c.a	FR-5
3.	FONCTIONNEMENT	FR-5
	Présentation des commandes et des fonctions de l'affichage	FR-5
	Functions des boutons	FR-7
	Symboles utilisés pour l'exploitation de la balance	FR-8
	Mise sous tension de la balance	FR-8
	Mise hors tension de la balance	FR-8
	Navigation dans les menus	FR-9
	Structure du menu	FR-9
	Activation des menus	FR-10
	Sélection/contournement d'un élément individuel de menu	FR-10
	Activation du menu S.E.T.U.P.	FR-11
	Activation du mode de maintien ou de totalisation	FR-11
	Sortie du menu S.E.T.U.P.	FR-12
	Activation du menu U.N.I.T.	FR-12
	Comptage des pièces	

FR-2 SCOUT PRO

TARIF	DFS	MATIÈRES ((suite)
IADLL	DLJ	WAIILKLS	(Sulle,

	Étalonnage	FR-13
	Étalonnage de la portée	FR-13
	Étalonnage de la linéarité (Lin Cal)	FR-14
	Applications	FR-15
	Pesage	FR-15
	Pesage avec tare	FR-15
	Comptage des pièces (PC)	FR-16
	Pesage en pourcentage (%)	FR-17
	Définition d'un nouveau poids de référence	FR-18
	Sortie du pesage en pourcentage	FR-18
	Maintien de l'affichage	FR-18
	Sortie du maintien de l'affichage	FR-19
	Totalisation	FR-19
	Effacement/sortie de la totalisation	FR-20
	Caractéristiques additionnelles	FR-20
	Pesage sous balance	FR-20
	LFT (légale à usage commercial sur certaines balances)	FR-20
	Interrupteur de verrouillage	FR-21
	Application du plomb de sécurité sur la balance	FR-21
4.	ENTRETIEN	FR-22
	Nettoyage	FR-22
	Dépannage	FR-22
	Liste des codes d'erreur	FR-23
	Accessoires	FR-24
5.	DONNÉES TECHNIQUES	FR-25
	Spécifications	FR-25
	Garantie	FR-27

SCOUT PRO FR-3

1. INTRODUCTION

Le modèle Scout *Pro* offre la fonction de comptage de pièces avec les modes d'optimisation automatique, de maintien de l'affichage, de totalisation et de pesage en pourcentage. Les modèles sont disponibles dans des plages entre 200g et 6000 g.

Les caractéristiques standard de Scout Pro sont les suivantes :

- fonctionnement sur pile ou courant c.a. (adaptateur c.a. inclus)
- renfort intégral de sécurité
- arrêt automatique programmable
- masses d'étalonnage de portée incluses sur certains modèles.
- interface USB ou RS232 optionnel disponible.

Consignes de sécurité

Prière de respecter les consignes de sécurité indiquées.

ATTENTION ·



- n'utilisez pas la balance dans un environnement de fumées corrosives.
- utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec la balance.
- n'essayez pas de réparer la balance Scout Pro.
- avant de brancher la balance, veillez à ce que la tension de l'adaptateur de courant et de la prise correspond.

2. INSTALLATION

Déballage

Vérifiez que la livraison est complète. Contactez votre revendeur Ohaus si des pièces manquent.

Le modèle Scout Pro que vous recevez doit contenir :

- balance Scout *Pro* carte de garantie adaptateur de courant c.a.
- plate-forme manuel d'instruction masses d'étalonnage (certains modèles)


Conservez les matériaux d'emballage que vous réutiliserez en cas de transport nécessaire.

FR-4 SCOUT *PRO*

Installation des composants

Ouverture du loquet d'expédition

Tournez le pointeur situé en haut de la balance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour déverrouiller

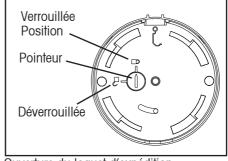

Installation de la plate-forme

Ouverture du loquet d'expédition.

Les balances dotées d'une plate-forme rectangulaire sont placées dans une sous-plateforme (voir illustration) puis tournées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qu'au blocage. Les plate-formes circulaires doivent être positionnées verticalement.





Renfort de sécurité


Installations de la plate-forme.

Un renfort de sécurité est fourni à l'arrière de la balance permettant de la bloquer à l'aide d'un câble et d'un verrou optionnels.

Sélection de l'emplacement

Pour optimiser la performance du Scout *Pro*, placez la balance dans un environnement propre et stable. N'utilisez pas la balance dans des environnements particulièrement exposés aux courants d'air, à de brusques changements de température, près de champs magnétiques ou d'appareils générant des champs magnétiques ou des vibrations.

Balances avec réglage de niveau
Les balances dotées de pieds de mise à
niveau ou d'un niveau à bulle doivent être
mises à niveau avant la mise en service.
Voir l'illustration pour une mise à niveau
correcte

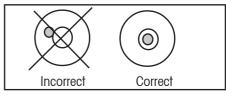

Indicateur de niveau à bulle

SCOUT PRO FR-5


Alimentation

Installation de la pile

Installez les quatre piles AA en la polarité en respectant la polarité indiquée dans le compartiment de pile.

Installation de l'adaptateur c.a.


Branchez l'adaptateur c.a. dans la prise située à l'arrière de la balance.

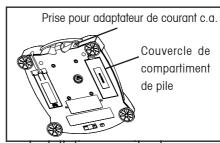

Installation sur pile et avec courant c.a.

3. FONCTIONNEMENT

Présentation des commandes et des fonctions de l'affichage

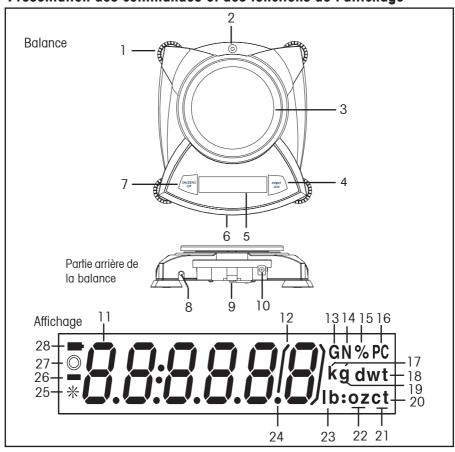

FR-6 SCOUT PRO

	ieds ¹	
	1040	Fournit la mise à niveau dans certains modèles.
2. Ni	iveau à bulle d'air1	Fournit l'indication du niveau.
3. PI	late-forme	Plate-forme de pesage, soit circulaire soit
		rectangulaire.
4. Bo	outon PRINT	Permet d'imprimer les données, d'effectuer un
U	<i>Init</i> (Imprimer unité)	défilement parmi les unités, de passer d'une unité à l'autre.
5. Af	ffichage	ACL avec ICÔNES.
	iterrupteur de	Permet de verrouiller certaines fonctions de menu,
	errouillage	situé sous la balance.
7. Bo	outon ON/ZERO <i>Off</i>	Permet d'activer les menus, de valider les
		paramètres des menus.
8. Po	ort USB ou RS232	Kit optionnel pour une exploitation avec RS232 ou USB.
9. Re	enfort de sécurité	Partie de la balance réservée au câble externe
		optionnel et au verrou.
10. Pi	rise d'entrée	Connecteur pour adaptateur c.a.
I	e courant	
	CL à sept segments	Section de l'affichage ACL à 6 chiffres.
	upports	Indication auxiliaire.
13. G		(inactif)
14. N		(inactif)
15. %		Indique le pesage en pourcentage.
16. PO		Indique les pièces pendant le comptage.
17. kg		Indique la pesée en kilogrammes.
1	wt	Indique la pesée en pennyweight.
19. g		Indique la pesée en grammes.
	z t	Indique la pesée en onces de troy.
21. † 22. oz	_	Indique le mode de taels ou de totalisation
1 1	Z D:OZ	Indique la pesée en onces.
23/22 lb		Indique la pesée en onces. Indique la pesée en livres.
24.		Signe décimal.
1 1		Indicateur de stabilité.
25 *	<u> </u>	Signe négatif.
107		(inactif)
28.	<u>'_</u>	L'indicateur de la pile clignote lorsqu'il reste environ
20.	-	20 minutes d'énergie

REMARQUES:

- Certains modèles sont dotés de pieds de mise à niveau et de niveau à bulle.
 L'unité de mesure varie en fonction du modèle.

SCOUT PRO FR-7

Fonctions des boutons

Deux interrupteurs permettent d'accéder à un menu donné, de sélectionner une fonction et d'activer/désactiver l'unité. Liste des fonctions :



Bouton ON/ZERO Off

Fonction principale (On-Zero) - permet de mettre la balance sous tension. Si la balance est sous tension, l'affichage est mis à zéro.

Fonction secondaire (Off) - permet de mettre la balance hors tension, **OFF** s'affiche après avoir maintenu le bouton enfoncé pendant 3 secondes. En mode de maintien ou de totalisation, appuyez plus longtemps pour quitter le mode sans mettre la balance hors tension.

Fonction de menu - lorsque vous appuyez plus longtemps (>5 secondes) sur le bouton pendant la mise sous tension de la balance, vous activez le mode Menu. Lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton, vous validez un paramètre qui est affiché.

Bouton PRINT Unit

Fonction principale (PRINT) - envoie la commande d'impression au port de l'interface. En mode de maintien ou de totalisation, appuyez rapidement pour activer ce mode

Fonction secondaire (unité) - appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire défiler les unités. Relâchez le bouton lorsque l'unité souhaitée s'affiche.

Fonction de menu - Permet d'ignorer le paramètre affiché.

FR-8 SCOUT PRO

Symboles utilisés pour l'exploitation de la balance

Les symboles sont utilisés pour simplifier la configuration et le fonctionnement de la balance. Description des symboles :



Appuyer

Le symbole d'une horloge adjacent à celui d'un doigt indique pendant combien de temps vous devez appuyer sur un bouton.



Appuyer rapidement = 1 seconde.



Appuyer encore plus longtemps = 3 secondes.



Appuyer encore plus longtemps = 5 secondes.





Boutons du tableau de commande utilisés pour lancer des fonctions.



Les affichages du modèle ayant une capacité de 200 g sont illustrés dans ce manuel tels qu'ils apparaissent sur la balance.

Indique un défilement vers l'affichage final. Le premier et le dernier affichage sont illustrés.



Indique le passage à l'affichage suivant.

Mise sous tension de la balance












Mise hors tension de la balance










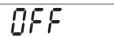

SCOUT PRO FR-9

Navigation dans les menus

Structure du menu

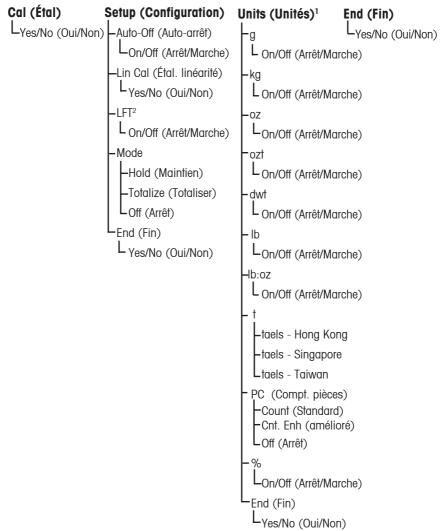

REMARQUES:

- 1. Reportez-vous au tableau de spécifications pour les unités disponibles.
- 2. Uniquement les modèles LFT.


FR-10 SCOUT PRO

Activation des menus

La balance est dotée de quatre menus. C.A.L., S.E.T.U.P., U.N.I.T.S. et E.N.D.

Commencez avec la balance hors tension et l'interrupteur de verrouillage de menu en position OFF (voir page 21).

La séquence est indiquée ci-dessous.

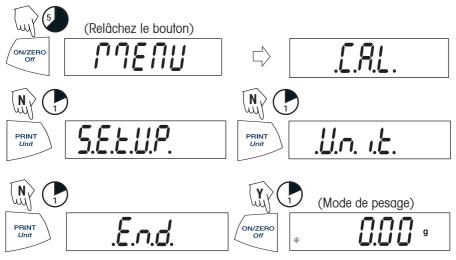

Sélection/contournement d'un élément individuel de menu

Commencez par l'élément du menu affiché.



SCOUT PRO FR-11

Activation du menu S.E.T.U.P.

Le menu **S.E.T.U.P**. possède les options suivantes A-Off (auto-arrêt), LFT (sur certains modèles), Lin Cal (étalonnage de linéarité) et les modes de maintien de l'affichage, de totalisation et END (fin). Les options Auto-Off et LFT peuvent être activées ou désactivées. Vous devez ouvrir le sous-menu Mode pour accéder aux options de maintien d'affichage (Hold) et de totalisation (Total).

Départ du menu .C.A.L.



Activation du mode de maintien (Hold) ou du mode de totalisation (Total) **REMARQUE**: vous ne pouvez activer qu'un seul mode à la fois. Départ du menu **S.E.T.U.P.**



Sélectionnez YES du mode souhaité et poursuivez.

FR-12 SCOUT PRO

Sortie du menu S.E.T.U.P.


Sélectionnez ON/OFF ou YES/NO des éléments souhaités, passez ensuite au menu



Activation du menu U.N.I.T.

Le menu **U.N.I.T.** comprend les unités de mesure, PC (comptage des pièces), le pesage en pourcentage (%) et END (fin). Les unités de mesure varient en fonction du modèle. Vous devez sélectionner les unités à activer ou désactiver.


Départ du menu U.N.I.T. Sélectionnez ON ou OFF par unité.

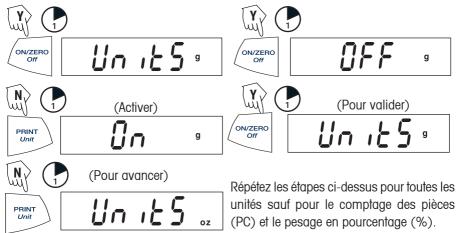

REMARQUE: appuyez plusieurs fois sur le bouton **PRINT** *Unit* (imprimer unité) pour faire défiler toutes les unités. Vous pouvez ensuite sélectionner ON ou OFF. Le comptage des pièces est légèrement différent.

Comptage des pièces

Vous disposez de deux types de mode, standard ou amélioré.

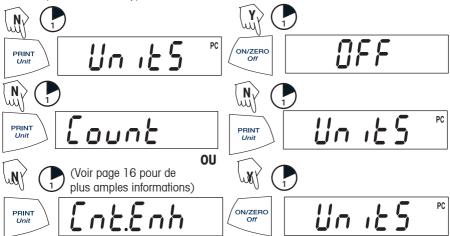

Sortie du menu **U.N.I.T**.

Utilisez la même procédure que celle de sortie du menu S.E.T.U.P.

Étalonnage

Étalonnage de la portée

L'étalonnage de la portée se base sur deux points d'étalonnage, le zéro et un poids d'étalonnage donné. Avant de procéder à l'étalonnage, veillez à ce que le menu Interrupteur de verrouillage soit désactivé. Enlevez ce qui se trouve sur la plate-forme.


REMARQUE : la valeur de la masse d'étalonnage dépend de la capacité de la balance. Après avoir effectué l'étalonnage, la balance adopte à nouveau le mode de pesage sélectionné.

Départ avec la balance à l'arrêt.




FR-14 SCOUT PRO

Étalonnage de la portée (suite)

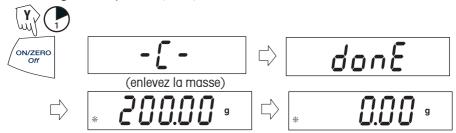

Étalonnage de la linéarité (Lin Cal)

L'étalonnage de linéarité se base sur trois points d'étalonnage, zéro, balance mi-pleine et pleine. Vous devez sélectionner Lin Cal (étalonnage de la linéarité) et définir l'option sur YES dans le menu **S.E.T.U.P**. Avant de procéder à l'étalonnage, veillez à ce que le menu Interrupteur de verrouillage soit désactivé. Enlevez ce qui se trouve sur la plate-forme. Départ avec la balance à l'arrêt.

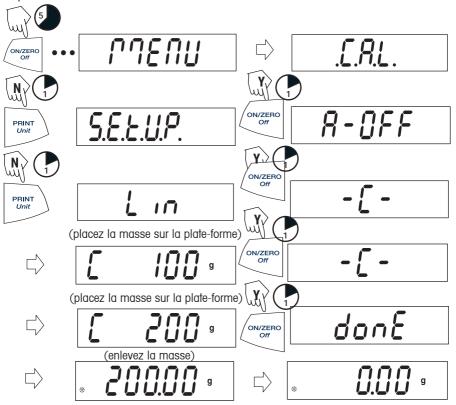

Applications

Les applications standard de Scout *Pro* sont : pesage, comptage des pièces, pesage en pourcentage, maintien de l'affichage et totalisation.


Pesage

Départ avec la balance en marche.



Pesage avec tare

La tare remet le poids du conteneur à zéro. Avec la balance en marche, placez un conteneur vide sur la plate-forme. (L'exemple affiche un conteneur pesant 23 g.)

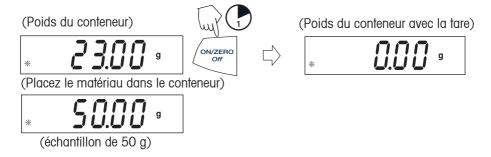

REMARQUE: lorsque vous enlevez le conteneur et le matériau de la plate-forme, la balance affiche un nombre négatif pour le poids du conteneur. Le poids avec la tare reste affiché jusqu'à ce vous appuyiez à nouveau sur le bouton **ON/ZERO** *Off* de la balance ou que la balance soit mise hors tension.


(Enlevez le conteneur avec le matériau)



FR-16 SCOUT PRO


Comptage des pièces

Le comptage des pièces est activé uniquement lorsque l'option PC est activée dans le menu **U.N.I.T**. En mode de comptage des pièces, deux options sont disponibles, comptage normal et comptage amélioré. En comptage de pièces normal, la balance détermine la quantité en fonction du poids moyen des pièces figurant dans la quantité référentielle initiale. Avec l'option de comptage étendu, vous pouvez ajouter des pièces additionnelles sur la plate-forme équivalentes ou inférieures ou nombre initial. La quantité référentielle additionnelle permet d'obtenir un poids moyen de pièce plus précis.

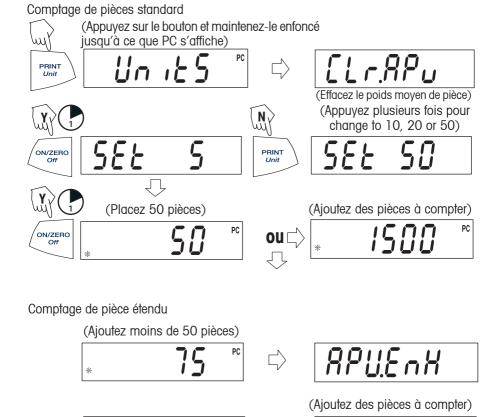

REMARQUE: la procédure précédente décrivant le comptage étendu peut être répétée autant de fois que nécessaire sous condition que la quantité ajoutée soit inférieure à la saisie initiale.

Comptage des pièces (suite)

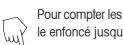


Pour compter les différentes pièces, appuvez sur le bouton Print Unit et maintenezle enfoncé jusqu'à ce que PC s'affiche. Relâchez ensuite le bouton Print Unit.








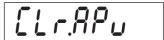

Pesage en pourcentage

Le pesage en pourcentage (%) est activé uniquement lorsque l'option % est activée dans le menu **U.N.I.T**. Le pesage en pourcentage permet de placer une charge référentielle sur la balance, affichant ensuite toutes les charges suivantes comme un pourcentage de la référence. La charge référentielle est égale à 100 %. Commencez par le mode de pesage et mettez l'affichage à zéro.

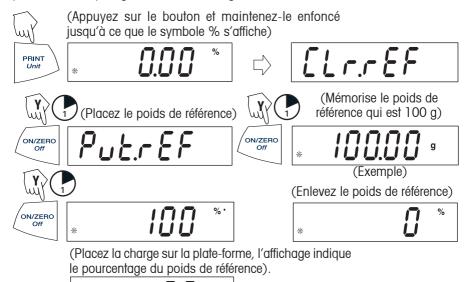

FR-18 SCOUT PRO

Définition d'un nouveau poids de référence



Répétez la procédure ci-dessus pour les nouveaux poids de référence.

Sortie du pesage en pourcentage




Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'unité souhaitée s'affiche.



Maintien de l'affichage

Le maintien de l'affichage est activé uniquement lorsque l'option Hold (maintenir) est activée dans le sous-menu Mode du menu S.E.T.U.P. Le mode de maintien de l'affichage capture et mémorise la valeur stable la plus élevée. Lorsque cette valeur est affichée, l'icône de stabilité clignote. REMARQUE: vous ne pouvez pas changer les unités lorsque le système est en mode de maintien d'affichage.

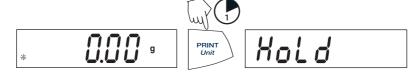

Placez le ou les éléments sur la plate-forme.



Sortie du maintien de l'affichage






Pour revenir au maintien de l'affichage, répétez la procédure ci-dessus.

TTotalisation

La totalisation est activée uniquement lorsque l'option Total est activée dans le sousmenu Mode du menu **S.E.T.U.P**. La totalisation permet de mémoriser une série de mesure de poids. La totalisation a été lancée lorsqu'un « † » et l'unité actuelle soit **g** sont affichés. Lorsque le poids total est affiché, la lettre « † » clignote. **REMARQUE** : vous ne pouvez pas changer les unités lorsque le système est en mode de totalisation.

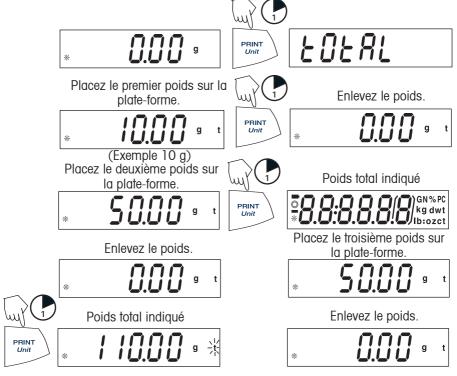

Le poids total reste affiché jusqu'à ce que le poids soit enlevé. Le poids total reste en mémoire. La limite est 999999.

FR-20 SCOUT PRO

Effacement/sortie de la totalisation


Lorsque vous exécutez l'étape suivante, vous effacez la mémoire de totalisation.



Caractéristiques additionnelles


Pesage sous balance

Scout Pro permet le pesage sous balance pour des applications telles que la densité/masse volumique. La balance est généralement surélevée, supportée par les pieds et mise à niveau. Un fil fin est attaché au crochet incorporé sous la balance. Voir l'illustration.

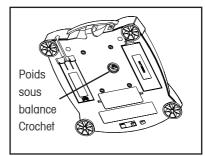

LFT (légale à usage commercial sur certaines balances)


Lorsque l'option LFT est activée, les paramètres de la balance, tels que l'étalonnage de linéarité (Lin Cal) et les diverses unités sont désactivés. Cette mesure est requise lors de l'homologation par l'agence des poids et des mesures. Consultez les procédures relatives à l'interrupteur de verrouillage et à l'application du plomb sur la balance en page 21 avant toute opération. Pour lancer LFT, commencez par le menu **S.E.T.U.P.**

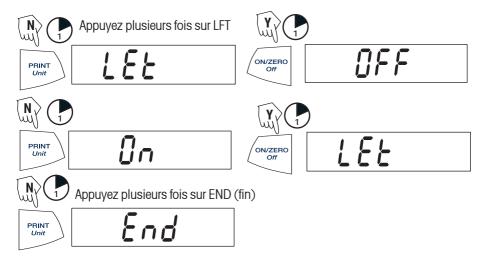

Interrupteur de verrouillage

L'interrupteur de verrouillage est situé sous la balance et fonctionne de deux façons différentes selon le modèle. Pour les modèles LFT, l'interrupteur de verrouillage bloque les paramètres d'étalonnage et d'autres paramètres requis pour l'homologation. Dans le cas de modèles non-homologués, l'interrupteur de verrouillage permet de verrouiller le mode Menu afin d'éviter toute modification non autorisée.

Pour verrouiller les menus, placez l'interrupteur de verrouillage près de la languette située sous la balance (voir illustration).

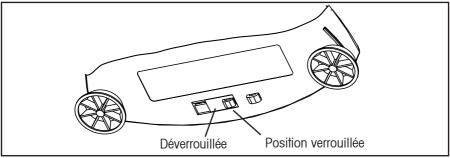


Interrupteur de verrouillage

Application du plomb sur la balance

Lorsque le représentant official des poids et mesures a terminé les essais et approuvé la balance, cette dernière doit être scellée.

Avec l'interrupteur de verrouillage en position verrouillée (ON), passez le fil par le trou dans l'interrupteur de verrouillage et la languette. Scellez à l'aide d'un plomb ou d'un papier. Voir l'illustration.

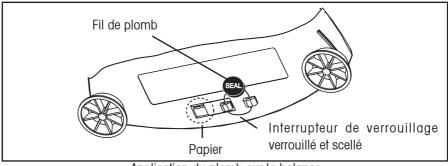

Application du plomb sur la balance

FR-22 SCOUT PRO

4. ENTRETIEN

Nettoyage

Pour garantir le fonctionnement optimal de la balance, vous devez maintenir le boîtier et la plate-forme propres. Si besoin, utilisez un tissu humide imbibé d'un détergent doux. Inspectez le dessous de la plate-forme pour enlever les débris, si besoin. Conservez les masses d'étalonnage dans un endroit sûr et sec. Débranchez l'adaptateur c.a. lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas de stockage prolongé, enlevez les piles.

Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION			
Pas d'affichage	 L'adaptateur de courant n'est pas branché. 	1. Branchez l'adaptateur c.a.			
	2. Les piles sont usées.	2. Remplacez les piles.			
L'indicateur des piles clignote.	Piles faibles.	Remplacez les piles.			
Relevé du poids incorrect.	 La balance n'est pas étalonnée. La balance n'a pas été remise à zéro avant le pesage 	Étalonnez la balance. Appuyez sur le bouton ON/ ZERO Off sans poids sur la plate-forme, puis pesez l'élément,			
La procédure d'étalonnage ne fonctionne pas.	Des masses d'étalonnage incorrectes ont été utilisées.	Utilisez des masses d'étalonnage appropriées. Voir les codes d'erreur.			
Impossible d'afficher le poids dans l'unité de pesage souhaitée.	Unité de pesage non activée dans le menu. Le mode empêche tout changement d'unité.	Servez-vous du menu des unités pour activer les unités souhaitées. Quittez le mode Hold ou Totalize.			
Relevés de la balance instables.	L'emplacement où se trouve la balance peut être venté ou subir des vibrations provenant d'appareils environnants qui en affectent le fonctionnement	Vous pouvez déplacer ou protéger la balance des courants d'air ou des vibrations.			
Un code d'erreur s'affiche.	Divers problèmes internes ou externes peuvent être à l'origine.	Consultez le tableau des codes d'erreur et adoptez les mesures qui s'imposent.			

Liste des codes d'erreur

Lorsque des problèmes internes et externes se produisent avec la balance, le logiciel interne affiche des codes d'erreur. Vous trouverez ci-dessous une explication des problèmes rencontrés. Essayez les solutions dans l'ordre indiqué.

Codes d'erreur

Err 1 chEct Somme de contrôle non valide.

a) Mettez la balance la balance sous et hors tension,

b) Vous devez faire réparer la balance.

Err 2 LoAd Surcharge (>cap+90d) ou sous-charge

a) Enlevez la charge,

b) Vérifiez le loquet d'expédition,

c) Réétalonnez.

Err 4 WEIght Poids d'étalonnage incorrects.

a) Utilisez les poids d'étalonnage appropriés,

b) Vérifiez les conditions ambiantes.

Err 5 999999 Valeurs affichées >99999

a) Quittez l'application,

b) Remettez la balance à zéro.

Err 6 count Erreur de comptage de pièces - la balance quitte l'opération de comptage.

a) Quittez l'application,

b) Remettez la balance à zéro.

Err 8 FULL Le tampon RS232 est plein.

a) Mettez la balance sous et hors tension,

b) Vérifiez les paramètres de RS-232 pour la balance et l'ordinateur.

Err 9 dAtA Erreur des données internes. Vous avez appuyé sur un autre bouton ou un délai de 5 secondes a mis la balance hors tension.

a) Mettez la balance sous et hors tension.

b) Renvoyez la balance pour réparation.

FR-24 SCOUT PRO

Accessoires	
	Réf.
Kit interface RS232 (câble inclus)	71147376
Kit interface USB (câble inclus)	71147377
Dispositif de sécurité	76288-01
Étui de transport dur	77256-01
Imprimante à impact	SF42
5 paquets de papier pour imprimante à impact	78204-01
Câble pour imprimante SF42	AS017-06
Pelle : Aluminium,	
9,20 x 11,34 x 2,54 cm	4590-10
Aluminium anodisé couleur noire	
9,20 x 11,34 x 2,54 cm	4590-30
Aluminium,	
3,81 x 5,08 x 1,11 cm	5076-00
Aluminium anodisé couleur or	
5,71 x 7,62 x 1,90 cm	5077-00
Masses d'étalonnage	
Voir le tableau des spécifications pour les masses requises.	
100g	51015-05
200g	51025-06
300g	51035-05
500g	51055-06
1000g	51016-06
2000g	51026-02
Adaptateurs c.a.:	
120V/60Hz USA	12102320
230V/50Hz Europe 230V/60Hz Australie	12102321 12102323
230V/50Hz RU	12102323
100V/50Hz Japon	12102324
230V/60 Hz Chine	12104881

5. DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications

Réf.	SPx202	SPx402	SPx602	SPx401	SPx601	SPx2001	SPx4001	SPx6001	SPx6000	
Capacité (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000	
Masse d'étalonnage	200	200	300	200	300	2000	4000	6000	4000	
portée (g)										
Masse d'étalonnage	100	200	300	200	300	1000	2000	3000	3000	
linéarité (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000	
Précision (g)	0,01			0,1					1,0	
Précision (écart type [g])	0,01					0,1			1,0	
Linéarité (g)	±0,	01	±0,02		±0,1 ±0,2					
Modes de pesage	%, com	%, comptage des pièces - Les unités, voient le tableau de capacité/lisibilité							é/lisibilité	
Tare	à la capacité par soustraction									
Capacité sup. limite				Capacité +90d						
Temps de stabilisation				3 secondes						
Plage température	50° - 104°F / 10° - 40°C									
fonctionnement										
Alimentation	Adaptateur c.a. (fourni) ou 4 piles AA (non incluses)									
Étalonnage	numérique depuis le pavé									
Affichage (po/mm)	ACL (hauteur chiffres 0,6 / 15)									
Dimension plateau (po/mm)	dia 4,7 / 120 6,5 x 5,6 / 165 x 142									
Dimensions	7,			,5 x 2,2 x 8,3 / 192 x 54 x 210						
LargxHautxProf. (po/mm)										
Poids net (lb/kg)		1,5/	0,7	1,8 / 0,8						

¹ Les modèles SPSxxx sont dotés de 3 taels pour Hong Kong, Singapour et Taiwan.

FR-26 SCOUT PRO

Capacité x Précision

		SPx202	SPx402	SPx602	SPx401	SPx601	SPx2001	SPx4001	SPx6001	SPx6000
gramme	g	200,00	400,00	600,0	400,00	600,0	2000,0	4000,0	6000.0	6000
		x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 1
ounce	ΟZ	7,0550	14,1095	21,1645	14,110	21,165	70,550	141,095	211,645	211,65
avoirdupois		x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,05
once	ozt	6,4300	12,8605	19,2905	12,860	19,290	64,300	128,605	192,905	192,90
troy		x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,005	x 0,05
penny-	dwt	128,60	257,21	385,81	257,2	385,8	1286,0	2572,1	3858,1	3858
poids		x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,1	x 0, 1	x 0,1	x 0,1	x 0,1	x 1
livre	lb			1,32280		1,3230	4,4090	8,8185	13,2280	13,230
avoirdu	oois			x 0,00005		x0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,0005	x 0,005
kilogramme kg							2,0000	4,0000	6,0000	6,000
							x 0,0001	x 0,0001	x 0,0001	x 0,001
livre				1 lb:		1lb:	4 lb:	8 lb:	13 lb:	13 lb:
onces				5,16		5,16	6,55	13,10	3,65	3,65
lb:oz				x 0,01		x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,01	x 0,05
taels	HK	5,3435	10,6870	16,0305	10,685	16,030	53,435	106,870	160,305	160,30
		x 0,0002	x 0,0002	x 0,0005	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,005	x 0,02
taels	S	5,2910	10,5820	15,8735	10,580	15,875	52,910	105,820	158,735	158,75
		x 0,0002	x 0,0002	x 0,0005	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,005	x 0,02
taels T	ΆΙ	5,3335	10,6665	16,0000	10,665	16,000	53,335	106,665	160,000	160,00
		x 0,0002	x 0,0002	x 0,0005	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,002	x 0,005	x 0,02

GARANTIE LIMITÉE

Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication à compter de la date de livraison pendant toute la durée de la garantie. Selon les termes de cette garantie, Ohaus s'engage sans frais de votre part à réparer, ou selon son choix, remplacer toutes les pièces déterminées défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, frais payés d'avance, à Ohaus.

Cette garantie n'entre pas en vigueur si le produit a subi des dommages suite à un accident ou une utilisation erronée, ait été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, contienne des matériaux étrangers ayant pénétré à l'intérieur ou suite à un service ou une modification apportée par des techniciens autres que Ohaus. À la place de la réception de la carte d'enregistrement de garantie dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Ohaus Corporation. En aucun cas, Ohaus Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Dans la mesure où la législation régissant les garanties diffère d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre, prière de contacter Ohaus ou le revendeur Ohaus local pour de plus amples détails.



Ohaus Corporation 19A Chapin Road P.O. Box 2033 Pine Brook, NJ 07058, USA

Tel: (973) 377-9000 Fax: (973) 944-7177 www.ohaus.com

With offices worldwide/Con oficinas alrededor del mundo/Avec des bureaux dans le monde entier.



P/N 71160417 D © Ohaus Corporation 2006, all rights reserved/ todos los derechos reservados/tous droits réservés.

Printed in China/Impreso en la China/Imprimé en Chine