
Microchip MPLAB Fehlerhilfe

Output [Build]: Build-Fehlermeldungen und Warnungen


Build aborted bei <Make> oder <Build All>:

The project contains no source files.

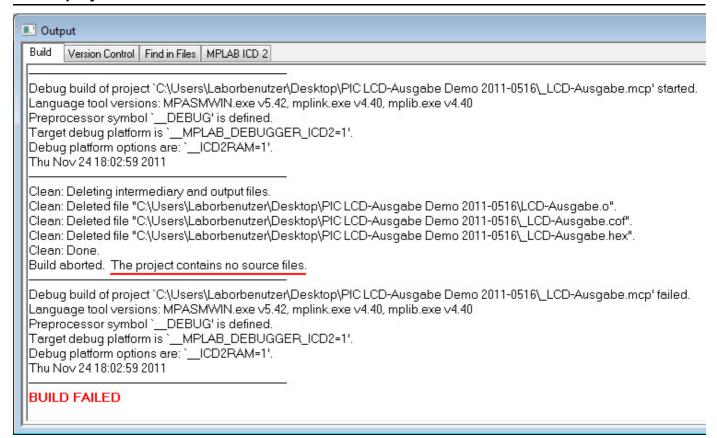

Ursache:

Es wurde entweder **kein** gültiger **Quelltext** dem Projekt hinzugefügt oder die **falsche Toolsuite** ist ausgewählt.

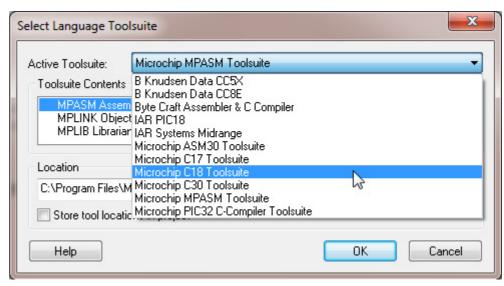

Abhilfe:

In > Project > Select Language Toolsuite...

Active Toolsuite:

- > Microchip MPASM Toolsuite
- > Microchip C18 Toolsuite

für ein reines **Assembler-Projekt** (keine C-Quelltexte) für **C-Projekte** oder gemischte Projekte


Dialogbox bei <Make> oder <Build All>:

Tool Location Discrepancy: MPASM Assembler (mpasmwin.exe) oder

Tool Location Discrepancy: MPLINK Object Linker (mplink.exe)

Ursache:

Das vorliegende Projekt wurde auf einem anderen PC erstellt, bei dem die betreffenden Dienstprogramme in einem anderen Pfad lagen.

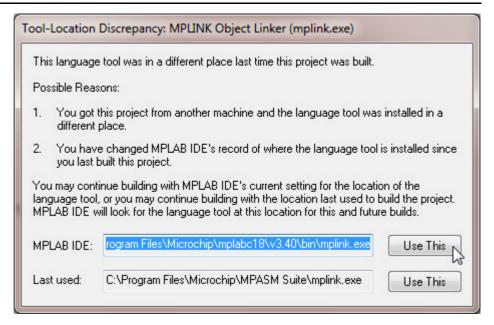


Abhilfe:

Wählen Sie immer den oberen Pfad MPLAB IDE: ... < Use This>.

Unter diesem Pfad ist das Dienstprogramm hier installiert. Der untere Pfad "Last used" bezeichnet den, der zuletzt im Projekt benutzt wurde.

Linkerfehler bei <Make> oder <Build All>:

Error - could not find file 'c018i.o'.

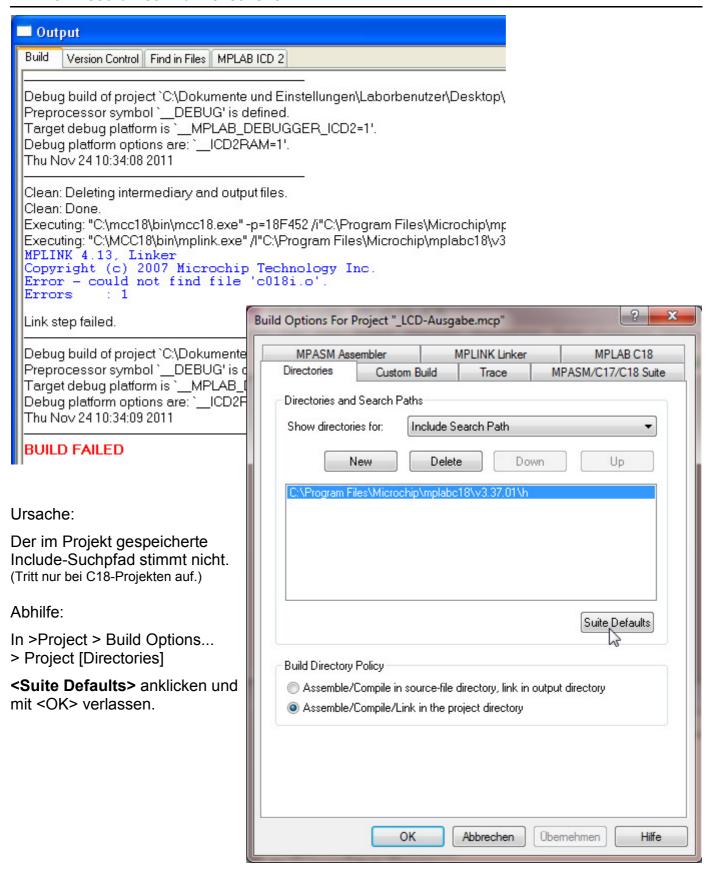


Output [MPLAB ICD 2]: Fehlermeldungen des Debuggers oder Programmers ICD 2

Fehler bei <Connect> oder <Program target device>:

ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0x0)



Das Demoboard ist nicht mit dem Debugger verbunden oder hat keine Versorgungsspannung.

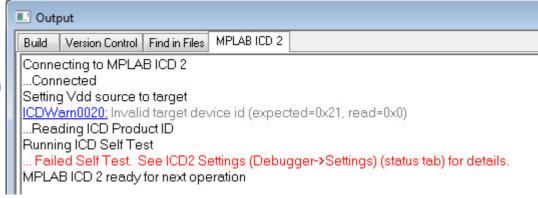

Abhilfe: Graues

Debuggerkabel anschließen und

Netzschalter "Zielsysteme" an der Tischfront einschalten.

Fehler bei <Connect> oder <Program target device>:

ICD0019: Communications: Failed to open Port (USB): ... ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2(USB)

```
Build Version Control Find in Files MPLAB ICD 2

Connecting to MPLAB ICD 2

ICD0019: Communications: Failed to open port (USB): (Windows::GetLastError() = 0x0, 'Falscher Parameter.')

ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 (USB)

MPLAB ICD 2 ready for next operation
```

Ursache:

- USB-Fehler, tritt gelegentlich auf.
- Passiert auf jeden Fall, wenn eine zweite Instanz von MPLAB gestartet wurde und bei beiden ICD2 ausgewählt ist (führt zu einem Kommunikationskonflikt beim Debugger).

Abhilfe:

- Kleine Lösung (Hardware-Reset):
 - USB-Stecker vom Debugger und Stromversorgungsstecker von Demo-Board abziehen (Reset).
 - MPLAB verlassen.
 - Beide Stecker wieder anschließen und MPLAB bzw. das letzte Projekt wieder öffnen.
 - > Debugger > Connect ausführen + erneut < Program target device > .
- Große Lösung (Herunterfahren):
 - Wenn der Hardware-Reset nicht hilft, PC herunterfahren und alles ausschalten, inklusive Zielsystem.
 - Erneut starten.

Fehler bei <Connect> oder <Program target device>:

Connecting to MPLAB ICD 2


(endlos...)

Ursache:

Das Demoboard hat keine Versorgungsspannung. Das Problem, dass ein Connect endlos versucht und nicht abgebrochen werden kann tritt nur in MPLAB v8.80 auf.


Abhilfe:

- PC herunterfahren und alles auschalten.
- Netzschalter "Rechner" + "Zielsysteme" einschalten und erneut starten.

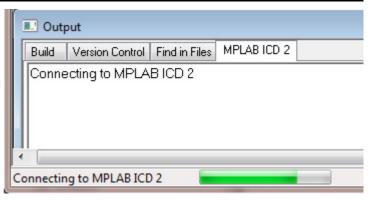

Fehler bei <Connect> oder <Program target device>:

ICDWarn0013: Low Voltage Programming cannot be enabled when ICD 2 is used as a debugger. Disable Low Voltage Programming?

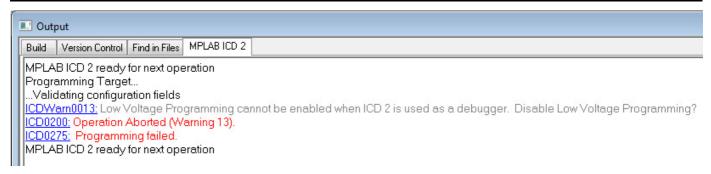

Ursache:

Der ICD 2 / ICD 3 kann nur dann als Debugger verwendet werden, wenn die Configuration Bits "Low Voltage ICSP Enable Bit" und "Watchdog Timer Enable Bit" als Disabled eingetragen sind.

Abhilfe:

Folgende Zeile zur automatischen Konfiguration im Quelltext einfügen:

In **Assembler** (siehe PIC Befehle.asm demo\Befehle.asm):

```
config OSC=HS,WDT=OFF,LVP=OFF ; HS Oszillator,
Watchdog Timer + Low Voltage Programming disabled
```

In C (siehe PIC LCD-Ausgabe Demo\LCD-Ausgabe.c):

Oder manuelle Einstellung vornehmen (bei jedem neu angelegten Projekt notwendig):
 Configure > Configuration Bits...

Häkchen entfernen bei: ☑ ⇒ □ Configuration Bits set in code

dann die beiden Bits "Low Voltage ICSP Enable Bit" und "Watchdog Timer Enable Bit" als Disabled konfigurieren.