



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

IT-006-23

10 de fevereiro de 2023

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-036-22
MOTIVO: REVISÃO E ATUALIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix / Onix Plus / Tracker	2020	2023	-----	-----	LIJ/L4G	Motor 1.0T e 1.0L aspirado

Condição	Atuadores do sistema de embreagem inoperantes e/ou vazamento de fluido e dificuldade de sangria do sistema de embreagem.
Correção	Informações de como o sistema funciona e o que deve ser realizado caso o sistema de atuadores esteja inoperante e/ou com vazamento e dificuldade de sangria.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Nome da peça	Número de peça (PN)
1	Cilindro mestre (pedal)	Conforme o catálogo de peças de acordo com o modelo de transmissão e ano de fabricação do veículo. *
1	Cilindro atuador (caixa seca)	
1	Anel de vedação	
-	Fluido de freio DOT 4 LV	

*Utilize o filtro do VIN no EPC para o correto número de peça.

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
N/A	N/A	---	---	---

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO


ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

O sistema de atuação/acionamento do conjunto de embreagem é composto por 4 componentes sendo:

1. Tubulação de baixa pressão (conecta o reservatório do fluido de freio (DOT4 LV) ao cilindro mestre;
2. Cilindro mestre (montado na pedaleira);
3. Tubulação de alta pressão (conecta o cilindro mestre ao cilindro atuador) e;
4. Cilindro atuador (montado na transmissão).

Abaixo uma ilustração do sistema montado por completo:

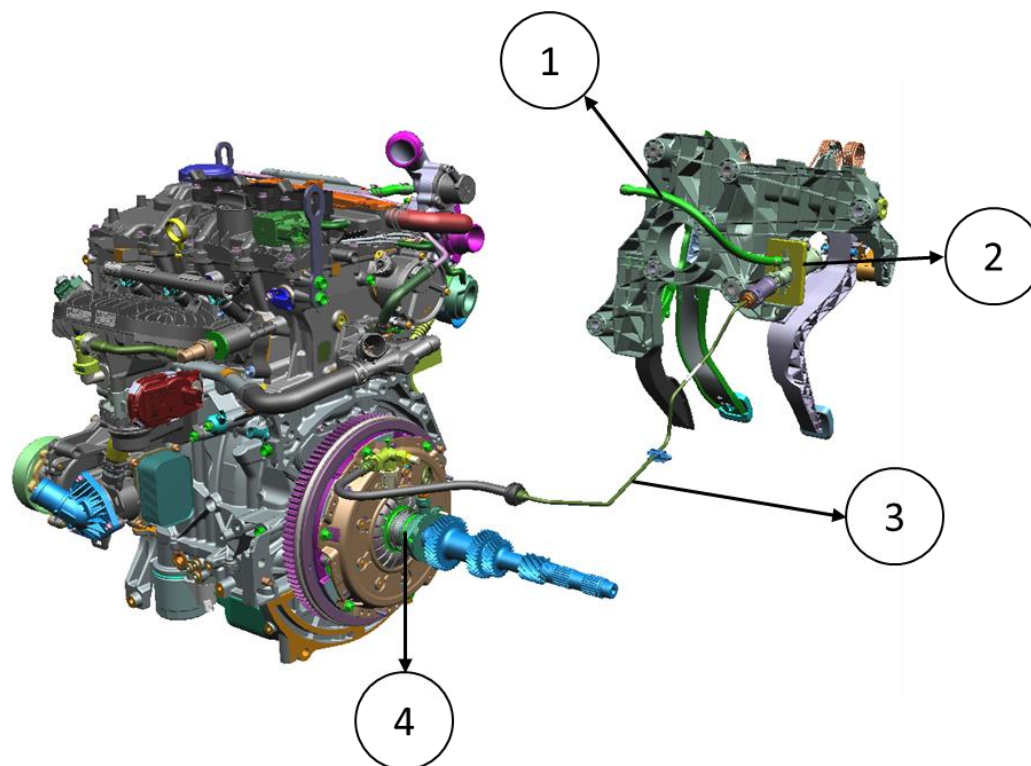

Ao pisar no pedal de embreagem, o cilindro mestre desloca o fluido de freio, através da tubulação de alta pressão chegando até o cilindro atuador e desta forma há um deslocamento de 7mm desse atuador acionando as molas membranas do platô, obtendo a interrupção de transmissão de torque propiciando a troca de marchas.

Os componentes desse sistema são fornecidos separadamente, portanto a substituição de qualquer um desses componentes deve ser realizado de forma individual. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SUBSTITUIR OS DOIS ATUADORES CASO APENAS UM ESTEJA INOPERANTE.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

Caso seja constatado uma inoperância do cilindro atuador ou vazamento de fluido pela região da caixa seca, será necessário remover a transmissão para uma inspeção mais detalhada de todo o sistema. Uma vez removida a transmissão, verifique na seguinte ordem:

1. Conexão entre a tubulação de alta pressão e a tubulação do próprio atuador (cotovelo);
2. Cilindro atuador – Inspeccione se temos um vazamento de fluido pelo corpo do cilindro, conexão da tubulação ou se o fluido está vazando pela parte traseira. Nessa região temos um anel o-ring montado na canaleta da carcaça da transmissão e caso esteja rompido ou esmagado poderemos ter um vazamento de fluido do atuador ou até mesmo vazamento de óleo da transmissão.



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

Para uma melhor visualização dos itens descritos acima assista o “Vídeo 1”.

Identificado a origem do vazamento ou inoperância do cilindro atuador, o componente causador deverá ser substituído e alguns cuidados devem ser tomados no processo de montagem, conforme informações abaixo:

1. O anel o-ring atrás do cilindro atuador deve ser substituído caso o cilindro atuador tenha sido removido. Jamais reaproveite esse anel o-ring para a remontagem ou substituição do cilindro atuador;
2. Remover a proteção plástica no topo da tubulação do cilindro atuador;
3. Tenha cuidado ao posicionar o cilindro atuador completo (atuador já montado com o novo tubo) na carcaça da transmissão (eixo piloto versus furo da carcaça da tubulação de alta pressão);
4. Aplique o torque nos 3 parafusos conforme especificado no Manual de Serviços (9N.m.);
5. Monte o cotovelo na tubulação de alta pressão, porém, antes certifique-se que não existe alguma vedação (borrachinha) proveniente da desmontagem presa dentro do cotovelo. Abaixo foto da vedação que deve ficar montada no tubo.



Para uma melhor visualização dos itens descritos acima assista o “Vídeo 2”.



Importante

O CILINDRO ATUADOR DE EMBREAGEM É FORNECIDO COM O TUBO METÁLICO JÁ CONECTADO E PARA SUA MONTAGEM NÃO HÁ NECESSIDADE DE REMOVER O TUBO METÁLICO. É OBRIGATÓRIO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO METÁLICO JUNTO COM O ATUADOR DE EMBREAGEM.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

Terminada essa etapa, a transmissão está pronta para ser remontada no motor e para isso monte a transmissão no motor com cautela para evitar pancadas ou batidas do eixo-piloto no cubo do disco de embreagem. Uma pancada ou batida pode danificar o centro do cubo do disco de embreagem.

Com a transmissão montada no veículo e a tubulação de alta e baixa pressão conectadas, pode-se iniciar o processo de sangria do sistema de embreagem. Abasteça o reservatório de fluido de freio com DOT 4 LV até o máximo.

Observe que no reservatório de fluido de freio existe uma cavidade que abastece a câmara no reservatório do sistema de embreagem. Deve-se abastecer esse reservatório até que o fluido fique acima dessa cavidade.



Cavidade de enchimento da câmara que abastece o sistema de embreagem.

Para esse procedimento é desejável a utilização de bomba para uma leve pressurização da linha (bomba elétrica para sangria de sistema de freio). Essa bomba auxiliará para que o fluido de freio desça e preencha a linha de baixa pressão chegando até o cilindro mestre. Caso não possua uma bomba para pressurizar levemente o sistema, pode-se utilizar a própria gravidade e o cilindro mestre para puxar o fluido de freio, para isso efetue as etapas abaixo:

1. Abasteça o reservatório até o máximo com fluido DOT4 LV;
2. Acione o pedal de embreagem por algumas vezes e **MANTENHA O PEDAL PRESSIONADO ATÉ O ASSOALHO**. Na versão com motorização turbo, a mola da pedaleira apenas auxilia o acionamento do pedal de embreagem (descida do pedal), **PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO RETORNAR O PEDAL MANUALMENTE ATÉ SUA POSIÇÃO DE REPOUSO**. Já a versão com motorização aspirada, possui uma mola na pedaleira que auxilia no retorno do pedal, portanto o retorno do pedal será automático até sua posição de repouso;
3. **ABRA BEM O SANGRADOR POR ALGUNS INSTANTES E DEPOIS FECHÉ-O**;
4. Remova o pé do pedal da embreagem (versão com motor aspirado) ou retorne o pedal manualmente até sua posição de repouso (versão com motor turbo);

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

5. Efetue esse procedimento quantas vezes for necessário até que saia fluido no sangrador sem sinais de bolhas de ar.

Para uma melhor visualização dos itens descritos acima assista o “Vídeo 3” e o “Vídeo 4”.


Importante

Todos os vídeos recomendados estão disponíveis na **Base de Conhecimento** no **Portal Global Connect**. Para baixá-los, acesse a pasta **IT 2023** e clique em **IT-006-23 – Atuadores do Sistema de Embreagem**.

Caso tenha alguma dificuldade em efetuar o procedimento de sangria, pois o fluido DOT4 LV não está descendo pela linha, efetue uma avaliação do cilindro mestre (pedal) conforme o procedimento a seguir.

O cilindro mestre é um pistão que permanece constantemente abastecido por fluido DOT4 LV quando está em posição de repouso, ou seja, pedal de embreagem desaplicado.

Abaixo uma ilustração em corte do cilindro mestre do sistema de embreagem. Para efeitos didáticos o design do pistão e conjunto de vedação foi levemente alterado.

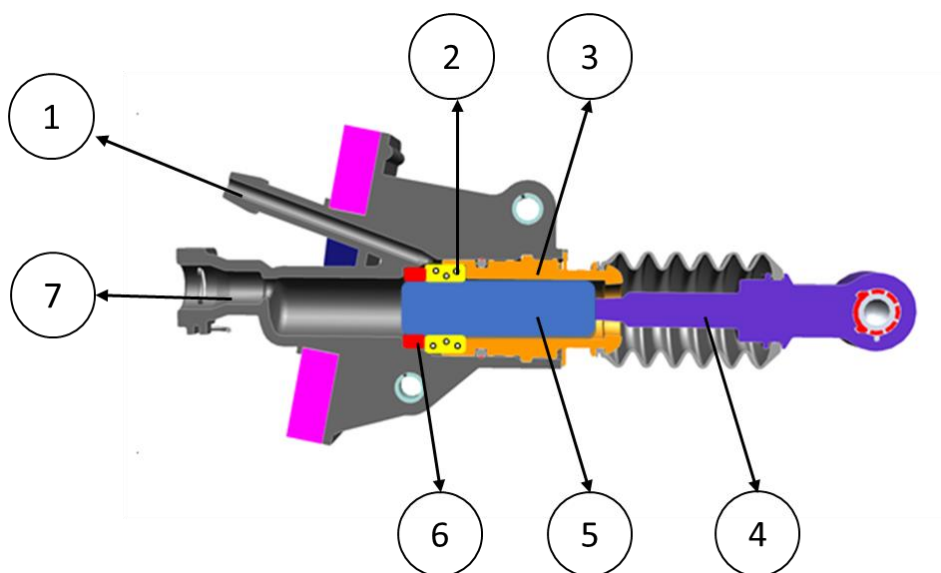

- 1 – Tubo de entrada de fluido DOT4 LV;
- 2- Arruela de encosto com ranhuras;
- 3- Porta pistão;
- 4- Haste de acionamento do pistão;
- 5- Pistão;
- 6- Anel de vedação pistão X camisa;
- 7- Saída de alta pressão;

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

Com o reservatório abastecido, o fluido desce do reservatório de fluido de freio e entra no cilindro mestre através da arruela com ranhuras e escorre sentido a camisa do pistão. Quando o pedal de embreagem é aplicado, o pistão fecha a passagem de descida do fluido e desloca esse fluido em sentido ao atuador de embreagem. Ao remover o acionamento do pedal da embreagem o cilindro mestre retorna a sua posição de repouso e o orifício de descida de fluido é mais uma vez aberto. Essa situação se repetirá toda vez que o pedal de embreagem for aplicado.


Conforme informado acima, a linha de abastecimento fica constantemente aberta quando o cilindro mestre está em sua posição de repouso (existe fluxo entre a entrada e saída), deixando sua câmara constantemente alimentada pelo fluido DOT 4 LV.

Para auxílio ao diagnóstico do cilindro mestre podemos efetuar um teste com:

1. Bomba de vácuo, ou;
2. Pressão positiva (bomba de pressurizar o sistema de arrefecimento).

Esse teste consiste em deixar o cilindro mestre em posição de repouso (embreagem desacionada) e aplicar vácuo ou pressão positiva no tubo de entrada. **O OBJETIVO É QUE NÃO SEJA GERADO VÁCUO OU QUE A PRESSÃO POSITIVA FLUA NORMALMENTE SENTIDO SAÍDA.**

Abaixo um exemplo de uma bomba de vácuo:

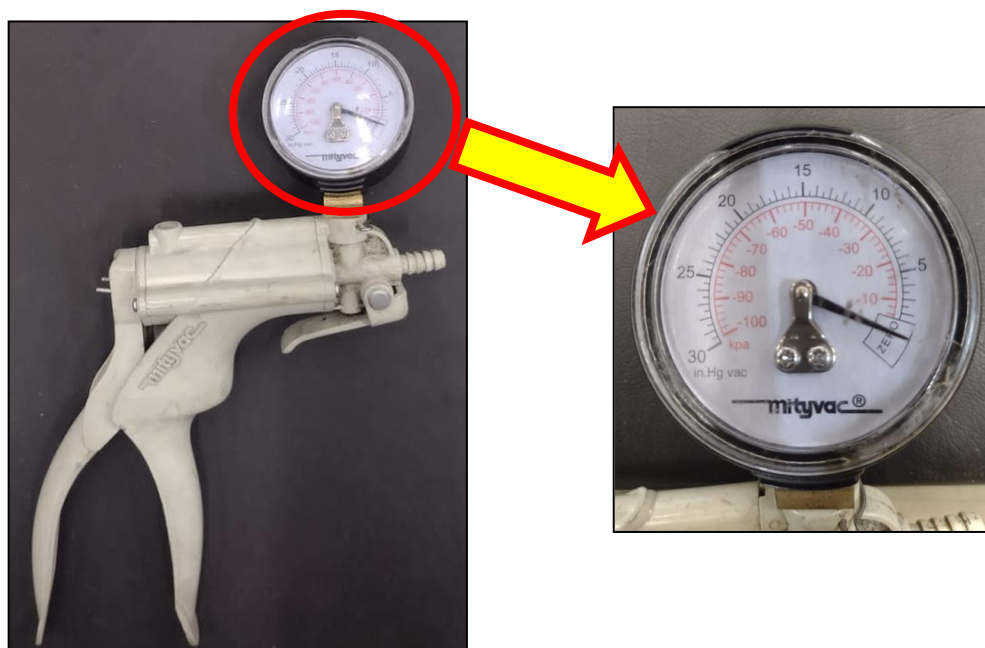

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

Para o teste, com o cilindro mestre em posição de repouso (embreagem desacionada) conecte a mangueira de entrada de fluido do cilindro mestre à bomba de vácuo ou bomba de pressão positiva e acione a bomba. Se o sistema mantiver o vácuo gerado ou não permitir a passagem de ar sentido ao tubo de saída, isso indica que a entrada de fluido está obstruída ou fechada e o procedimento de sangria não será realizado com sucesso.

Abaixo um exemplo de cilindro mestre que manteve o vácuo no sistema, ou seja, não temos comunicação entre a tubulação de entrada e saída do cilindro mestre com o pedal de embreagem em repouso. Nesse caso a sangria do sistema está impossibilitada de ocorrer.



Causas para a passagem obstruída ou fechada;

1. Pedal de embreagem acionado;
2. Sujeira na entrada do cilindro mestre;
3. Cilindro mestre com dano interno.

Identificado algumas dessas condições corrija o componente que está ocasionando a dificuldade de sangria. O cilindro mestre de embreagem não é passível de reparo, portanto, identificado falha nesse componente o mesmo deverá ser substituído.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Atuadores do Sistema de Embreagem – Instruções para Campo

Algumas dicas para auxílio ao procedimento de sangria:

1. Limpe a linha de alta pressão aplicando ar comprimido e realizando a sangria;
2. Mantenha o reservatório de fluido de freio abastecido até o máximo;
3. Desconecte a tubulação de alta pressão no cotovelo, isso auxiliará na descida do fluido;
4. Fique atento as conexões e vedações das tubulações;
5. Não acione os componentes secos, ou seja, sem o fluido de freio dentro. Pode ocasionar danos ao componente.

APENAS INFORMATIVO

FIM

VCC/MC/MC/DC/DG/GL/

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.