



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza

IT-010G-23

11 de abril de 2023

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-005G-22 MOTIVO: ATUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SERVIÇO E DA LISTA DE VEÍCULOS

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix HB / Onix Plus Tracker	2020	2023	LG100299	PG258316	----	Odor no sistema de ar condicionado (HVAC)
		2020	2023	LB900022	PB221262		
		2023	2023	PR102358	PR129670		

Condição	Eventualmente a formação de mofo ou bolor no sistema HVAC pode ocasionar incômodo para alguns clientes
Causa	Alguns veículos podem apresentar odor em decorrência de acúmulo de água no ar condicionado.
Correção	Efetuar a substituição da espuma de vedação da caixa evaporadora

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Lote	Nome da peça	PN antigo	PN novo
01	-----	Espuma de Vedação p/ Onix	-----	26.400.759
01	-----	Espuma de Vedação p/ Tracker	-----	26.401.107
01	-----	Filtro p/ Onix e Tracker	-----	13.508.023
01	-----	Cartão de Oxisanitização	-----	-----

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Conforme Manual de Serviços.
- Espátula de nylon;
- Bico de ar;
- Ponto com ar comprimido;
- Pincel de cerdas macias;

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
4485008	Substituição da espuma do evaporador, limpeza e instalação do filtro	8.6h*	ZREG	-----

*O valor dos insumos como vinagre e cartão de oxisanitização estão inclusos no tempo base acima.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO



Desinstale

O evaporador do ar condicionado seguindo o manual de reparações: 2021 Chevrolet Onix/Onix Plus (VIN E) | Manual de Manutenção do Onix/Onix Plus América do Sul 13700058 ou 2021 Chevrolet Tracker | Manual de Manutenção do Tracker América do Norte, América do Sul 13627630 | HVAC | Aquecimento, ventilação e ar condicionado | Instruções de reparo | ID do documento: 5186934 Substituição do evaporador do ar condicionado.



Importante

Remova a espuma cinza original dos 4 lados do evaporador (Fig.1) e a parte que envolve os tubos de entrada e saída do evaporador (Fig.2).

Fig.1



Fig.2



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Atenção

A vedação preta da válvula de expansão (TXV) NÃO deve ser removida.



Importante

Caso permaneça algum resíduo da espuma nas laterais (partes planas do evaporador), utilize uma espátula de nylon para remover o excesso (Fig.3)



Atenção

Não use palha de aço, escova de aço e/ou produtos químicos e abrasivos para a remoção da vedação ou cola.

Fig.3



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Atenção

O evaporador deve ficar sem vestígios da espuma de vedação conforme Figuras 4, 5 e 6 (é permitido que fique apenas poucos vestígios de cola)

Fig.4



Fig.5



Fig.6



Limpe

Cuidadosamente o evaporador removendo toda e qualquer contaminação ou acúmulo de sujeira com auxílio de pincel de cerdas macias embebido em mistura de Água (60%) e Vinagre (40%). Para remover o excesso da mistura e secar o evaporador aplique ar comprimido com o bico de ar (5bar) no sentido indicado na Fig.7.

Fig. 7



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Limpe

A caixa de ar com auxílio de um pincel embebido em mistura de Água (60%) e Vinagre (40%). Seque a caixa de ar usando um pano limpo e seco.

Fig. 8



Aplique

Ar comprimido nos dutos de ventilação para remover eventuais resíduos.

Fig. 9



Fig. 10



Certifique

Que o evaporador esteja seco e livre de impurezas para a etapa seguinte:

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Importante

Coloque a nova espuma de vedação em uma superfície limpa e plana e remova a fita protetora do adesivo.

Fig. 11



Fig. 12



Atenção

Antes de baixar o evaporador sobre a nova espuma de vedação certifique-se do alinhamento e se a tubulação de entrada e saída (válvula de expansão) está virada para o lado correto.



Instale

O lado direito do evaporador sobre a nova espuma de vedação devidamente alinhado e centralizado conforme detalhes abaixo colando a vedação.



Atenção

Os tubos de entrada e saída (válvula de expansão – TVX) devem estar voltados para frente.

Fig. 13


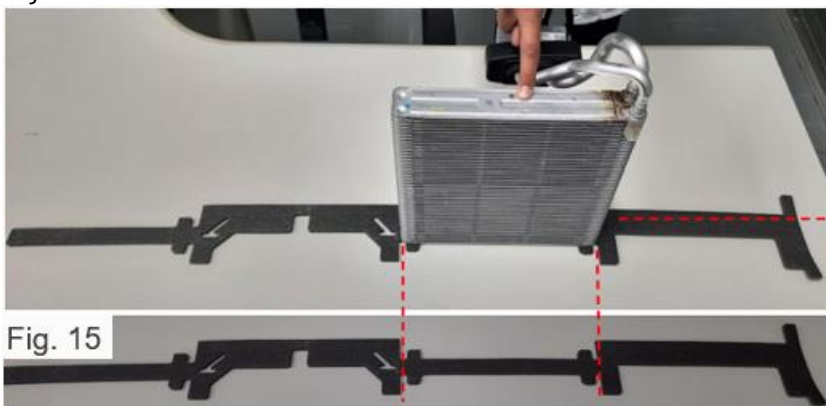


Fig. 15

Fig. 14

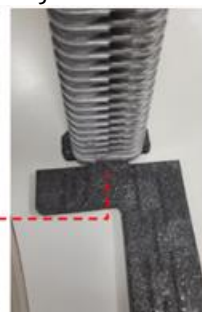

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Instale

A vedação colando na parte superior do evaporador, garantindo que ela esteja centralizada e alinhada conforme imagens e detalhes da próxima página.

Fig. 16



Certifique-se

De manter o alinhamento na parte superior (detalhe Fig. 17) e não invadir a região das aletas na parte traseira do evaporador (Fig. 18). Colar a vedação envolvendo os tubos de saída e entrada do evaporador (seta 1) e colar as abas (setas 2 e 3) da Fig.19.

Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Atenção

Abaixo segue exemplo de uma instalação incorreta (fora do alinhamento indicado no tracejado), aletas obstruídas e tubos com a volta fixada incorretamente). **NÃO COLAR A ESPUMA DE VEDAÇÃO CONFORME FOTO ABAIXO.**

Fig. 20




Fig. 21



Instale

Colando a vedação na parte inferior do evaporador garantindo que ela esteja centralizada e alinhada conforme imagens e detalhes a seguir.

Fig. 22

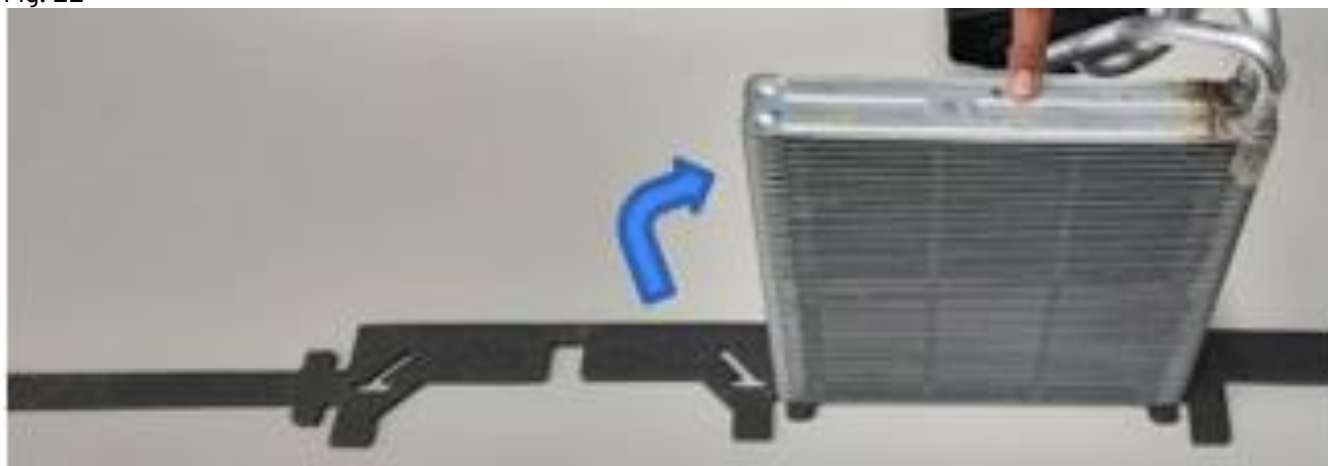

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Certifique-se

De manter o alinhamento na parte inferior (detalhe Fig. 23). Note que no destaque da Fig. 24 a espuma de vedação fica centralizada entre a parte frontal e traseira do evaporador. Colar as abas (setas 1 e 2) e colar a lateral (seta 3).

Fig. 23



Fig. 24

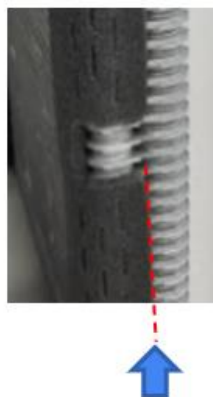


Fig. 25



Fig. 26



Atenção

Abaixo segue exemplo de uma instalação incorreta (aletas obstruídas). **NÃO COLAR A ESPUMA DE VEDAÇÃO DA FORMA ABAIXO.**

Fig. 27



Fig. 28



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza

Instale

Colando a espuma de vedação no lado esquerdo do evaporador devidamente alinhada e centralizada conforme detalhes abaixo. A vedação deve fechar toda a volta do evaporador não deixando nenhuma fresta no final da colagem (seta 1) indicada na Fig. 31.

Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Importante

Pressione a espuma de vedação por toda a extensão do evaporador garantindo a posição e aderência.

Atenção

Em caso de montagem incorreta da vedação as consequências poderão ser:

- Vazamento de ar;
- Ineficiência do ar-condicionado;
- Falha no funcionamento do AutoStop;
- Ruído anormal de fluxo de ar;
- Ruído de atrito entre o evaporador e caixa de ar;
- Acúmulo de umidade.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Onix e Tracker – Caixa evaporadora do AC – Substituição da espuma e limpeza



Instale

O evaporador do ar condicionado seguindo o manual de reparações: 2021 Chevrolet Onix/Onix Plus (VIN E) | Manual de Manutenção do Onix/Onix Plus América do Sul 13700058 ou 2021 Chevrolet Tracker | Manual de Manutenção do Tracker América do Norte, América do Sul 13627630 | HVAC | Aquecimento, ventilação e ar condicionado | Instruções de reparo | ID do documento: 5186934 Substituição do evaporador do ar condicionado.



Efetue

A higienização do veículo usando o processo de Oxisanitização.



Instale

O filtro seguindo o manual de reparações: 2024 Chevrolet Onix | Manual de Serviço do Onix/Onix Plus América do Sul 16758682 ou 2024 Chevrolet Tracker | Manual de Serviço do Tracker América do Norte, América do Sul 16832565 | HVAC | Aquecimento, ventilação e ar-condicionado | Instruções de reparo | ID do documento: 5200789 Elemento do filtro de ar do compartimento de passageiros - Substituição

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim devem ser aplicadas SOMENTE nos veículos ONIX e ONIX PLUS modelo 2020 até 2023 TRACKER Modelo 2021 até 2023 que apresentarem a reclamação de odor ruim (tipo mofo ou bolor) vindo do sistema de ar-condicionado. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser processado imediatamente após execução do serviço.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

LM/EC/SG/GC/WS/MP/FA/MM

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.