



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Cruze – Eixo traseiro – Lubrificação

IT-015G-23

20 de abril de 2023

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Cruze	2017	2023	HR138525	PR151365	----	Ruído no eixo traseiro

Condição	Reclamação de ruído tipo estalo ou rangido provenientes do eixo traseiro quando submetido a torção.
Causa	Devido a variação no processo de produção do eixo traseiro, alguns veículos podem apresentar ruído tipo estalo ou rangido no eixo traseiro quando submetido a torção.
Correção	Lubrificação do eixo traseiro.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Lote	Nome da peça	PN antigo	PN novo
02	-----	Rebite	-----	13.174.241
01	-----	Lubrificante WD40	-----	-----
01	-----	Tinta cor preta	-----	-----

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Furadeira;
- Broca 5milímetros;
- Rebitadeira;
- Demais ferramentas conforme manual de reparações.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
8085058	Procedimento de lubrificação	1.0h (*)	ZFAT	-----

(*): O valor do Lubrificante WD40 e da tinta cor preto estão inclusos na mão-de-obra.

Nota: Para informações adicionais, veja a seção Procedimento de Garantia deste boletim.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Cruze – Eixo traseiro – Lubrificação

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO



Importante

Deve ser utilizado obrigatoriamente o lubrificante WD40 nesse procedimento.



Efetue

A remoção das rodas traseiras e identifique a região lateral do eixo destacada abaixo em ambos os lados do eixo:



Importante

O furo proposto no passo à seguir não deve ficar em cima do cordão de solda da região destacada em vermelho na imagem abaixo.



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.


INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Cruze – Eixo traseiro – Lubrificação



Fure

Na região destacada abaixo (1) utilizando a broca de 5 milímetros. Utilize como referência o furo do próprio eixo destacado na cor amarelo para iniciar as medidas (em milímetros) de localização do ponto a ser realizado o furo.

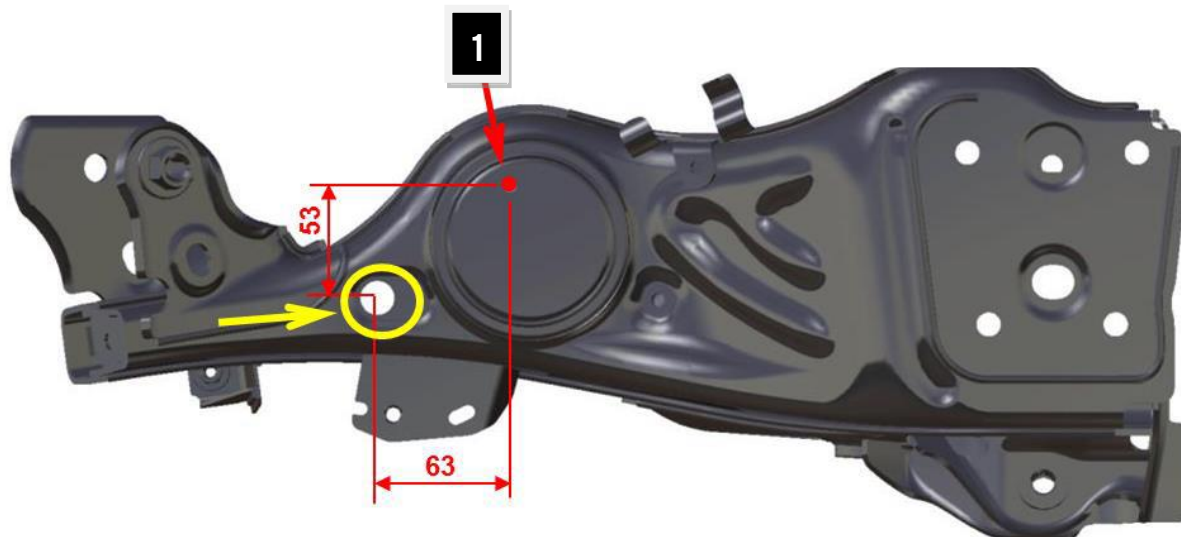

Aplique

O Lubrificante WD40 no interior do tubo do eixo traseiro pelo furo feito anteriormente conforme imagem abaixo durante 20 segundos em cada um dos lados, totalizando 40 segundos.



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Cruze – Eixo traseiro – Lubrificação



Instale

O rebite PN 13.174.241 utilizando uma rebiteadeira em ambos os lados do tubo do eixo traseiro conforme imagem abaixo:



Pinte

O rebite utilizando a tinta cor preto conforme imagem abaixo:



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Cruze – Eixo traseiro – Lubrificação



Instale

As rodas traseiras do veículo.



Importante

Teste o veículo nas condições em que o ruído foi reproduzido e certifique que o mesmo foi sanado

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim devem ser aplicadas SOMENTE nos veículos Cruze modelo 2017 até 2023 que apresentarem a reclamação de ruído tipo estalo ou rangido provenientes do eixo traseiro quando submetido a torção.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

LM/PS/SS

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.