

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Transmissão Automática – Dificuldade de Tração

IT-023GA-23

16 de junho de 2023

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-023G/23
MOTIVO: ALTERAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS E GARANTIA

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	S10 e Trailblazer	2019	2023	KC400010	PC450068	LWN	Transmissão automática - MYB

Condição	Reclamação de veículo sem tração na arrancada em <i>drive</i> "D" sem registro de código de falha (DTC) relacionado a transmissão.
Correção	Substituição do conjunto de esferas de verificação de acordo com o procedimento de serviço.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade por veículo	Nome da peça	Número da peça (PN)
01	Kit placa filtro	24.238.925
01	Placa espaçadora com esferas	24.272.467
6,3L	Fluido da transmissão automática Dexron VI	98.550.134

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Conforme Manual de Serviços;
- Torquímetro.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
8485038*	Substituição da placa espaçadora com esferas de verificação	1,3h	ZREG	-
8485048**	Substituição da placa espaçadora com esferas de verificação + transmissão automática	4,9h	ZREG	1,0h***

* código de mão de obra específico para esse boletim.

** código de mão de obra bloqueado específico para esse boletim. Necessário solicitação de PAR.

***utilizar o tempo adicional de acordo com as informações da tabela abaixo.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Transmissão Automática – Dificuldade de Tração

Pacote de opcionais	Tempo adicional (h)
Veículo com filtro de partículas Diesel (DPF)	0,5h
Veículo com tração nas quatro rodas	0,5h

O fluido da transmissão deverá ser cobrado no campo diversos.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA
Brasil

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Veículo não apresenta tração no modo *drive* “D”

Veículo não apresenta tração em arrancada no modo *drive* “D” (primeira marcha) sem a luz de injeção acesa (MIL). Essa condição pode ocorrer devido ao desgaste das esferas de verificação internas ao corpo de válvulas (parte mecânica). Para iniciar o diagnóstico, coloque o veículo no modo *drive* “D” com o freio de mão liberado e acione o acelerador de forma gradual e observe se o veículo traciona normalmente. Caso o veículo não tracione ou apresente um atraso na arrancada, não force mais a situação e proceda de acordo com as orientações abaixo:

1. Levante o veículo no elevador com o motor desligado;
2. Coloque um recipiente limpo embaixo da transmissão automática;
3. Remova o bujão de inspeção do nível de fluido da transmissão e deixe o fluido escoar. Ao terminar;
4. Remova o cárter da transmissão automática para escoar o restante de fluido da transmissão;
5. Remova o corpo de válvulas da transmissão automática conforme o ID do documento: 3647634
6. Substitua as esferas de verificação e placa espaçadora conforme o ID do documento: 3647630;
7. Monte o corpo de válvulas conforme o ID do documento: 3647640;
8. Monte o cárter da transmissão automática;
9. Abasteça a transmissão com o novo fluido Dexron VI (6.3L);
10. Teste o veículo com a transmissão automática no modo *drive* “D”, freio de estacionamento liberado e verifique se o veículo traciona normalmente;
11. Caso o veículo não apresente tração em modo *drive* “D”, a transmissão deverá ser substituída seguindo o procedimento vigente para substituição de transmissão. (É mandatório contato com o CAT, cada caso será encaminhado para a alternativa de serviço mais viável para o caso)



Importante

Cuidado ao posicionar as esferas nos devidos alojamentos.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023


Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.




INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Transmissão Automática – Dificuldade de Tração

Abaixo uma foto como referência sobre o desgaste das esferas.

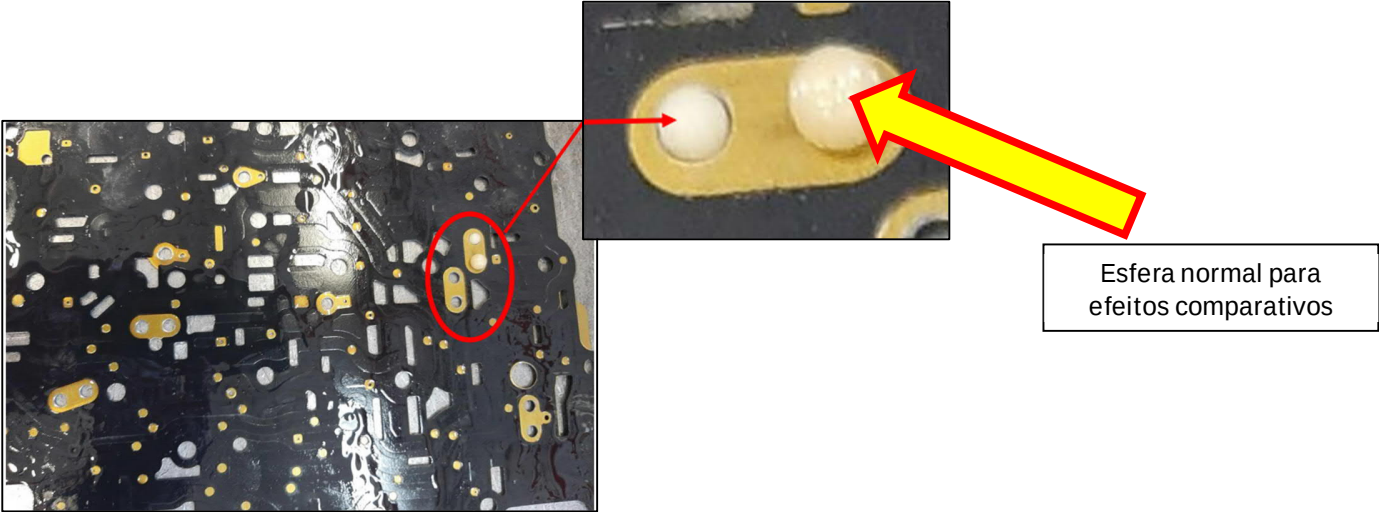

Locais da válvula da esfera de retenção

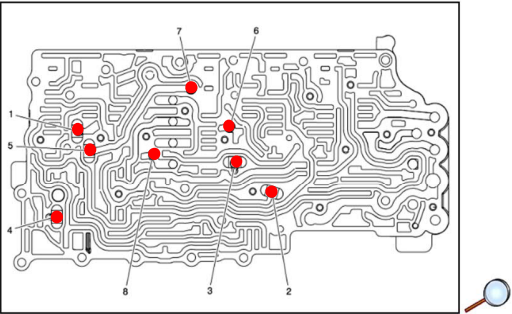

Locais da válvula da esfera de retenção			
I.D.	Entrada de óleo	Entrada de óleo	Saída de óleo
1	Conduzir 1-6	DRV B	CB26/C1234 FD
2	Sol 1	Reversa (estacionamento)	Ativação CSV2
3	Sol 2	C456	Ativação CSV3
4	PS4	C456	Trava CSV2
5	Conduzir 1-6	C35R Rev FD	Alimentação C35R
6	CB26/C1234 FD	-	C1234 FD
7	Alimentação C35R	-	C35R FD
8	Alimentação CBR1/CBR FD	-	CBR 1

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Transmissão Automática – Dificuldade de Tração

Informações adicionais e referências para o GSI:

Tabela de volumes de fluido (ID 2680217):

Capacidades aproximadas do fluido

Aplicação	Especificação	
	Métrico	Inglês
Remoção do cárter e substituição do filtro - capacidade aproximada (6L50)	6,3 litros	6,7 quartos
Revisão geral - capacidade aproximada (6L50)	9,3 litros	9,8 quartos
Sistema de transferência completo - capacidade (6L50)	10,6 litros	11,2 quartos

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim devem ser aplicadas nos veículos S10 e Trailblazer que estejam dentro do período vigente de garantia e que apresentarem a condição de veículo sem tração na arrancada em drive “D” sem registro de código de falha (DTC) relacionado a transmissão. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser realizado imediatamente após execução do serviço.

Caso a reclamação não for sanada com a substituição da placa espaçadora, não siga imediatamente com a substituição da transmissão. Entre em contato com o Centro de Atendimento Técnico (CAT) e solicite o reparo da transmissão, conforme o procedimento vigente de diagnóstico e substituição da transmissão. O caso poderá ser direcionado para reparo, para atendimento com uma unidade Ecotech ou uma unidade nova. Ao final utilize o código de mão de obra 8485048 para cobrança da transmissão juntamente com a placa espaçadora.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

O prazo máximo para apresentação de uma Ordem de Serviço através de Transação de Garantia pelo Sistema são de 30 (trinta) dias a contar da data de conclusão do reparo, conforme Manual de Normas e Procedimentos de Garantia – item 14.4.

FIM

VCC/MM/VF/RF/FT/PL/FF/VF/RP

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.