



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Alavanca de Transmissão Manual (MT6) – Ruído do Tipo Vibração

IT-026GA-22

13 de outubro de 2022

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI O IT-026G-22
MOTIVO: COMUNIZAÇÃO DE NÚMERO DE PEÇA.

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix	2020	2023	LG104302	PG155697	M02/M07	Transmissão manual de 6 velocidades

Condição	Algumas unidades dos veículos Onix (Ano/Modelo 2020 até 2023) podem apresentar uma condição de RUÍDO do tipo vibração da alavanca de marchas proveniente da transmissão manual ao transitar em velocidade em torno de 40 Km/h em 3ª, 4ª e 5ª marchas em pavimentos sem irregularidades e perfeitamente nivelados. Essa condição será percebida através de um RUÍDO do tipo vibração na alavanca da transmissão manual.
Correção	Regulagem e/ou eventual substituição dos cabos de seleção e engate de marchas.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Nome da peça	PN novo
1	Retentor da alavanca	24.589.265
1	Cabo de seleção e engate de marchas (motor aspirado e motor turbo)	24.591.690

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
8440392	Regulagem dos cabos de seleção e engate de marchas	0,2h	ZREG	N/A
8485028*	Substituição dos cabos de seleção e engate de marchas	1,1h	ZREG	0,3h

(*) **Importante:** Esse código de mão de obra é específico para esse boletim e contempla o TPMO para a regulagem das etapas 2 e 3 do procedimento de serviços.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO


ASSUNTO: Alavanca de Transmissão Manual (MT6) – Ruído do Tipo Vibração

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Efetue um teste de rodagem com o veículo para confirmar se o ruído do tipo vibração provém realmente da alavanca de marchas. Durante o teste de rodagem, transite em velocidade em torno de 40 Km/h em 3ª, 4ª e 5ª marchas em pavimentos sem irregularidades e perfeitamente nivelados. Quando começar a escutar o ruído apoie a mão na alavanca de marchas, se o ruído parar de ocorrer fica confirmado que sua origem realmente vem do sistema de seleção e engate de marchas, caso o ruído persista sua origem não está no sistema de seleção e engate de marchas.

Confirmada a reclamação de RUÍDO do tipo vibração com origem na alavanca de marchas, efetue:

- 1- Inspeção visual total dos cabos (seleção e engate) observando se existe alguma interferência, ponto solto dos alojamentos de fixação ou danificados;
- 2- Efetue **OBRIGATORIAMENTE** a regulagem dos cabos de acordo com o manual de serviços conforme o ID do documento: 5363206. Esse processo é extremamente importante, pois ajusta os comprimentos dos cabos para a correta situação de ação (seleção ou engate). Durante esse serviço tenha certeza de que os processos abaixo sejam devidamente realizados.
 - a. Importante utilizar a chave torx para abrir as travas do ajustador da alavanca de transmissão (evita danos ao sistema de travas);

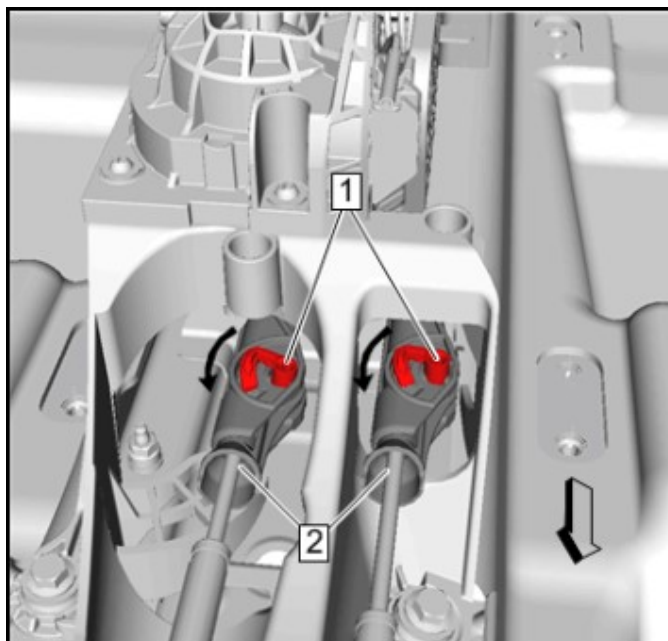

Operações de Serviço


Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Alavanca de Transmissão Manual (MT6) – Ruído do Tipo Vibração


- b. Utilize um pino redondo de 5mm para travar o nivelador do controle da transmissão (manterá o nivelador na posição correta e sem folga);

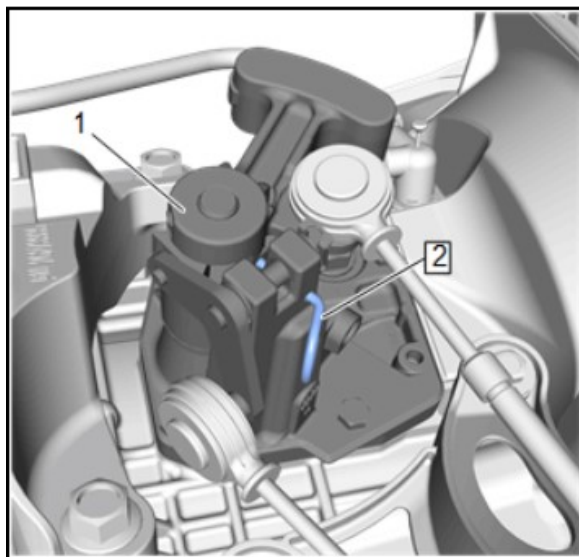

- 3- Caso o processo de ajuste dos cabos não solucione o ruído de vibração da alavanca de marchas, efetue a substituição dos cabos conforme o procedimento do manual de serviços ID 5326339. Ao término do procedimento não se esqueça de garantir a correta regulagem dos novos cabos conforme o ID 5363206. Efetue um teste de rodagem com o console central devidamente montado em seu alojamento;
- 4- Caso o veículo continue apresentando algum ruído do tipo vibração na alavanca de marchas, efetue um vídeo e registre um caso no Centro de Atendimento Técnico – CAT. Não se esqueça de descrever os serviços efetuados e adicionar o vídeo no campo anexo.

Informações adicionais:

Tivemos em produção duas capas protetoras dos cabos sendo um transparente e outra com cor preta. O procedimento de regulagem e substituição é o mesmo para as duas cores das capas protetoras.

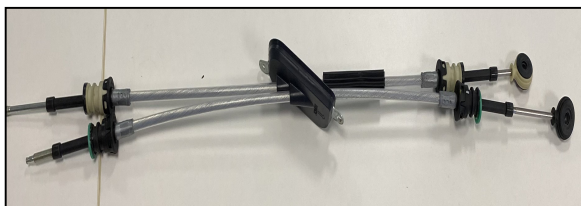

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Alavanca de Transmissão Manual (MT6) – Ruído do Tipo Vibração

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste boletim deverão ser aplicadas nos veículos Onix modelo 2020 até modelo 2023, que apresentarem a condição de ruído do tipo de vibração da alavanca de transmissão manual. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

VCC/MC/FS/PF/MM

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.