



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Bomba de Vácuo – Instruções para Campo

IT-029G-22

30 de agosto de 2022

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix / Tracker	2020	2023	-----	-----	LIJ/L4G/L4K	Motor 1.0T, 1.2T e 1.0 aspirado

Condição	Ineficiência da bomba de vácuo devido ao entupimento do filtro de óleo na entrada da linha de lubrificação da bomba de vácuo ocasionando danos irreversíveis a bomba de vácuo.
Correção	Substituição da bomba de vácuo e demais componentes conforme o procedimento de serviços.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Nome da peça	Número de peça (PN) motores LIJ, L4G e L4K
1	Bomba de vácuo	Conforme o catálogo de peças de acordo com o modelo do motor (LIJ, L4G ou L4K) e ano de fabricação do veículo. *
1	Correia de sincronismo do motor	
1	Correia da bomba de óleo do motor	
1	Tensor da correia dentada	
1	Tampa frontal do motor	
2	Vedação da árvore de manivelas	
1	Filtro de óleo do motor	
4,0L	Óleo do motor	

*Utilize o filtro do VIN no EPC para os corretos números de peças.

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
4023850	Substituição da bomba de vácuo	0,5h	ZREG	---
4085038*	Substituição da bomba de vácuo e demais peças	5,3h	ZREG	---

Importante: (*) Código de mão de obra específico para esse boletim para os casos da situação “B” conforme o procedimento de serviços.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Bomba de Vácuo – Instruções para Campo

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.


PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Identificado uma falha na bomba de vácuo sendo ineficiência do componente efetue o teste da fonte de vácuo do sistema de freio conforme o manual de serviços de acordo com o ID: 2539097. Confirmada a ineficiência da bomba de vácuo, efetue:

Remova a bomba de vácuo de seu alojamento e inspecione o filtro de entrada de óleo lubrificante.



Situação A

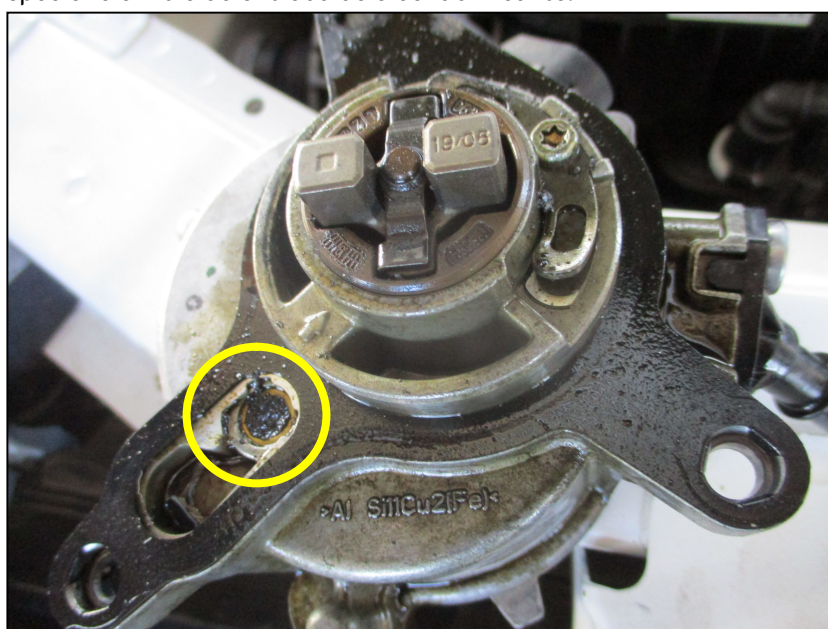

Situação B

Identificada as situações “A” e “B” e confirmada a ineficiência da bomba de vácuo proceda de acordo com as instruções a seguir.

Operações de Serviço


Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Bomba de Vácuo – Instruções para Campo

Situação A: Filtro limpo e sem presença de qualquer material que impeça a entrada de óleo lubrificante. Identificado um baixo nível de vácuo conforme manual de serviços de acordo com o ID: 2539097 efetue a substituição da bomba de vácuo de acordo com o manual de serviços conforme o IDs 5281629 e 5300808. **Para essa situação utilize o código de mão de obra de substituição da bomba de vácuo - 4023850.**

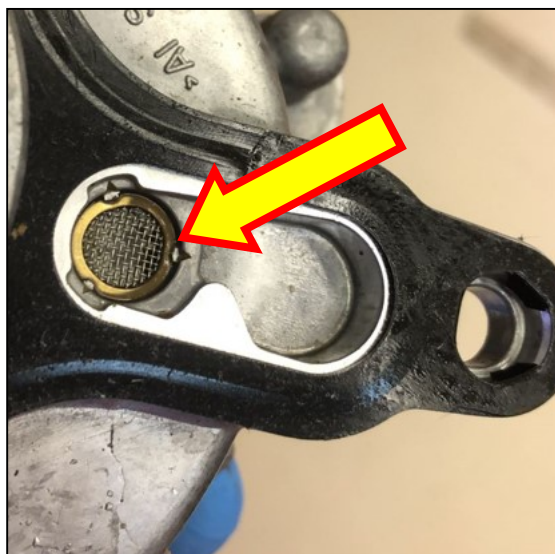

Situação B: Filtro entupido com material que impede a entrada de óleo lubrificante na bomba de vácuo:



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Bomba de Vácuo – Instruções para Campo

Confirmada a ineficiência da bomba de vácuo conforme manual de serviços de acordo com o ID: 2539097 e presença de material em seu filtro, efetue:

A. Abra um incidente no HOTLINE através do nosso portal de atendimento:



No campo assunto digite o número do boletim: IT-029G-22.

Nesse incidente anexe uma foto do filtro da bomba de vácuo entupido (conforme exemplo ilustrado na situação “B”) e uma foto da posição do tensionador da correia dentada antes de sua remoção.

Em seguida já proceda de acordo com as instruções abaixo:

B. Efetue as substituições dos componentes:

- Bomba de vácuo – ID 5281629 e ID 5300808
- Correia de sincronismo do motor: LIJ – ID 5583383 / L4G – ID 5317967 / L4K – ID 5371484;
- Correia da bomba de óleo do motor – ID 5318663;
- Tensor da correia dentada – LIJ e L4G ID 5317966 / L4K ID 5371483;
- Óleo lubrificante do motor;
- Filtro de óleo do motor.

Importante:

- Drene o óleo do motor em recipiente limpo e separe 1 litro desse óleo em embalagem limpa.
- O filtro de óleo do motor deve ser colocado dentro de um saco plástico e lacrado.
- Todos os componentes substituídos, incluindo o litro de óleo e o filtro de óleo do motor, devem ser encaminhados em volume ÚNICO (caixa) ao departamento de garantia para retorno ao Centro de Peças em Garantia (CPG).

Para essa situação utilize o código de mão de obra específico de Substituição da bomba de vácuo e demais peças - 4085038.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Bomba de Vácuo – Instruções para Campo

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste boletim deverão ser aplicadas nos veículos Onix e Tracker modelo 2020 até modelo 2023, que apresentarem a condição de ineficiência da bomba de vácuo. O procedimento deste boletim será coberto em garantia apenas para os veículos dentro do período de garantia.

O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato. Coloque no campo anexo da transação no GWM a foto do filtro da bomba de vácuo entupido e a foto da posição do tensionador da correia dentada antes de sua remoção.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

VCC/MT/WB/VF/PF/

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.