



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído

IT-033GC-20

27 de agosto de 2021

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-033GB-20
MOTIVO: ADIÇÃO DE MODELO DE VEÍCULO E ANO/MODELO ENVOLVIDO

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix e Onix Plus	2020	2022	-----	-----	L4G	Turbocompressor
	Tracker	2021	2022	-----	-----	L4G / L4K	

Condição	Ruído do tipo vibração metálica em baixa rotação (1500~2000rpm).
Correção	Atualização do turbocompressor com a aplicação do kit de molas da válvula wastegate.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Lote	Nome da peça	PN antigo	PN novo
1	-----	Kit atuador do turbocompressor	-----	25.203.736

IMPORTANTE: o pedido preferencial (ZPRE) de peça será colocado automaticamente através do Centro de Relacionamento Chevrolet – CRC de acordo com o caso aprovado pelo Centro de Atendimento Técnico – CAT. Para informações adicionais verifique o boletim de peças CEU – Pedido de kit atuador do turbocompressor.

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
4085028	Kit atuador turbocompressor	3,2h	ZREG	N/A

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

Engenharia de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Para ordens de serviços abertas no dia 17/12/2020 em diante, efetue obrigatoriamente o procedimento seguindo a sequência abaixo.



Importante

O motor (3 cilindros) possui ruídos característicos de seu funcionamento, portanto, avalie de forma bem criteriosa se a reclamação está realmente relacionada com a situação desse boletim.



Inspecione

Comprovada a situação de ruído no turbocompressor, sendo de fato a vibração metálica em baixa rotação, siga com o procedimento abaixo.



Efetue

A gravação de um vídeo mostrando o ruído reclamado na exata condição de reclamação do Cliente. Nesse vídeo destaque o número de série do veículo (VIN).



Importante

A qualidade de gravação é de extrema importância, por isso, garanta que o ambiente utilizado para gravação esteja isento de ruídos externos. Lembrando que o vídeo deve ser gravado na exata condição de reclamação do Cliente, ou seja, ruído de dentro do compartimento do veículo.

Exemplo: O vídeo deverá seguir os mesmos padrões já utilizados para validação de diagnóstico de transmissão automática.



Efetue

Para garantir o correto diagnóstico é necessário o registro de Incidente no Centro de Atendimento Técnico - CAT enviando no campo anexo o vídeo gravado ANTES de qualquer intervenção. O CAT confirmará através da análise desse vídeo a necessidade de aplicação do kit para reparo.

Envie o arquivo através do canal: <https://gmbrasil.custhelp.com/app/ask>

Engenharia de Serviço


Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021.

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído

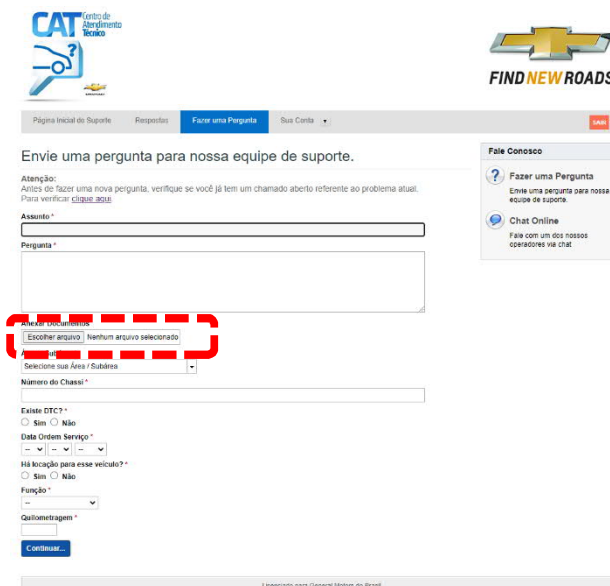

! Importante

A necessidade dessa operação é para garantir que o ruído reclamado pelo Cliente seja proveniente da região do turbocompressor. Dessa forma, evitando a substituição indevida de peças.

⌚ Efetue

Após a confirmação do ruído e resposta do CAT, efetue a remoção do turbocompressor conforme o procedimento do Manual de Serviços:

ID do documento para Onix:

[2020 Chevrolet Onix/Onix Plus \(Gen II - VIN E\) | Manual de Manutenção do Onix/Onix Plus América do Sul 13288025](#) | [Motor/Propulsão](#) | [Mecânica do motor - 1.0L L4F L4G L1J ou 1.2L L1F](#) | [Instruções de reparo](#) | ID do documento: 5327955

ID do documento para Tracker:

[2021 Chevrolet Tracker | Manual de Manutenção do Tracker América do Norte, América do Sul 13627630](#) | [Motor/Propulsão](#) | [Motor mecânico - 1.0L L4G ou 1.2L L4H L4K](#) | [Instruções de reparo](#) | ID do documento: 5281603

Engenharia de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído




Desinstale

O anel elástico (trava) do atuador no final da haste, conforme figura abaixo. Descarte a trava.



Desinstale

A mola de torção e descarte-a.

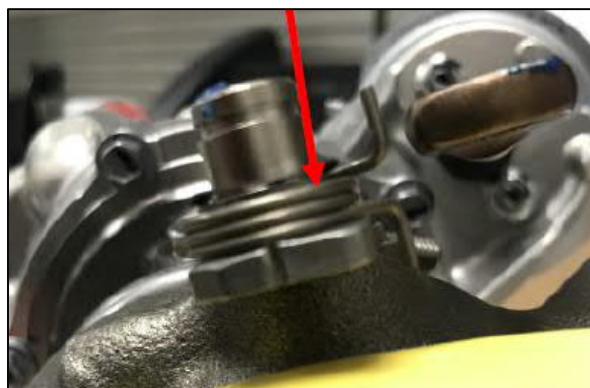

Engenharia de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído




Instale

A nova mola de torção e também a nova mola do tipo arruela ondulada sobre a mola de torção.



Instale

A haste do turbo no local e instale o NOVO anel elástico (trava).

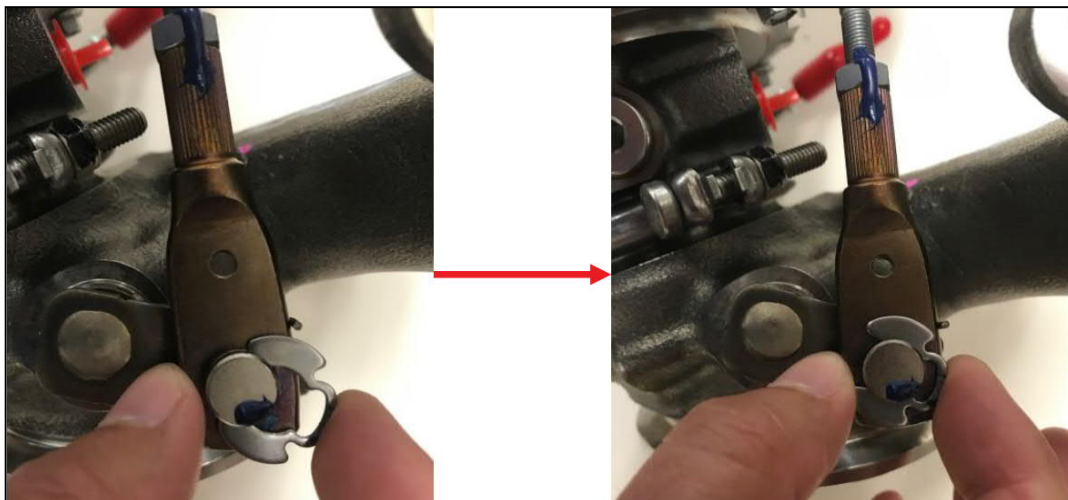

Engenharia de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021


Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído

Após a montagem do kit o sistema ficará da seguinte forma:

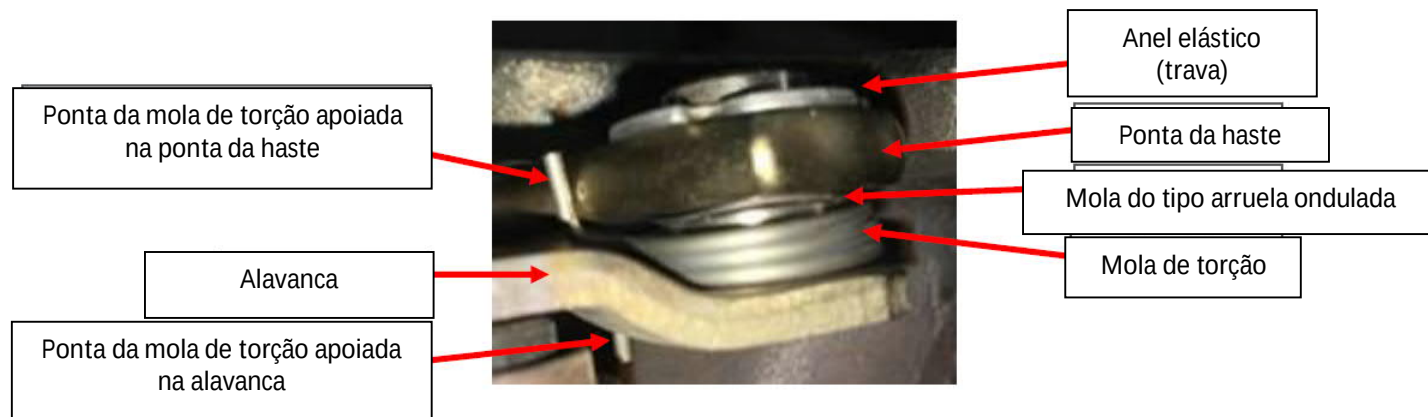

Monte

O turbocompressor conforme o procedimento do Manual de Serviços:

ID do documento para Onix:

[2020 Chevrolet Onix/Onix Plus \(Gen II - VIN E\) | Manual de Manutenção do Onix/Onix Plus América do Sul 13288025 | Motor/Propulsão | Mecânica do motor - 1.0L L4F L4G L1J ou 1.2L L1F | Instruções de reparo](#) | ID do documento: 5327955

ID do documento para Tracker:

[2021 Chevrolet Tracker | Manual de Manutenção do Tracker América do Norte, América do Sul 13627630 | Motor/Propulsão | Motor mecânico - 1.0L L4G ou 1.2L L4H L4K | Instruções de reparo](#) | ID do documento: 5300816

Engenharia de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei.

Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Turbocompressor – Ruído

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim devem ser aplicadas nos veículos ONIX, ONIX PLUS modelo 2020 e 2022 e Tracker modelo 2021 e 2022 que apresentarem a reclamação ruído do tipo vibração metálica em baixa rotação. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser processado imediatamente após execução do serviço.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.



Importante

O VÍDEO DO RUÍDO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ANEXADO NO SISTEMA GWM DE GARANTIA NO CAMPO ANEXO E INFORMADO O NÚMERO DE REGISTRO DO CASO NO CAT.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

VCC/DC/PF/FM/LL/MM

Engenharia de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2021

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.