



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Mylink – Tela preta - Atualização

IT-038G-23

29 de Agosto de 2023

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix / Onix Plus	2023	2023	-----	-----	--	Veículos sem conectividade

Condição	Alguns veículos podem apresentar “tela preta” do mylink, mantendo normalmente o áudio reproduzido nos alto-falantes. Essa condição pode voltar ao normal após um ciclo de ignição.
Correção	Atualizar o mylink via Sistema de Programação de Serviço (SPS) na opção “cópia USB”.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Não há peças e/ou produtos necessários.

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Conforme Manual de Serviço
- MDI
- TLC

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
2810335	Atualização do Mylink	Conforme TPMO padrão disponível no SI	ZREG	N/A

Nota: Para evitar rejeições de transações de garantia, leia atentamente e siga as instruções abaixo:

- O Código de Reivindicação de Garantia SPS deve ser inserido corretamente no campo “Código de Reivindicação de Garantia SPS” da transação.
- Quando mais de um Código de Reivindicação de Garantia é gerado para um evento de programação, é necessário documentar todos os Códigos de Reivindicação de Garantia no campo “Correção” no cartão

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Mylink – Tela preta - Atualização

de trabalho. Os revendedores também devem inserir um dos códigos no campo “SPS Warranty Claim Code” da transação, caso contrário, a transação será rejeitada.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Leia atentamente o boletim antes de iniciar a execução do procedimento.



Efetue

A reprogramação do Mylink conforme procedimento descrito no manual de reparações:

- 2023 Chevrolet Onix/Onix Plus (VIN E) | Onix/Onix Plus Service Manual S America 15742701 | Visão do diagnóstico | Programação e configuração | Instruções de reparo | ID do documento: 5395479

IMPORTANTE: Anote o WCC gerado para ser informado na transação do GW.

Recomendações para Programação (SPS)

- Antes de baixar os arquivos de atualização, certifique-se de que o computador esteja conectado à internet por meio de um cabo de rede (com fio). NÃO BAIXE ou instale os arquivos em uma internet sem fio. Se houver uma interrupção durante a programação, podem ocorrer falhas de programação ou danos ao módulo de controle.
- Certifique-se de que a ferramenta de programação (SPS) esteja com o software mais recente e conectada com segurança ao conector de link de dados. Se houver uma interrupção durante a programação, podem ocorrer falhas de programação ou danos ao módulo de controle;
- A voltagem estável da bateria de 12V é crítica durante a programação. Qualquer flutuação, pico, sobre voltagem ou perda de voltagem interromperá a programação. Instale uma ferramenta de suporte de programação autorizada GM para manter a voltagem do sistema. Se não estiver disponível, conecte um jumper de 12V totalmente carregado ou um pacote de reforço desconectado da fonte de alimentação CA. NÃO conecte um carregador de bateria;
- Siga as instruções na tela relacionadas ao modo de ignição, mas certifique-se de que todos os equipamentos consumidores estejam desligados (luzes externas, motor do ventilador HVAC, etc.);
- Limpe os DTCs após a conclusão da programação. Limpar os DTCs do sistema powertrain (motor/transmissão) definirá os indicadores de status do sistema de Inspeção / Manutenção (I / M) para NÃO;

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023


Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Mylink – Tela preta - Atualização

- Para a aplicação TLC, os técnicos de serviço precisam sempre garantir que a ignição esteja ligada, antes de ler o VIN de um veículo e que não seja selecionado um VIN que já está na memória do aplicativo TLC de um veículo anterior.
- Se o VIN que aparece na janela central superior “2” do TLC após a leitura correta do VIN do veículo não corresponder ao VIN do veículo “1”, digite manualmente os caracteres do VIN do veículo na janela central superior do TLC e use estes para programar ou reprogramar o módulo em questão com o VIN correto do veículo e software e / ou calibrações.

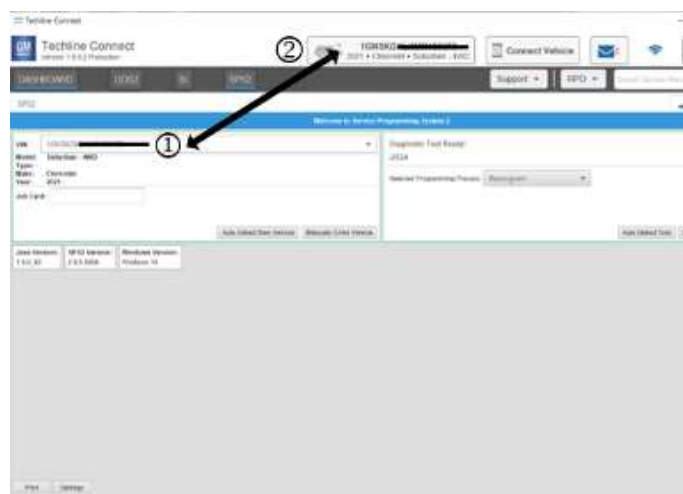

Cuidado: Se o VIN do veículo NÃO corresponder, a mensagem abaixo será exibida.



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.




INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Mylink – Tela preta - Atualização



Importante

- Verifique as telas do Techline Connect mostradas abaixo:

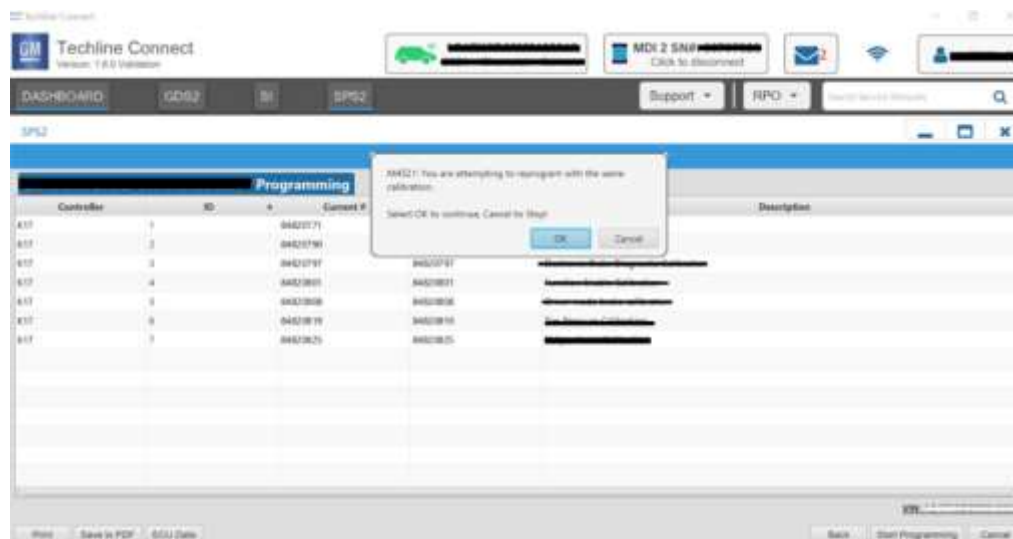

- Se houver aviso de mesma calibração / software tela TLC ou resumo SPS, selecione OK e siga as instruções na tela.
- Após um evento de programação bem-sucedido, o WCC (código de reivindicação de garantia) estará localizado na caixa de diálogo da tela do SPS. Anote o WCC para ser registrado no GW posteriormente. Não é necessária nenhuma ação adicional. Consulte a seção Garantia do boletim.



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias da Rede de Concessionárias da Rede Chevrolet, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Mylink – Tela preta - Atualização

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim deverão ser aplicadas nos veículos Onix modelos 2023 em que os clientes informaram da condição. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato.

Deve ser incluído obrigatoriamente o WCC (código de reivindicação de garantia) no registro da transação em garantia.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

O prazo máximo para apresentação de uma Ordem de Serviço através de Transação de Garantia pelo Sistema são de 30 (trinta) dias a contar da data de conclusão do reparo, conforme Manual de Normas e Procedimentos de Garantia – item 14.4.

FIM

MA/DK

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.