



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Correia de Acessórios - Ruído

IT-017GA-22

08 de setembro de 2022

ESSE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-017G-22
MOTIVO: ALTERAÇÃO DO ANO MODELO E INCLUSÃO DO INTERVALO DOS VEÍCULOS,
PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS E GARANTIA.

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Spin	2022	2023	NB123415	PB100016	LI3	Correia de acessórios com ruído na fase de aquecimento do motor.

Condição	Alguns clientes podem reclamar de ruído do tipo grilado na fase de aquecimento do motor.
Causa	Desalinhamento do suporte do compressor do ar-condicionado e alternador.
Correção	Alinhamento e/ou eventual substituição do suporte do compressor do ar-condicionado e alternador conforme procedimento de serviço.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Lote	Nome da peça	PN
1	-----	Suporte dos acessórios	24588730
1	----	Correia de acessórios	24588731

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
4417130*	Substituição do suporte do compressor de ar-condicionado e alternador	1,8h	ZREG	N/A

*Utilizar o mesmo código de mão de obra para o alinhamento do suporte.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Correia de Acessórios - Ruído


PROCEDIMENTO DE SERVIÇO



Inspeção

Se a correia de acessórios está desalinhada comparando a marca da correia na polia auxiliar (marca de polido na polia).

- ✓ O caso abaixo é um exemplo de desalinhamento da correia em relação a polia auxiliar, observe que o centro da correia não trabalha na parte central da polia (as distâncias entre as bordas são diferentes).

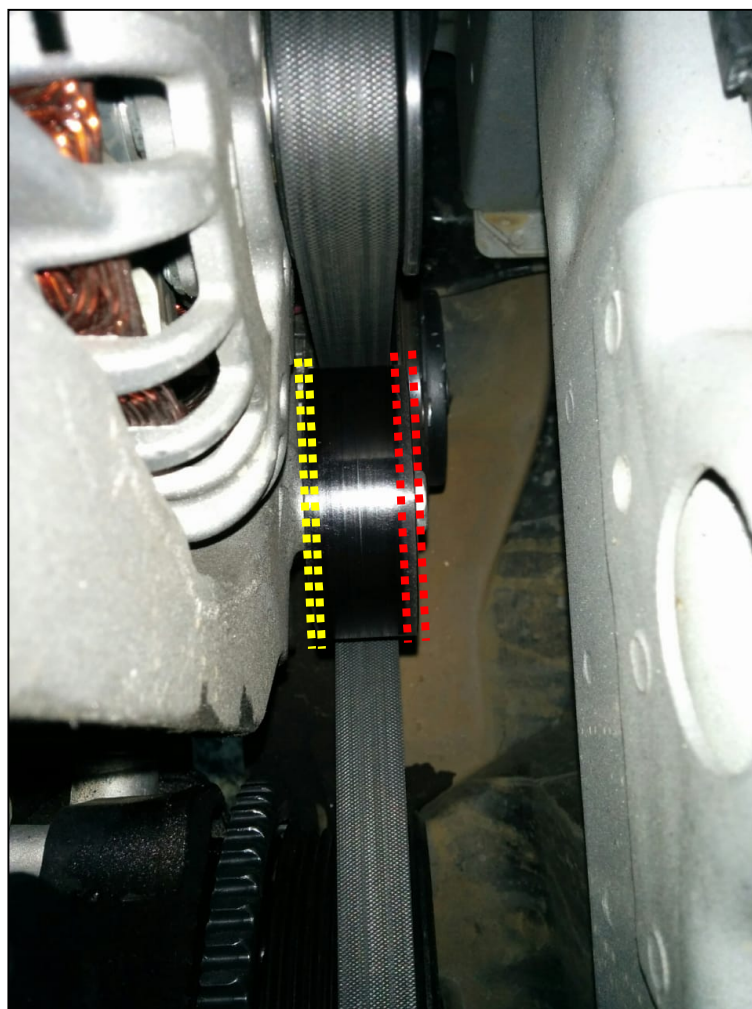

Comprovado o desalinhamento da correia e ruído, siga com os próximos passos:

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Correia de Acessórios - Ruído

- Um vídeo do motor funcionando com ruído mostrando a correia e a etiqueta de identificação do motor;




Efetue

- Desconecte a bateria do veículo;
- Remova a correia de acessórios;
- Solte o compressor do ar-condicionado e o alternador do suporte.



Inspeção

Se o suporte instalado possui a marca (pinta) conforme a foto abaixo.

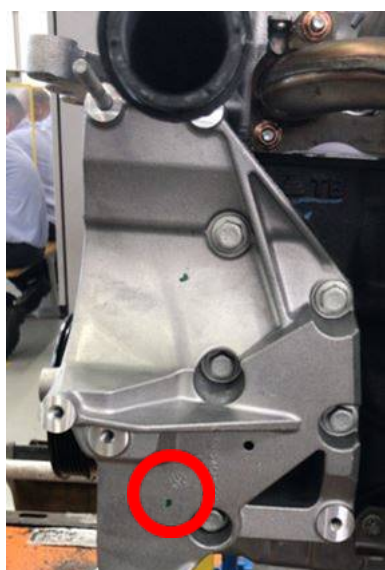

- Caso o suporte **NÃO TENHA A MARCA** (pinta) acima, substitua o suporte e efetue o procedimento de montagem do novo suporte de acordo com as etapas abaixo.
- Caso o suporte **TENHA A MARCA** (pinta) acima, tire uma foto do suporte, não substitua o suporte e efetue o procedimento de ajuste do suporte de acordo com as etapas abaixo.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Correia de Acessórios - Ruído

1. Posicione o novo suporte ou afrouxe os parafusos de fixação ao bloco do motor (caso o suporte tenha a pinta);
2. Posicione o suporte com uma das mãos no sentido da seta, segurando no ponto inferior;



Operações de Serviço


Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Correia de Acessórios - Ruído

3. Segurando o suporte na posição indicada pela seta, apertar os parafusos 1 e 2, abaixo:

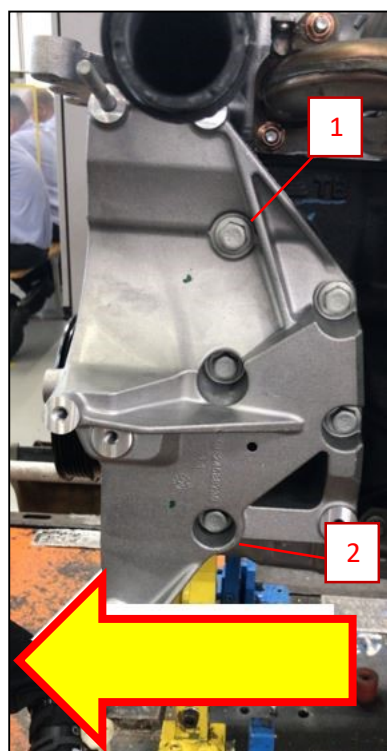

4. Aperte todos os parafusos com torque de 35 Nm;
5. Remonte o compressor do ar-condicionado e alternador de acordo com os IDs:
 - a. Compressor do ar-condicionado – ID: 2266210;
 - b. Alternador – ID: 4823151.
6. Instale a nova correia de acessórios;
7. Reconecte a bateria.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Correia de Acessórios - Ruído

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim deverão ser aplicadas nos veículos SPIN modelos 2022 a 2023 que apresentarem a reclamação de ruído do tipo chiado na correia de acessórios durante a fase de aquecimento do motor. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.



Importante

O VÍDEO DO MOTOR FUNCIONANDO COM O RUÍDO, E NO CASO DO SUPORTE COM PINTA, A FOTO TAMBÉM DEVE SER OBRIGATORIAMENTE INCLUSA NO CAMPO ANEXO NO SISTEMA GWM DE GARANTIA.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

VCC/DC/GL

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.