



AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição

IT-032G-22

04 de setembro de 2023

Atenção:	A GENERAL MOTORS está realizando esta Campanha de substituição do airbag do lado do motorista do veículo Camaro modelo 2013, conforme detalhado a seguir. A Campanha em questão, já devidamente comunicada às autoridades competentes, será veiculada na mídia a partir do dia 04 de setembro de 2023 com início de atendimento de imediato.
-----------------	--

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VINs	Modelo
		De	Até		
Chevrolet	Camaro	2013	2013	2G1F91EJXD9196265 2G1F91EJXD9199330 2G1F91EJ1D9199345	Substituição do airbag do lado do motorista.

VEÍCULOS ENVOLVIDOS

Confira **OBRIGATORIAMENTE**, o número do chassi do veículo a ser atendido, na tabela acima. Assim, **SOMENTE** os veículos contidos nesta lista, deverão seguir o procedimento de serviço deste Boletim.

Condição	Em caso de colisão, onde o airbag frontal do lado do motorista for acionado, o “insuflador” do airbag pode romper-se, fazendo com que fragmentos de metal passem pelo airbag e entrem no interior do veículo, o que pode resultar em ferimentos ou morte dos ocupantes do veículo.
Correção	Substituição do airbag do lado do motorista.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Lote	Nome da peça	PN antigo	PN novo
1	-----	Airbag do lado do motorista	-----	23.170.890

Nota: Não haverá distribuição automática das peças. Os pedidos devem ser feitos mediante agendamento do serviço.

***As peças devem ser solicitadas como conjunto livre de débito**

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Óculos e sapato de segurança;
- Ferramenta de diagnóstico MDI e computador;

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição

- Demais ferramentas conforme Manual de Reparações.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Código Global da Ação de Campo	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
9106939	N232413120	Substituição do airbag lado do motorista	0,3h	ZFAT	N/A

Nota: Para informações adicionais, veja a seção Procedimento de Garantia deste boletim.

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Leia atentamente o boletim antes de iniciar a execução do procedimento.



ALERTAS GERAIS

Ao transportar uma bolsa de airbag, certifique-se de que a abertura do airbag não esteja direcionada para você.

Nunca transporte o módulo de airbag pelos fios.

Nunca transporte a bolsa de airbag pelo conector na parte de baixo do módulo.

Certifique-se de que a bolsa do airbag esteja voltada para cima sempre que você colocar uma bolsa de airbag em qualquer superfície. Isto é necessário para assegurar espaço livre para expansão da bolsa em caso de deflagração acidental.

Nunca apoie o conjunto na coluna da direção no volante com a bolsa do airbag voltada para baixo e a coluna na vertical.

Este veículo está equipado com um Sistema Suplementar de Contenção Inflável (SIR). O não cumprimento do procedimento correto pode causar as seguintes condições:

- Deflagração do airbag;
- Lesão pessoal;
- Reparos desnecessários no sistema SIR.

Para evitar as condições acima, observe as seguintes diretrizes:

- Consulte as exibições de componentes SIR para determinar se você está realizando manutenção nos componentes SIR ou nas proximidades deles ou na fiação SIR;
- Se você estiver executando serviços nos componentes SIR ou nas proximidades ou na fiação SIR, desative o sistema SIR. Em caso de dúvidas, consulte o manual de reparações do sistema SIR;

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição

- Todo o trabalho deve ser realizado com o máximo cuidado e conforme descrito nas instruções do manual de reparações. Existe sempre perigo de lesão se o trabalho não for realizado da maneira descrita;
- A ignição deve estar sempre na posição LOCK ao substituir os componentes;
- Os airbags devem ser armazenados à temperatura ambiente. Não exponha as bolsas do airbag a temperaturas superiores a 65°C (149°F);
- Os airbags devem ser armazenados em uma área especial, longe das áreas de armazenamento de produtos petrolíferos ou outros materiais inflamáveis;
- As bolsas de airbags devem ser armazenadas com a parte traseira voltada para baixo para evitar ferimentos em caso de acionamento acidental;
- As bolsas de airbag e os pré-tensionadores de cinto devem ser armazenados e manuseados de forma adequada. Os pré-tensionadores de cinto e os airbags que estiverem danificados por queda devem ser substituídos. Os componentes descartados ou danificados não devem ser instalados;
- Não sujeite os componentes do airbag a eletricidade ou a campos elétricos fortes;
- Nunca coloque nada que possa atuar como projétil sobre ou na frente do componente do airbag. Lave os olhos imediatamente com água em caso de contato com os olhos com subprodutos de um airbag detonado.
- Descarte os componentes, caso sofram queda de uma altura igual ou superior a 91 cm (36 pol).

Importante:

Sempre que começar a remover (ou instalar) o conjunto do airbag, e periodicamente durante a realização do procedimento ou depois de se afastar, remova qualquer carga estática possível do seu corpo, tocando momentaneamente em um ponto de metal limpo (sem isolamento) no veículo (por exemplo, o batente da porta). Remova de você todos os dispositivos eletrônicos, incluindo telefones celulares antes de prosseguir

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.


AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição

Antes de iniciar a remoção do airbag do lado do motorista, consulte “*Precauções de Serviço do Sistema de Air bag (SIR)*”.

Desinstale

A bolsa de airbag do motorista seguindo o manual de reparações: 2013 Chevrolet Camaro | Camaro VIN F Manual de manutenção 3106 | Proteção e segurança | Sistema inflável complementar de segurança airbag | Instruções de reparo | ID do documento: 2668846 | Substituição do airbag do volante da direção.

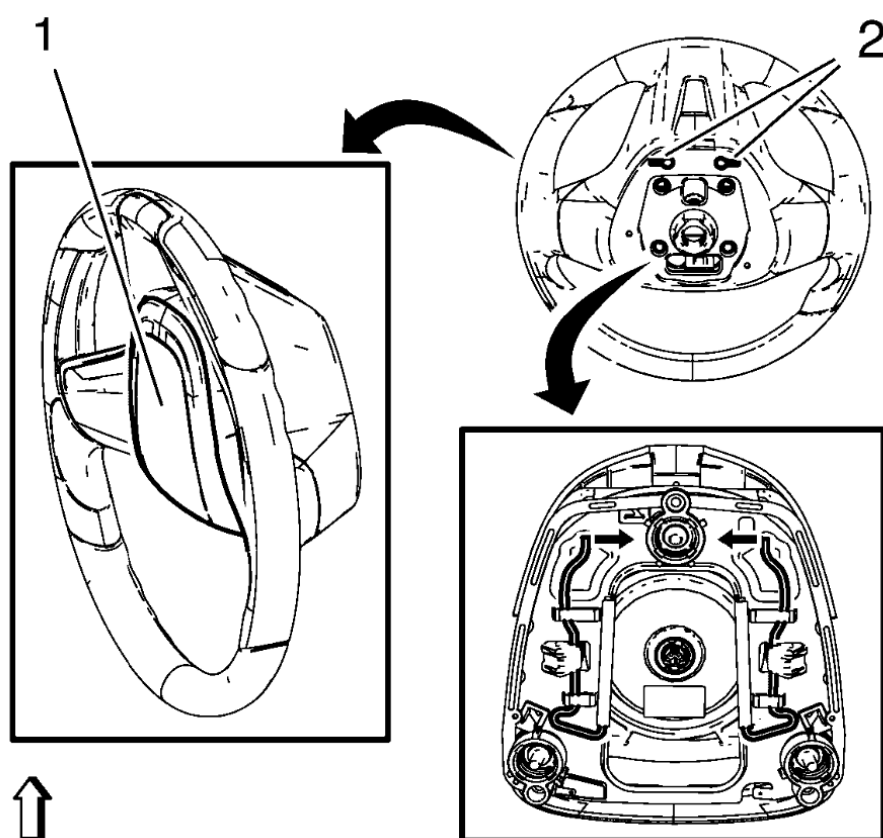

Importante

Tome cuidado para não danificar o airbag do lado do motorista e o chicote da unidade de contato, quando deslocar o airbag para fora do volante.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição



Importante

- Ao armazenar a unidade do airbag, utilize um local protegido e posicione o lado da abertura do airbag voltado para cima.
- Ao remover o airbag do lado do motorista, identifique o número de série da peça antiga e anote na O.S. da seguinte maneira: Exemplo - **“Peça antiga: N213346089000213”**.



Da mesma forma, antes de instalar o novo airbag do lado do motorista, anote o número de série da peça nova na O.S. da seguinte maneira: Exemplo - **“Peça nova: N213346089000213”**.



- Os números de série (da peça antiga e da peça nova) deverão ser anotados cuidadosamente, pois serão inseridos no sistema GWM conforme detalhado no PROCEDIMENTO DE GARANTIA.
- Não descarte a embalagem da peça nova, pois a mesma embalagem deverá ser utilizada para retorno da peça substituída ao CPG. Seguir rigorosamente a folha de instruções contida dentro da embalagem.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e/ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.


AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição



Instale

A nova bolsa de airbag do motorista seguindo o manual de reparações: 2013 Chevrolet Camaro | Camaro VIN F Manual de manutenção 3106 | Proteção e segurança | Sistema inflável complementar de segurança airbag | Instruções de reparo | ID do documento: 2668846 | Substituição do airbag do volante da direção.

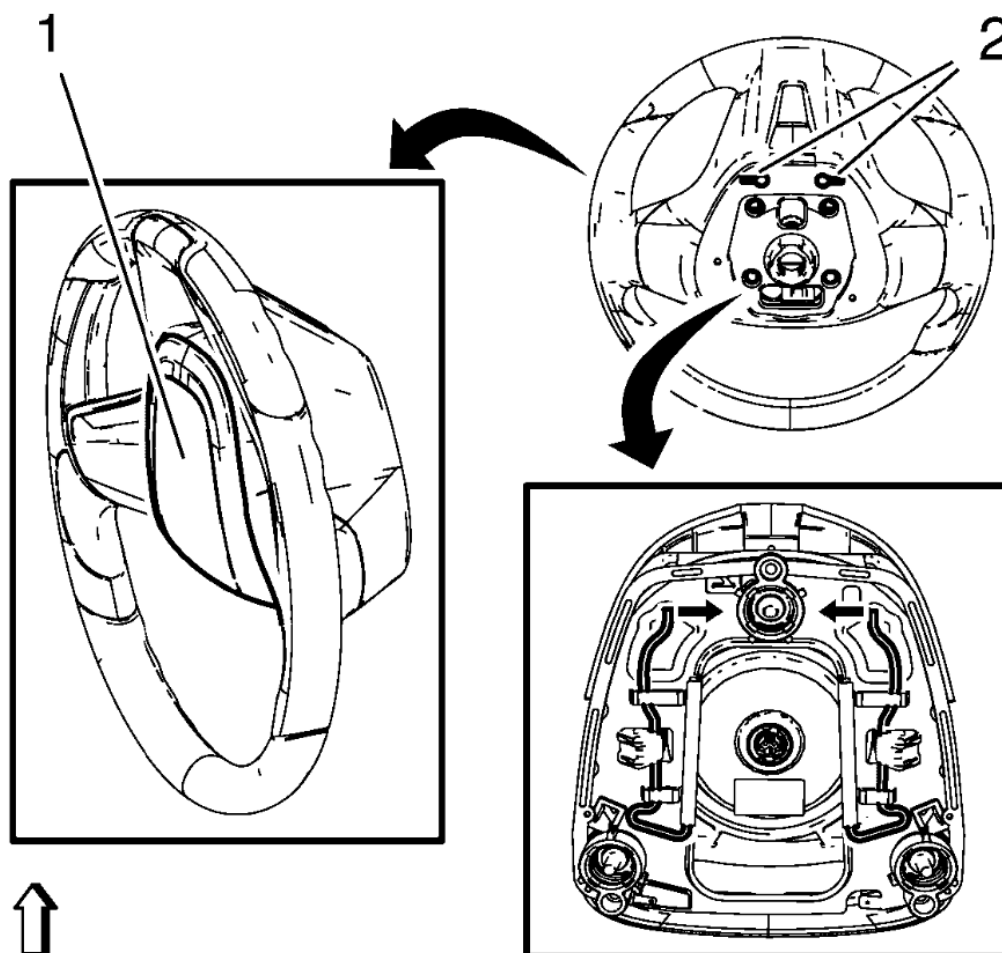

Advertência:

Após a instalação do airbag na direção, puxe ligeiramente o airbag para fora. Caso não haja jogo no airbag, então o mesmo está instalado corretamente. Poderão ocorrer ferimentos caso o airbag não esteja totalmente encaixado.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição



Importante

As peças substituídas em função desse boletim devem **OBRIGATORIAMENTE** ser devolvidas para o Centro de Peças em Garantia.

RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS E / OU OFICINAS AUTORIZADAS

O agendamento e atendimento do serviço poderão ser feitos de imediato.

Para veículos no estoque de usados da Concessionária, **EFETUAR OBRIGATORIAMENTE O PROCEDIMENTO DESTE BOLETIM EM TODAS AS UNIDADES, COM NUMERAÇÃO DE CHASSI DENTRE AQUELAS ESPECIFICADAS NA LISTA NA TABELA DA PÁGINA INICIAL, ANTES DA ENTREGA DO VEÍCULO AO PROPRIETÁRIO.**

Para veículos vendidos em posse dos Clientes, efetuar **obrigatoriamente** o procedimento deste Boletim em todas as unidades levadas à sua Oficina, **com numeração de chassi dentre aquelas especificadas na lista da tabela da página inicial**, independente da quilometragem do veículo, da Concessionária vendedora, do Proprietário, ou ainda, do fato de o condutor apresentar ou não a carta-chamada.

Processamento imediato da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia, a partir da data indicada no Procedimento de Garantia.

IMPORTANTE: Posteriormente à realização do procedimento deste Boletim, **ENTREGAR OBRIGATORIAMENTE AO CLIENTE UMA VIA IMPRESSA DA RESPECTIVA ORDEM DE SERVIÇO**. Em seguida, a Concessionária ou Oficina Autorizada deverá inserir uma cópia digitalizada da Ordem de Serviço assinada pelo cliente no GWM.

CHAMADA AOS PROPRIETÁRIOS

Os Proprietários serão comunicados do presente recall por carta emitida pelo DENATRAN além de toda comunicação efetuada pela mídia.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim deverão ser aplicadas no veículo CAMARO modelo 2013 conforme lista na tabela da página inicial. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato.

O número de série do airbag removido deverá ser inserido no campo "Número Série" logo à frente do campo Informações adicionais da Mão-de-Obra (campo indicado com o número 1) e o número de série do novo airbag deve ser inserido no campo "No de série" da peça de substituição (campo indicado com o número 2).

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



AÇÃO DE CAMPO – SEGURANÇA

ASSUNTO: Airbag do Lado do Motorista – Substituição

Complementos da Mão-de-Obra [\[Topo\]](#)

Código de Mão-de-Obra 9104171 - ---

Informações adicionais da Mão-de-Obra

Número Série: **1** Peça removida

Tempo Base:

Tempo de Set Up: Tempo Adicional: Tempo de Preparo de Tinta:

Tempo de Administração: Tempo de Diagnóstico:

Outro Código de Mão-de-Obra Outras Horas

Peças [\[Topo\]](#) **2** Peça instalada

Linha N°	Peça Causadora	Qtde	N° da Peça	Preço Base	Trade	Peça não-GM	N° de Série
1	☐				☐	☐	+

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

A peça 23.170.890 envolvida nesta ação de campo é distribuída exclusivamente como conjunto sem débito. Os procedimentos de cobrança deverão ser observados:

- Informar o número do SD no campo “Referência”, no cabeçalho da transação; não é necessário incluir o número da NF;
- Deverá seguir a BIG 004B-22 para o processamento da transação como um item SD.

Todas as peças substituídas deverão ser obrigatoriamente retornadas à Garantia.

IMPORTANTE

O prazo máximo para apresentação de uma Ordem de Serviço através de Transação de Garantia pelo Sistema são de 30 (trinta) dias a contar da data de conclusão do reparo, conforme Manual de Normas e Procedimentos de Garantia – item 14.4.

N23-241312		
Versão	Descrição	Data de Publicação
1	-	04/09/2023

FIM

LM/RS/FE/PL/MM/LN

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.