



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

IT-038-23

06 de Agosto de 2023

Dando continuidade ao Programa DICAS DE SERVIÇO, segue anexo o pacote de Dicas de Serviço do mês de **Agosto**.

Conforme mencionado anteriormente, o objetivo deste programa é orientar, informar rapidamente toda a rede de Chevrolet sobre os assuntos mais frequentes.

Enfatizamos que algumas informações contidas neste pacote se referem as correções interinas que posteriormente poderão ser validadas, modificadas ou complementadas através de Boletim de Informação Técnica.

Este boletim compila e agrupa todas as Dicas semanais de **Agosto** enviadas anteriormente.

Este boletim é apenas informativo.

RS / MAM / LM / MA / MM / VCC

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO				
Todos com OnStar (IRT)	Módulo OnStar (IRT) – Procedimento de substituição				
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO					
Apenas informativo					
ORIENTAÇÃO PARA A REDE					
Reiteramos que todo módulo OnStar (IRT) é associado ao chassi do veículo. Dessa forma, na eventual necessidade de substituição do módulo OnStar (IRT), deve ter OBRIGATORIAMENTE o acompanhamento do atendimento técnico Onstar pelo telefone 0800 741 3000 ou e-mail prediagnostico.onstar@irtbr.com . A substituição do módulo sem acompanhamento do atendimento técnico OnStar (IRT) acarretará na INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO para o cliente. Segue abaixo tabela com os veículos equipados com o Onstar IRT:					
Veículo	Ano/Modelo		Motorização	Tecnologia Onstar	Fornecedor
	De	Para			
Cobalt	16	16	Todos (all)	P7 (2G)	Road Track (IRT)
Cruze	16	16			
Cobalt	17	18	Todos	P8 (2G)	Road Track (IRT)
Spin	17	18			
Onix	17	18	Todos	P8 (2G)	Road Track (IRT)
Prisma	17	18			
Cruze Gen II	17	18	Todos	P8 (2G)	Road Track (IRT)
Tracker	17	19			
S10 & Trailblazer	17	19	Todos	P8 (2G)	Road Track (IRT)
Equinox	17	21			
Cobalt	19	19	Todos	PNG (3G)	Road Track (IRT)
Spin	19	24			
Onix	19	19			
Prisma	19	19			
Cruze Gen II	19	19			
Tracker	20	20			
S10 & Trailblazer	20	20			
IMPORTANTE: não recomendamos a substituição de módulo entre veículos, devido o módulo estar associado a um chassi. Este procedimento pode igualmente gerar INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO OnStar para o cliente.					

Operações de Serviço

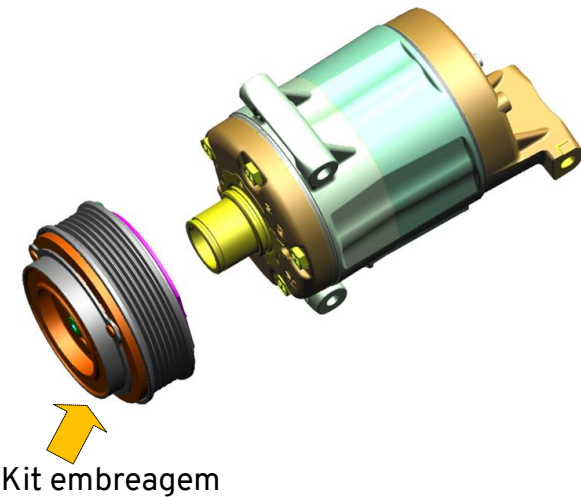
Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO	CHASSIS
Trailblazer	Kit embreagem (compressor A/C) – Disponibilidade	
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO		
Disponibilidade de kit individual de embreagem do ar-condicionado.		
ORIENTAÇÃO PARA A REDE		
Reiteramos a disponibilidade do Kit de embreagem do compressor do ar condicionado (A/C) para substituição caso seja identificada alguma anormalidade nesse componente. Não há necessidade de substituição do compressor A/C completo para estes casos, bastando apenas substituir o kit de embreagem de forma individual. Verifique o catálogo eletrônico de peças para identificar o correto número de peça (PN) para aplicação nos respectivos veículos/ano modelos informados. Em caso de dúvidas no diagnóstico consulte sempre a IT-031-23- Sistemas de ar-condicionado - Auxílio no Diagnóstico, esse documento possui uma seção dedicada ao teste da embreagem.		
		

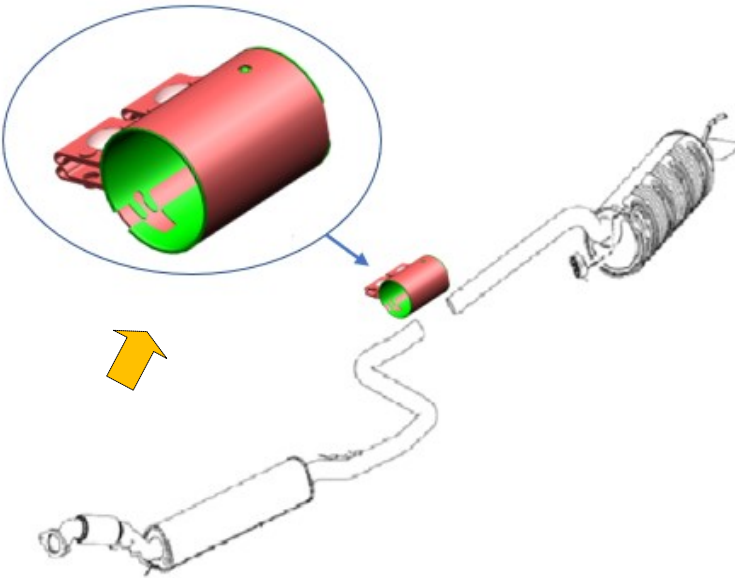
Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO	CHASSIS
Montana 2023/2024	Abraçadeira do escapamento – Disponibilidade	
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO		
Apenas informativo.		
ORIENTAÇÃO PARA A REDE		
Em caso de substituição do silencioso fornecido parcialmente, é necessário solicitar também a abraçadeira de união do escapamento. O item deve ser adquirido separadamente pelo PN 13.278.369 Para realizar o procedimento adequado consulte sempre manual de reparações ID do documento: 6163435		
		

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO	MOTOR
S10 / Trailblazer – 2022 / 2023 / 2024	Filtro de Partículas Diesel (DPF) – Informações	
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO		
Interrupção do processo de regeneração do filtro de partículas.		
ORIENTAÇÃO PARA A REDE		
Recebemos em nosso Centro de Peças em Garantia - (CPG) filtro de partículas Diesel (DPF) substituídos em garantia, onde após análise, não foi identificado falha de produto. As peças apresentam um filtro completamente entupido devido ao interrompimento das atividades das regenerações. Reforçamos que as recomendações constantes no manual do proprietário na página 195 para o ano modelo 2022, página 187 para o ano modelo 2023 e página 174 para o ano modelo 2024, devem ser OBRIGATORIAMENTE seguidas. O sistema de filtro de partículas Diesel (DPF) coleta as partículas dos gases de escapamento para minimizar a descarga de fuligem para a atmosfera. Para evitar o entupimento do filtro as partículas de fuligem são queimadas a intervalos regulares por meio de um processo de autolimpeza denominado regeneração. Caso o processo de regeneração seja interrompido por várias vezes seguidas, por exemplo desligando o veículo, o sistema de injeção advertirá sobre sua necessidade através de uma mensagem no painel de instrumentos com o seguinte texto: “Limpando o filtro do escape continue dirigindo”. Caso a regeneração continue sendo interrompida a mensagem mudará para: “Limpando o filtro do escape Você deve continuar dirigindo”. Se a regeneração continuar sendo interrompida a luz indicadora de funcionamento incorreto acenderá e será exibida a mensagem de Potência do Motor reduzida com os códigos de falhas (DTCs) P2463 e P24A4 gravados no módulo de controle do motor (ECM). Para mais informações consulte o manual do proprietário na página 195 para ano modelo 2022, página 187 para o ano modelo 2023 e página 174 para o ano modelo 2024.		

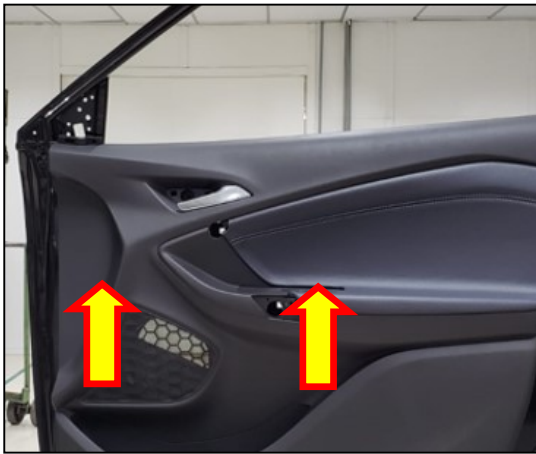
Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO CARROCERIA
Onix / Onix Plus / Tracker / Montana – 2020 / 2024	Painel de Porta – Remoção
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO	
Apenas informativo.	
ORIENTAÇÃO PARA A REDE	
Temos recebido algumas peças no Centro de Peças em Garantia com a reclamação de painel deformado na parte superior, conforme exemplo da Fig 01. Esse tipo de dano ocorre caso seja realizada a remoção do painel de porta de forma incorreta. Portanto, recomendamos que, na necessidade de remoção da peça, seja removido da forma correta conforme detalhado abaixo: - Solte os 4 parafusos do painel de porta; - Destrave os 8 pinheirinhos (clipes) puxando pelo porta mapas (região inferior do painel); - Após destravar todos os pinheirinhos, segurar o painel pela parte inferior e empurrar para cima na posição vertical, conforme indicado na Fig. 02. <u>Nunca faça movimentos de alavanca</u> (evitando abrir o painel na parte inferior e deixando fechado na superior, pois isso irá danificar o painel).	
 	
Fig. 01 - Painel de porta deformado por remoção incorreta Fig. 02 – Remover o painel no sentido vertical e sem incliná-lo	

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO CARROCERIA
Montana - 2023	Capota Marítima – Destravamento
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO	
Apenas informativo.	
ORIENTAÇÃO PARA A REDE	
Para executar a abertura sem esforço excessivo e que garanta a vida útil dos componentes da capota marítima da Nova Montana, certifique-se de destravar a travessa (1) respeitando a região do “convite” (2) em ambos os lados, para as canaletas laterais respeitar a direção de destravamento para facilitar a abertura da capota (3), conforme fotos abaixo.	
	

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos (“FAÇA VOCÊ MESMO”) e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO
Onix/Onix Plus/Tracker – 2022 / 2023 Montana – 2023	Painel de Instrumentos - Mensagem "Realizar Manutenção no Sistema de Carregamento da Bateria"
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO	
Atualização de Calibração.	
ORIENTAÇÃO PARA A REDE	
Para veículos modelos Onix, Onix Plus, Tracker e Montana que apresentarem a mensagem no painel de instrumentos "Realizar Manutenção no Sistema de Carregamento da Bateria", certificar que o veículo está com a calibração do módulo de controle de carroceria (BCM) no último nível de atualização disponível. Em caso de dúvidas no diagnóstico consulte o Centro de Atendimento Técnico -CAT.	
	

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO	GERAL
Onix / Tracker / Montana / Spin - 2023 / 2024	Códigos de Mãos de Obra Bloqueados – Informações	
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO		
Apenas informativo.		
ORIENTAÇÃO PARA A REDE		
Os códigos de mãos de obra listados abaixo estão bloqueados. ANTES DE EFETUAR QUALQUER SERVIÇO NO VEÍCULO entre em contato enviando um e-mail para o (eng.servico@gm.com) informando os dados completos do veículo, fotos e telefone para contato. Após o envio dessas informações iremos retornar com orientações sobre como proceder. 4063390 - Substituição da tampa dianteira inferior da correia de regulagem; 4064710 - Substituição do vedador de óleo dianteiro do eixo-comando Importante: No campo assunto escrever obrigatoriamente o código de mão de obra bloqueado e o VIN do veículo.		

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO



ASSUNTO: Dicas de Serviço – Mês de Agosto / 2023

VEÍCULO	ASSUNTO	GERAL
Todos	Processo de Locação de Veículo Reserva – Erros de Preenchimento	
PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO		
Erros de preenchimento na solicitação de locação de veículos reservas.		
ORIENTAÇÃO PARA A REDE		
Preencher a Pré Aprovação de Reparo (PAR) no sistema global de garantia (GWM) com o código de mão de obra específico (0602228) e enviar como anexo obrigatoriamente a ORDEM DE SERVIÇO COMPLETAMENTE PREENCHIDA . Dessa forma, ao enviar uma solicitação de locação de veículo reserva atente-se ao completo preenchimento das informações necessárias/mandatórias. Essa medida visa manter o processo ágil e evita atraso nas liberações dos veículos emergenciais devido aos retrabalhos necessários para correções das informações mandatórias.		

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2023

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.