



Maîtriser la Sécurité Sanitaire : Le Protocole de Contrôle des Températures.

Allier l'exigence artisanale à la précision du suivi numérique.



Le Quotidien : Suivi Continu

Distinction claire entre le suivi
ambient automatisé et les prises
de température à cœur manuelles.

La précision de
l'outil numérique
repose sur votre
rigueur
physique.



Le Trimestriel : Entretien & Vérification

Garantir l'exactitude absolue de
notre écosystème numérique via
l'étalonnage physique des outils.

L'écosystème de mesure : Automatisation globale, précision locale.

Température de Zone (Ambiante)



Fréquence : 24h/24 et 7j/7

Méthode : Relevé Automatique

Action : Aucune saisie manuelle. Historique disponible directement dans l'application.

Température à Cœur




Fréquence : À chaque contrôle de produit

Méthode : Saisie Manuelle

Action : Insertion précise au centre du produit.
Nettoyage strict après usage.

La technique de mesure à cœur : Rechercher la température réelle.

Conforme

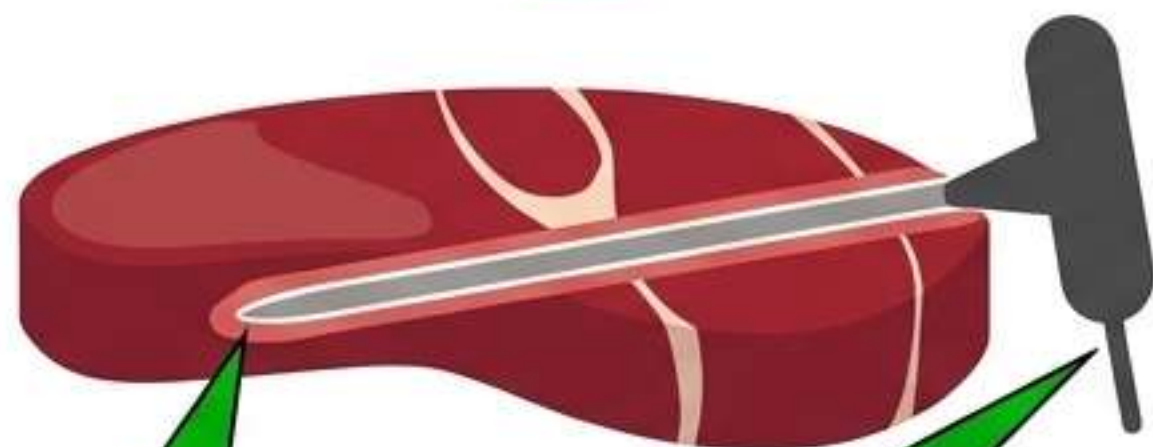

Insérer au centre

Attendre la stabilisation
avant de saisir

Non Conforme




Ne jamais toucher : L'os, la
graisse, l'emballage, ou la
surface externe.

**Désinfection Obligatoire : Nettoyez et désinfectez la sonde après
CHAQUE utilisation pour éviter la contamination croisée.**

Votre tableau de bord : Une surveillance autonome en temps réel.

Statut Instantané : Vérifiez d'un coup d'œil la conformité des enceintes.

Aucune Saisie Requise : Les sondes enregistrent la température et l'humidité en continu.

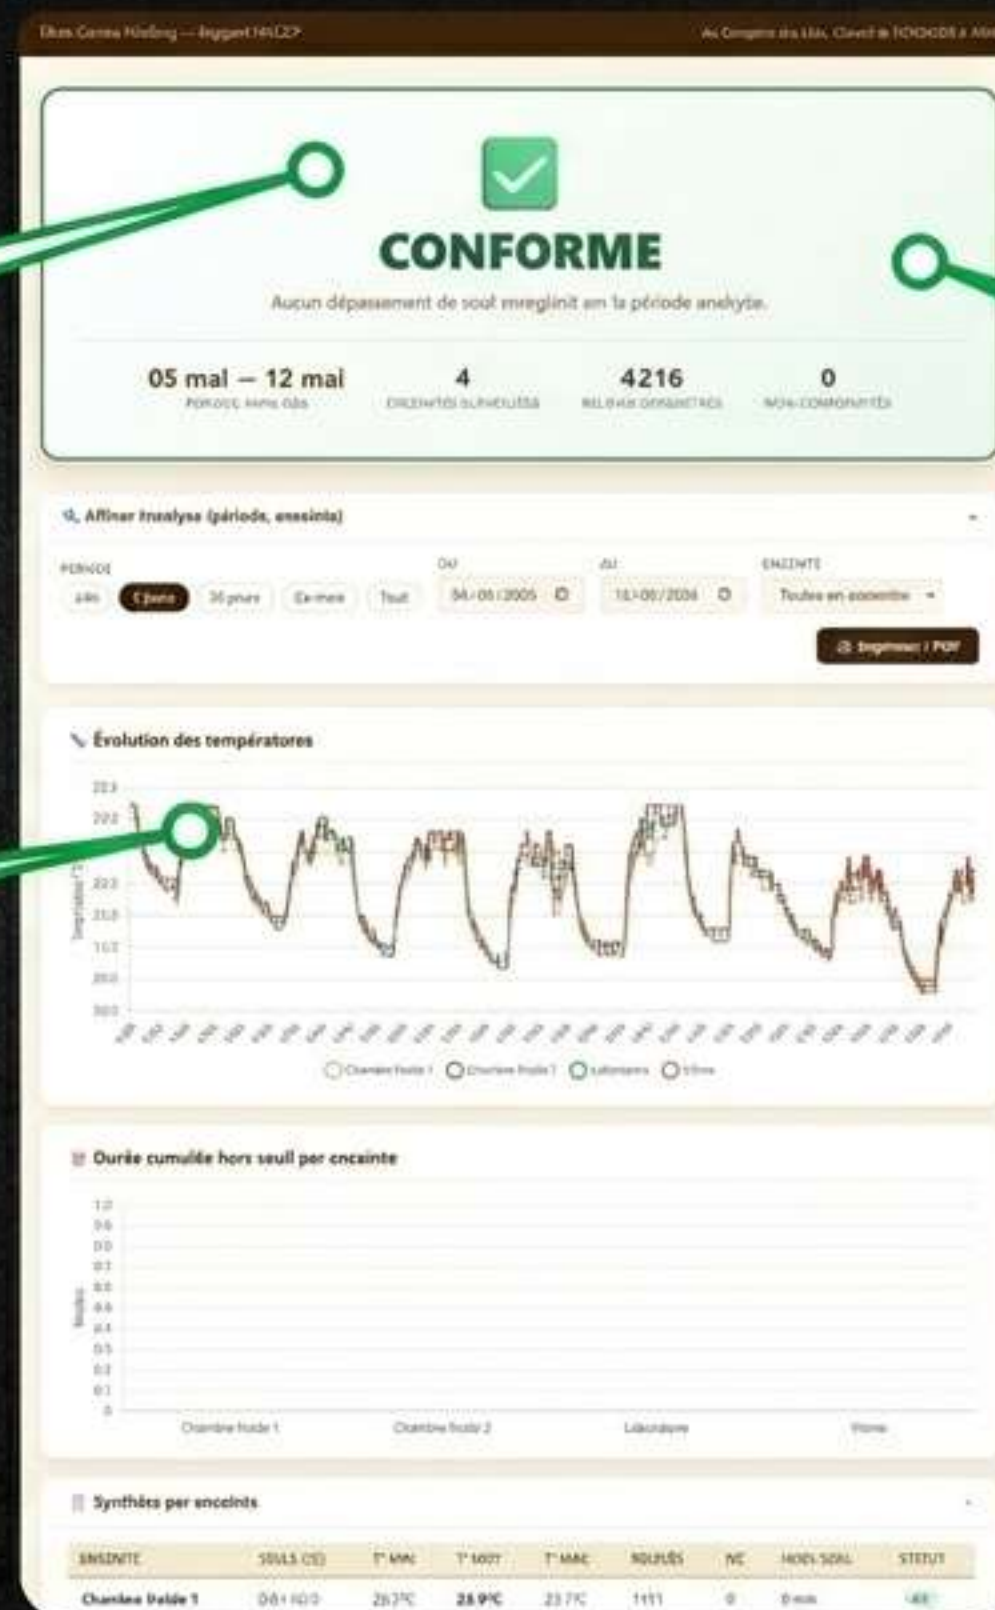

Rapports Interactifs : Consultez l'historique détaillé et les alertes sur la période de votre choix.



Le Contrôle Trimestriel : Garantir la Vérité de l'Écosystème.

Les 7 Points Qualité de l'Étalonnage et la Vérification des Sondes

La Méthode de l'Eau Glacée : Étalonnage Physique.

1. Préparation



Glace partiellement fondue. Assez d'eau pour plonger la sonde.

2. Immersion



Immerger la zone de captage (> 50% de la sonde). Ne pas toucher les parois.

3. Stabilisation



Attendre au moins 2 minutes.

4. Calibration



Ajuster manuellement à 0°C (si le modèle le permet).

La Règle d'Or de la Conformité.

$0^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$

La lecture est
dans l'intervalle. →

Enregistrer

La lecture est
hors intervalle. →

**Remplacer
Immédiatement**

Dans tous les cas : Nettoyez la sonde et rangez-la après l'étalonnage.

Étape 1 : Enregistrer le Thermomètre de Référence.

 **Nouvel enregistrement**

Date *

12/05/2026



Opérateur *

test

Thermomètre de référence *

104-IR — 45532434-004

Température mesurée (°C) *

0.2



Résultat

☒ Conforme — 0.2°C dans [-0,5 ; +0,5]

Action corrective *

☒ Conforme

 Calibrage

 Remplacé

1

Identifiant du Thermomètre
(ex: 104-IR-45532434-004).

2

Saisissez la température exacte
relevée dans l'eau glacée.

3

L'application valide
automatiquement si l'écart est
conforme ([-0,5 ; +0,5]).

4

Indiquez l'action (Conforme,
Calibrage, ou Remplacé) et
enregistrez.

Étape 2 : Vérification des Sondes Connectées.

Placez votre thermomètre de référence validé dans chaque chambre froide.
Attendez la stabilisation.

Chambre froide 1		Chambre froide 2	
SONDE ZIGBEE	THERMO DE RÉFÉRENCE *	SONDE ZIGBEE	THERMO DE RÉFÉRENCE *
1.7 °C	1,8	1.9 °C	1,9
✅ Conforme — écart : +0.1°C dans [-0,5 ; +0,5]		✅ Conforme — écart : +0.0°C dans [-0,5 ; +0,5]	

Laboratoire		Vitrine	
SONDE ZIGBEE	THERMO DE RÉFÉRENCE *	SONDE ZIGBEE	THERMO DE RÉFÉRENCE *
7.0 °C	7,1	1.2 °C	1,3
✅ Conforme — écart : +0.1°C dans [-0,5 ; +0,5]		✅ Conforme — écart : +0.1°C dans [-0,5 ; +0,5]	

Enregistrer les comparaisons ✓

1

Valeur relevée automatiquement par le système.

2

Valeur saisie manuellement depuis votre thermomètre.

3

Comparaison instantanée : L'écart maximal toléré est de $\pm 0,5$ °C. En cas de non-conformité, alerter un responsable pour remplacement.

Le Cycle de la Conformité HACCP.



Une technologie invisible, sécurisée par votre expertise.

