RESUMEN EJECUTIVO


las dos auditorias (03B.5 geometrica + 03B.5B climatica) re-ejecutadas integramente sobre v003

GEOMETRIA (03B.5)	v002	v003	CLIMA (03B.5B)	v002	v003
Incidencias ROJAS	36	0	Sombra critica (ambito)	45.3 %	48.0 %
Incidencias AMARILLAS	22	26	Sombra EXCLUSIVA	40.0 %	42.5 %
Incidencias VERDES	15	19	MRT media E2 16h	53.7 C	52.9 C
Itinerarios APTOS	2 de 6	6 de 6	UTCI media E2 16h	37.3 C	37.1 C
Cinta: acceso accesible	NO (0 medios)	3 ascensores	m2 con UTCI >= 40 C (E2)	4460	4170
Escaleras: contrahuella	0.385 m (91%)	0.171 m (35 CH)	Refugio efectivo	4010 m2 (36.4%)	4318 m2 (39.1%)
Cinta: radio minimo	2.29 m	4.84 m	Poblacion beneficiada	47.4 %	50.5 %
Cinta: barandilla	solo pasamanos	3 niveles	CINTA: sombra	21 %	30 %
Boca Cercanias: invasores	5 en banda	0 fisicos	CINTA: MRT	57.7 C	54.2 C
Colisiones no intencionadas	120	25	CINTA: UTCI	38.2 C	37.4 C
Mantenimiento sin acceso	56 de 133	1 de 160	Hotspots (uds / m2)	24 / 4884	23 / 4629
Carlos III	ausente	presente (G2+ pdte. verif. municipal)	Invierno: perdida solar	48.2 %	50.1 %

VEREDICTO GEOMETRICO: 0 incidencias rojas tras 9 iteraciones REGENERAR->REAUDITAR. VEREDICTO CLIMATICO: mejora en todos los frentes salvo invierno (-1.9 pts, precio de 27 discos nuevos, acotado por la

QUE CAMBIO Y DONDE

planta v003: cada cambio es una REGLA del generador, no un parche puntual

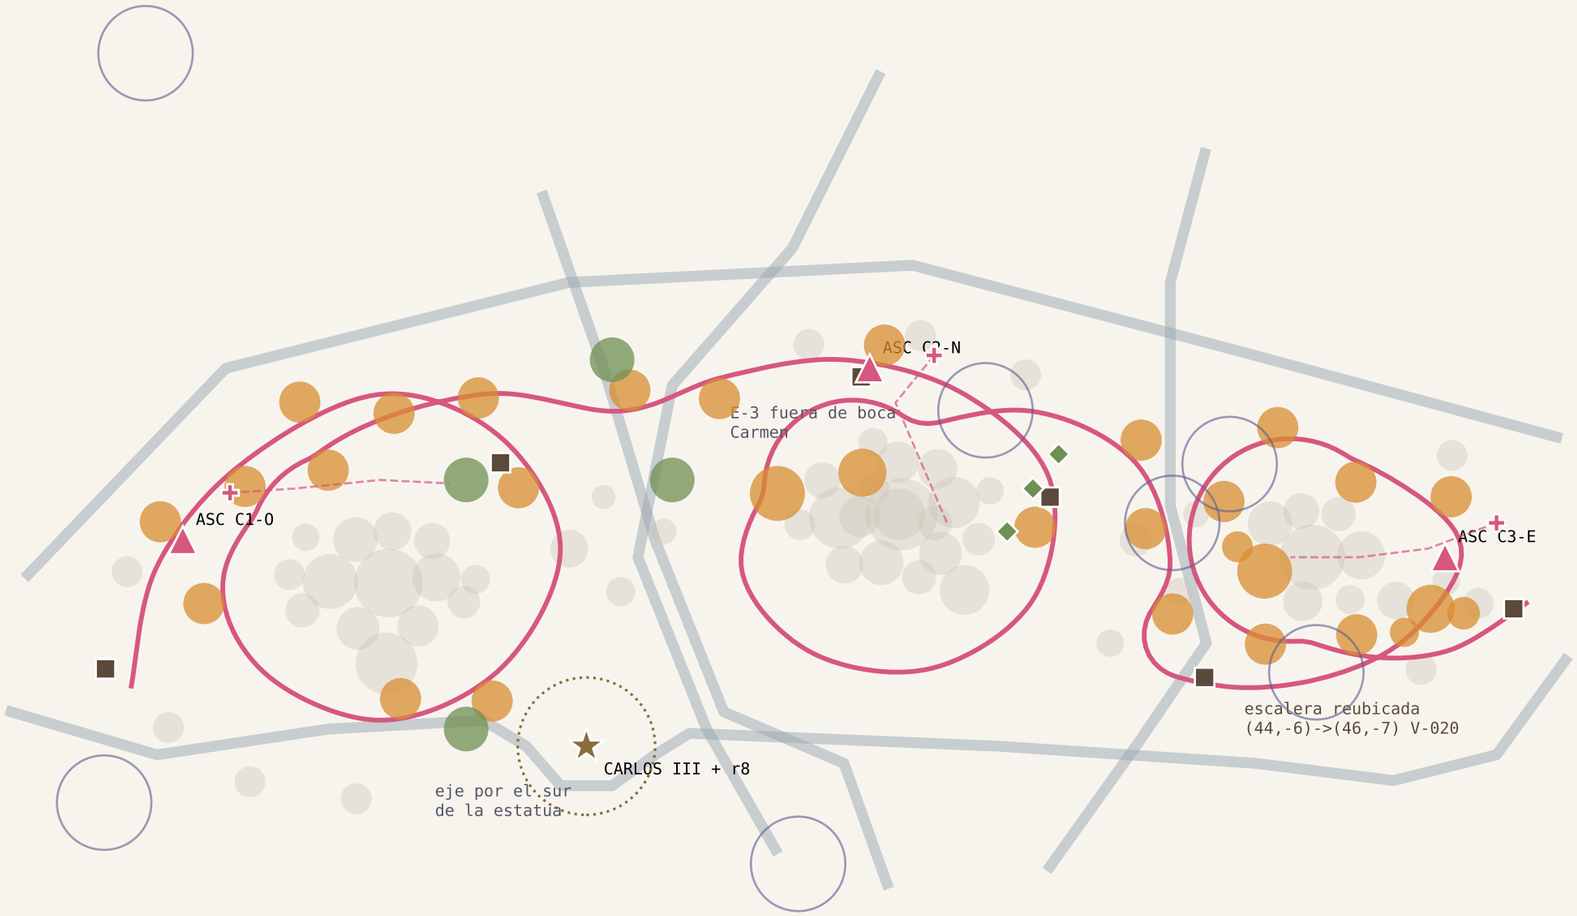

leyenda

— rosa: cinta v003 (r>=4.7, tangente a balsas)

o naranja: sombra-CINTA +8.30 (23 nuevos + 7 recotados)

o verde: discos sombra-CORREDOR +5.0 (4 nuevos)

cuadrado: 6 escaleras reales 35CH

triangulo: 3 ascensores-capsula

estrella: Carlos III + resp. r8

rombo: viveros re-implantados (istmo)

P: registros tecnicos + recirculacion --

circulo azul: bandas de boca 5.5 (PROVISIONAL)

otras reglas sin dibujo:

· puertas en trenes (retirada de capsulas)

· poda min 2.55 en copas A

· respaldos en 50% de bancos

· canaleta enrasada en cruces (V-019)

· bancos cortados en cubas y tuberias

· gotas a 3.05 m · pates desde 2.2 m

· plataformas de deposito + puerta D-C1-1

· NEB fuera de bocas y de ejes

· colgantes +15% (fuera del canto)

· 8 nebulizadores de barandilla

· conos visuales + 2 ventanas de invierno

POR QUE · QUE MEJORO · QUE EMPEORO · QUE QUEDA ABIERTO

POR QUE (causas raiz CR-1..CR-9)

CR-1 no habia chequeo cruzado entre familias
   -> conflict_guard en posicion FINAL (44 ajustes)

CR-2 toda barrera lineal necesita puertas
   -> trenes: retirada de capsulas (posiciones intactas)
   -> jardineras: 10 puertas anti-trampa

CR-3 la cinta se dibujo sin proyecto de acceso
   -> escaleras reales + ascensores + barandilla
   -> radio >=4.7 (laplaciano selectivo, no Chaikin)

CR-4 near_corr excluia el frescor de los corredores
   -> derogacion aerea: sombra SOBRE el movimiento

CR-5 HEIGHT_SYSTEM describia un ideal, no lo construido
   -> HEIGHT_SYSTEM_v2: manda la geometria aprobada

CR-6 mantenimiento: protocolo antes que mudanza
   -> MAINTENANCE_PROTOCOL + piezas tecnicas

CR-7 metro: banda 5.5 PROVISIONAL, bocas libres
   -> guard para toda familia con base <+2.50

CR-8 sombra vs visuales vs invierno sin arbitro
   -> conos intencionados + 2 ventanas de invierno

CR-9 deudas menores con nombre propio
   -> canaleta, respaldos, Carlos III (DEC-0006)

QUE MEJORO

· 36 rojas -> 0 (todas las familias de causa)
· 6/6 itinerarios APTOS; cinta accesible (3 asc.)
· Cercanias: de 5 invasores a boca limpia
· mantenimiento: de 56/133 sin acceso a 1/160
  (el 1: DISC-23 canopy, holgura 2.06 — YELLOW)
· colisiones reales: resueltas o intencionadas doc.
· sombra critica +2.7 pts; exclusiva +2.5 pts
· MRT cinta -3.5 K; UTCI cinta -0.8 K (CL-004)
· refugio efectivo +308 m2; beneficiada +3.1 pts
· UTCI>=40: -290 m2 en E2; hotspot mayor -171 m2
· coolspot istmo (viveros) 460 -> 968 m2


QUE EMPEORO

· invierno: perdida 48.2 -> 50.1 % (+1.9 pts):
  27 discos nuevos; acotado por las 2 ventanas
· agua: 1722 -> 2034 L/h (+18%): 8 neb de cinta;
  compensado con recirculacion por cluster
· vis reloj 38.6 -> 34.9 % global: se acepta;
  la red de 9 conos intencionados esta protegida

QUE QUEDA ABIERTO (documentado, no oculto)

· 10 huecos 0.5 interiores a parterres (textura)
· 26 amarillas (menores o preexistentes)
· drenaje del tablero: documentado, no modelado
· banda de metro sigue PROVISIONAL (plano oficial)
· estatua: precision pendiente de plano municipal
· CL-006 autonomia de agua: ahora con recirculacion,
  dimensionado fino en proyecto tecnico

CLIMA v002 vs v003 — condicion de diseno E2 (tarde calurosa, 16:00)

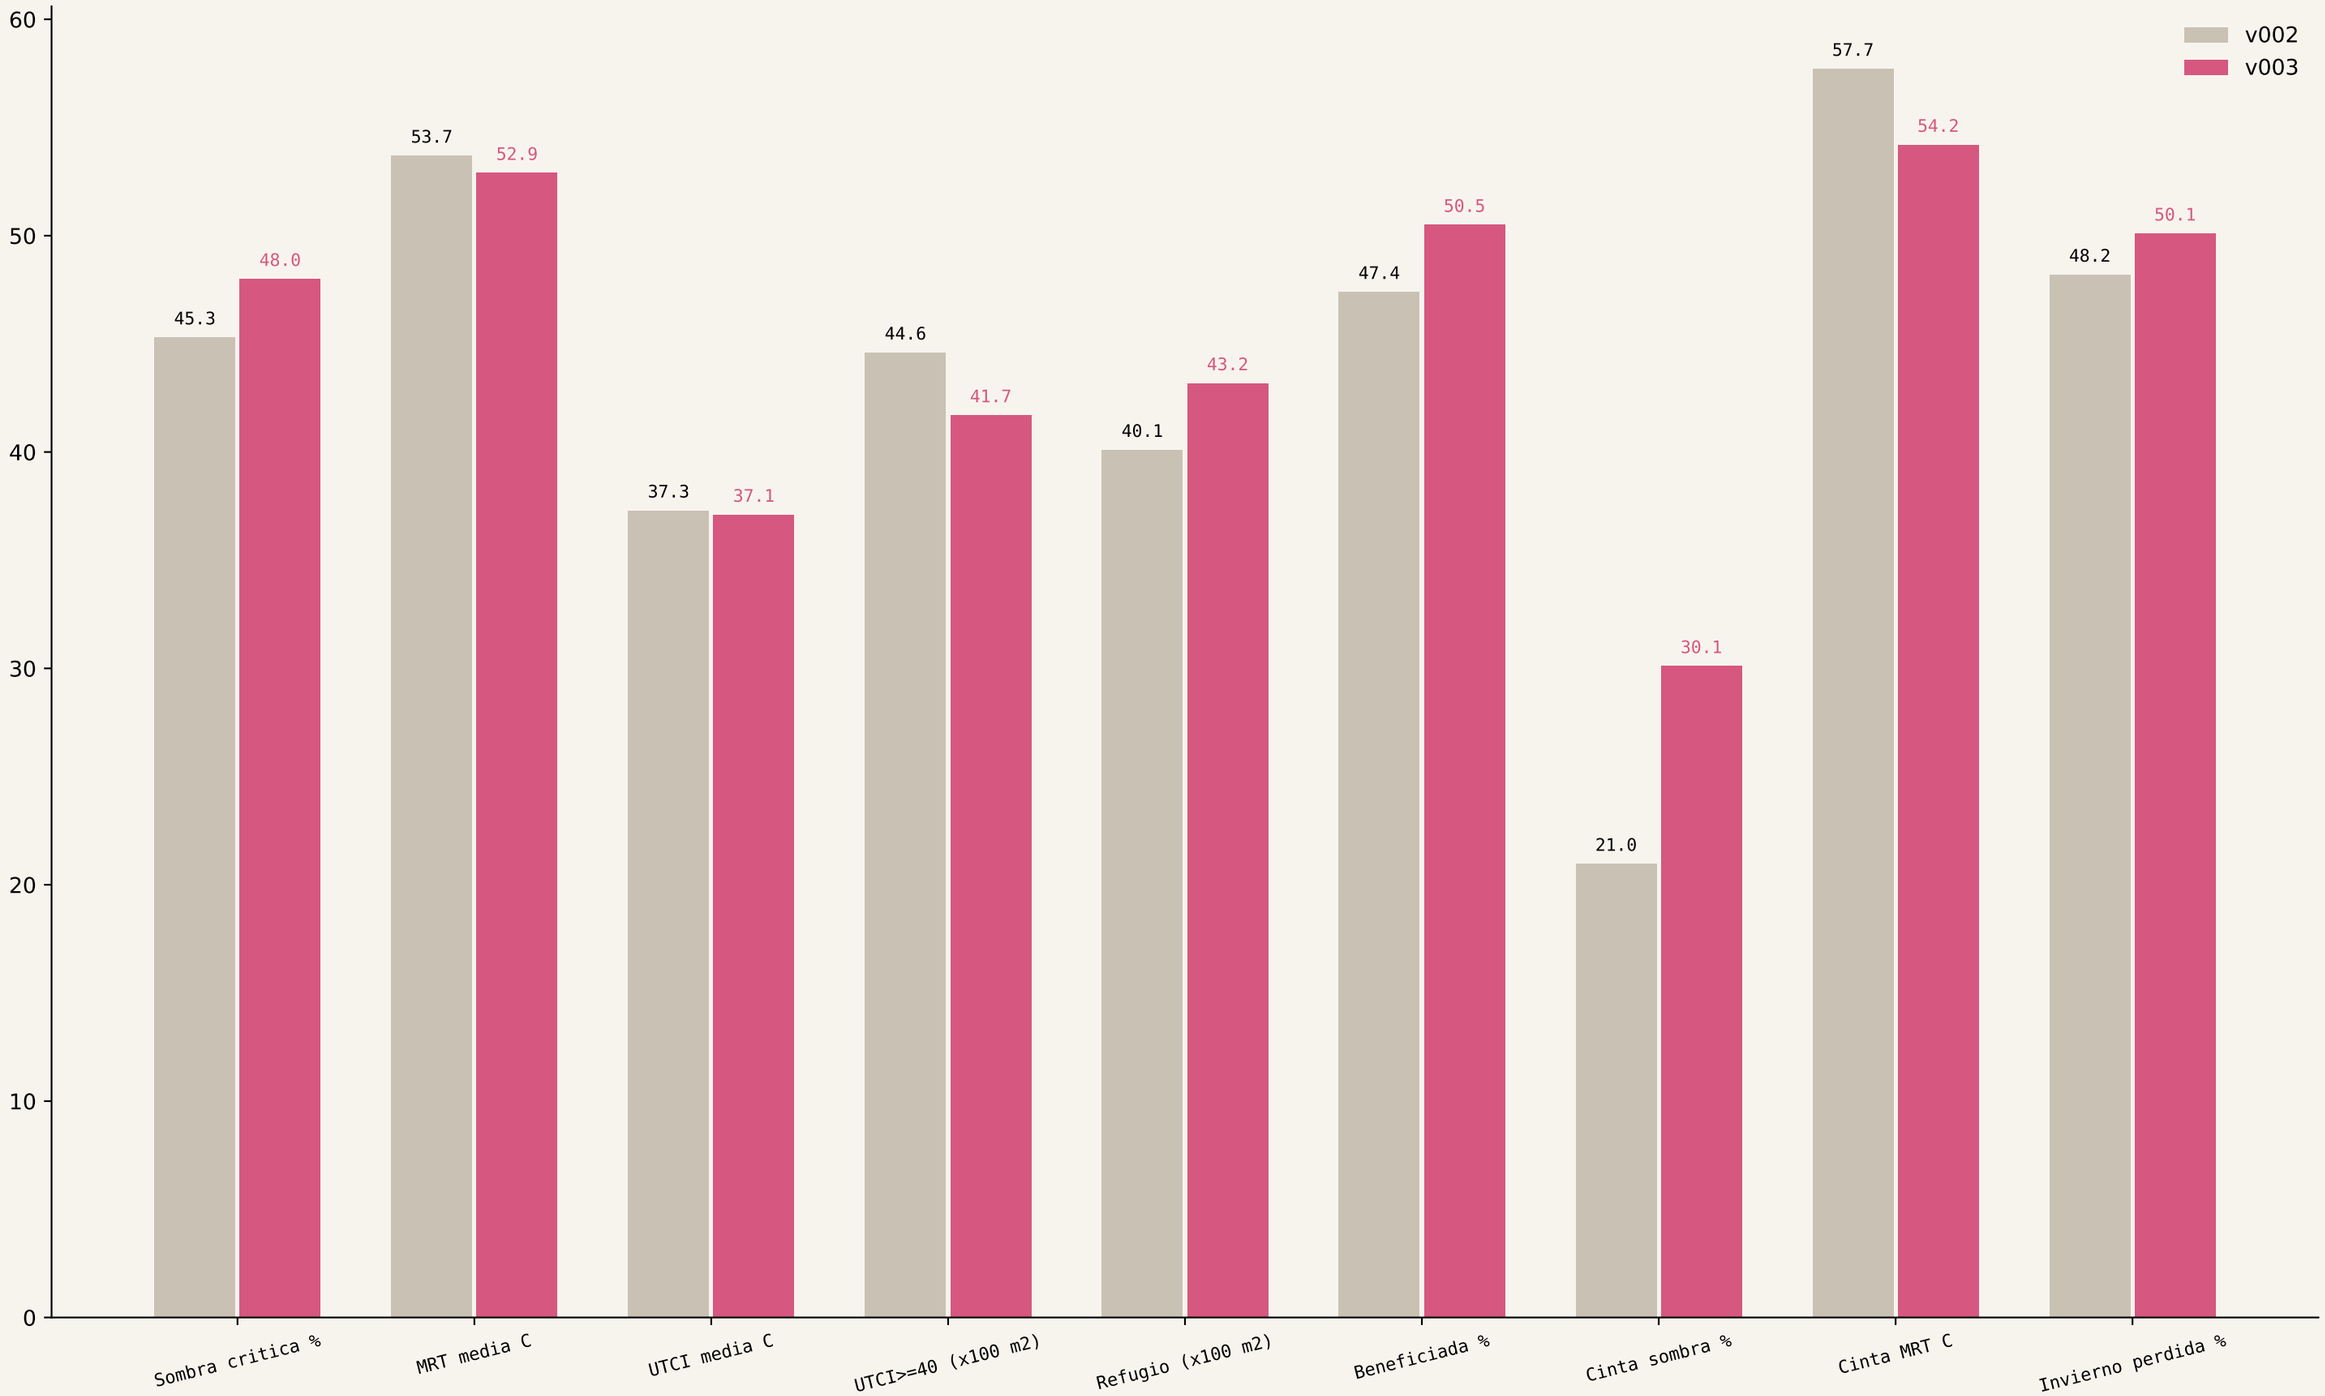

Metodo: mismos scripts 03B.5B clonados (originales intactos), PVGIS identico, lecciones aplicadas (optica por BLOQUE, SVF sin membrana como cielo, sombra EXCLUSIVA recalculada). Voxelizacion A/B regenerada para v