CÓMO SE HACE · MORSETO DE DERIVACIÓN PKD-14

Metal-CE 1995/6 (LCT PKD-14) · código 4027 · AP-T-019 · ítem 15.38 · riesgo ALTO

ANTES DE EMPEZAR

🚧 Autorización
Coordinado con EPEC según su procedimiento.

🦺 EPP
Casco con barbijo, guantes dieléctricos de la clase adecuada, anteojos, ropa ignífuga, arnés en altura.

🛠 Herramientas
Llave tubo aislada (13 mm), cuñas separadoras.


MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)


CÓD.	DESCRIPCIÓN
4027	Morseto PKD-14 (Metal-CE 1995/6): uno por conductor

DATOS DE LA PIEZA (FICHA 4027)

DATO	VALOR
Modelo	Metal-CE 1995/6 · LCT PKD-14AC
Conductor principal (línea)	10–95 mm² (la guía dice 25–95)
Derivación (bajada)	1,5–10 mm² publicado · guía: 4–16 (*)
Torque de la cabeza	≈ 8 N·m
Llave	tubo 13 mm aislada
Peso / norma	123 g · IRAM 2435

1 PASO 1 — Verificá el modelo

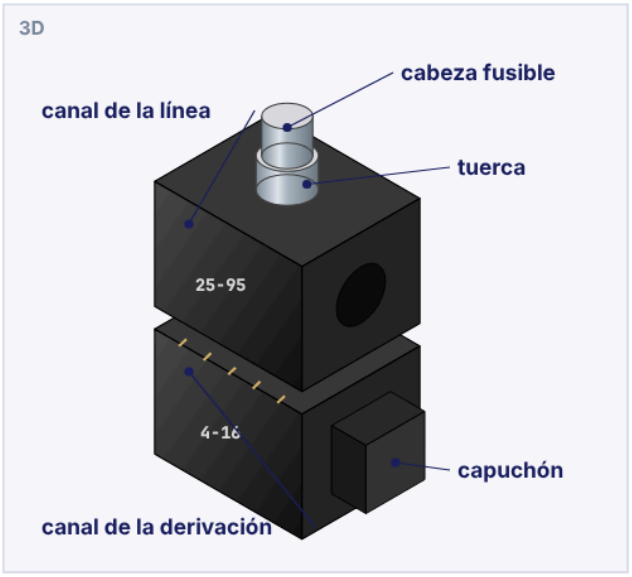

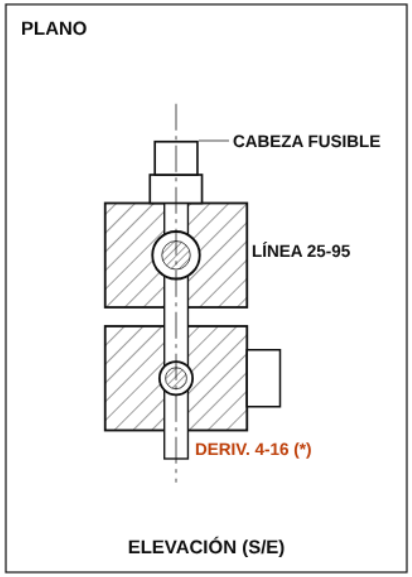


- Grabado: línea 25-95 / derivación 4-16 mm².
- El 1995/3 (PKD-16) no sirve para 16 mm².
- Un morseto por conductor: para la bajada 4×16 son 4.

⚠ (*) La ficha publica 1,5–10 mm² en derivación para el 1995/6: si el grabado no dice 4–16, usá el PKD-14PF (1995/4, 4–16).


✓ Leé el grabado de las dos caras antes de subir.

2 PASO 2 — Separá el conductor del haz

3D

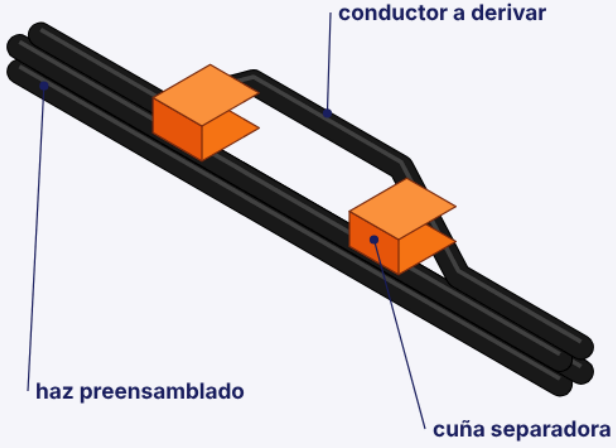

PLANO

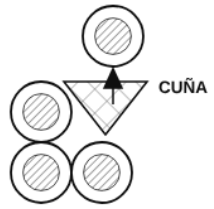

CORTE DEL HAZ


- Abrí el haz con las cuñas separadoras, nunca con algo que corte.
- Identificá fase y neutro antes de conectar.
- Separá lo justo para que entre el morseto.

⚠ Nunca un destornillador o cuchilla: si cortás la aislación de la línea queda un punto con tensión a la vista.


✓ Aislación de la línea sana y el conductor identificado.

3 PASO 3 — Aflojá la tuerca

3D

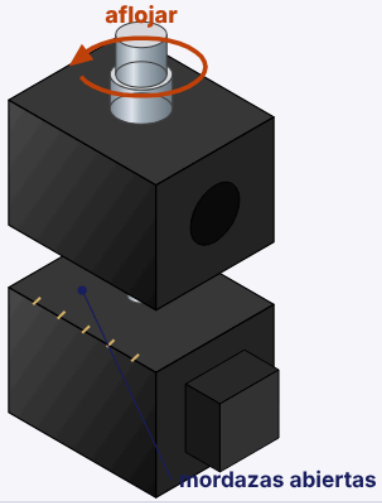

PLANO

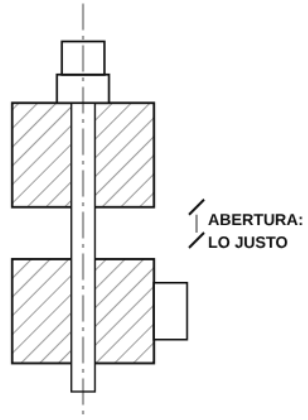


MORSETO ABIERTO


- Lo justo para que entren los cables.
- No lo desarmes: la tuerca, el bulón y las mordazas quedan juntos.

⚠ No toques la cabeza fusible: es la que marca el torque al final.

✓ Las dos mordazas abiertas y los dientes limpios.

4 PASO 4 — Meté el cobre hasta el capuchón

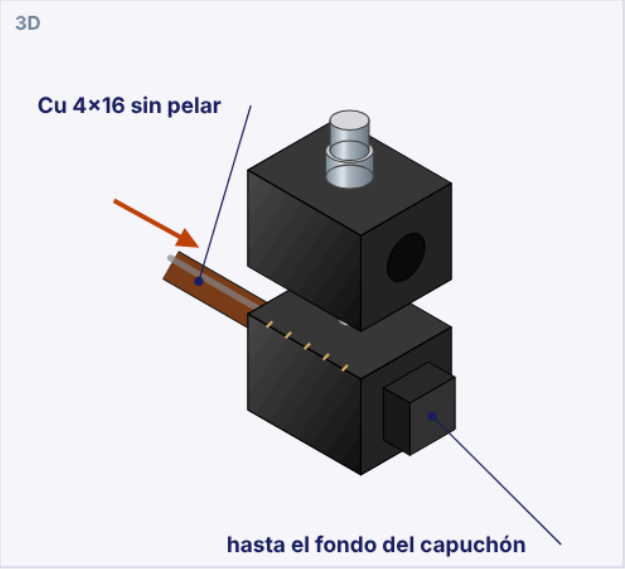

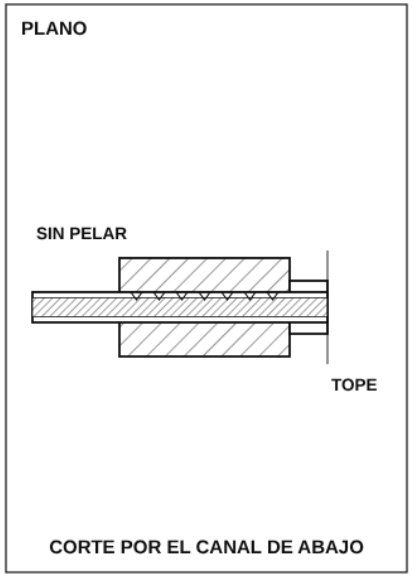



- Cable de cobre sin pelar, por el canal de abajo.
- Hasta que la punta toque el fondo del capuchón.
- Cada conductor con su color: L1 marrón, L2 negro, L3 rojo, N celeste.

⚠ No lo peles: los dientes perforan la aislación. Si no llega al capuchón, queda la punta con tensión.

✓ Mirá la punta: tiene que estar contra el fondo del capuchón.

5 PASO 5 — Montalo sobre la línea

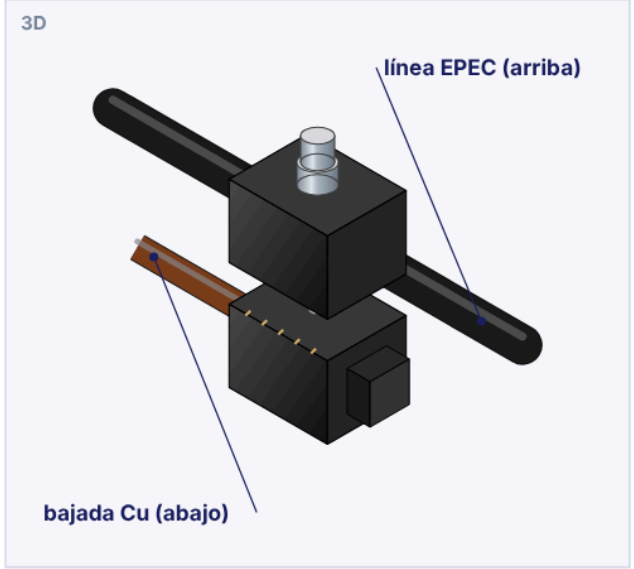

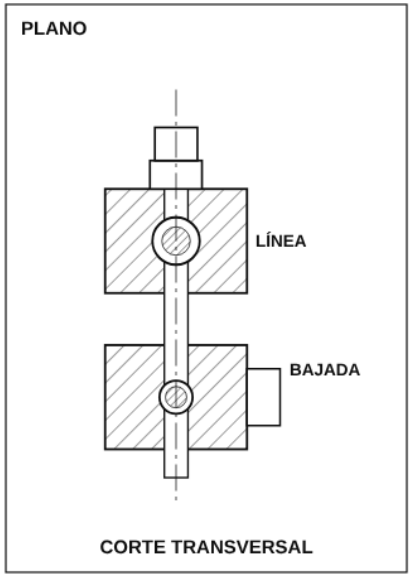



- La línea de EPEC va en el canal de arriba.
- Los dos cables derechos y asentados en sus canales.

⚠ No lo montes torcido: si el conductor queda cruzado, los dientes no muerden parejo.

✓ Línea arriba, bajada abajo, los dos derechos.

6 PASO 6 — Ajustá a mano

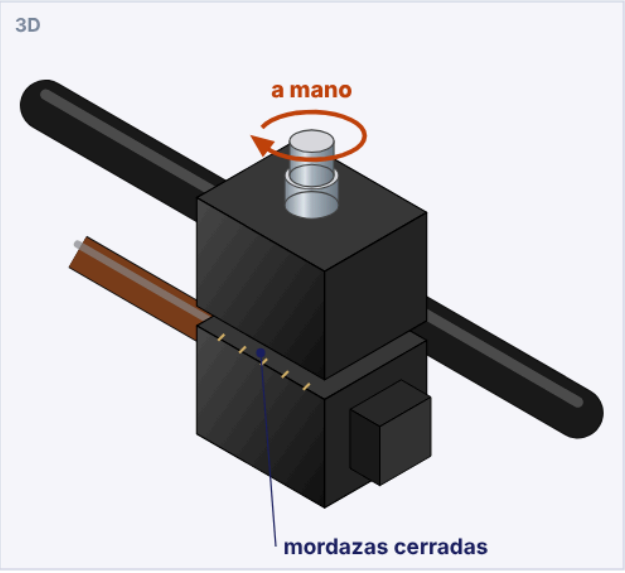

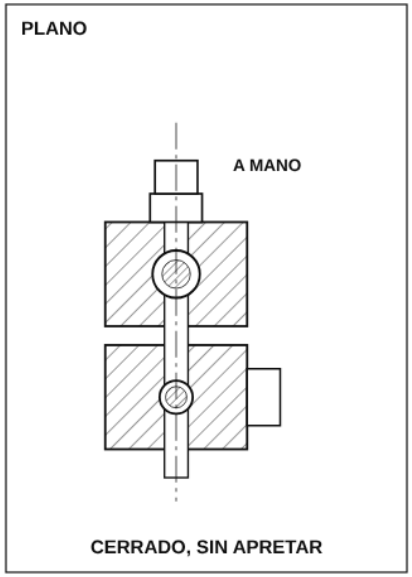


- Cerrá la tuerca con la mano hasta que apoye.
- Revisá que nada se haya corrido.

⚠ Si al cerrar se corre un cable, aflojá y volvé a acomodarlo: no lo fuerces con la llave.

✓ Mordazas cerradas parejas, sin luz entre ellas.

7 PASO 7 — Apretá hasta que se corte la cabeza



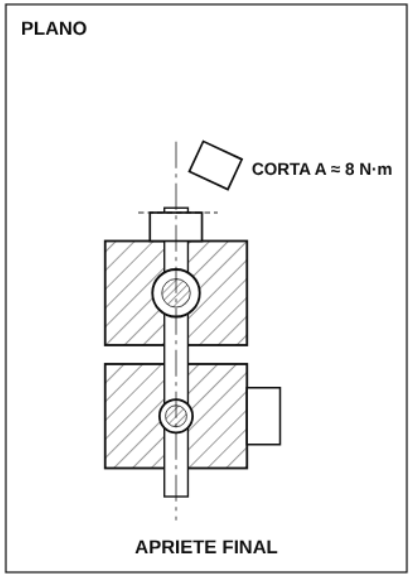



- Con llave tubo aislada (13 mm), apretá parejo.
- Cuando la cabeza fusible se corta, listo. No sigas apretando.
- La cabeza corta al torque de la pieza: ≈ 8 N·m (ficha).

⚠ Nunca con llave común o sin aislar. No agregues palanca: el torque lo da la cabeza.

✓ Cabeza cortada en cada morseto. Foto «Conexión / acometida».

8 PASO 8 — Uno por conductor, escalonados

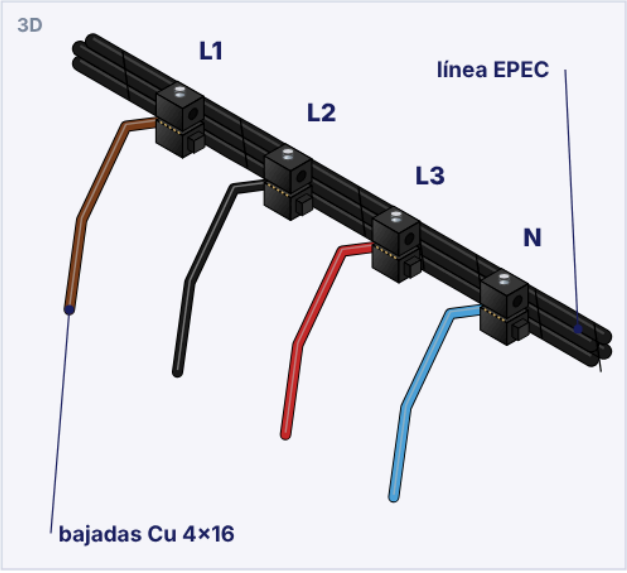

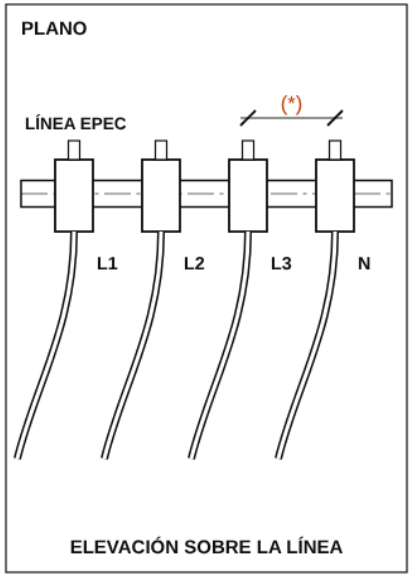


- Uno por cada fase y uno para el neutro, separados entre sí.
- Volvé a juntar el haz y sacá las cuñas.
- Ponele el capuchón a cada punta (guía «Acometida aérea»).

⚠ (*) La separación entre morsetos no está en el plano: a confirmar. Que no queden en el mismo punto del haz.

✓ Cada morseto firme (no gira ni se corre), capuchón puesto, cabeza cortada, cables sin daños.

ASÍ QUEDA

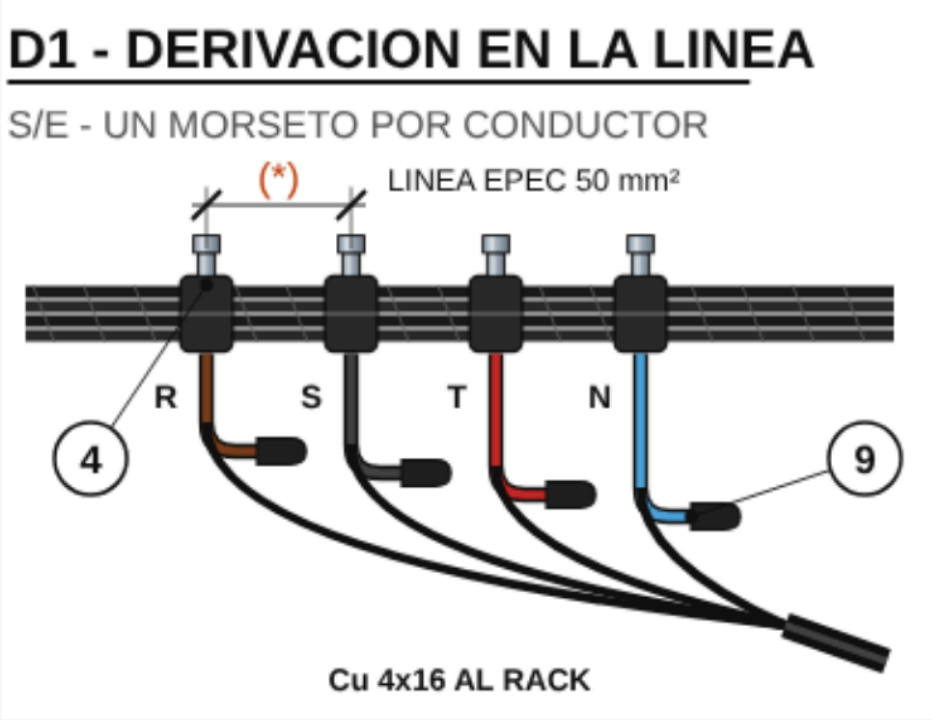

✓ Control final: Cada morseto firme (no gira ni se corre), capuchón puesto, cabeza cortada, cables sin daños. Foto: «Conexión / acometida».

(*) A confirmar: si se instala con corte o con tensión (EPEC).

(*) A confirmar: que el grabado del 1995/6 diga derivación 4–16 mm² (la ficha publica 1,5–10).

Plano: AP-T-019, detalle D1 «Derivación en la línea».

Sigue: guía «Acometida aérea», paso 6 (capuchones).