ANTES DE EMPEZAR

🚧 Autorización

El punto de conexión y el corte se coordinan con EPEC según su procedimiento. Sin autorización no se trabaja en la línea.

🦺 EPP

Casco con barbijo, guantes dieléctricos de la clase adecuada, anteojos, ropa ignífuga, arnés en altura.

🛠 Herramientas

Hidrogrúa o escalera en buen estado, llave tubo aislada, cuñas separadoras, pinza de compresión, pistola de calor.


MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)


CÓD.	DESCRIPCIÓN
1027	Cable Cu autoportante 4×16 XLPE (o 1028 Cu 4×16 LSZH)
4027	Morseto PKD-14 (Metal-CE 1995/6): 4, uno por conductor
4032	Rack MN 4B2L
4010	Aislador MN 17
4022	Semiabrazaderas para el apoyo
4031	Capuchón R15: uno por conductor y por punta (8)
2046	Terminal ojal 16 mm²: 4
2057	Termocontraíble: 1 por ojal
8010	Espuma de poliuretano
4015	Babero de zinguería o PVC apto UV

Apoyo PRFV hl 8 m (AP-T-018) ya plantado: guía aparte.

Fusible NH-00 gL 63 A: según proyecto.

1 PASO 1 — Coordiná con EPEC y balizá

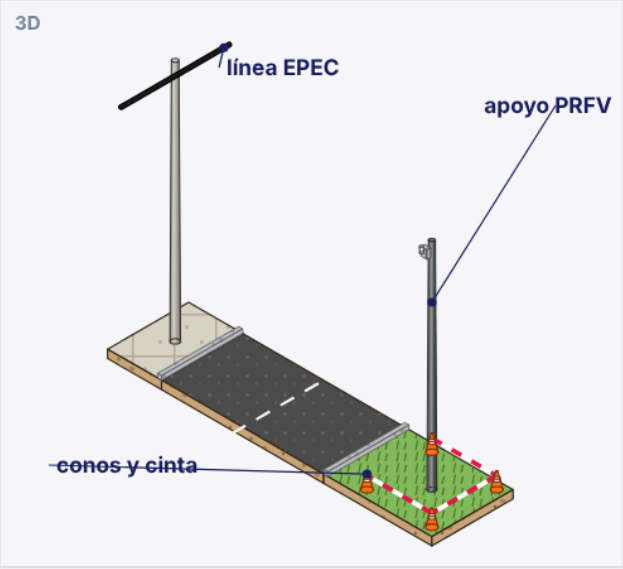

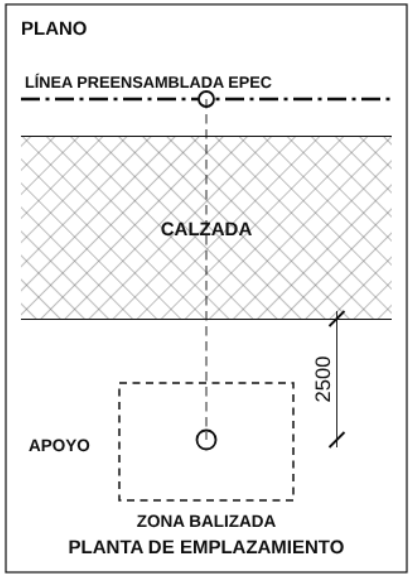


- Confirmá con EPEC el punto de conexión y si el cruce es aéreo.
- Balizá la zona de trabajo y el paso de peatones: conos y cinta alrededor del apoyo y de la hidrogrúa.

⚠ Sin autorización de EPEC no se toca la línea. (*) Si se conecta con corte o con tensión, y el EPP exacto: a confirmar con EPEC.


✓ Autorización en mano y zona balizada antes de subir.

2 PASO 2 — Revisá que el cable sea el del plano

3D

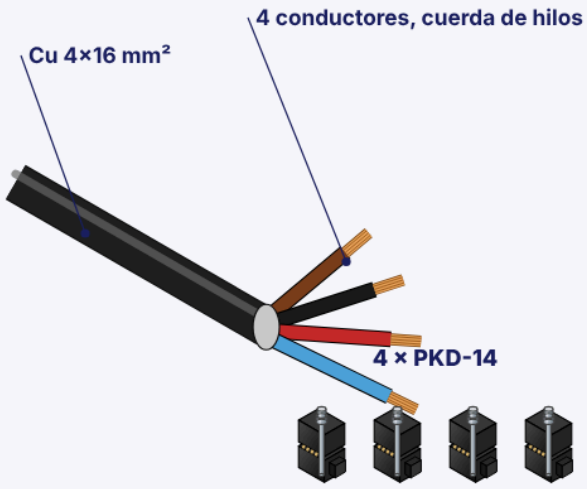

PLANO

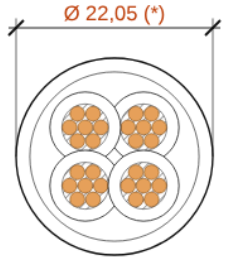

Cu 4 × 16 mm²

F · F · F · N

XLPE (1027) o LSZH (1028)

CORTE DEL CABLE (REF. 12)


- Bajada: Cu 4×16 (autoportante XLPE o LSZH), según AP-T-019 ref. 12.
- 4 conductores: L1 marrón, L2 negro, L3 rojo y N celeste.
- Un morseto PKD-14 por conductor: 4.

⚠ No se cambia por otro cable sin aprobación de la Inspección.


✓ Leé el grabado de la cubierta (Cu 4×16 · XLPE o LSZH) y contá los 4 morsetos.

3 PASO 3 — Colocá el rack en el apoyo

3D

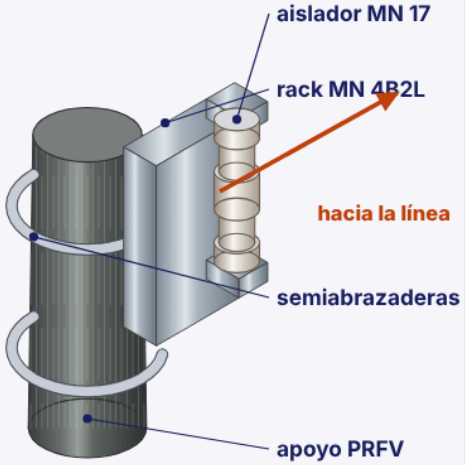

PLANO

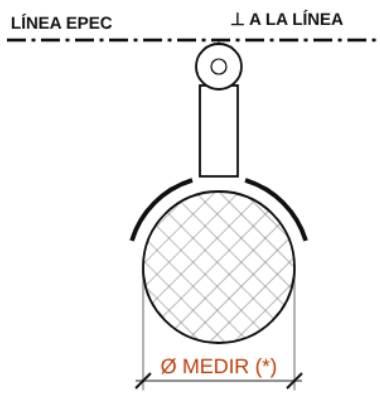


PLANTA DEL RACK


- Rack MN 4B2L con aislador MN 17, con semiabrazaderas del diámetro del apoyo.
- El rack, lo más perpendicular posible a la línea de EPEC.

⚠ (*) El Ø del apoyo a esa altura se mide en obra (perímetro ÷ 3,14); la altura del rack: a confirmar con AP-T-019.

✓ Rack firme (no gira), aislador sano y el ojo del rack mirando a la línea.

4 PASO 4 — Tendé el vano «flojo»

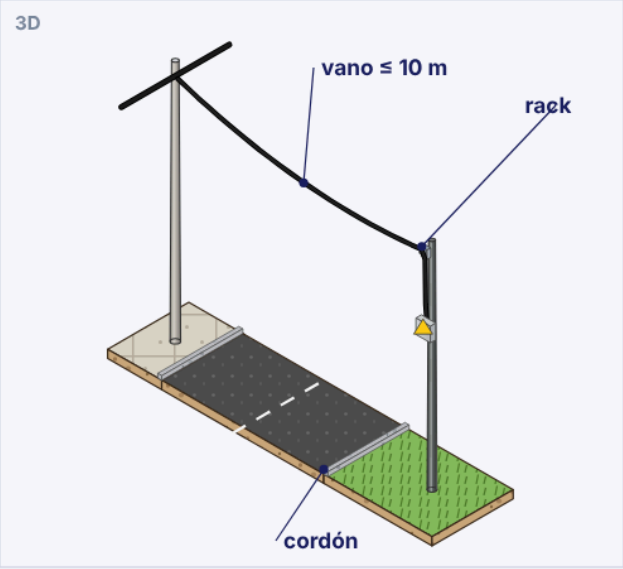

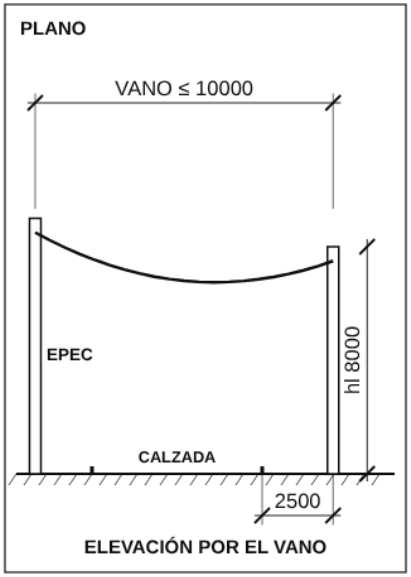



- Vano flojo de 10 m como máximo (AP-T-019 nota 7). Si es más largo, va otro poste.
- Apoyo a 2,50 m del cordón (nota 8).
- Del poste de EPEC al rack del apoyo, sin tensar.

⚠ Vano flojo: el cable cuelga con su flecha; no lo tires como una retención de línea.

✓ Medí con cinta el vano (≤ 10 m) y el apoyo al cordón (2,50 m).

5 PASO 5 — Conectá con un morseto por conductor

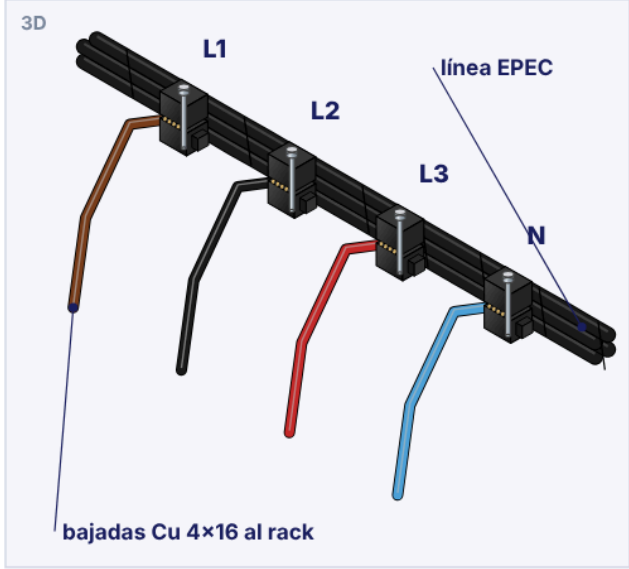

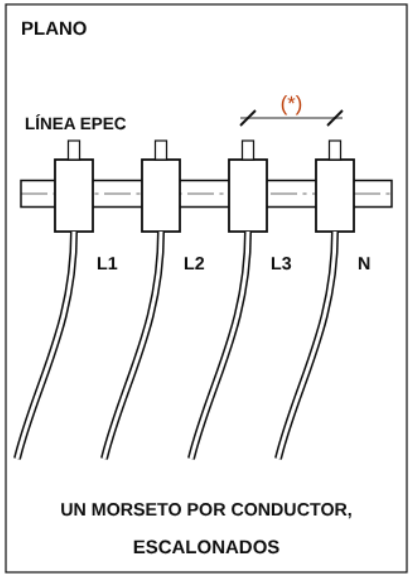


- Seguí la guía «Morseto PKD-14»: cuñas, cobre hasta el capuchón, apretar hasta que corte la cabeza.
- Los 4 morsetos escalonados, no en el mismo punto.
- Cada color con su fase: L1, L2, L3 y N.

⚠ Abrí el haz solo con cuñas separadoras. (*) El rango publicado del 1995/6 en derivación es 1,5–10 mm²: confirmá en el grabado que diga 4–16.


✓ Los 4 con la cabeza cortada, firmes (no giran ni se corren).

6 PASO 6 — Poné los capuchones

3D

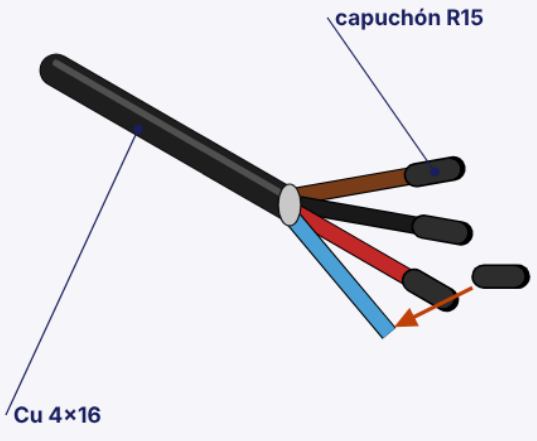

PLANO

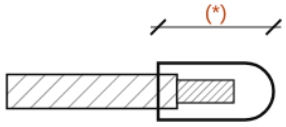

CAPUCHÓN R15

CAPUCHONES	CANT.
conductores	4
puntas	2
total	8

CORTE DE LA PUNTA


- Un capuchón R15 por conductor en cada punta de retención.
- 4 conductores × 2 puntas = 8 capuchones.
- Que quede bien calzado: evita que entre agua.

⚠ Una punta sin capuchón junta agua y se corroe el cobre.


✓ Contá los 8 capuchones puestos y calzados hasta el fondo.

7 PASO 7 — Entrá al gabinete y sellá

3D

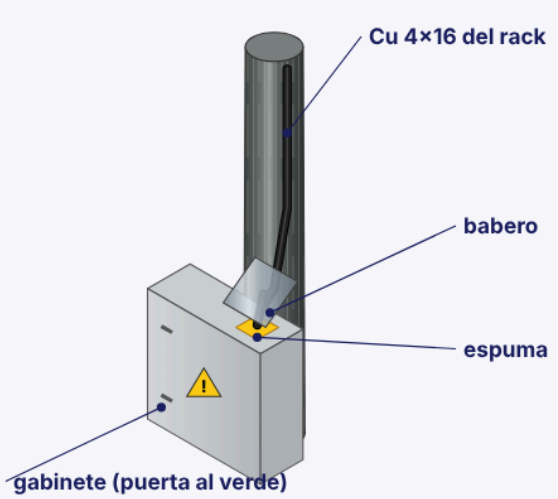

PLANO

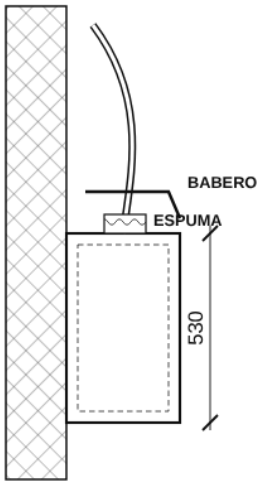


CORTE: ENTRADA AL GABINETE


- Con apoyo PRFV nuevo no lleva caño de bajada: el cable va del rack al gabinete.
- Sellá la entrada con espuma de poliuretano y cubrí con el babero (AP-T-019 nota 2).
- Puerta del gabinete hacia el espacio verde.

⚠ (*) Altura del gabinete y posición de la entrada: a confirmar con AP-T-019 (en el pliego, tablero en poste a 5 m o más).

✓ Entrada sellada sin huecos, babero puesto, puerta hacia el verde.

8 PASO 8 — Ojal, termocontraíble y portafusible NH

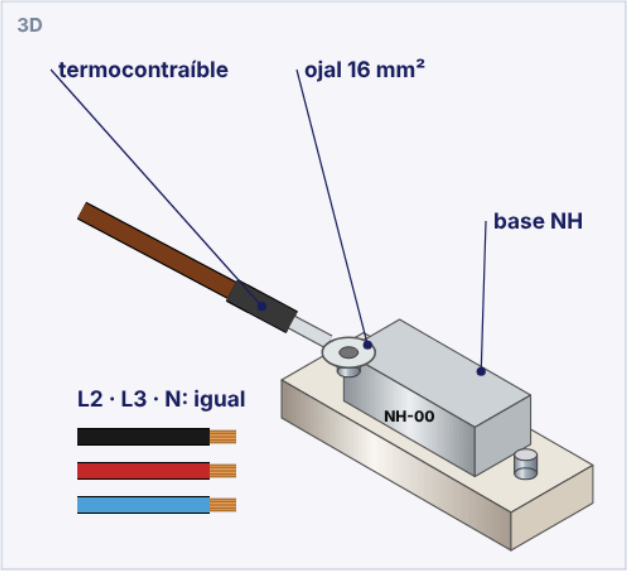

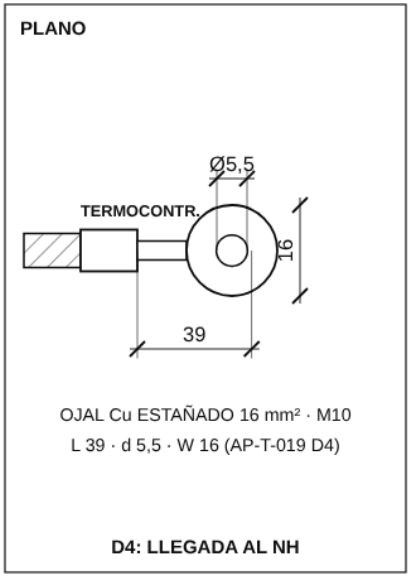


- Cada conductor con terminal ojal 16 mm² comprimido y termocontraíble.
- Al portafusible NH del tablero (fusible NH-00 gL 63 A, según proyecto).
- Cada fase a su NH; el neutro a su borne.

⚠ Ojal comprimido con la pinza, nunca apretado con alicate. No energizar hasta verificar todo lo de aguas abajo.

✓ Ojales comprimidos, termocontraíble cubriendo la unión. Foto «Conexión / acometida».

ASÍ QUEDA

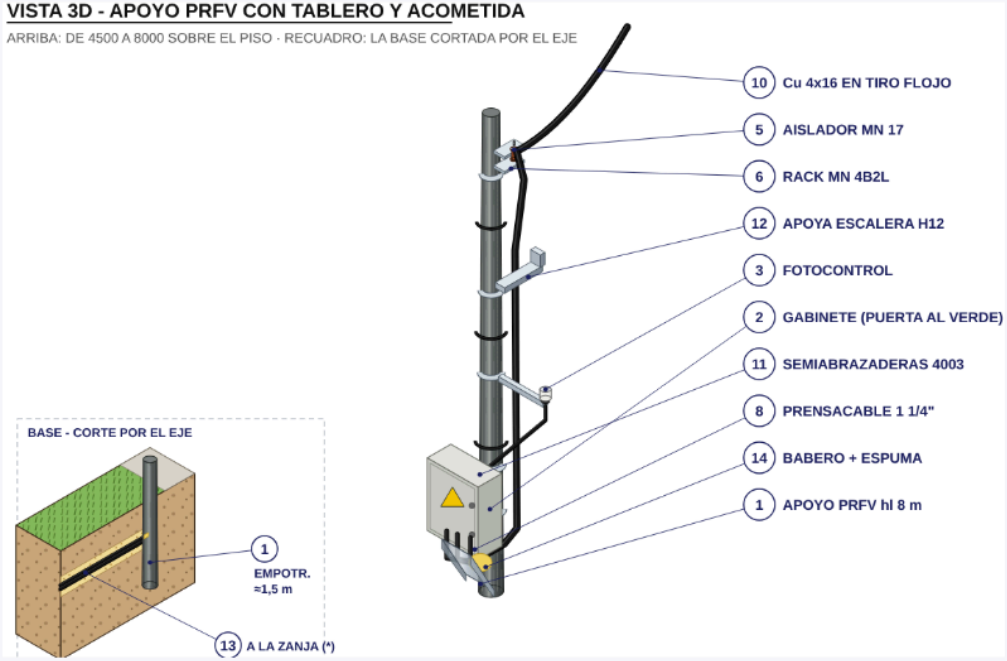

✓ Control final: Morsetos firmes y con la cabeza cortada, capuchones puestos, vano sin tensión exagerada, entrada sellada, ojales comprimidos. No energizar hasta que esté verificado todo lo de aguas abajo. Foto: «Conexión / acometida».

(*) A confirmar: si la conexión se hace con corte o con tensión y el EPP exacto (EPEC).

Plano completo: AP-T-019 (con AP-T-018, apoyo PRFV).

Sigue: guía «Puesta a tierra y medición».