
# Neoway:有方

# N720V5驱动挂载问题 解决方案

版本 1.0

日期 2018-06-15

有方产品资料

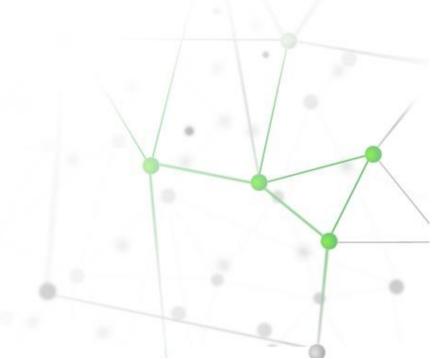

i

#### 版权声明

版权所有 © 深圳市有方科技股份有限公司 2018。深圳市有方科技股份有限公司保留所有权利。

未经深圳市有方科技股份有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

NCOWO)"有方是深圳市有方科技股份有限公司所有商标。

本文档中出现的其他商标,由商标所有者所有。

#### 说明

本文档对应产品为 N720V5 模块。

本文档的使用对象为系统工程师,开发工程师及测试工程师。

本设计指南为客户产品设计提供支持,客户须按照本文中的规范和参数进行产品设计和调试。如因客户操作不当造成的人身伤害和财产损失,有方概不承担责任。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会在不预先通知的情况下进行必要的更新。

除非另有约定,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市有方科技股份有限公司为客户提供全方位的技术支持,任何垂询请直接联系您的客户经理或发送邮件 至以下邮箱:

Sales@neoway.com

Support@neoway.com

公司网址: http://www.neoway.com

# 目 录

1	问题现象	. 4
2	问题原因:	. 5
3	解决方案	. 6
	3.1 更新版本	6
	3.2 Linux 驱动识别	

# 关于本文档

## 范围

本文档对应产品为 N720V5 模块,描述了 N720V5 EVK 的基本信息、功能接口、和调试应用。

# 读者对象

本文档的使用对象为系统工程师,开发工程师及测试工程师。

# 修订记录

版本	日期	变更	作者
1.0	2018-06	初始版本	Tommy Sun

## 符号约定

符号	含义
Warning	危险或警告,用户必须遵从的规则,否则会造成模块或客户设备不可逆的故障损坏,甚至可能造成人员身体伤害。
Caution	注意,警示用户使用模块时应该特别注意的地方,如不遵从,模块或客户设备可能出现故障。
Note	说明或提示,提供模块使用的意见或建议。

# 1问题现象

使用 N720V5, 在 linux 上挂载失败。

Lsusb 挂载显示:

# Isusb

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002

Bus 001 Device 003: ID 1286:4e31

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003

#### 挂载结果:

```
30.749427@0] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci-hcd
30.989232@0] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
31.143472@0] usb 1-1: config 1 has an invalid interface number: 4 but max is 3
31.145445@0] usb 1-1: config 1 has no interface number 3
36.512057@0] rndis_host 1-1:1.0 eth0: register 'rndis_host' at usb-xhci-hcd.0.auto-1, RNDIS device, ac:10:0a:fa:ed:f3
36.523396@0] cdc_acm 1-1:1.2 Zero length descriptor references
36.523804@0] cdc_acm: probe of 1-1:1.2 failed with error -22
36.532896@0] cdc_acm: probe of 1-1:1.4 failed with error -22
-/bin/sh: ot found
# lsush
```

# 2 问题原因:

由于此版本(VID:1286, PID:4e31)暂不支持在 linux 上驱动加载调试;

- 3 解决方案
- 3.1 更新版本

#### 1.在 windows 上更新驱动,使设备识别出 AT 口;




#### 2.下载准备烧录工具,版本及串口工具;

烧录工具:SWDownloader\_4\_8\_8\_2.rar


版本: N720V5\_BZ\_CM570\_V001.rar


串口工具:Neo\_ComTool.exe

#### 3.打开升级工具,选 N720V5\_Nand\_Dload\_For\_Factory.blf

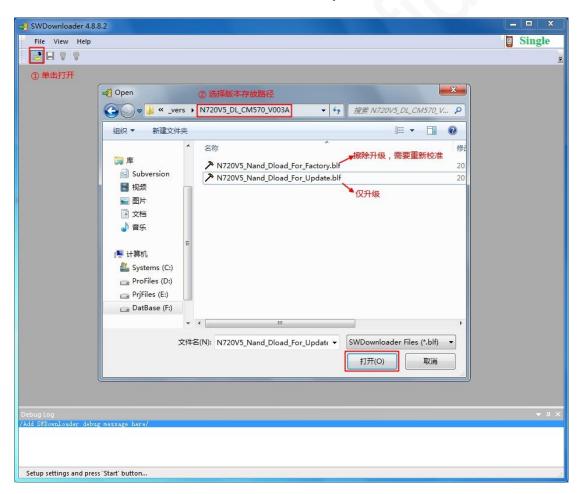


#### 4.点击绿色灯泡按钮 (start);

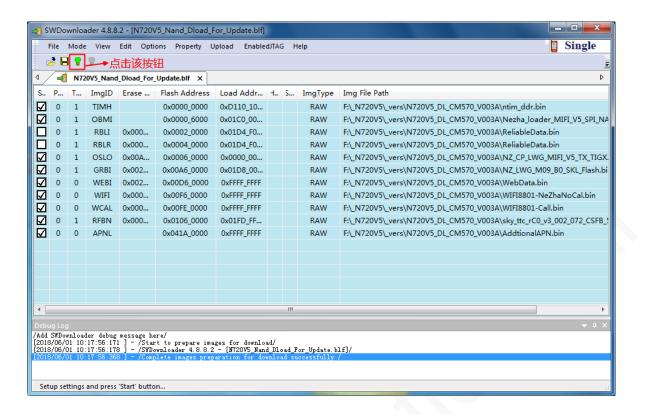

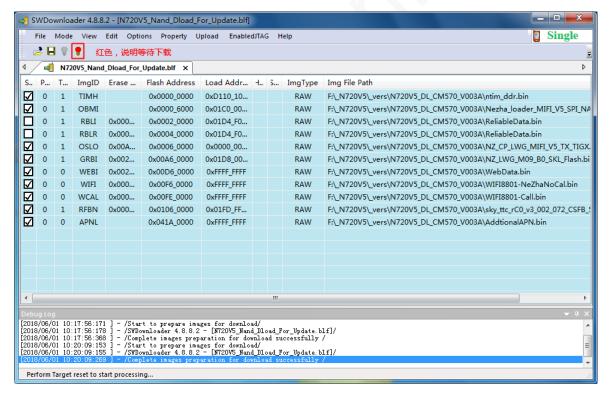



5.利用串口工具,选择 AT 端口,发送 AT 看是否有回码,若通 AT 正常,则发送 AT\$MYDOWNLOAD=1 进入下载模式;

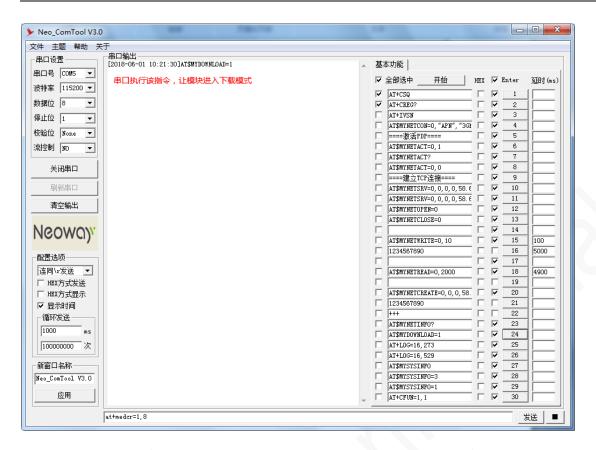

6.打开设备管理器,查看设备管理器的下载端口驱动是否有安装,如果没有安装需要手动安装一下;

7.烧录工具识别到下载端口后自动烧录;

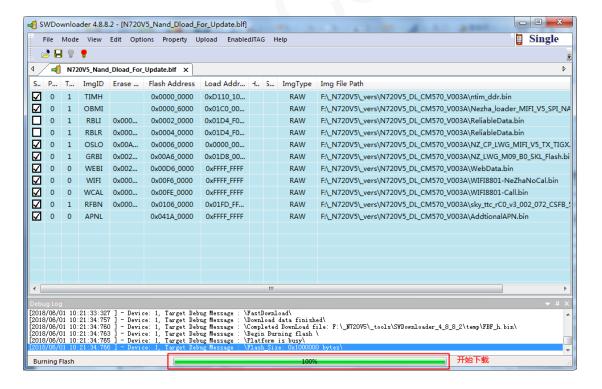

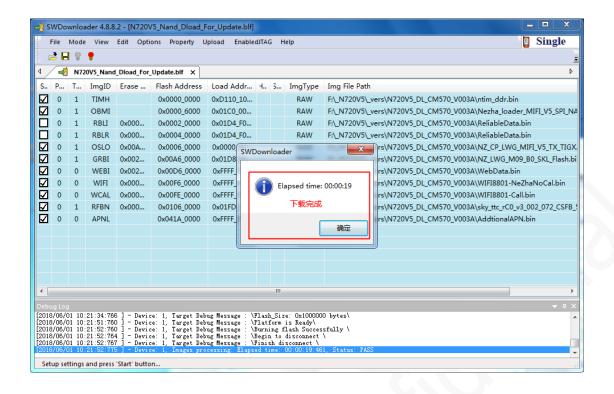

### 3.2 Linux 驱动识别

- 1.插上 USB, 电源上电;
- 2.用 Isusb 查看端口 (PID 2949, VID 8700)
- 3.ls /dev/tty\* 查看设备是否自动加载;
- 4.如果没有自动加载需要手动添加,按照之前的提供的修改方案,加入 PID 2949, VID8700, 重新编译一下内核;