1、 为了调试和维护方便，样机的大部分螺丝都没有打入。
2、 尽量通过调试板，对样机进行间接供电；尽量不直接通过样机的 Type C 口对样机进行供电；等待调试完成给客户演示时，可以接上外壳内预留的器件，从而直接对样机进行供电。

3、 调试板上留出了 BOOT 座子、USB 座子，以及串口座子。
4、 烧录固件时需要在上电前，使用跳线帽短接 BOOT 引脚；然后打开烧录程序，点击“开始”；对设备进行上电后，尽快把 USB 线插入电脑；等待 1s~10s 不等的时间，烧录就会开始；烧录完成后，关闭软件的烧录、切断电源、拔出 USB 线；拔出 BOOT 跳线帽后，设备上电后就可以开始工作。
5、 最近使用烧录软件时发现的注意事项：（1）配置的“INFO”栏中，不勾选“强制重启”。
6、 调试板上有 2 个 Type C 口，其中一个标明“To Camera”，用于连接样机；另外一个标明“To Power”，用于连接供电电源，电源电压为 5V。
7、 在对样机进行供电时，尽量使用 USB A 转 Type C 线进行供电，这样子可以保证电压的安全性；不使用 Type C 转 Type C 线的原因是，市面上各种私有协议太多，担心出现过压供电或影响调试的情况，虽然调试板上已经对供电电压进行了配置。
8、 在连接调试板和样机时，注意贴胶带的两端朝上；这样子连接的前提下，串口座子的“TX”是主控的串口输出信号，需要连接串口工具的“RX”；串口座子的“RX”类似；串口电平是 3.3V。
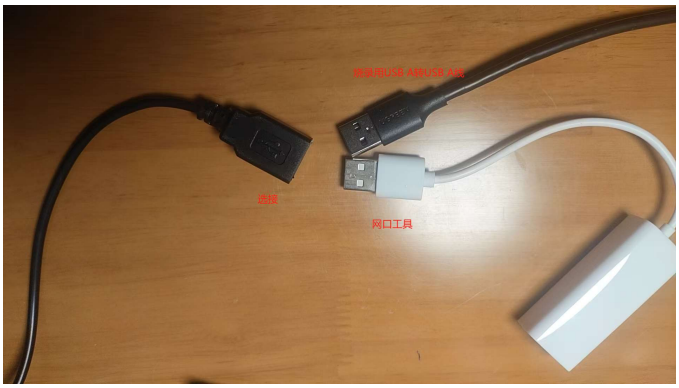
9、 在调试板上插入 USB 线的时候，请注意黑色的线对应着板子上的“GND”这一端，为了尽量减少插反的情况，USB 线是 5 头，USB 座子是 4 头。
10、 调试板上的 USB 座子有 2 个用途，除了烧录固件以外，还可以转接到网口后与电脑进行通讯，此时需要拔掉 USB A 转 USB A 线后，插入网口工具。