

Kit de Cartographie de Température et d'Humidité Relative pour OCEAView



Avertissements et sécurité

Clause de non-responsabilité et clause limitative de responsabilité

Dickson décline toute responsabilité quant aux pertes ou réclamations éventuelles par des tiers pouvant subvenir dans le cadre de l'usage de ce produit. Plus particulièrement, l'utilisateur s'engage à ne pas utiliser ce produit à d'autres fins ou de manière autre que celles expressément recommandées par Dickson.

Dickson ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une utilisation impropre de ce produit.

Ce document n'a aucune valeur contractuelle et peut être modifié sans préavis.

Consignes de sécurité

Le document le plus récent concernant les instructions de sécurité est disponible en téléchargement depuis le site web Dickson. Utilisez ce code QR pour accéder au document :



https://docs.oceaview.com/dickson_safety.pdf

Dickson Europe

Montpellier – France
+33 499 13 67 30
contact@dicksondata.fr

Dickson Amérique du Nord

Addison, IL – USA
+1 (630) 543-3747
contact@dicksondata.com

Dickson Asie-Pacifique

Petaling Jaya – Malaisie
+603 749 40758
contact@dicksondata.my

© 2025 Dickson. Tous droits réservés. OCEAMap, OCEAView, Cobalt XS, Cobalt X, Cobalt X1 et Cobalt X2 sont la propriété exclusive de Dickson. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce document est non contractuel. Les caractéristiques et spécifications mentionnées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Document mis à jour pour la version 3.1.

Décembre 2025

Réf : ING-INS-210-FR

Rév. 02

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Présentation	4
1.2	Fonctionnalité	5
1.3	Procédure.....	7
1.4	Prérequis.....	7
2	Mise en route.....	8
2.1	Installation.....	8
2.2	Enregistrer votre logiciel	8
2.3	Configurer les enregistreurs dans OCEAView	9
2.3.1	Personnaliser le modèle de rapport fourni (optionnel)	9
2.3.2	Attribuer un nom facilement identifiable à l'équipement.....	10
2.3.3	Attribuez des noms facilement identifiables à vos enregistreurs	10
2.3.4	Placez les capteurs dans l'espace à cartographier.....	11
2.3.5	Démarrer l'enregistrement et commencer à collecter les relevés	12
3	Utilisation d'OCEAMap.....	14
3.1	Introduction	16
3.2	Paramètres de cartographie.....	18
3.3	Position des sondes	20
3.4	Période de cartographie	22
3.5	Résultats - Rapport	23
4	FAQ - Dépannage	25

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la solution de cartographie Dickson OCEAMap. Ce document décrit l'ensemble du processus de cartographie de la température ou de l'humidité relative, du début à la fin, tel qu'il est guidé par l'application.

1.1 Présentation

En quoi consiste la cartographie de la température ou de l'humidité relative ?

La cartographie de la température ou de l'humidité relative désigne le processus d'analyse des relevés effectués par des capteurs placés à différentes zones d'un espace à climat contrôlé, sur une période donnée. Cela permet d'établir un profil de température et d'humidité relative et d'assurer que les articles sont stockés correctement dans les conditions attendues et en respectant les tolérances de température et/ou hygrométrie définies.

Pourquoi la cartographie de la température est-elle nécessaire ?

Lorsqu'elles exercent leurs activités dans des secteurs très réglementés, les organisations ont besoin de disposer d'informations précises sur les performances de leurs équipements et installations à climat contrôlé. Il est courant de constater des variations de température ou d'hygrométrie à l'intérieur d'un espace donné, ce qui peut avoir une incidence sur les articles stockés, tels que les produits médicaux ou les denrées alimentaires. La cartographie vous aide à assurer la sécurité des produits sensibles et vous permet de déterminer l'emplacement de la sonde de contrôle pour la surveillance au quotidien.

Compatible avec tous les enregistreurs OCEAView

Si un enregistreur fonctionne avec OCEAView, vous pouvez l'utiliser avec OCEAMap ! Dickson propose des kits de cartographie tout inclus, tels que le kit OCEAMap 15 points, ou bien vous pouvez utiliser votre compte OCEAView et vos enregistreurs existants. La flexibilité d'OCEAMap vous permet d'exploiter les données collectées via OCEAView pour mettre en place une solution adaptée à toute situation.

1.2 Fonctionnalité


Caractéristiques

- Pour la cartographie de la température et de l'humidité relative
- Permet d'utiliser tout enregistreur compatible avec OCEAView Cloud ou On-premises
- Compatible avec votre solution OCEAView existante ou dédiée
- Kits complets avec tout le nécessaire pour produire des rapports cartographiques
- Processus guidé étape par étape, avec possibilité d'ajouter des commentaires
- Import d'une photo de votre propre équipement pour placer les enregistreurs et identifier la charge
- Données récupérées depuis OCEAView et analysées automatiquement dans OCEAMap
- Calculs automatiques conformes à la norme FD X15-140 (août 2024) (y compris l'influence des parois de l'enceinte sur les capteurs, si nécessaire dans le cadre de votre cartographie), y compris :
 - Capteur « central » (émissivité faible)
 - Capteur « noir » (émissivité haute)
 - Capteur ambiant (placé à l'extérieur de l'enceinte)
 - Nombre de points de mesure modulable (de 5 à 60), avec des modèles fournis pour :
 - 5 points (jusqu'à 0,085 m³)
 - 9 points (0,085 m³ à 1 m³)
 - 15 points (1 m³ à 10 m³)
- Modèle de rapport personnalisable
- Données également fournies sous forme de fichiers individuels .CSV et .BMP

Calculs figurant dans les résultats du rapport

- Température moyenne par capteur
- Écart type expérimental
- Stabilité du point J
- Résolution du capteur
- Influence des parois de l'enceinte sur la lecture
- Incertitude élargie associée à la valeur moyenne (par capteur)
- Incertitude élargie associée à la moyenne générale
- Homogénéité de l'équipement
- Ecart type de répétabilité
- Ecart type de reproductibilité
- Température de l'air
- Stabilité maximale
- Écart de consigne
- Erreur d'indication

1.3 Procédure

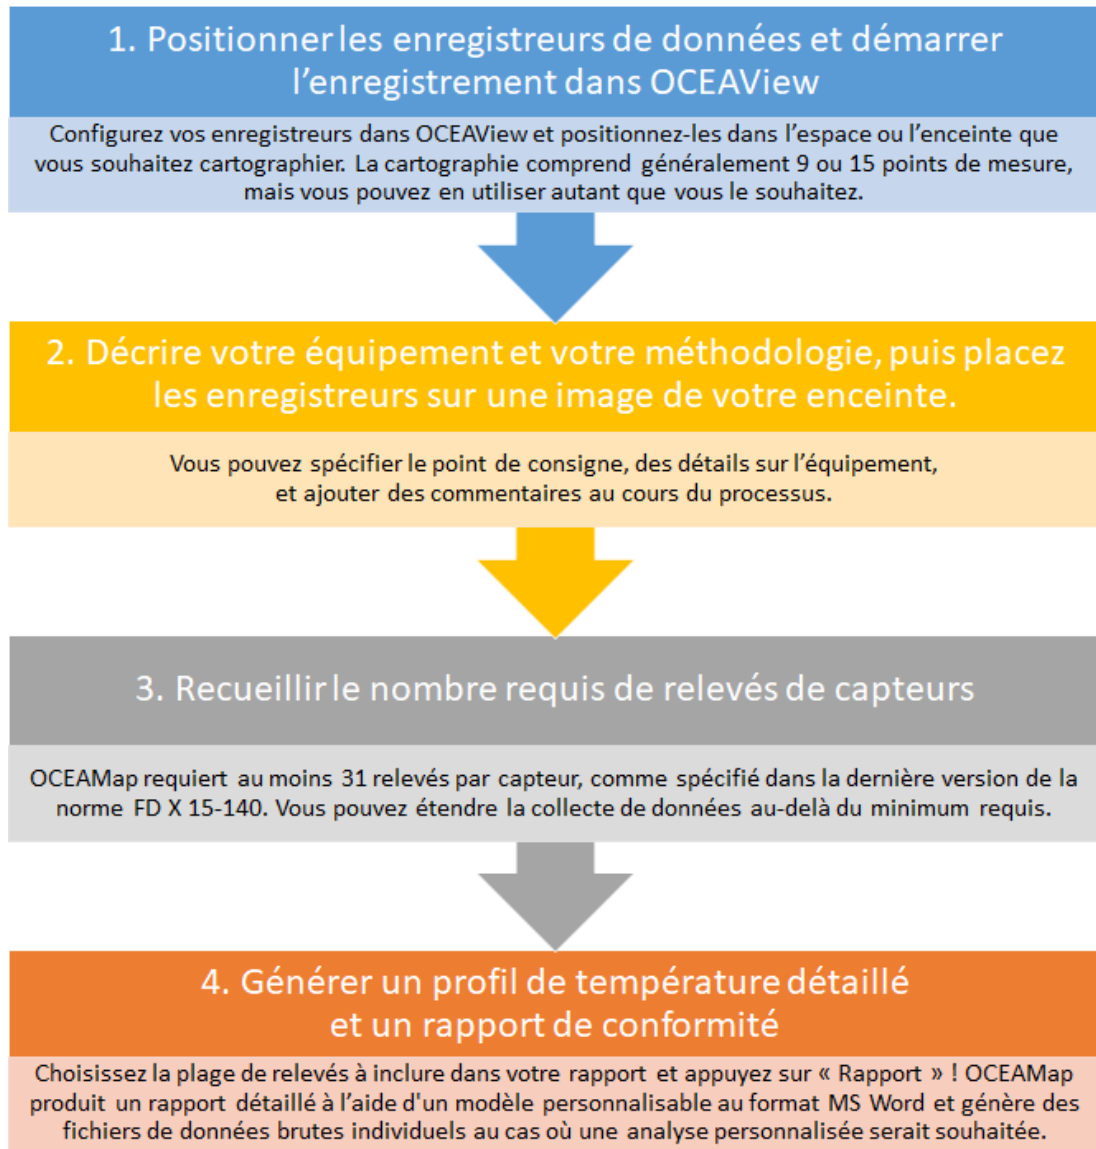

1.4 Prérequis

- PC avec MS Windows 10 ou supérieur
- MS Word et Excel installés sur l'ordinateur où fonctionne OCEAMap
- Application de surveillance OCEAView : Connectivité Internet requise si vous utilisez OCEAView Cloud ; non nécessaire pour les clients de OCEAView On-premises.

2 Mise en route

2.1 Installation

1. Double-cliquez sur le programme d'installation OCEAMapSetup.exe qui vous est fourni par Dickson. L'application peut être installée en anglais ou en français. Choisissez l'application d'installation (.exe) qui correspond à la langue souhaitée.
2. Suivez les instructions pour choisir le dossier cible et installer OCEAMap.
3. Vous pouvez lancer l'application à la fin du processus d'installation.

2.2 Enregistrer votre logiciel

Suivez ces étapes pour récupérer la clé pour utiliser votre logiciel :

1. Lorsque vous lancez OCEAMap, un message s'affiche pour vous informer que vous devez déverrouiller votre licence pour utiliser le logiciel.
2. Cliquez sur **OK** pour continuer.
3. L'application crée alors un message e-mail avec l'application e-mail par défaut de votre système pour l'envoyer à notre équipe de support (support@dicksondata.fr), avec votre fichier de licence original non signé.
4. Envoyez l'e-mail.
5. Lorsque vous recevez, en retour, le fichier de licence signé de notre équipe, naviguez vers le dossier de votre ordinateur où OCEAMap est installé, par défaut : C:\Programmes\Dickson\OCEAMap
6. Copiez le fichier signé dans le dossier OCEAMap et remplacez le fichier original (le nouveau fichier de licence doit porter le même nom que l'original).
7. Relancez OCEAMap pour continuer.

2.3 Configurer les enregistreurs dans OCEAView

OCEAMap utilise des données collectées par des enregistreurs fonctionnant dans la solution OCEAView. Par conséquent, la première étape consiste à configurer les enregistreurs et à les faire fonctionner dans OCEAView.



Pour plus d'informations sur la configuration de l'enregistrement dans OCEAView, veuillez consulter le Guide Utilisateur OCEAView, disponible dans la section Aide de l'application une fois que vous vous êtes connecté.

Voici quelques conseils utiles pour rendre plus facile le processus de cartographie.

2.3.1 Personnaliser le modèle de rapport fourni (optionnel)

À partir des relevés effectués par vos enregistreurs et des détails que vous saisissez au cours du processus de cartographie, OCEAMap effectue une analyse approfondie pour déterminer si l'enceinte ou l'espace que vous cartographiez est conforme à vos exigences. Les calculs sont effectués conformément aux spécifications du référentiel FD X15-140 (août 2024), notamment en ce qui concerne le nombre de points de mesure (capteurs) utilisés en fonction du volume de l'espace à caractériser, et la prise en compte d'un élément d'incertitude lié à l'effet du rayonnement des parois de l'enceinte dans l'incertitude de mesure des capteurs.

Le modèle de rapport est fourni au format MS Word. N'hésitez pas à le modifier en fonction de vos besoins, par exemple en y ajoutant votre logo ou en formatant le fichier pour le rendre conforme à votre charte graphique.

Nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde du fichier original.



Lorsque vous modifiez le fichier du modèle de rapport, il ne faut pas supprimer les codes de signets qu'il contient. Si vous supprimez ces codes, le rapport ne pourra pas être généré correctement.

Pour voir les codes dans MS Word (afin d'éviter de les supprimer) :


1. Sélectionnez **Fichier → Options → Options avancées**
2. Faites défiler la page jusqu'à la section **Afficher le contenu des documents**
3. Cliquez pour sélectionner l'option **Afficher les signets**.

Les signets dans MS Word se présentent comme ceci : ¶

2.3.2 Attribuer un nom facilement identifiable à l'équipement

Dans OCEAView, le terme « équipement » désigne tout espace que vous souhaitez contrôler, des réfrigérateurs aux chambres froides en passant par les entrepôts. Pour caractériser l'équipement, nous vous recommandons de lui attribuer un nom reconnaissable afin de faciliter son identification.

Dans cet exemple, nous avons nommé l'enceinte « Mapping Kit 1 » :

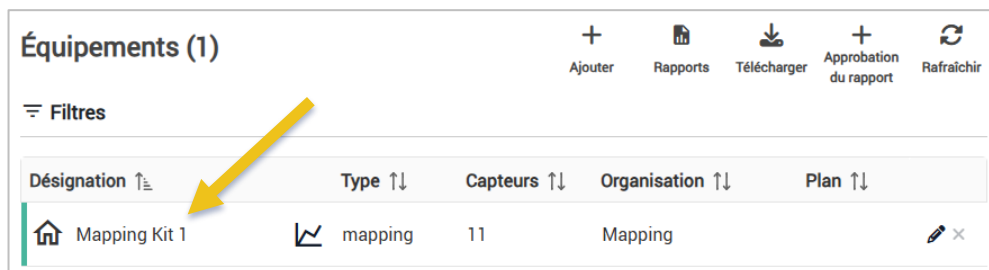


Équipements (1)				
Filtres				
Désignation ↑↓	Type ↑↓	Capteurs ↑↓	Organisation ↑↓	Plan ↑↓
Mapping Kit 1	mapping	11	Mapping	

Figure 1 – Équipement portant un nom facilement identifiable pour la cartographie

2.3.3 Attribuez des noms facilement identifiants à vos enregistreurs

Nous vous recommandons également d'attribuer un nom distinctif aux enregistreurs dans OCEAView. Cela facilitera leur identification par la suite dans OCEAMap.

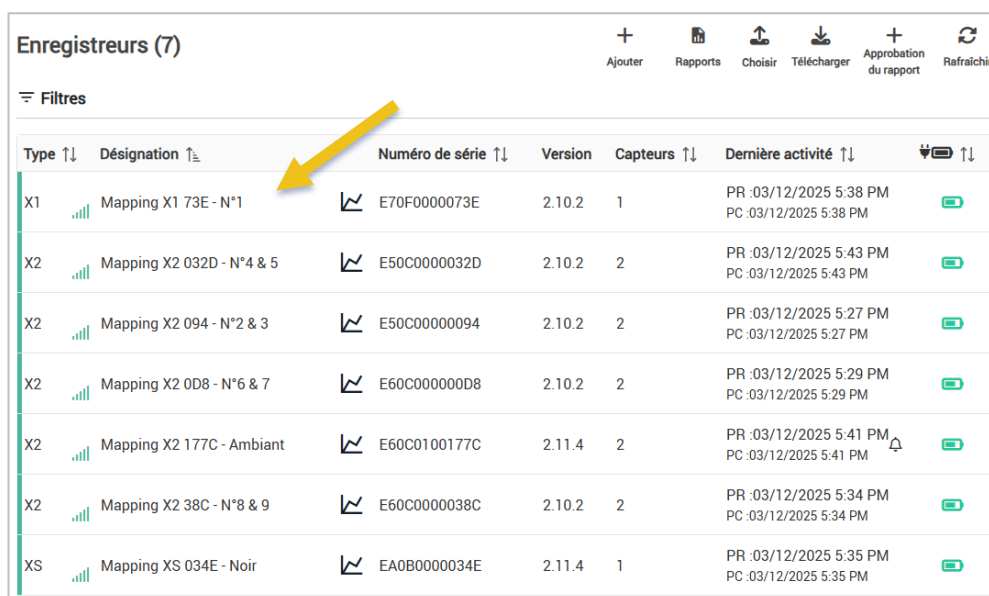

Enregistreurs (7)							
Filtres							
Type ↑↓	Désignation ↑↓	Numéro de série ↑↓	Version	Capteurs ↑↓	Dernière activité ↑↓	Statut ↑↓	
X1	Mapping X1 73E - N°1	E70F0000073E	2.10.2	1	PR :03/12/2025 5:38 PM PC :03/12/2025 5:38 PM		
X2	Mapping X2 032D - N°4 & 5	E50C0000032D	2.10.2	2	PR :03/12/2025 5:43 PM PC :03/12/2025 5:43 PM		
X2	Mapping X2 094 - N°2 & 3	E50C00000094	2.10.2	2	PR :03/12/2025 5:27 PM PC :03/12/2025 5:27 PM		
X2	Mapping X2 0D8 - N°6 & 7	E60C000000D8	2.10.2	2	PR :03/12/2025 5:29 PM PC :03/12/2025 5:29 PM		
X2	Mapping X2 177C - Ambiant	E60C0100177C	2.11.4	2	PR :03/12/2025 5:41 PM PC :03/12/2025 5:41 PM		
X2	Mapping X2 38C - N°8 & 9	E60C0000038C	2.10.2	2	PR :03/12/2025 5:34 PM PC :03/12/2025 5:34 PM		
XS	Mapping XS 034E - Noir	EA0B0000034E	2.11.4	1	PR :03/12/2025 5:35 PM PC :03/12/2025 5:35 PM		

Figure 2 – Attribuez également un nom bien distinctif à vos enregistreurs

Dans l'exemple ci-dessus, chaque enregistreur Cobalt X2 dispose de deux capteurs et l'enregistreur Cobalt X1 dispose d'un capteur pour la cartographie en 9 points, ainsi que du capteur ambiant et d'un capteur à basse émissivité (noir).

2.3.4 Placez les capteurs dans l'espace à cartographier

Pour une enceinte de 0.085 m^3 à 1 m^3 , la norme FD X15-140 (août 2024) recommande une cartographie en 9 points, avec un point de mesure dans chaque coin et un au centre de l'enceinte, comme indiqué ci-dessous.

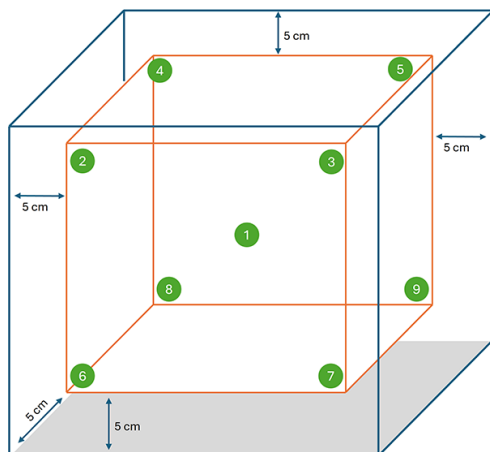


Figure 3 – Exemple de positionnement des capteurs pour une cartographie en 9 points (placement à $1/10^{\text{e}}$ de l'épaisseur des parois)

2.3.5 Démarrer l'enregistrement et commencer à collecter les relevés



La norme FD X15-140 requiert au moins 31 relevés effectués sur une période d'au moins 30 minutes, avec un intervalle maximum d'une minute entre les relevés.

La dernière étape dans OCEAView consiste à démarrer l'enregistrement pour tous les points de mesure à utiliser pour la cartographie, puis à leur laisser le temps de se stabiliser (typiquement, au moins 30 minutes).

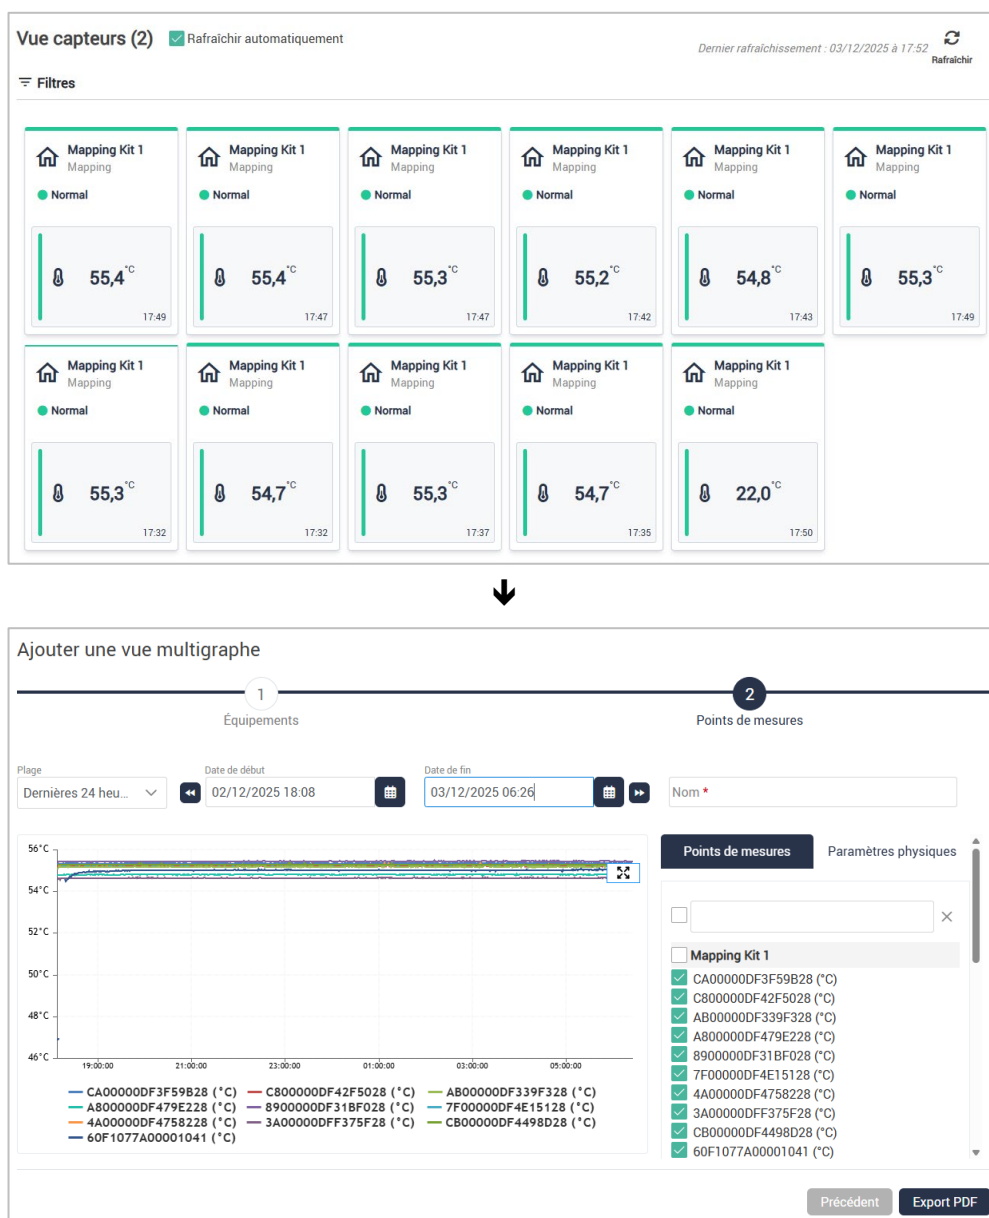


Figure 4 – Vues des capteurs et du multigraphe dans OCEAView

Vous pouvez également choisir de lancer le processus de cartographie dans OCEAMap et attendre que les capteurs se stabilisent à partir de ce moment-là.

La gestion des capteurs dans OCEAMap peut être facilitée par l'attribution de noms logiques aux enregistrements, par exemple :



- 1 : Haut-Devant-Gauche
- 2 : Haut-Devant-Droite
- 3 : Haut-Arrière-Gauche
- 4 : Haut-Arrière-Droite
- 5 : Centre
- 6 : Bas-Devant-Gauche
- 7 : Bas-Devant-Droite
- 8 : Bas-Arrière-Gauche
- 9 : Bas-Arrière-Droite

Vous devez laisser l'enregistrement actif sur ces appareils jusqu'à ce que vous ayez terminé de préparer le rapport OCEAMap.

3 Utilisation d'OCEAMap

L'application OCEAMap est constituée d'un processus guidé qui couvre toutes les étapes du début à la fin. Ce chapitre explique les différents écrans et options d'OCEAMap, tels qu'ils sont présentés dans cinq onglets séquentiels dans l'application.

Lorsque vous lancez OCEAMap, l'application s'ouvre comme montré ci-dessous :

1. Sélectionnez l'emplacement de votre centre de données OCEAView : Amériques, EMEA (Europe-Moyen-Orient-Afrique) ou APAC (Asie-Pacifique), plateformes Cloud ou sur site, sur le serveur privé de votre organisation.

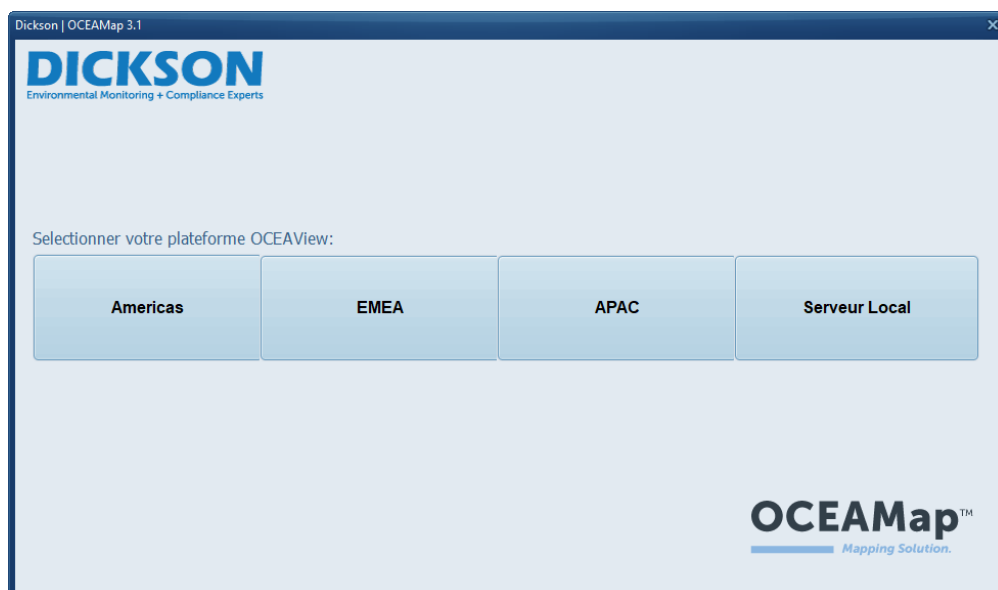


Figure 5 – Écran de sélection de la plateforme OCEAView

Pour les plateformes OCEAView Cloud :

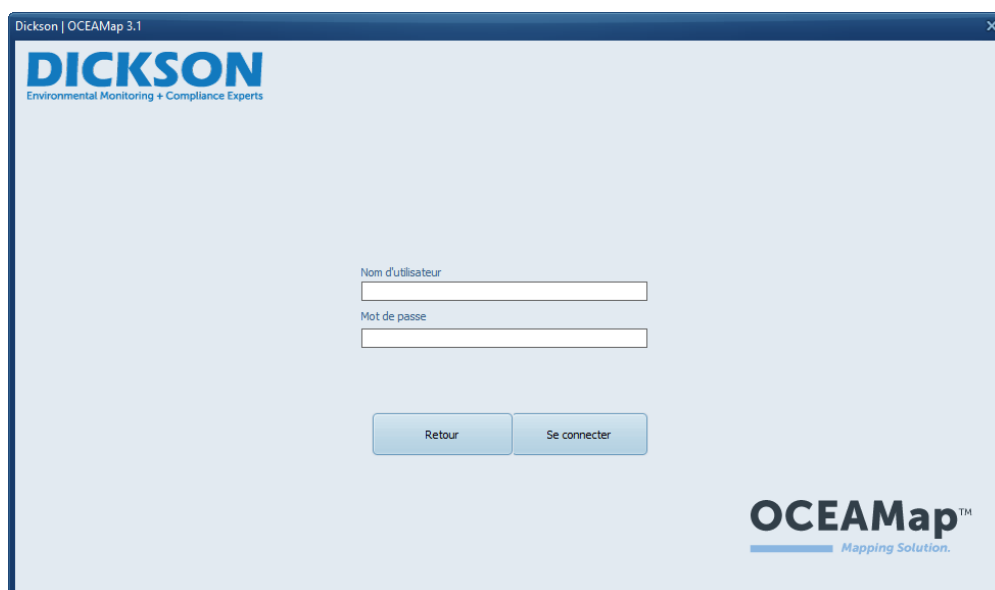


Figure 6 – Écran de connexion à OCEAView Cloud

- Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
- Appuyez sur **Se connecter** pour continuer ou sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Pour une plateforme sur serveur local (OCEAView On-premises) :

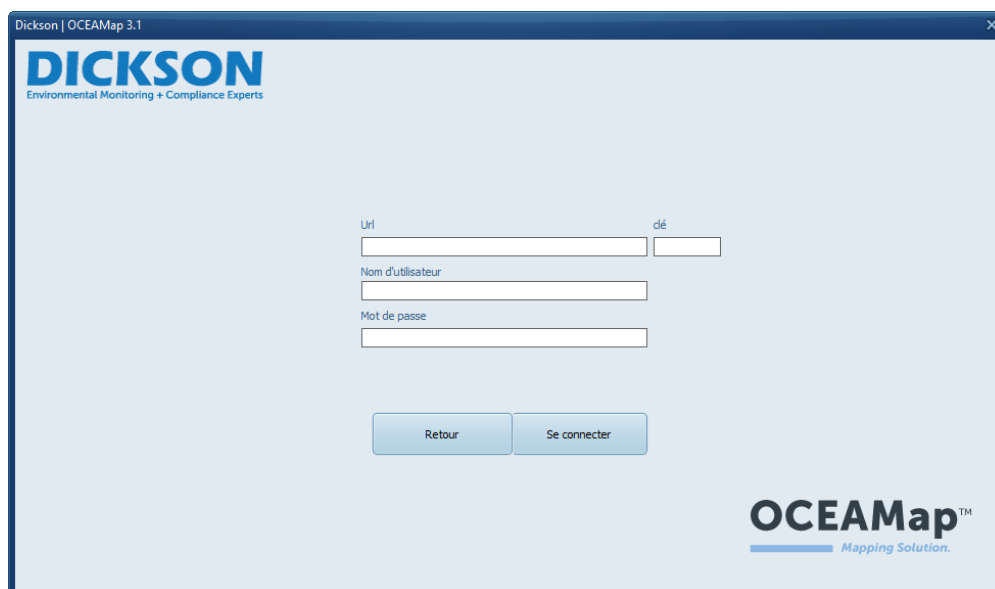


Figure 7 – Écran de connexion à OCEAView sur serveur local

- Saisissez l'**URL** et la **clé** client de votre plateforme OCEAView.
- Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**.
- Appuyez sur **Se connecter** pour continuer ou sur **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

3.1 Introduction

Lorsque vous lancez OCEAMap, l'application s'ouvre sur l'écran principal comme montré ci-dessous.

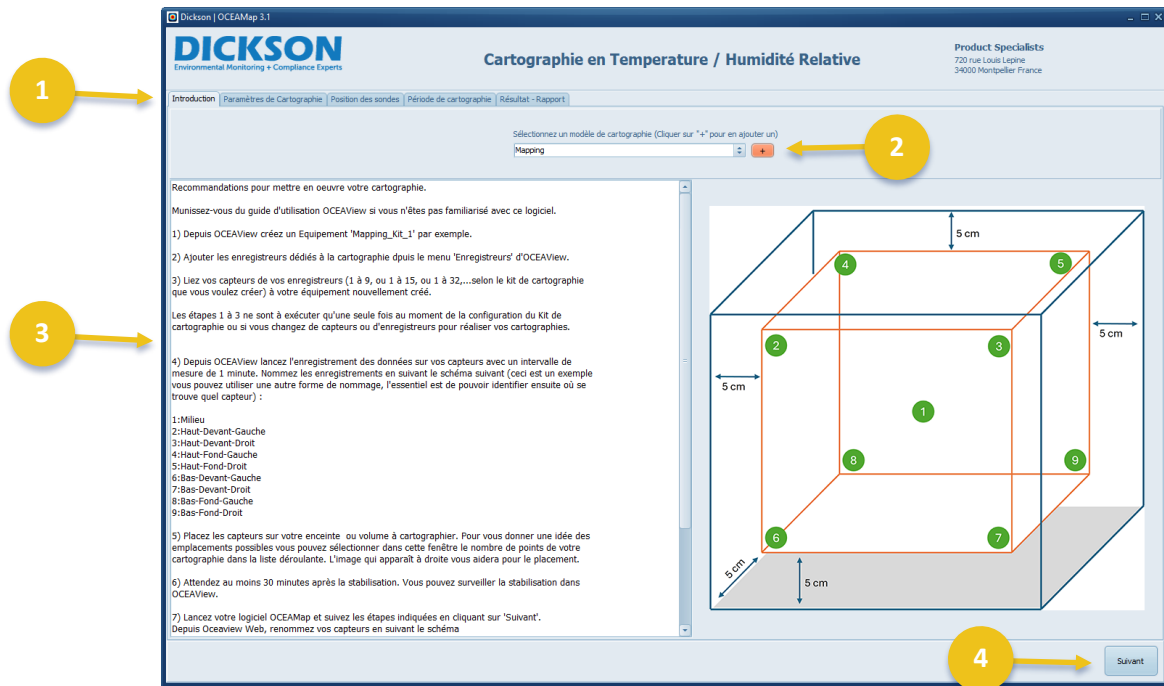


Figure 8 – Onglet « Introduction »

Les onglets situés en haut de l'écran 1 indiquent les différentes étapes du processus de cartographie. Les points clés de l'onglet **Introduction** sont les suivants :

Nombre de points pour la cartographie

Sélectionnez dans le menu déroulant 9, 15 ou 32 points de mesure pour la cartographie. Vous pouvez cliquer sur  2 pour spécifier un nombre différent de points si vous le souhaitez.

Si vous spécifiez un nombre différent ici, vous serez également invité à importer une image de votre équipement, au format .bmp.

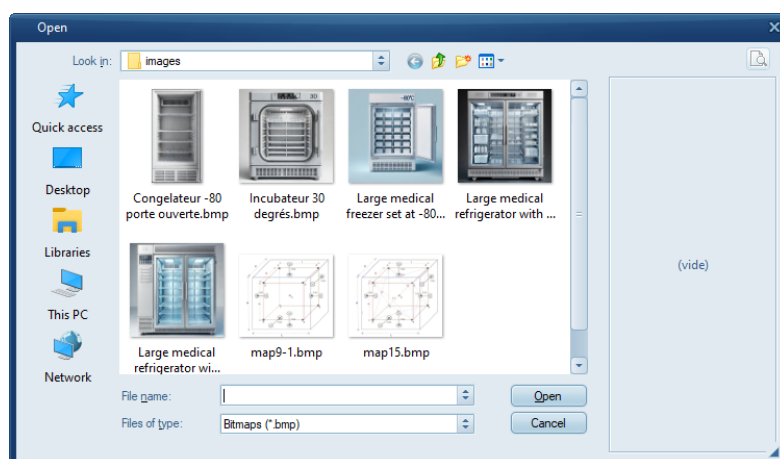


Figure 9 – Importer une image

Recommandations générales

Ce champ de texte **3** présente quelques conseils utiles concernant le processus de cartographie avec OCEAMap. Ce texte est purement informatif, il n'est pas inclus dans les rapports que vous générez.

Cliquez sur Suivant **4** lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

3.2 Paramètres de cartographie

La deuxième étape (et le deuxième onglet) d'OCEAMap vous permet de décrire votre équipement ou votre espace à température contrôlée, et de fournir des détails pertinents concernant la méthodologie. Ces informations seront incluses dans le rapport que vous générez.

Figure 10 – Détails relatifs à l'équipement et à la méthodologie

Renseignez les champs de la section **Identification de l'équipement et méthodologie** 1. Ces informations seront incluses dans votre rapport :

- Nom de l'équipement** Indiquez un nom de référence pour l'enceinte ou l'espace à température contrôlée. Par exemple, vous pouvez saisir le nom configuré dans OCEAView pour plus de facilité.
- Type d'équipement** Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d'équipement. Pour ajouter un nouveau type d'équipement, cliquez sur « ... » en bas de la liste. Si vous ajoutez un équipement, vous serez invité à saisir des valeurs cibles et EMT par défaut (décrites ci-dessous).
- Caractéristiques** Vous pouvez saisir toute information que vous souhaitez dans ce champ. Par exemple, la marque, le numéro de série, les dimensions, le type de paroi, etc.
- Localisation** Indiquez l'emplacement de l'équipement ou de l'enceinte.

Condition désirée (°C)	Indiquez la valeur du paramètre d'environnement souhaitée, c'est-à-dire la température attendue.
Valeur de consigne (°C)	Indiquez la valeur du régulateur pour obtenir la condition désirée.
Valeur d'indication (°C)	Saisissez la valeur affichée sur l'écran de l'équipement affichant les paramètres internes de l'enceinte.
EMT (°C)	Indiquer la tolérance d'erreur, c'est-à-dire l'erreur maximale tolérée lors de la vérification d'un équipement.
Température ambiante	Si vous choisissez d'ajouter une sonde externe supplémentaire, c'est cette valeur qui apparaîtra dans le rapport final.
Norme de référence	Saisissez le nom de la norme de référence utilisée pour évaluer la conformité. OCEAMap est compatible avec la norme FD X15-140 (août 2024).
Type de sonde	Utilisez le menu déroulant pour choisir le type de sonde utilisé pour la cartographie.

Dans le champ **Mode opératoire** ², vous pouvez ajouter tout commentaire que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Par exemple, vous pouvez indiquer si l'espace à température contrôlée était vide, le moment où vous avez commencé à recueillir les relevés des capteurs, comment les capteurs étaient positionnés ou toute autre information pertinente. Ces informations seront incluses dans le rapport final.

Cliquez sur **Suivant** ³ lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

3.3 Position des sondes

Dans l'onglet **Positions des sondes**, vous pouvez identifier les capteurs en cours d'enregistrement dans OCEAView, et les placer à l'endroit approprié sur une image de votre équipement ou de votre espace à température contrôlée.

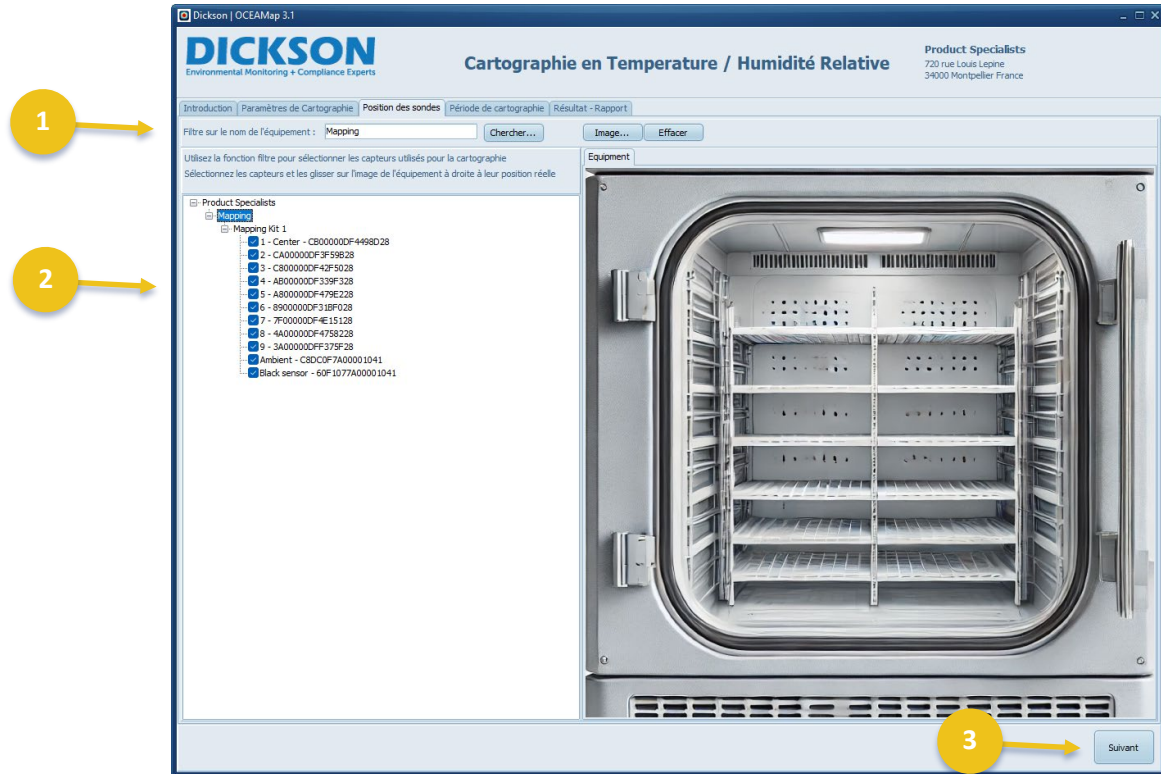


Figure 11 – Onglet « Position des sondes »

1. Affichez l'équipement configuré pour la cartographie dans OCEAView.
Tous les équipements associés à votre compte OCEAView sont listés dans la partie gauche de l'écran, en fonction du nom d'utilisateur que vous avez saisi lors du lancement d'OCEAMap.
Vous pouvez utiliser le champ de recherche (« Chercher ») pour affiner la liste si nécessaire. Par exemple, si vous avez configuré l'équipement dans OCEAView avec le nom « Mapping Kit 1 », saisissez « Map » dans le champ **1**, puis appuyez sur **Chercher**. Le texte de recherche est sensible aux majuscules et aux minuscules.
2. Appuyez sur le bouton **Image** pour ajouter une image (au format .bmp) de votre équipement ou de votre espace à température contrôlée.
3. Cliquez avec votre souris pour sélectionner les capteurs que vous souhaitez utiliser **2**.
4. Faites glisser les capteurs aux emplacements appropriés sur l'image.

Remarque : le texte associé à chaque capteur affiché dans OCEAMap correspond au nom de la session d'enregistrement dans OCEAView. Vous pouvez donc l'utiliser pour attribuer des noms pertinents dans ce contexte.

5. Si cela est requis dans votre processus de cartographie, cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner les capteurs central, noir (à haute émissivité) et ambiant.

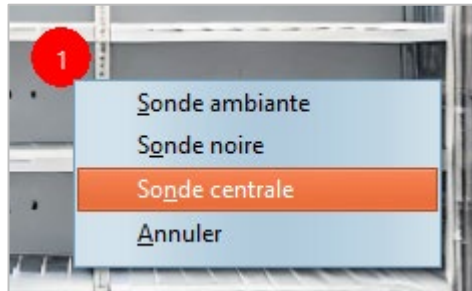


Figure 12 – Cliquez avec le bouton droit pour désigner les différentes sondes si nécessaire

Par exemple :

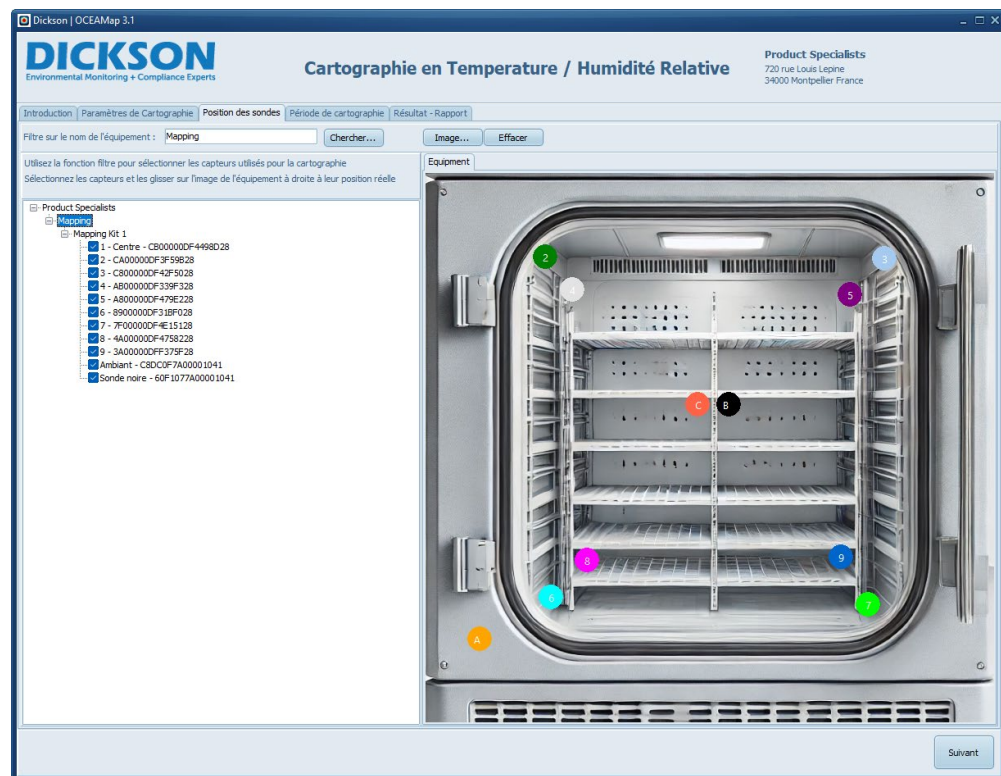


Figure 13 – Positionnement des capteurs pour une cartographie en 9 points

6. Pour retirer les capteurs de l'image, appuyez sur le bouton **Effacer** et répétez l'opération.

Une fois positionnée, chaque sonde peut à nouveau être déplacée pour correspondre au bon emplacement (au lieu de tout effacer pour recommencer)

Cliquez sur **Suivant**  lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

3.4 Période de cartographie

L'étape suivante consiste à définir la période pendant laquelle vous souhaitez analyser les relevés des capteurs.

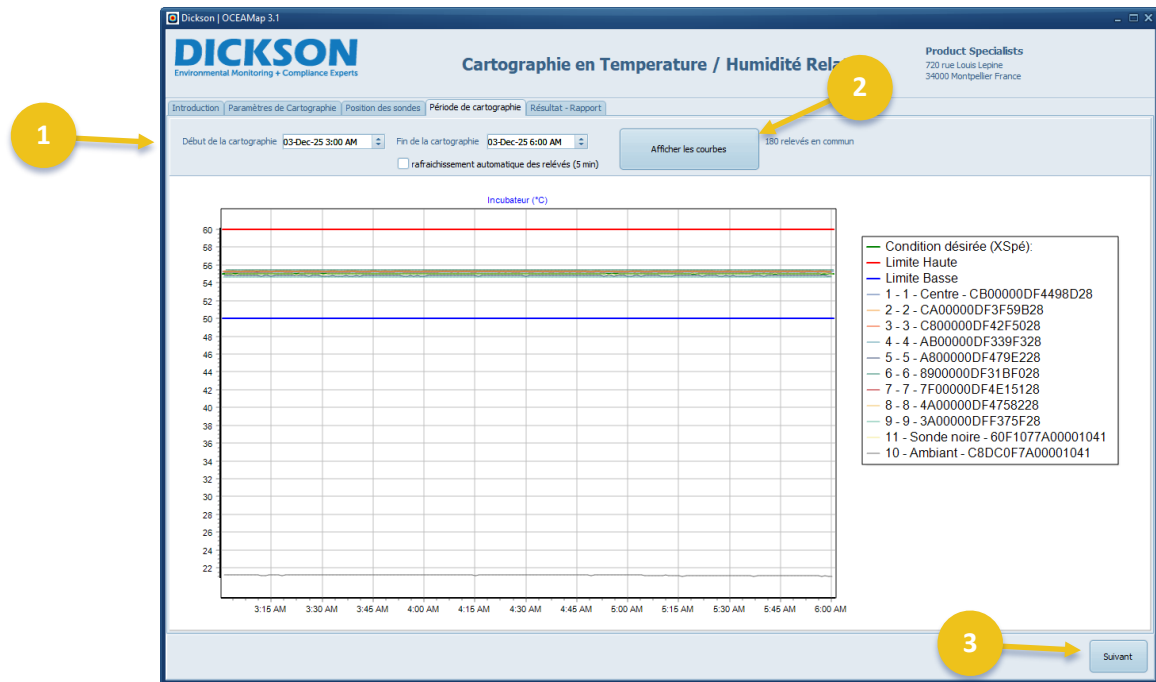


Figure 14 – Sélection de la période de cartographie et affichage des graphes

1. Cliquez sur le sélecteur de date (1) pour choisir les dates/heures de début et de fin de la cartographie. Pour affiner la sélection, utilisez votre souris et faites-la glisser vers la droite pour mettre en surbrillance les relevés que vous souhaitez utiliser. Pour réinitialiser l'affichage, effectuez une sélection et faites glisser votre souris vers la gauche.
2. Lorsque vous cliquez sur **Afficher les courbes**, les relevés de tous les capteurs sélectionnés s'affichent à l'écran.

Si les capteurs sont encore en phase de stabilisation dans leur environnement, ou si vous n'avez pas encore le nombre de relevés requis, vous pouvez cliquer sur pour sélectionner l'option **Rafraîchissement automatique des relevés (5 min)**.



La norme FD X15-140 requiert au moins 31 relevés effectués sur une période d'au moins 30 minutes, avec un intervalle maximum d'une minute entre les relevés.

Cliquez sur **Suivant** (3) lorsque vous êtes prêt à passer à la dernière étape.

3.5 Résultats - Rapport

La dernière étape consiste à produire votre rapport. L'onglet **Résultats - Rapport** présente une analyse complète des relevés de vos capteurs, avec les calculs et les informations de conformité qui s'y rapportent.


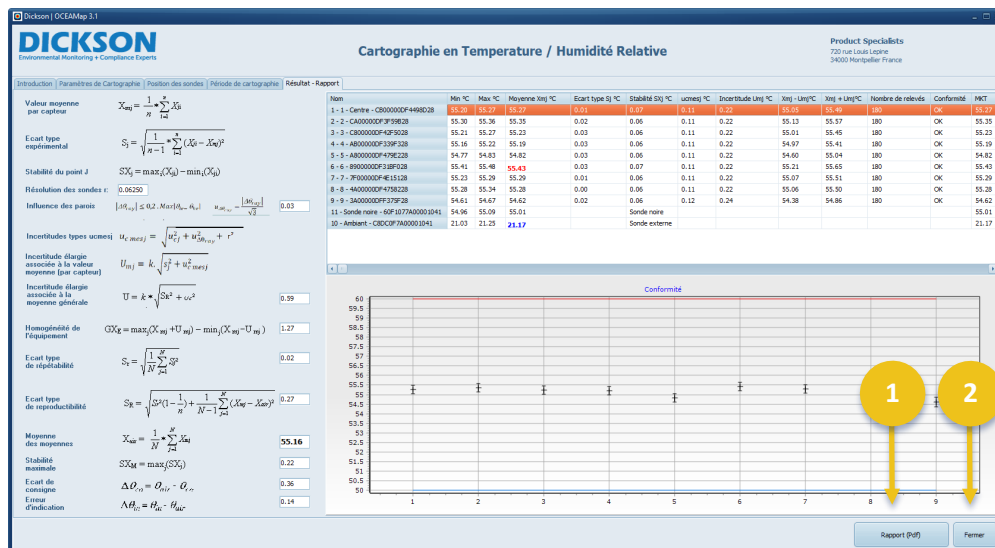


Figure 15 – Présentation complète de l'analyse des relevés et de la conformité

Vous pouvez fermer la fenêtre ou générer votre rapport.

1. Pour générer les fichiers de rapport, appuyez sur **Rapport (PDF)** 1. Le dossier cible est indiqué dans un message de confirmation :

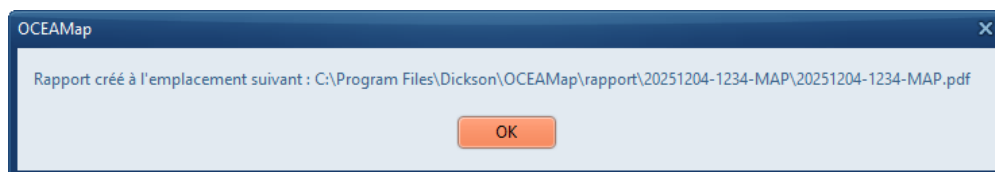

2. Les fichiers générés dans le dossier « OCEAMap\rapport » sont horodatés et portent le nom de l'équipement ou le numéro de série du capteur. Dans notre exemple, l'équipement est nommé « Kit de cartographie 1 » :

1 - 1 - Centre - CB00000DF4498D28 - 04-12-2025.csv ...	Relevés détaillés pour chaque capteur au cours de la période.
11 - Sonde noire - 60F1077A00001041 - 04-12-2025.csv	
20251204-1234-MAP.bmp	Courbes de relevés des capteurs
20251204-1234-MAP.pdf	Rapport complet

20251204-1234-MAP-Conformity.bmp	Graphique illustrant la conformité, avec de l'EMT
20251204-1234-MAP-Equipment.bmp	Image de l'équipement montrant le positionnement des capteurs
20251203-1624-MAP-Incubator.csv	Récapitulatif des valeurs principales des capteurs

3. Appuyez sur **Fermer**  pour quitter l'application.

4 FAQ - Dépannage

Je n'arrive pas à copier mes capteurs de la liste vers l'image du réfrigérateur dans OCEAMap. Que dois-je faire ?

Il est possible que l'application ait mémorisé un capteur d'une session précédente, mais que ce capteur ne soit plus affiché. Si cela se produit, appuyez sur le bouton « Effacer » et essayez à nouveau.

Lorsque je place des capteurs sur l'image par défaut dans OCEAMap et que je les déplace ensuite sur l'écran, les points numérotés ne sont pas affichés correctement. Que dois-je faire ?

Ce problème peut survenir si vous ne chargez pas expressément une image dans l'application. Cliquez sur Image pour charger une image et vous devriez pouvoir glisser et déposer des capteurs sur cette image.

Pour tout autre demande, n'hésitez pas à contacter notre équipe support.

DICKSON

Environmental Monitoring + Compliance Experts

Dickson North America
Addison, IL - USA

+1 (630) 543-3747
contact@dicksondata.com

Dickson Europe
Montpellier - France

+33 (0)4 99 13 67 30
contact@dicksondata.fr

Dickson Asia-Pacific
Petaling Jaya - Malaysia

+603 749 40758
contact@dicksondata.my

www.dicksondata.com