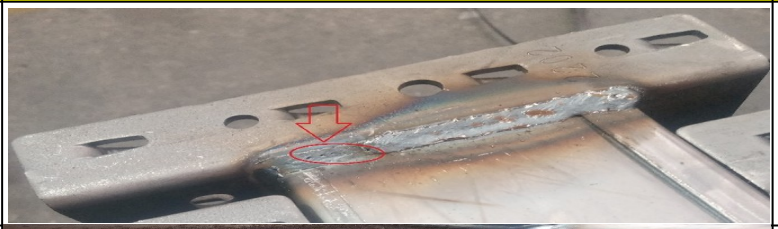
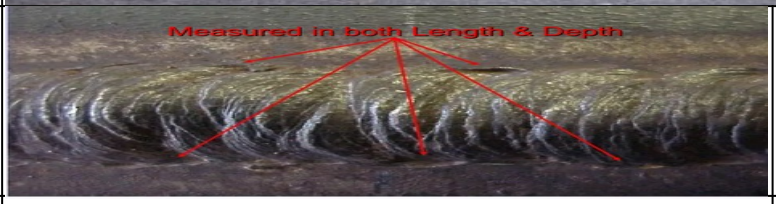
LinkMisr International Quality Dept.	Repairs instructions for welding defects تعليمات اصلاح عيوب اللحام	LINKMISR ADVANCED STORAGE SOLUTIONS

Defect	Photos	Repair method
البخبخة او الفجوات Porosity		يتم فتح البخبخة بالحجر للنهاية ، التنظيف الجيد ، واعادة لحامها Remove defective portions , And Re-weld In case of surface light porosity , you can grind it
خط لحام غير منتظم Irregular weld line		يتم تجليخ المنطقة المرتفعة للمقاس المطلوب طبقا للرسم يتم تزويد المنطقة المنخفضة للمقاس المطلوب Grind high area to the required weld size weld low area to the required weld size
الشروخ Cracks		تاكيد بداية ونهاية الشرخ وازالته واعادة اللحام Ascertain the extent of the crack by PT or MT , Remove the crack and Re-weld
Concavity , undersize ,undercut		تنظيف اللحام وتزويده Clean and deposit additional weld metal
زوائد علي طول او عرض اللحام Overlap Excessive convexity		يتم ازالة الزوائد بالحجر Reduce by removal of excess weld metal
لحام مقاسه اقل من المطلوب undersize weld		يتم قطع اللحام بالكامل ، التنظيف الجيد ، واعادة اللحام(في حالة اللحام مرفوض بصريا). يتم تزويد اللحام فقط للمقاس المطلوب (في حالة قبول اللحام بصريا). cut out weld , clean well and re-weld(Rejected VT) Add Extra weld pass to achieve required Size(Accepted VT)

WI Code	WI-PD-03-02	Issue NO.2	Issue Date	2/1/2025