Устройство контроллер Z-5R (мод. Net 16000)

Технологическая инструкция по прошивке и тестированию

Версия 1.0

1) Тестирование изделия Z-5R Net (109) необходимо начать с внешнего осмотра.

2) На плате не должно быть механических повреждений и посторонних включений.

Изделия передаются на участок в технологической таре с маркировкой количества.

Монтаж изделия должен быть выполнен в соответствии со сборочным чертежом 109 СБ рис.1.

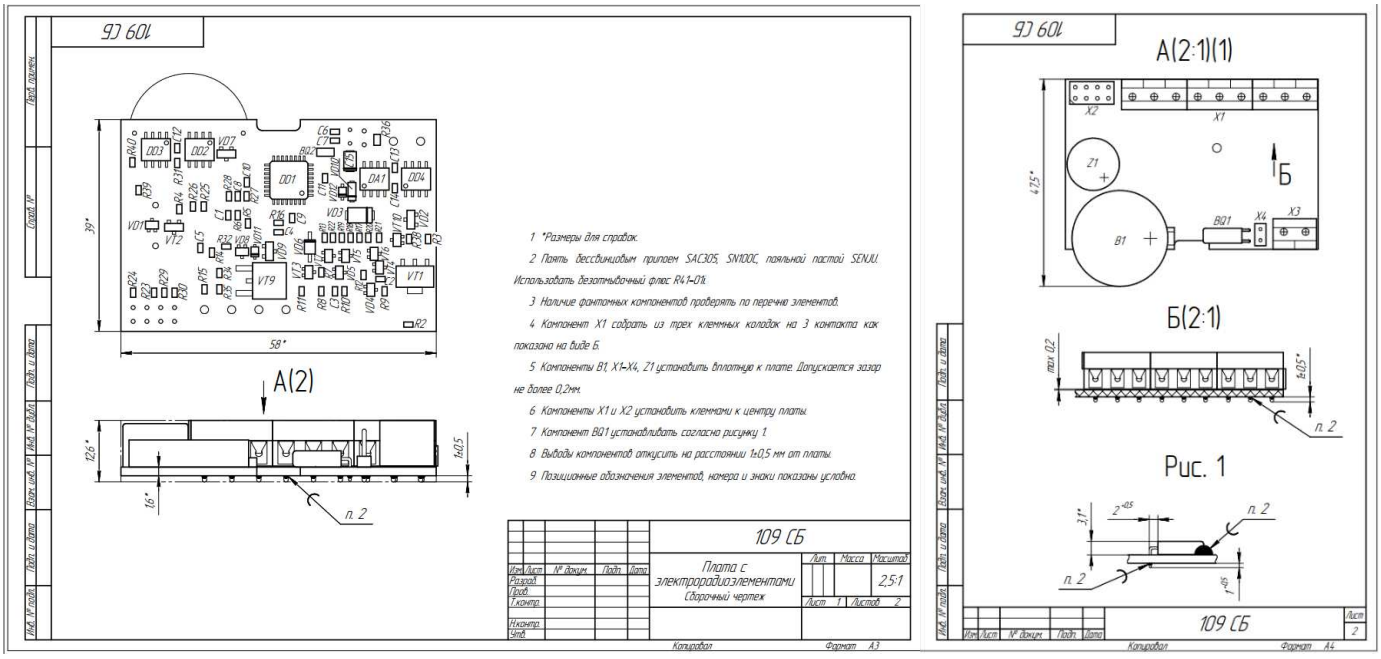

Рис.1. Сборочный чертеж 109 СБ.

В случае обнаружения изделий, не отвечающих требованиям, необходимо отсортировать их в отдельную тару с указанием типа дефекта и количества и вернуть начальнику участка.

<u>Среднее время выполнения прошивки + теста: 1 мин 30 сек.</u>

<u>Среднее время выполнения теста: 1 мин 15 сек.</u>

3) Комплект деталей и сборочных единиц для тестирования Z-5R Net приведен на Рис.2:

СТЕНД-1 с программой
PRG1 v2.32 и старше.

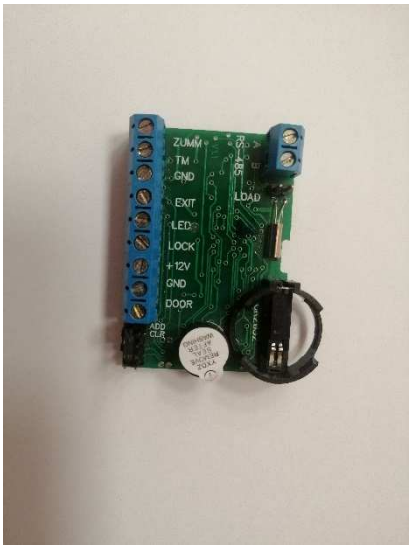

Плата 109 внешний вид

Блок питания (+- 9-12В)

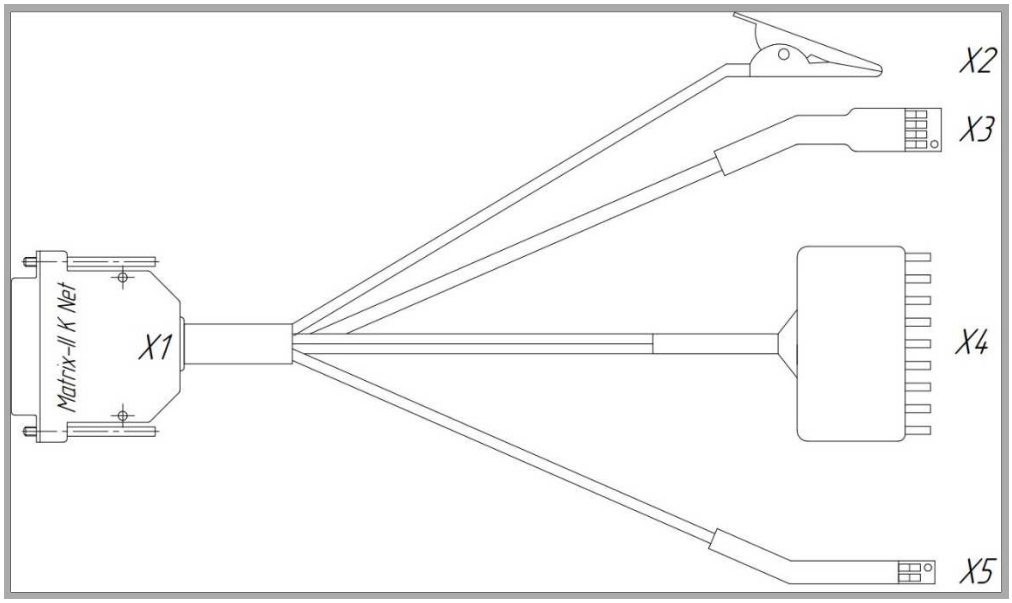

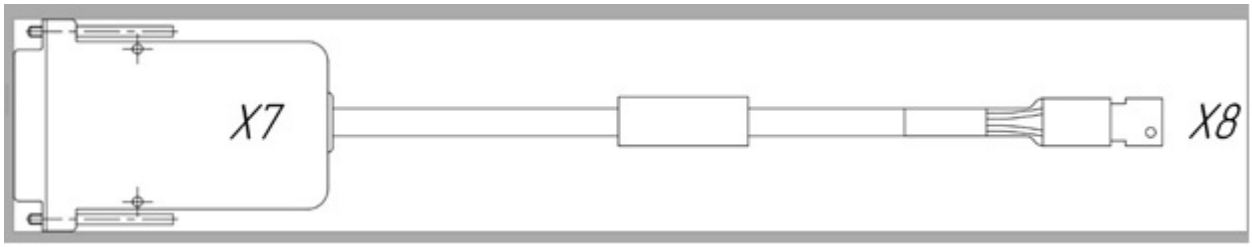

Рис.2. комплект деталей и сборочных единиц.

4) Подготовить рабочее место для проверки плат:

- Подключить к стенду блок питания (+- от 9 до 12 В).
- Подключить кабель Z-5R Net разъемом X1 к Стенду-1 с правой стороны прибора.
- Подключить кабель Z-5R Net разъемом X7 к Стенду-1 с левой стороны прибора.
- Включить стенд при помощи тумблера на задней части прибора.
- Выбрать тест. Для этого, удерживая клавишу "Esc", нажимать кнопку "ВНИЗ" до тех пор, пока на дисплее не появится название теста “ Z-5R 16000 “.

5) Подключение платы "109"

- Подключить 9 контактов разъема кабеля Z-5R Net к плате, как показано на рис.3.

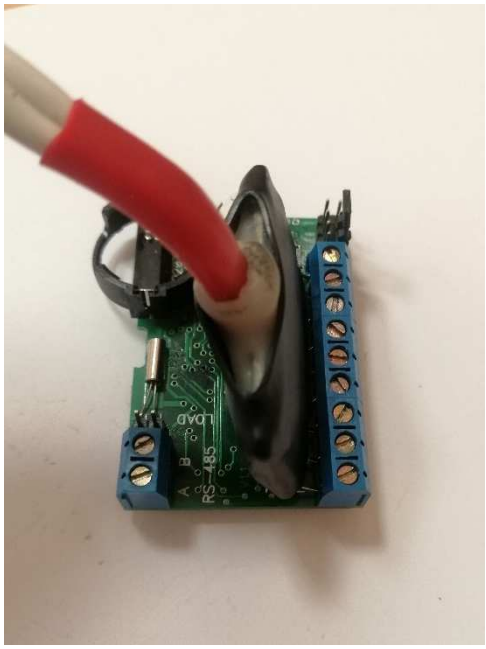

Рис.3 Подключение кабеля Z-5R NET к плате.

- Подключить 2-х контактный разъём кабеля (X5) к плате, как показано на рис.4. (полярность значения не имеет.)

Рис.4 Подключение кабеля Z-5R NET к плате.

- Подключить 8-ми контактный разъём кабеля Z-5R Net к разъёму на плате, как показано на рис.5. (ключом • на разъеме во внешнюю сторону платы.)

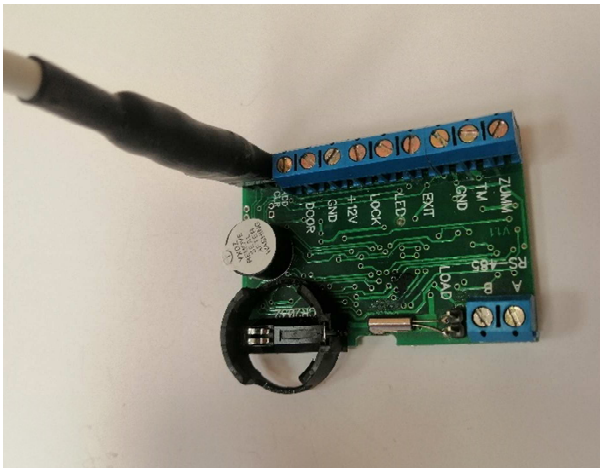

Рис.5 Подключение кабеля Z-5R NET к плате.

- Подключить 2-х контактный разъем кабеля Z-5R Net (X8) к разъему на плате, как показано на рис.6.

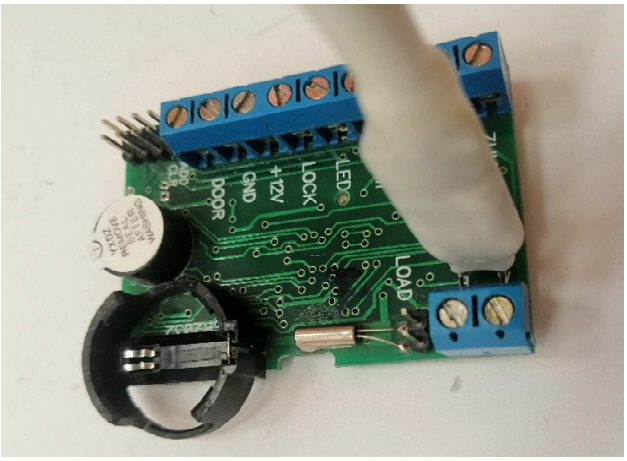

Рис.6 Подключение кабеля Z-5R NET к плате.

- Подключить зажим («крокодил») к держателю, как показано на рис.7.

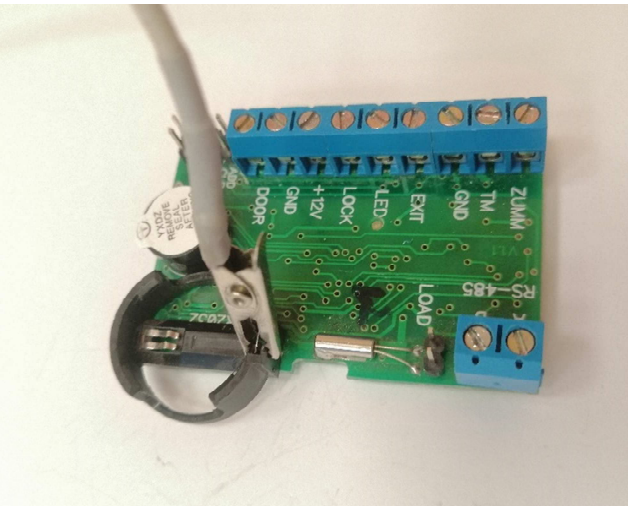

Рис.7 Подключение кабеля Z-5R NET к плате.

6) Перед началом тестирования необходимо загрузить прошивку. Для этого: подключить все разъемы кабеля Z-5R Net как указано в пункте 5.
   Для запуска процесса прошивки нажать на стенде кнопку "Пуск". На стенде появится надпись “Вых 172 Прг Тест”. Нажимаем «вниз» на стенде. Начнется процесс прошивки и на экране появится строка с процентами. После загрузки прошивки стенд сразу перейдет в режим тестирования. Если прошивать изделия не требуется нажимаем кнопку «пуск» на стенде, и стенд перейдет в режим тестирования платы.
7) Во время работы теста:
   -Проверить правильность работы светодиода: светодиод должны мигать зеленым цветом.
   -Проверить правильность работы ЗГ: звук ЗГ должен быть отчетливым, громким, без звуковых помех.
   Когда тест закончится, на индикаторе появятся надписи: "Питание снято. Плата годна".
8) Если плата **<u>не прошла</u>** тестирование, индикатор стенда выдаст сообщение об ошибке. На индикаторе появятся надписи:
   " Error, КОД ошибки ** ",** на стенде мигает красный светодиод.
   В этом случае нажать кнопку "Esc", отключить плату Z-5R Net от стенда, отсоединив все разъёмы кабеля.
9) Платы, не прошедшие тестирование, необходимо изолировать в отдельную цеховую тару с соответствующей маркировкой. По результатам проверки вернуть их руководителю участка для передачи в ремонт.
10) Годные изделия также помещаются в цеховую тару с указанием количества и сдаются руководителю участка.