

BEISPIELBERICHT — FIKTIVES OBJEKT. Dieses Dokument dient ausschließlich der Veranschaulichung. Objekt, Auftraggeber und sämtliche Messwerte sind frei erfunden. Es dokumentiert keine tatsächlich durchgeführte Untersuchung.

Fivestar Property Scan

TECHNISCHE IMMOBILIENPRÜFUNG

BEISPIEL · FIKTIVES OBJEKT

Technischer Zustandsbericht

Wohnung 3+1, 5. Obergeschoss · Beispielanlage „Sunrise Residence“, Mahmutlar / Alanya

BERICHTSNUMMER	AUFTRAGGEBER	UNTERSUCHUNG AM
FPS-2026-0001 (Beispiel)	M. Beispielkunde, Hamburg	14.02.2026, 08:15–13:40 Uhr
BERICHT VOM	OBJEKTART	FLÄCHE LAUT KAUFVERTRAG
15.02.2026	Eigentumswohnung, Baujahr 2019	105,0 m²
BEAUFTRAGTE LEISTUNG	DURCHGEFÜHRT VON	
Komplett-Check + 360°-Rundgang [Dein Name], Fivestar Property Scan		

Bedingungen während der Untersuchung

Außentemperatur	14,2 °C	Innentemperatur	22,8 °C
Temperaturdifferenz	8,6 K	Luftfeuchte innen	58 %
Witterung	Bewölkt, kein direkter Sonnenstand auf der Nordfassade. Niederschlag am Vortag (ca. 11 mm).		
Emissionsgrad	0,95 (Putz, gestrichen)		

Zusammenfassung

Alles Wesentliche auf einer Seite

2

Vor Kauf klären

Sollte vor der Unterschrift geprüft werden

2

Beobachten

Kein Sofortbedarf, mittelfristig im Blick behalten

1

Hinweis

Feststellung ohne Handlungsbedarf

Kernaussagen

- **Fläche:** gemessen **94,3 m²** gegenüber **105,0 m²** laut Kaufvertrag — Abweichung **10,7 m² (10,2 %)**. Beim vereinbarten Kaufpreis von 194.000 € entspricht das rechnerisch **rund 19.800 €**.
- **Thermografie:** Auffälligkeiten an **drei** Stellen. Eine davon (Bad, Nordwand) zeigt ein Muster, das vor Kaufabschluss geklärt werden sollte.
- **Gebäudehülle außen:** Dachfläche und Fassade ohne erkennbare Schäden. Entwässerung der Balkone siehe Befund B-04.
- **Ebenheit und Gefälle:** Balkonboden fällt mit 0,8° *zum Gebäude hin* statt zur Entwässerung.

HINWEIS ZUR FLÄCHENABWEICHUNG

Die gemessene Fläche weicht um mehr als 10 % vom Kaufvertrag ab. Ob und wie sich das auf den Kaufpreis auswirkt, ist eine **rechtliche und kaufmännische Frage** und nicht Gegenstand dieses Berichts. Wir empfehlen, den Punkt vor der Unterschrift mit Ihrem Anwalt zu besprechen.

Was untersucht wurde — und was nicht

Bitte vor dem Lesen der Befunde zur Kenntnis nehmen

Durchgeführt wurde

- Zerstörungsfreie Sichtprüfung aller zugänglichen Bereiche
- Thermografische Aufnahme der Innenflächen und der Gebäudehülle (42 Einzelaufnahmen)
- Aufmaß mit Laserscanner, Kontrollmaße und Gefällemessung mit Handlaser
- Orientierende Feuchtemessung an drei auffälligen Stellen
- Fotografische Dokumentation (118 Aufnahmen), Luftaufnahmen der Außenhülle
- 360°-Rundgang aller Räume

Nicht Gegenstand dieser Untersuchung

- Öffnen, Anbohren oder sonstiges Beschädigen von Bauteilen
- Statik, Tragwerk und Erdbebensicherheit
- Prüfung von Elektro-, Gas- und Heizungsanlagen nach Norm
- Verdeckte, verbaute oder nicht zugängliche Bereiche
- Ermittlung des Verkehrswerts oder Kaufpreises
- Rechtliche Prüfung von Eigentum (Tapu), Lasten und Genehmigungen

ZEITLICHER BEZUG

Dieser Bericht dokumentiert den **Zustand am 14.02.2026**. Über künftige Entwicklungen, verdeckte Schäden ohne messbare Anzeichen oder Vorgänge nach dem Untersuchungstermin trifft er keine Aussage. Die Haftung ist auf die Höhe des vereinbarten Honorars begrenzt.

Nicht einsehbare Bereiche bei diesem Termin

- Schlafzimmer 2, Nordwand — fest eingebauter Kleiderschrank, nicht verrückbar
- Dachraum — kein Zugang über die Wohnung vorhanden
- Rückwand der Küchenzeile sowie Bereich hinter der Waschmaschine
- Bodenaufbau unter dem Estrich in allen Räumen


Flächen und Maße

Laserscanner · Kontrollmaße per Handlaser

RAUM	FLÄCHE M²	HÖHE M	ANMERKUNG
Wohnzimmer mit Essbereich	28,4	2,68	—
Schlafzimmer 1	16,2	2,68	—
Schlafzimmer 2	12,7	2,68	Einbauschränk nicht abgezogen
Schlafzimmer 3	11,9	2,68	—
Küche	9,8	2,68	—
Bad 1 (Duschbad)	5,4	2,55	abgehängte Decke
Bad 2 (Gäste-WC)	3,9	2,55	abgehängte Decke
Flur	6,0	2,68	—
Summe gemessene Wohnfläche	94,3		
Balkon (nicht in Wohnfläche enthalten)	11,2	—	siehe Befund B-04
Laut Kaufvertrag	105,0		Abweichung 10,7 m² = 10,2 %

Messgenauigkeit Gesamtaufmaß: 2 cm auf 10 m. Einzelne Kontrollmaße per Handlaser: ±1,5 mm. Flächen als lichte Grundfläche zwischen den fertigen Wandoberflächen, Balkonfläche gesondert ausgewiesen.



Grundriss aus dem Scan

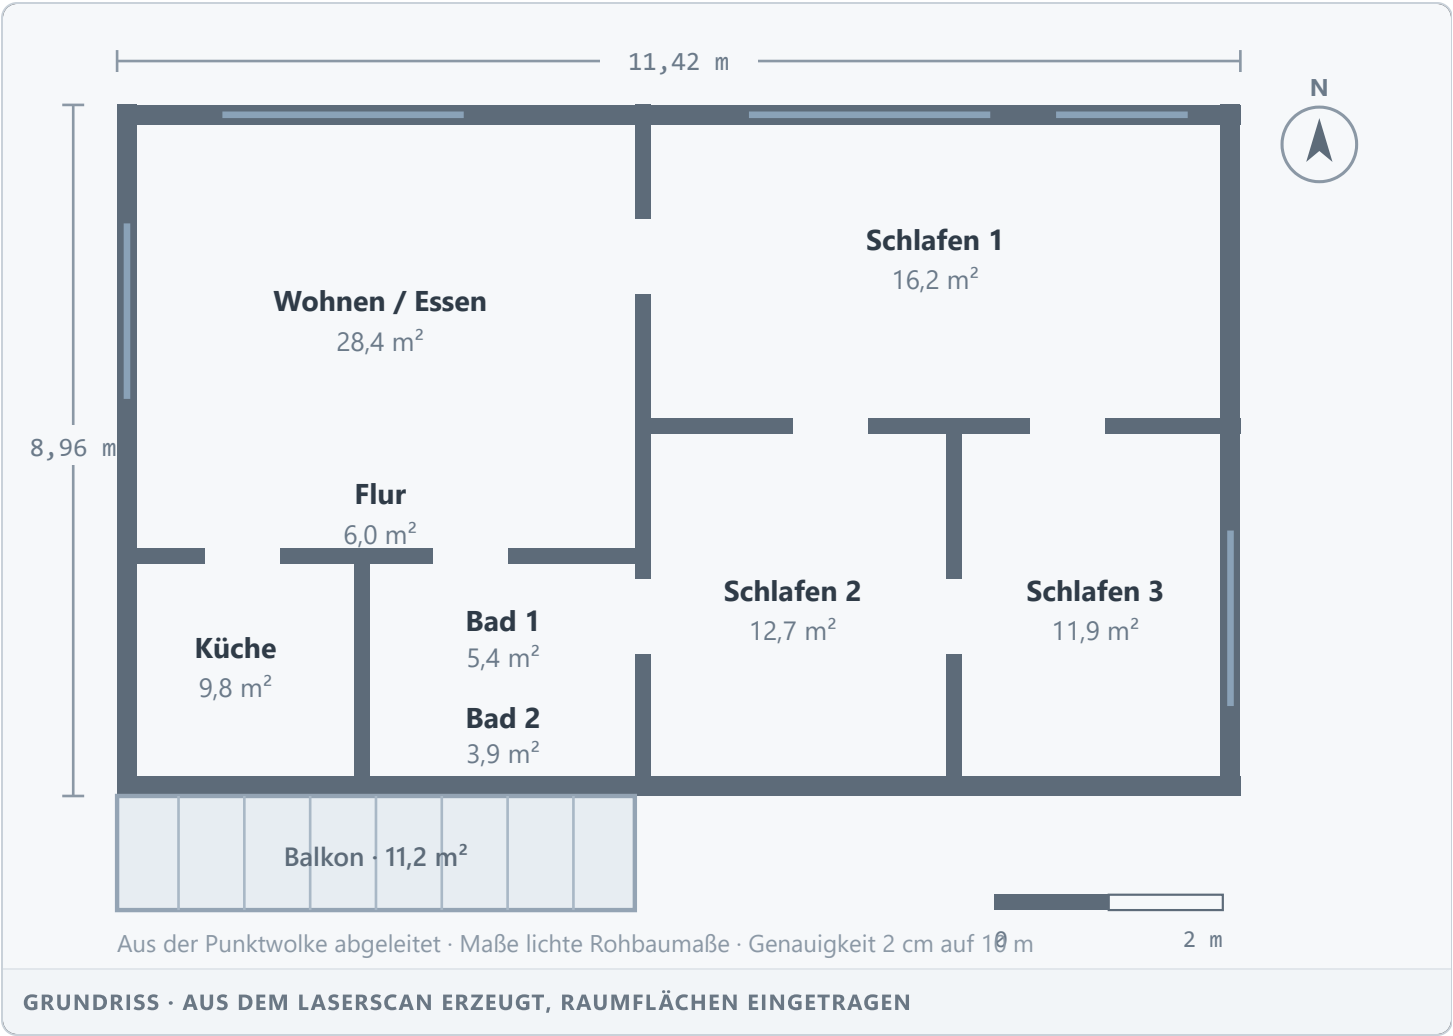

Wärmebildaufnahmen

Auffälligkeiten in der Oberflächentemperatur

Aufnahme 1 — Bad 1, Nordwand, Anschluss Duschwanne

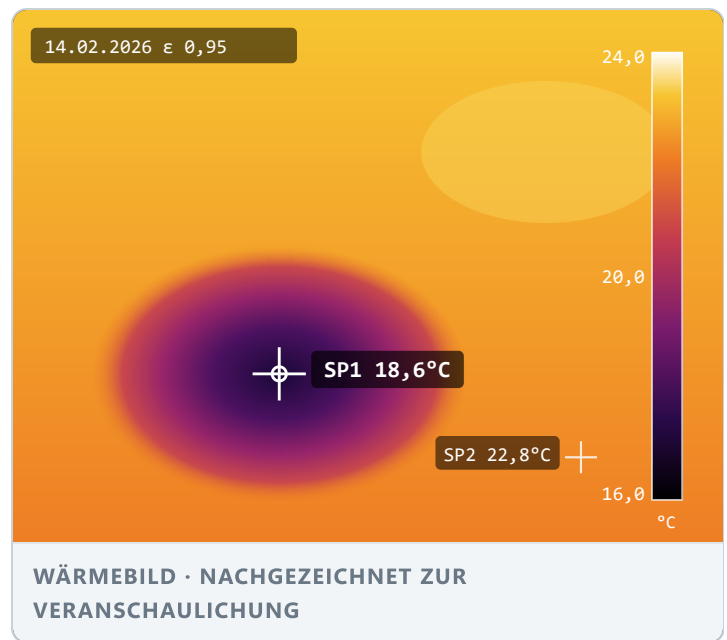
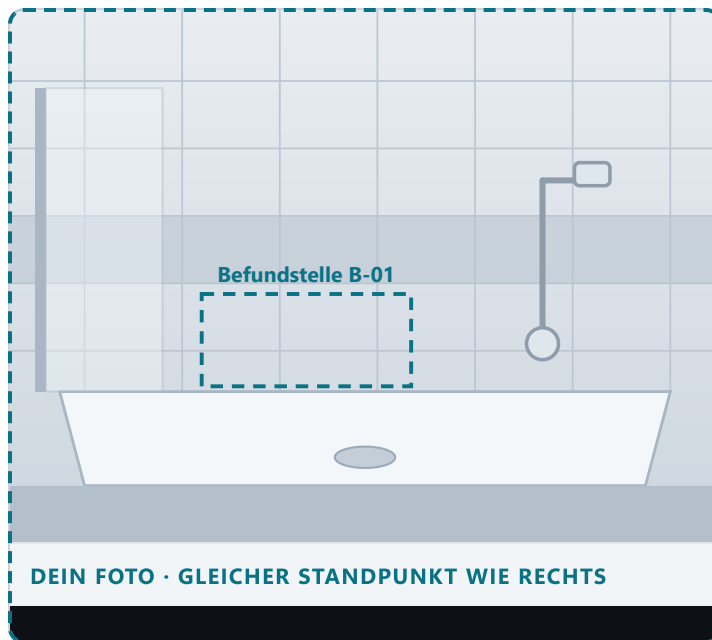


Befund: An Messpunkt SP1, etwa 40 cm über der Duschwanne, liegt die Oberflächentemperatur bei 18,6 °C und damit **4,2 °C unter** der umgebenden Wandfläche (SP2: 22,8 °C). Die kalte Zone ist etwa 0,8 × 0,5 m groß und begrenzt sich nicht auf die Raumkante. Orientierende Feuchtemessung an dieser Stelle: erhöhter Wert gegenüber der Referenzmessung an der Innenwand.

Einordnung: Ein flächiges, von der Bauteilkante unabhängiges Kältemuster in Verbindung mit erhöhter Materialfeuchte tritt typischerweise bei eindringender Feuchtigkeit auf, etwa durch eine undichte Abdichtung im Wandanschluss. Eine geometrische Wärmebrücke ist aufgrund der Lage und Form unwahrscheinlich.

Empfehlung: **Vor Kaufabschluss** durch einen Fachbetrieb öffnen und die Ursache feststellen lassen. Siehe Befund B-01.

Aufnahme 2 — Wohnzimmer, Deckenanschluss Außenwand Nordost

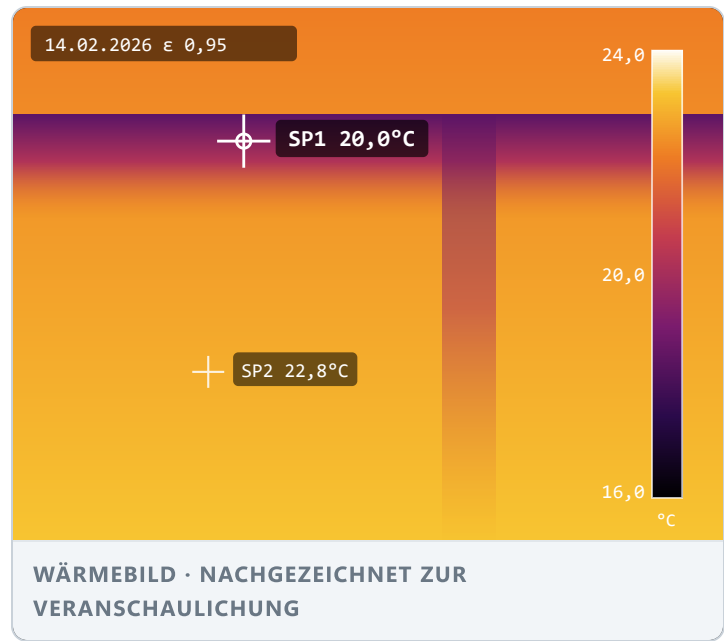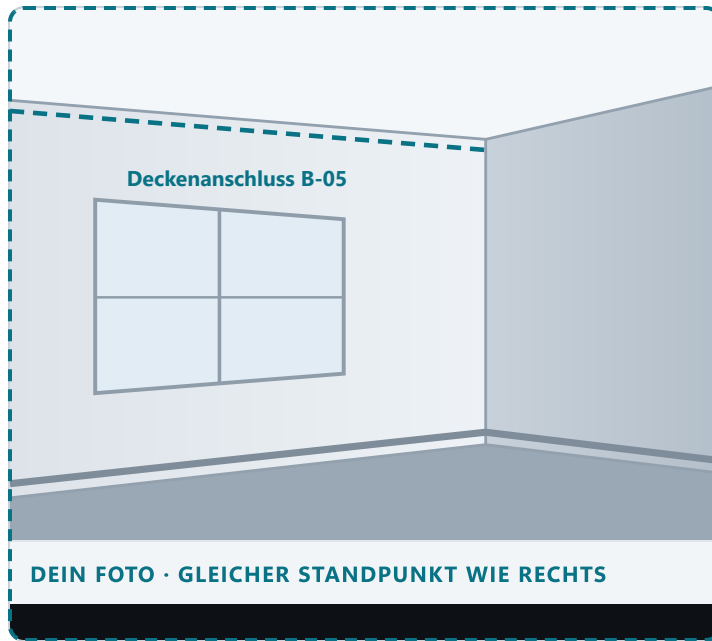

Befund: Entlang des Deckenanschlusses der Außenwand liegt die Oberflächentemperatur bei 20,0 °C und damit **2,8 °C unter** der Wandmitte. Das Muster verläuft **gleichmäßig linear entlang der Bauteilkante** und tritt an allen Außenecken des Raums in gleicher Ausprägung auf.

Einordnung: Ein solches, streng an der Kante verlaufendes Temperaturbild ist typisch für eine **geometrische Wärmebrücke** — bauartbedingt und bei dieser Bauweise üblich. Anzeichen für Feuchte oder Bauschaden bestehen nicht; die Feuchtemessung war unauffällig.

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf. Bei ungünstigem Lüftungsverhalten kann sich an solchen Kanten im Winter Kondensat bilden — regelmäßiges Stoßlüften genügt als Vorbeugung. Siehe Befund B-05.

Einzelbefunde

Nach Dringlichkeit sortiert

B-01 Kältemuster mit erhöhter Feuchte, Bad 1 Nordwand

VOR KAUF KLÄREN

ORT	Bad 1, Nordwand, ca. 40 cm über Oberkante Duschwanne, Fläche ca. 0,8 × 0,5 m
FESTSTELLUNG	Oberflächentemperatur 18,6 °C gegenüber 22,8 °C in der Umgebung (Differenz 4,2 °C). Orientierende Feuchtemessung erhöht gegenüber Referenz. Siehe Aufnahme 1.
EINORDNUNG	Flächiges, kantenunabhängiges Muster mit erhöhter Materialfeuchte — typisch für eindringende Feuchtigkeit, etwa durch eine schadhafte Abdichtung im Wandanschluss.
EMPFEHLUNG	Vor Kaufabschluss durch einen Fachbetrieb öffnen und Ursache klären lassen. Die Kosten einer späteren Sanierung hängen vollständig davon ab, wie weit die Feuchte bereits in den Aufbau gezogen ist — das lässt sich ohne Öffnen nicht beurteilen.

B-02 Abweichung der Wohnfläche gegenüber dem Kaufvertrag

VOR KAUF KLÄREN

ORT	gesamte Wohnung
FESTSTELLUNG	Gemessene Wohnfläche 94,3 m ² gegenüber 105,0 m ² laut Kaufvertrag. Abweichung 10,7 m ² bzw. 10,2 %. Zusammen mit dem Balkon (11,2 m ²) ergäben sich 105,5 m ² .
EINORDNUNG	Die Nähe der Summe inklusive Balkon zur Vertragsfläche legt nahe, dass im Vertrag eine andere Berechnungsart zugrunde liegt — etwa Bruttofläche oder Einbeziehung des Balkons. Ob das vertraglich zulässig ist, ist keine technische Frage.
EMPFEHLUNG	Vor Unterschrift mit dem Anwalt klären, welche Berechnungsart der Vertrag meint. Rechnerisch entsprechen 10,7 m ² beim vereinbarten Kaufpreis rund 19.800 €.

B-03 Undichte Anschlussfuge Balkontür, Schlafzimmer 1

BEOBACHTEN

ORT	Schlafzimmer 1, Balkontür, umlaufende Anschlussfuge Blendrahmen
FESTSTELLUNG	Umlaufend gleichmäßige Temperaturabsenkung von 3,1 °C entlang der Rahmenfuge, örtlich bis 4,0 °C an der unteren Ecke rechts.
EINORDNUNG	Muster einer undichten oder gealterten Anschlussfuge. Führt zu Zugluft und erhöhtem Energieverbrauch, ist jedoch kein Bauschaden im engeren Sinn.
EMPFEHLUNG	Neuverfugung durch einen Fensterbauer. Übliche Instandhaltung, keine Dringlichkeit vor Kaufabschluss.

B-04 Balkonboden fällt zum Gebäude hin

BEOBACHTEN

ORT	Balkon, gesamte Fläche 11,2 m ²
FESTSTELLUNG	Gefällemessung ergibt 0,8° zur Gebäudewand hin statt zur Entwässerung. Ablauf liegt an der Außenkante. Wasserstandsspuren an der Wandanschlussfuge erkennbar.
EINORDNUNG	Bei Starkregen staut sich Wasser an der Wand, statt zum Ablauf zu laufen. Über längere Zeit erhöht das die Belastung der Wandabdichtung — hier ohne aktuellen Feuchtebefund im angrenzenden Innenraum.
EMPFEHLUNG	Beobachten. Bei künftiger Sanierung Gefälle korrigieren. Nach starken Regenfällen prüfen, ob Wasser stehen bleibt.



B-05 Geometrische Wärmebrücke am Deckenanschluss

HINWEIS

ORT	Wohnzimmer und Schlafzimmer 1, Deckenanschluss der Außenwände
FESTSTELLUNG	Linear entlang der Bauteilkante verlaufende Temperaturabsenkung von 2,8 °C, gleichmäßig an allen Außenecken. Feuchtemessung unauffällig. Siehe Aufnahme 2.
EMPFEHLUNG	Kein Handlungsbedarf. Bauartbedingt und bei dieser Bauweise üblich. Regelmäßiges Stoßlüften beugt Kondensat im Winter vor.

Gebäudehülle von außen

Drohnenaufnahmen · Dach, Fassade, Balkone

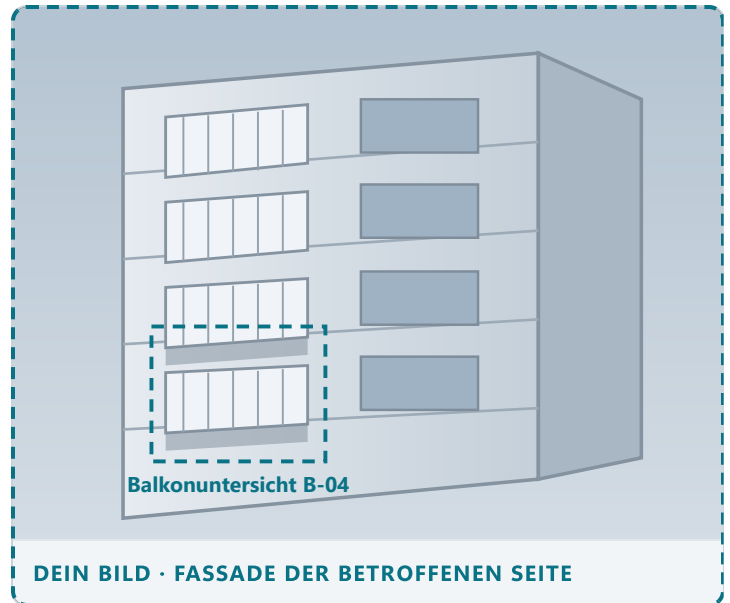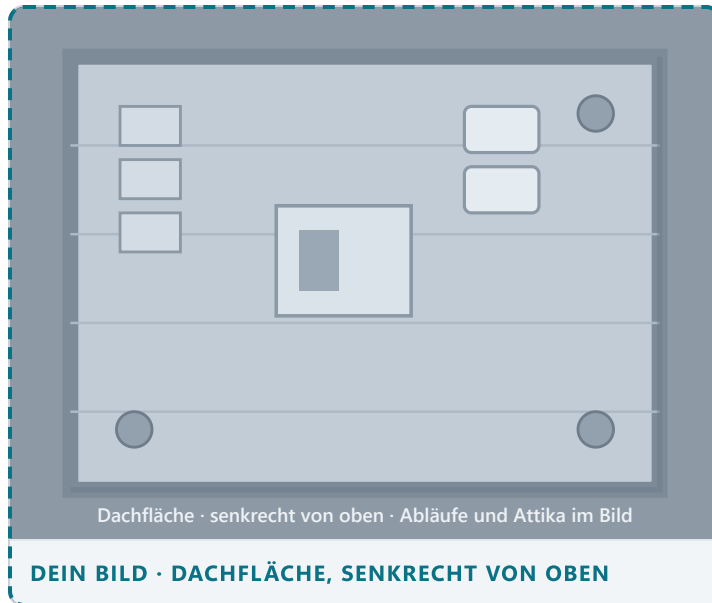

Befund Dachfläche: Abdichtung ohne erkennbare Beschädigungen, Blasenbildung oder offene Nähte. Ablaufeinläufe frei. Kein stehendes Wasser trotz Niederschlag am Vortag.

Befund Fassade Nordseite: Putzflächen ohne erkennbare Risse. An zwei Balkonuntersichten leichte Verfärbungen, die auf Wasserführung entlang der Kante hindeuten — passend zum Gefällebefund B-04. Keine Abplatzungen oder freiliegende Bewehrung erkennbar.

Befund Umgebung: Anlage mit Pool und Tiefgaragenzufahrt. Nachbarbebauung im Süden bis zur vierten Etage, Sichtbezug ab dem fünften Obergeschoss frei.

Verfahren und Geräte

LEISTUNG	GERÄT	KENNWERT
3D-Aufmaß	3DMakerPro Raven Max	150.000 Punkte/Sek. · 2 cm auf 10 m
Thermografie	Thermal Master Thor 001	256 × 192 · Auflösung < 0,035 °C
Luftaufnahmen	DJI Mini 4 Pro	4K/60 HDR · 48 MP
360°-Rundgang	Insta360 X4	8K in 360°
Kontrollmaße, Gefälle	Bosch GLM 50-27 CG	±1,5 mm · Neigung ±0,2°

Digitale Zusatzleistungen

- 360°-Rundgang aller Räume — abrufbar bis 15.02.2027
- Vollständige Fotodokumentation: 118 Aufnahmen
- Thermografische Einzelaufnahmen: 42 Stück
- Punktwolke / CAD-Export auf Anfrage

Hinweise zur Verwendung

Dieser Bericht wurde für den genannten Auftraggeber erstellt und ist zur Weitergabe an Dritte nur mit vollständigem Inhalt bestimmt. Auszüge einzelner Befunde ohne den Abschnitt „Umfang und Grenzen“ geben den Sachverhalt unvollständig wieder.

Es handelt sich um einen **technischen Zustandsbericht**. Er ist kein Wertgutachten, kein Rechtsgutachten und kein Sachverständigengutachten im Sinne türkischen Rechts.

Ende des Beispielberichts. Sämtliche Angaben sind erfunden und dienen nur der Veranschaulichung des Aufbaus.