見 本

簡易調査報告書 雨漏り

株式会社永盛板金
〒379-2304 群馬県太田市大原町2464-13
TEL 0277-78-5683 / info@nagaban.jp
建設業許可 群馬県知事許可(般-7)第18496号

お客様名	○○ 様	**調査日**	20XX 年 ○ 月 ○ 日(日時を決めて伺う調査)
所在地	○○市 ○○様邸(見本)	**天候**	くもり(前日に雨)
担当	株式会社永盛板金 永盛 斉		

1. ご相談の内容と、見た所

2 階北側の部屋で、壁際の天井にシミ。風の強い雨の日に広がる(お客様談)。
室内の天井を見たうえで、屋根と外壁の周りを、はしごと地上から見ました。

お客様から伺った内容と、調査日に見た様子です。

2. 写真と所見

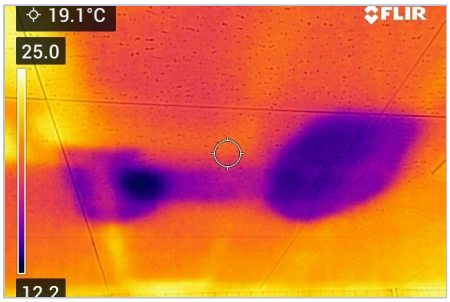


写真 1 室内
天井を赤外線カメラで見た画面。
濃い色の所に濡れの疑い。



写真 2 室内
同じ天井を普通に撮った写真。
継ぎ目に沿って薄いシミ。



写真 3 屋根
屋根の端の板金。継ぎ目に沿って
さびの筋。



写真 4 外壁
外壁の波板。継ぎ目の
下の方からさび。



写真 5 軒先
軒先の角の下。軒天に黒い雨じみ。



写真 6 納まり
外壁と基礎の取り合いの水切り。
傷みは見られない。

3. 原因の見立て(候補)

開けて見られない部分を含むため、「推定」として記します。

屋根の端の板金の継ぎ目から雨水が入り、壁の中を伝って、天井の壁際に出ている見込みが高いと考えます。

ほかに、外壁の波板の継ぎ目も候補です。

見 本

4. 応急処置の要否

応急処置をおすすめします

台風や長雨の前に、屋根の端の板金の継ぎ目をふさぐ手当てをおすすめします。

5. おすすめの直し方

応急	屋根の端の板金の継ぎ目と、さびで開いた所をふさぐ。
本修理	屋根の端の板金と下地の木を取り替える。あわせて、外壁の波板の継ぎ目を張り替える。
今後の注意	強い雨や台風の後に、2 階の天井の壁際にシミが広がっていないかを見てください。

6. 概算の幅

直す内容	概算の幅(税抜)
応急処置(継ぎ目をふさぐ)	3〜5 万円
屋根の端の板金と下地の取り替え	15〜25 万円
外壁の波板の継ぎ目の張り替え	10〜20 万円

足場が要る場合は別にかかります。詳しい内訳は、別にお見積書でお出しします。

7. 工事をしない場合の注意

- 下地の木が湿ったままになり、腐って傷みが広がるおそれがあります。
- 天井の板や断熱材が濡れ、室内の補修も必要になる場合があります。

この報告書について

- これは見本です。お名前・場所・金額は架空です。
  写真は当社が撮った実際の写真を見本用に組み合わせたもので、1 軒の建物の写真ではありません。
- 本報告書は、調査日に目視・散水などで確認できた範囲での見立てです。
  屋根材や外壁の内側など、開けて見られない部分は推定を含みます。
- 雨の降り方や風向きによって、調査時に確認できなかった経路から水が入る場合があります。
- 本報告書は、火災保険などの保険金のお支払いをお約束するものではありません。
  お支払いの可否は保険会社の判断によります。
- 修理を行った場合も、建物全体で今後雨漏りが起こらないことを示すものではありません。
- 記載した費用は概算の幅(税抜)です。足場の要否や、開けて見た下地の状態で変わります。
  正式な金額は、別にお見積書でお出しします。

調査・報告	株式会社永盛板金　**永盛　斉**	20XX 年 〇 月 〇 日