見本

詳細調査報告書

雨漏り

お客様名	○○ 様
所在地	○○市 ○○様邸(見本)
調査日	20XX 年 ○ 月 ○ 日(日時を決めて伺う調査・散水試験)
天候	くもり(前日に雨)
担当	株式会社永盛板金 永盛 斉
報告書の日付	20XX 年 ○ 月 ○ 日

本報告書は、管理会社・設計者・工務店の方へのご説明や、
保険のご相談で資料を求められた際にお使いいただけるよう、
確認した内容を整理したものです。

株式会社永盛板金
〒379-2304 群馬県太田市大原町2464-13
TEL 0277-78-5683 / info@nagaban.jp
建設業許可 群馬県知事許可(般-7)第18496号

見 本

1. 建物の概要と、調べた範囲


建物	木造 2 階建て・築 30 年ほど(見本)
屋根	金属屋根。はしごで上がり、北側の面と屋根の端を見ました。
外壁	北面と西面を地上とはしごから見ました。
室内	2 階北側の部屋の天井と、点検口から小屋裏を見ました。
使った道具	赤外線カメラ(FLIR)・散水・含水計
見ていない所	南側の屋根の面と、外壁の内側(開けていません)。

2. ご相談の内容


どこに	2 階北側の部屋、西側の壁際の天井
いつから	昨年の秋ごろから(お客様談)
どんな雨の日に	風の強い雨の日・台風の時
シミ・水の様子	天井の継ぎ目に沿って、薄いシミ。床に落ちるほどではない。
これまでの修理	なし(お客様談)

3. 水の通り道(推定)

屋根伏図(上から見た図)

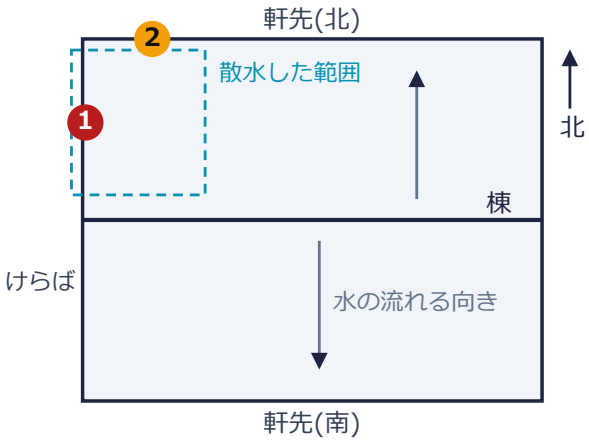

1 の所の断面(横から見た図)

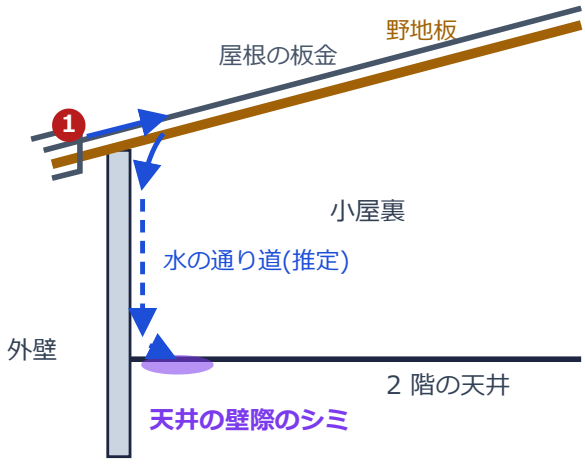

1 = 水の入口と推定した所 / 2 = 軒先の雨じみ

図は見本です。実際の報告書では、その建物の屋根伏図や立面図に、水の入口と通り道を書き入れます。

屋根の端の継ぎ目の周りに区切って水をかけたところ、約 20 分で天井の壁際に、赤外線カメラで冷たい所が出ました。

ほかの所では変わりがありませんでした。

見 本

4. 写真と所見

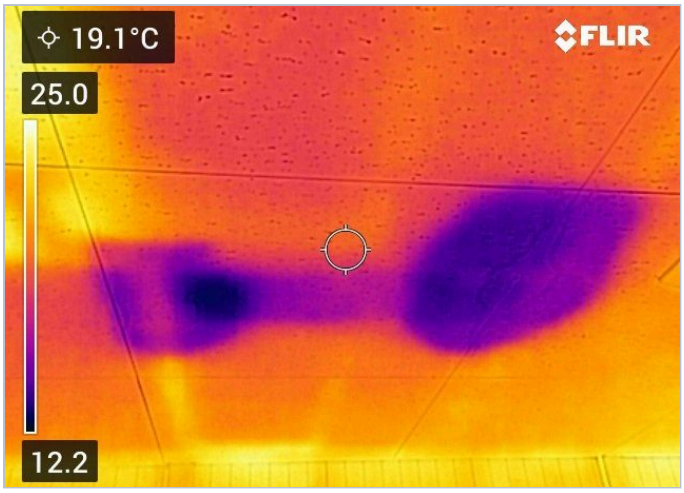


写真 1 室内
散水の後に天井を赤外線カメラで見た画面。濃い色の所に濡れの疑い。



写真 2 室内
同じ天井を普通に撮った写真。継ぎ目に沿って薄いシミ。

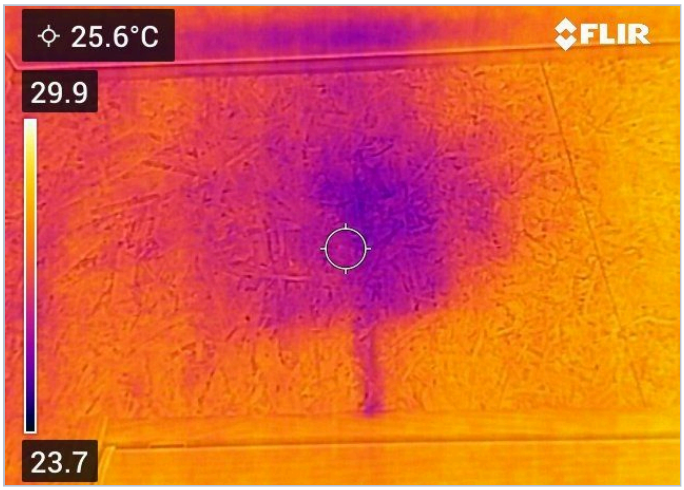


写真 3 小屋裏
小屋裏の板を赤外線カメラで見た画面。冷たい所が下へ筋を引いている。



写真 4 屋根
屋根の端の板金。継ぎ目に沿ってさびの筋。



写真 5 外壁
外壁の波板。継ぎ目の下の方からさび。



写真 6 軒先
軒先の角の下。軒天に黒い雨じみ。

見 本

4. 写真と所見(つづき)



写真 7 納まり
外壁と基礎の取り合いの水切り。傷みは見られない。



写真 8 参考
外装をめくった時の内側の例。長く濡れると、断熱材に水が伝った筋が残る。

5. 傷みの程度

No.	箇所	状態	程度	写真
1	屋根の 端の板金の継ぎ目	さびで穴があき、すき間がある。 散水で天井に反応。	早めの対応	4
2	2 階の天井の壁際	継ぎ目に沿って薄いシミ。赤外線で 濡れの疑い。	早めの対応	1・2
3	小屋裏の板	冷たい所が下へ筋を引いている。	計画して対応	3
4	外壁の波板	継ぎ目の下の方からさびが 進んでいる。	計画して対応	5
5	軒先の軒天	黒い雨じみ。今は傷みは浅い。	経過を見る	6
6	外壁と基礎の水切り	傷みは見られない。	経過を見る	7

早めの対応	水の入口か、そのすぐそば。次の強い雨までに手当てをおすすめします。
計画して対応	すぐに漏れる所ではないが、傷みが進んでいる。数年のうちに直す計画を。
経過を見る	今は大きな傷みはない。点検の時に変わりがないかを見ます。

6. 原因の見立て

開けて見られない部分を含むため、「推定」として記します。

屋根の端の板金の継ぎ目が、さびで開いた所から雨水が入り、壁の中を伝って 2 階の天井の壁際に出ていると推定します。

散水で反応が出たのは、この所だけでした。

見 本

7. 応急処置の要否

応急処置をおすすめします

台風や長雨の前に、屋根の端の板金の継ぎ目をふさぐ手当てをおすすめします。

8. 直す順番と、それぞれの費用の幅

順	直す内容	理由	費用の幅(税抜)
1	屋根の端の板金と下地の取り替え	水の入口と推定した所	15〜25 万円
2	外壁の波板の継ぎ目の張り替え	次の入口になりやすい	10〜20 万円
3	軒先の板金と雨樋の手直し	雨じみが広がる前に	5〜10 万円
4	2 階の天井の補修(内装の職人)	下地が乾いてから	5〜12 万円
5	屋根の塗り替えか重ね葺き	数年のうちに検討	80〜150 万円

9. 今後の点検の目安

- 強い雨や台風の後: 2 階の天井の壁際に、シミが広がっていないかを見てください。
- 年に 1 度(春か秋): 屋根の端の板金と、外壁の波板のさびを点検します。
- 直した後の最初の梅雨と台風の後: 天井と小屋裏に変わりがないかを見ます。
- 5 年ほどごと: 屋根の塗膜の傷みを見て、塗り替えの時期を判断します。

10. 工事をしない場合の注意

- 下地の木が湿ったままになり、腐って傷みが広がるおそれがあります。
- 天井の板や断熱材が濡れ、室内の補修も必要になる場合があります。

この報告書について

- これは見本です。お名前・場所・金額は架空です。
  写真は当社が撮った実際の写真を見本用に組み合わせたもので、1 軒の建物の写真ではありません。
- 本報告書は、調査日に目視・散水などで確認できた範囲での見立てです。
  屋根材や外壁の内側など、開けて見られない部分は推定を含みます。
- 雨の降り方や風向きによって、調査時に確認できなかった経路から水が入る場合があります。
- 本報告書は、火災保険などの保険金のお支払いをお約束するものではありません。
  お支払いの可否は保険会社の判断によります。
- 修理を行った場合も、建物全体で今後雨漏りが起こらないことを示すものではありません。
- 記載した費用は概算の幅(税抜)です。足場の要否や、開けて見た下地の状態で変わります。
  正式な金額は、別にお見積書でお出しします。

調査・報告	株式会社永盛板金　**永盛 斉**	20XX 年 〇 月 〇 日