
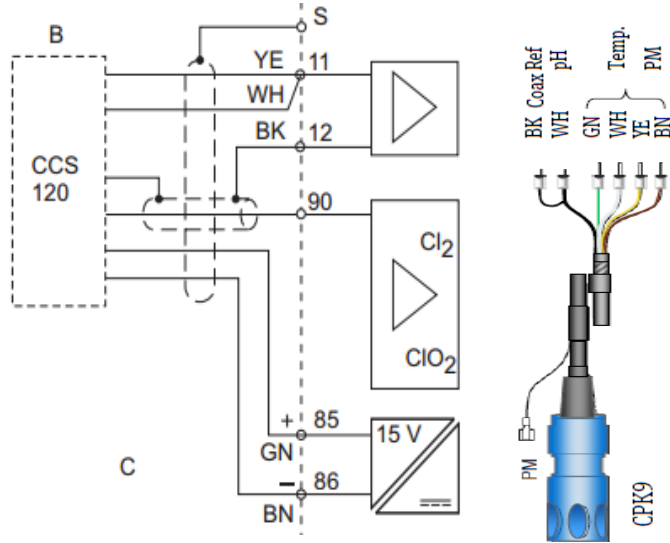


**Endress+Hauser, Công ty Kỹ Thuật NK
– Phòng Kỹ Thuật
Hướng dẫn cài đặt, hiệu chuẩn
Chlorine sensor**

	Tiêu đề:	Hướng dẫn cài đặt, hiệu chuẩn Chlorine sensor	
	Lần ban hành: 01.02	Kí hiệu tài liệu: 150521.03.V2.NK	Trang: 1 / 4

1. Kết nối dây.

Cảm biến CCS142D nối dây đến bộ xử lý CM44x Cảm biến CCS120 nối dây đến bộ xử lý CCM2X3

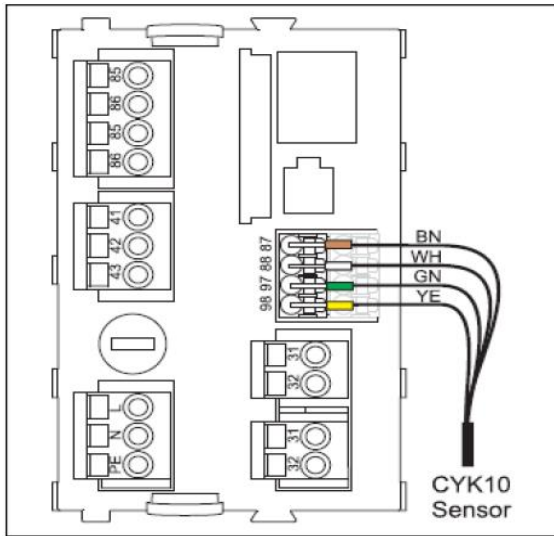

2. Hiệu chuẩn (chỉ 1 điểm)

Cảm biến cần được hiệu chuẩn:

- Sau khi bảo trì (thay đổi chất điện phân, màng lọc)
- Sau khi cảm biến đã được sử dụng, cần kiểm tra định kỳ thiết bị khoảng 3 tháng (với ứng dụng nước sạch), hoặc 1 tháng (với ứng dụng nước sản xuất)
- Cảm biến cần được hiệu chuẩn ít nhất 2 lần/năm.

2.1 Điều kiện bắt buộc:

Đọc giá trị đo của cảm biến khi đã ổn định (ít nhất 5 phút). Điều này thường được đảm bảo khi đạt được các điều kiện tiên quyết sau:

- Giai đoạn phân cực đã qua.
- Lưu lượng không đổi và nằm trong khoảng chính xác (tối thiểu 30 lít / h với CCA250).
- Cảm biến và môi trường cần đo phải ở cùng nhiệt độ.
- Giá trị pH nằm trong phạm vi cho phép (với Clo dư).
- Nồng độ clo ít nhất 0,2 mg/l.

2.2 Quy trình thực hiện:

1. Kết nối cảm biến vào bộ phận kết nối.
2. Lấy mẫu cho phép đo DPD
3. Xác định hàm lượng Free / Total Chlorine với Quang kế (Xem mục 2.3).
4. Nhập giá trị đo vào bộ xử lý (Xem mục 2.4)
5. Kiểm tra giá trị hiệu chuẩn bằng phép đo DPD 24 giờ sau đó.

2.3 Xác định hàm lượng Free/Total chlorine với Quang kế:



1. Giữ cuvette với khăn giấy



2. Vệ sinh sạch cuvette với bàn chải mềm



3. Đổ mẫu vào cuvette đến 10ml



4. Thực hiện hiệu chuẩn điểm 0



5. Lấy ra 80% lượng mẫu trong cuvette và cho thuốc thử DPD1 (free chlorine)/DPD1+3 (total chlorine) vào.



6. Khuấy đến khi thuốc thử Tan hết trong dung dịch



7. Đổ mẫu lại vào trong cuvette đến 10 ml



8. Đảm bảo cuvette đã được vệ sinh sạch



9. Cho cuvette vào máy đo và đợi trong 2 phút để phản ứng diễn ra




10. Sau khi đo làm sạch cuvette.

2.4 Quy trình cài đặt hiệu chuẩn trên bộ xử lý:


1. Vào ma trận CAL/Chlorine/Slope



2. Vào ma trận **Sample calibration** và làm theo các hướng dẫn tiếp theo của chương trình:

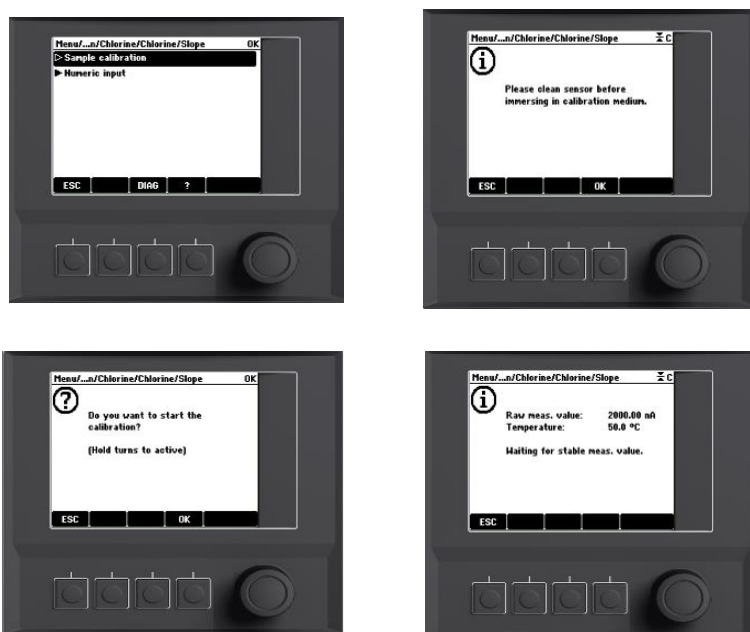

3. Sử dụng giá trị tham chiếu để hiệu chỉnh lại cảm biến.

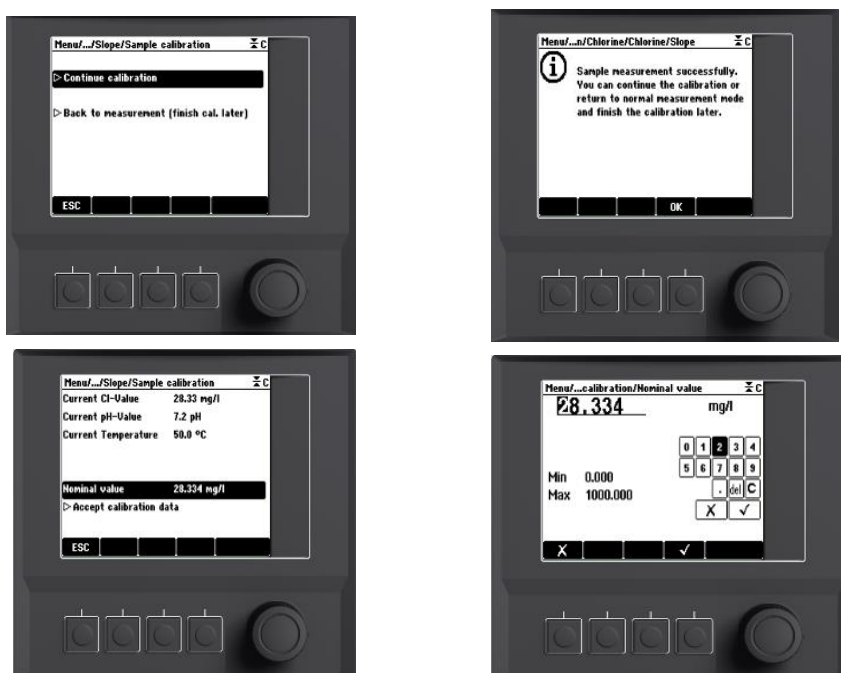

4. Đến ma trận **Accept calibration data** chọn OK để hoàn tất quá trình hiệu chuẩn.



Lưu ý: Việc hiệu chuẩn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào khi nhấn phím ESC.

3. Start measurement