

AND

1. AND (MD 3005 ALFA)

Khởi động và ấn hai lần SW hiện CAL 0 - ấn REZERO - dùng A, Enter, Rezero thay đổi số - dùng B như phím Enter

2. AND (MX-50)

Giữ Program mở cân hiện CH - ấn Program hiện CAL - ấn Enter hiện CAL 0 - ấn Enter hiện 2 0 đặt tải - ấn Enter (Print) hiện End là xong.

3. AND (MS-70)

Ấn giữ Programe hiện CH - ấn Select hiện CAL 0 - ấn Enter hiện CAL F (20g), đặt chuẩn đọi cân xác nhận là xong.

4. AND (MF-50)

Ấn nút Program hiện CH - ấn nút ↓ hiện CAL - ấn Enter hiện CAL 0 - ấn Enter hiện 20, đặt quả 20g - ấn Enter hiện End lấy quả xuống là xong.

5. AND (FS-15)

Mở cân đồng thời giữ Jum CAL sau hiện CAL 0 - ấn Print - dùng Tare/Zero (chỉnh tải cần CAL) - ấn Print là xong.

6. AND (FY 200)

Mở cân kéo CAL phía sau hiện CAL 0 - ấn Zero hiện CAL F - đặt 200 g - ấn Zero hiện CAL End - kéo CAL xuống là xong.

7. AND (FY 300)

Gạt Jum CAL cân hiện CAL F (bấm Print xem tải CAL) đặt quả lên 200.00 cân tự hiện CAL End - lấy quả xuống gạt Jum lại ban đầu, tắt cân mở lại là xong.

8. AND (HL, HF)

Giữ Mode (Unit) và Re-zero mở cân hiện CAL - ấn Re-zero hiện CAL 0 - ấn Re-zero hiện CAL F - đặt quả bằng F chờ ổn định - ấn Re-zero hiện End là xong.

9. AND (GH-202)

Ấn giữ nút CAL hiện CAL in - hiện CAL out thả tay ra - hiện CAL 0 - để cân ổn định ấn Print, bỏ quả 200g lên đọi cân ổn định ấn Print ra End, lấy quả xuống trở về 0 là xong.

10. AND (EK 3000)

Bấm nút CAL sau hiện CAL 0 - ấn Print hiện 1000, 2000, 3000 - đặt chuẩn ấn Print hiện chuẩn - lấy quả xuống là xong.

11. AND (HW-60KVWP)

Giữ Jum CAL phía sau đồng thời mở cân hiện CAL 0 - ấn Mode hiện 00.00 - dùng Set/Sample (chỉnh tải cần CAL) - đặt quả chuẩn lên - ấn Mode - ấn Jum CAL sau thì cân sẽ hiện tải là xong.

12. AND (HV-60KLEP)

Ấn Jum CAL phía sau hiện CAL 0 - ấn Enter - chọn tải - đặt quả là xong.

13. AND (GX 200, GX 600)

Giữ CAL hiện CAL in (tự CAL) CAL nội.

Giữ CAL hiện CAL out - dùng (Print) để CAL.

14. AND (HF 200GD)

ấn và giữ UNIT+ZERO đến khi hiện CAL 0 - ấn rezero đọi hiện CAL 200 - đặt 200g ấn rezero đọi hiện CAL end bỏ quả ra là xong.

15. AND EK 400H

Mở nắp sau cân gạt SW off - ON, chuyển chế độ g -ấn đồng thời SAMPLE và Print đến khi hiện CAL on rồi CAL 0 - ấn Print hiện chuẩn cần đặt, đặt chuẩn ấn Print và đọi end Bỏ tải ra là xong.

16. AND GF/GR/GX 200/6000

ấn CAL đến khi hiện Ccount rồi CC 0 - Nếu muốn chuyển giá trị cab. ấn Sample - ấn Rezero
đợi đến giá trị cần gán thì ấn Print để nhớ.

ấn CAL để quay về quá trình Cab - ấn Print để lấy "0" - đặt chuẩn theo số màn hình và ấn
Print - khi hiện end bỏ quả ra là xong.

17. AND MS/MX/MF/ML

ấn và giữ PROGRAM đến khi hiện CH - ấn SELECT hiện CAL - ấn ENTER hiện CAL 0

ấn SELECT và dùng phím lên xuống để chọn mức chuẩn

ấn ENTER để lưu mức chuẩn sau đó quay lại CAL 0 để hiệu chuẩn

18. AND EK-i và EW-i

ấn phím CAL sau cân hiện CAL 0 - Dùng Sample thay đổi giá trị, SET Value bằng Rezero,
nhớ bằng Print

ấn Print lấy "0" - ấn Mode hiện giá trị CAL- đặt quả ấn Print hiện END- ấn Mode hoặc CAL
để kết thúc

19. AND AD 4405 A (Toto)

ấn phím CAL sau indicator (hoặc ấn đồng thời hai phím ZERO & TARE)- hiện CAL in sau
đó CAL 0- dùng phím MODE để di chuyển và Enter để xác nhận- hiện CAL F đặt chuẩn-
Hiện CAL end- Enter hiện CAL off, ấn on/off quay về chế độ cân.

ELECTRONIC

1. Electronic Balance (FX-300)

Gạt nút CAL sau hiện CAL 0 - ấn Zero hiện CAL F - đặt chuẩn ấn Zero hiện CAL End là
xong.

2. Electronic Precision Balance (KD-TBED-300/600/1200)

Mở cân giữ $\geq 0 <$ hiện CAL - ấn $\geq 0 <$ hiện 000000 - ấn © và Δ để chỉnh mức tải - đặt chuẩn lên
- ổn định thì ấn $\geq 0 <$ là xong.

3. Electronic Precision Balance (FRH - 300g)

Cách 1: Giữ Unit mở cân hiện CAL - ấn Zero - dùng Unit chọn và PCS tăng giảm (chỉnh mức
cân) là xong.

Cách 2: Giữ cùng lúc Zero và Unit mở cân hiện CAL - ấn Zero để chuyển (có thể chỉnh số lần
CAL, ít nhất 3 lần) - CAL tuyến tính 0, 100, 200, 300 - Zero xác nhận là xong

4. Electronic Precision Balance (FRH - 100g)

Giữ Zero và Unit mở cân hiện tải max - ấn Zero để chuyển (CAL mức 50 g và 100 g) - ấn
Zero để xác nhận là xong.

5. Electronic Balance (DJ 502C)

Mở cân hiện 0.00 - giữ Unit hiện F 0 - ấn PCS hiện 500.000 - đặt chuẩn - ấn PCS để xác nhận
là xong.

6. Electronic Counting SCALE (JCS)

Giữ Sample + 8 hiện ra - ấn Accum hiện Ad - ấn Accum hiện Half - đặt 1/2 max - ấn Accum
hiện Full - đặt max ấn tiếp Accum là xong.

7. Electronic (ACS)

Mở cân để ổn định - ấn nút ICALi hiện CAL - ấn nút Set hiện dãy số CAL 15000.0 (chỉnh tải
dùng ↑ và Enter) bỏ quả lên - ấn Enter liên tục đến khi nhận chuẩn CAL là xong.

8. Electronic SCALE (AMPUT)

Mở cân giữ phím Mode - đặt chuẩn theo cân đang hiển thị - cân tự động xác nhận là xong.

9. Electronic (BD 600)

Cách 1: Mở cân ổn định - ấn giữ phím CALi hiện 0000 - ấn Enter xác nhận hiện tải CAL (có
thể dùng phím 'I' để chỉnh tải CAL) - đặt chuẩn ấn Enter là xong.

Cách 2: Giữ * mở cân bên hông hiện CAL - ấn T hiện xxxx - ấn $\geq 0 \leq$ trả về 0 - đặt quả 200g
- ấn $\frac{\%}{\Delta}$ hiện mức tải - ấn $\frac{\%}{\Delta}$ để xác nhận là xong.

DIGITAL & DIGI

1. Digital SCALE (BD 300, BD 600)

Mở cân giữ * - ấn T hiện số nội - ấn $\geq 0 <$ hiện 0 - đặt chuẩn cân CAL - ấn $\%/\Delta$ ra số CAL - ấn một lần nữa để xác nhận là xong.

2. Digital SCALE (BD 300, CTG 302)

Giữ * và U, thả * - thả U hiện CAL - ấn * hiện **** - ấn $>0 <$ trả về 0 - đặt 100g - ấn $\%/\Delta$ hiện mức tải - đèn 100 ấn $\%/\Delta$ - hiện 100g là xong.

3. DIGI (EA 300)

Mở nguồn ổn định ấn và giữ Print đến khi hiện CA 300 sau vài giây cân hiện dL 300 - đặt chuẩn 300 - hiện UL 0 - đợi hiện CAL d lấy quả xuống là xong.

4. DIGI (DC 788)

ấn phím CAL dưới đáy cân hiện S ON - ấn REZERO, vào Pass 8715 hiện CAL 00 SCALE 1 ấn sCALe để chọn mức chuẩn - đặt chuẩn lên, ấn Print - tắt và bật lại cân

5. DIGI (DI 166)

Mở nguồn ổn định ấn $\geq 0 <$ hiện 8888 — ấn -, Tare, Tare cùng lúc hiện CAL — ấn $\geq 0 <$ đèn khi hiện 60.000 chỉnh số lượng cần CAL) đặt chuẩn lên — ấn $\geq 0 <$ hoặc Tare để xác nhận là xong.

5. DIGI (DI 80, DI 81, DI 10)

Mở cân đồng thời ấn giữ Zero, bấm “8715” thả ra cân hiện “uni” - ấn # cho đèn khi hiện CAL 0 - ấn # nhận CAL 0 - hiện CAL SP - nhập giá trị cần CAL bằng phím (0 - 9), ấn # là xong.

6. DIGI (FM-300)

Cắm Jum CAL, ấn Zero, Mode, Zero hiện Toleardady - giữ Zero - ấn 8715 hiện CAL 0 - ấn * hiện Weigh - đặt tải - số nội - ấn * là xong.

7. DIGI (SM-300)

Mở cân ấn nút giữ, góc phải, dưới bàn cân - Menu - ấn $\geq 0 <$ 3 lần - Z (góc phải) - giữ Zero + 8715 - ấn * hiện CAL 0 - đặt 6kg hoặc 15kg - ấn * ấn nút kick CAL lại là xong.

8. DIGI (DI-20)

Cắm Jum sau hiện S off - ấn $\geq 0 <$ và “→”, buông “→” giữ Zero - ấn Tare hiện CAL 0, hiện Max, nhập tải cần CAL, đặt quả - ấn $\geq 0 <$ hiện CAL SP - rút Jum cắm lại là xong.

9. DIGI (DI-162)

Có Jum CAL trong - mở cân ấn giữ $>0 <$ đồng thời ấn “→” và $>T <$ (2 lần) ($>0 < + “→” \uparrow \uparrow$) cân hiện CAL - ấn $>0 <$ đèn khi cân hiện CAL 00 - ấn Enter ($>0 <$) cân hiện CAL SP (2000.0) đặt tải lên - ấn Enter là xong.

10. DIGI (DS 682)

Chuyển SW (Jum). Giữ $\geq 0 <$, ấn 8710 hiện CAL 0 (góc phải) - ấn $\geq 0 <$ - CAL SP - $\geq 0 <$

11. DIGI (DS 782)

Mở cân, chọn Jum CAL dưới - giữ $\geq 0 <$ ấn 8715 hiện CAL 0 - ấn * hiện CAL SP đặt tải ấn * hiện CAL, tắt mở cân là xong

12. DIGI 28

Mở nắp- đóng Jump- giữ “zero” ấn ←, Tare hai lần bỏ tay rồi nhấn và giữ Tare- hiện CAL- Enter (bằng phím M)...

OHAUS

1. OHAUS (Adventures)

Mở cân ổn định giữ 0/T hiện CAL - ấn 0/T hiện chuẩn C 4000.0 - đặt chuẩn - cân tự xác nhận hoặc ấn xác nhận là xong.

2. OHAUS (GT 400)

Mở cân, giữ On/Tare thả tay hiện CAL - ấn On/Tare hiện Span - ấn On/Tare hiện C 0 - ấn On/Tare hiện C 400 - đặt chuẩn lên - ấn On/Tare là xong.

3. OHAUS (BC 30)

ấn và giữ “0” hiện CAL, đặt quả, cân tự nhận

4. OHAUS (T31P, T23P)

Gạt Jum CAL trong. Giữ Tare hiện CAL - ấn On/off 2 lần CAL 0 - ấn On/off chỉnh tải cân CAL, đặt tải - ấn on/off hiện chuẩn là xong.

5. OHAUS (Scout Pro) --- lưu ý có khóa dưới đĩa cân

Cách 1: Giữ On/zero và Print hiện RAMP - Print hiện Lin - Print hiện 100 đặt 100g - On/Zero hiện 200 đặt 200g - On/zero xác nhận, lấy quả xuống - ấn Print đến khi hiện End - ấn On/zero
Cách 2: Giữ ON đến khi hiện CAL, dùng phím On/zero như phím Enter

6. OHAUS (EC 3, EC 30)

Mở cân ổn định - giữ Zero ấn 113388 hiện CAL tải cân - đặt tải lên cân tự xác nhận.

7. OHAUS (TAJ 202)

Mở cân ổn định ấn nút CAL hiện CAL - đợi cân hiện 200g - đặt quả lên đợi cân ổn định ấn On-Zero xác nhận là xong.

8. OHAUS (VALOR 1000)

Ấn Zero và Select mở cân hiện d...2 - ấn Zero liên tục đến lúc hiện F10.000, đặt lên 10 kg - ấn Zero hiện End CAL - cân hiện tải là xong.

9. OHAUS (RC21P6)

Gạt SW phía dưới cân- ấn và giữ MENU, thả ra hiện CAL- ấn Yes, hiện SPAN- ấn Yes hiện “0”- Yes hiện “C” sau đó hiện khối lượng Hiệu chuẩn- đặt quả hiện Done- xong

10. OHAUS (AV 8100)

Mở cân ổn định ấn nút CAL hiện CAL - ấn Yes hiện số CAL - đặt quả, cân tự xác nhận

11. OHAUS (V21PW6)

Giữ UNIT/MENU hiện CAL- yes- Span- yes- “0”- yes- C- hiện Klg- đặt quả cân- yes- Done

12. OHAUS 0640

ấn và giữ O/T cho đến khi hiện MENU- ấn liên tiếp cho đến khi hiện C- 20g- đặt 20g- ấn O/T- hiện 50- đặt 50g- ấn O/T

13. OHAUS 150S

ấn và giữ ON/OFF đến khi hiện SET UP- ấn PRINT hai lần hiện CAL- ấn ON/OFF hiện “C 0”- ON/OFF hiện “-C-”- “C n” đặt quả cân lên, cân tự động nhận và quay về chế độ cân.

14. OHAUS AR 2140

ấn giữ 0/T hiện CAL, ấn 0/T hiện -C- sau đó Klg cần đặt, đặt quả đợi hiện -C- bỏ quả ra.

15. OHAUS (ARB)

Giữ phím Tare để vào Calib

VMC

1. Virtual Measurement

Giữ Zero, Tare đồng thời mở cân hiện CAL - ấn Zero hiện 00.00 - 300.00 - đặt quả - ấn Mode xác nhận - lấy quả xuống là xong.

2. VMC (210)

Mở cân giữ Tare - CAL SP - ấn ACC/Print hiện CAL 00 - ấn Mode hiện số tải cần CAL - dùng Print và ACC/Print chỉnh mức tải cần CAL - đặt chuẩn lên - ấn Mode là xong.

3. VMC (VPS)

Giữ Tare 3 giây hiện CAL - 00... nhấp nháy - dùng Tare và Zero chỉnh tải cần CAL - đặt quả chuẩn lên - ấn Print hiện chuẩn là xong.

CAL thường: Ấn giữ Mode hiện P1 Unt - ấn Mode nhiều lần hiện Pn - ấn Unit 2 lần + Tare 1 lần + Unit 1 lần - ấn Print hiện P5 - ấn Mode chuyển qua F8 CAL - ấn Print hiện 200.000 - ấn Print hiện số nội - Print hiện Load - đặt quả hiện số nội ổn định - ấn Print hiện Pass là xong.

CAL tuyến tính: Ấn giữ Mode hiện P1 Unt - ấn Mode để hiện Pn ... - Print hiện P5 - ấn Mode chuyển sang P7 - Print hiện Line - Line1,2,3 ... đặt quả 100g - Print đặt 200g - Print đặt 300g - Print hiện Zero là xong.

4. VMC (VB-302B)

Cách 1: Giữ Tare mở cân hiện CAL - Unit - ấn Tare hiện số nội 176. - 200, 400, 600 - ấn Tare là xong.

Cách 2: Mở cân đồng thời giữ Zero và Unit - d=0.01 - ấn Zero hiện 300 - ấn Zero chọn 3 - ấn Zero hiện CAL 0 - tiếp tục ấn Zero ra 100, 200, 300 - đặt quả theo tải - ấn Zero là xong.

Cách 3: Mở cân và giữ Zero hiện CAL - ấn Zero hiện 00.000 - ấn Tare đặt quả - ấn Zero là xong.

SARTORIUS

1. Sartorius (GM 310, GM 3101, XM-60)

Mở cân giữ Tare hiện 100.000 buông tay – đặt quả lên 5” hiện 100 hoặc 2.66611 và “bip” – tắt, bật lại cân - xong

2. Sartorius (Miras)

Mở cân giữ Tare hiện i CAL (CAL chuẩn) - ấn Gross/wet hiện 2 lin - ấn Enter hiện chuẩn 1 đặt chuẩn - ấn Enter hiện chuẩn 2 đặt chuẩn - ấn Enter là xong.

3. Sartorius (MP25)

Tare giữ 5 giây, Giữ Enter 30 giây hiện Pass .. 0 - ấn Enter hiện I.n1 nhập số mv tại điểm 0 ấn Enter nhận điểm 0 - ấn Enter hiện I.n2 đặt chuẩn lên (đo và nhập mv tại điểm chuẩn) ấn Enter hiện On 2 - nhập số chuẩn để tự thoát là xong.

4. Sartorius (TE6101)

Mở cân ổn định - ấn giữ Tare sẽ hiện số CAL 5000.0, đặt quả sau 5 đến 10 giây cân tự xác nhận là xong. *CALibration/adjustment with internal weight: Models GE/TE512-0CE/PCE*
Menu setting 1 5 2 required

5. Sartorius (CP 423S) - Huxin (PG2000-KKB-G).

Mở cân ấn nút kế bên số 9 (màu xanh, hàng 2) - ấn nút xanh (hàng 1, dưới số 9) - nhập tải - ấn nút xanh kế bên số 6 (hàng 3) là xong.

VIBRA & SHINKO

1. Vibra & Shinko (HG, DJ)

CAL thường: Giữ F cho đến khi hiện CAL thả ra - ấn và buông cùng lúc T và F hiện On 0 - chờ khi cân chuyển qua On F S - đặt chuẩn (ấn F) – tự động chuyển về trạng thái cân.

CAL tuyến tính: Ấn T và F cùng lúc mở cân hiện số nội - ấn T một lần, giữ F đến khi hiện CAL 2 - ấn T và F buông cả hai hiện On 0 - chờ hiện On F S - có 4 bước đặt quả tùy theo cân - đặt quả xong ấn F là xong.

2. Vibra (TPS 3, 6, 20)

Giữ Mode và Tare mở cân hiện FiL 2 (load) - ấn Mode đến khi hiện E 2.0000 - ấn Mode hiện số nội, đặt chuẩn - cân ổn định ấn Mode xác nhận là xong

3. Vibra (AJ3001)

Mở cân, giữ nút CAL hiện CAL - giữ nút Pcs hiện CAL lần nữa, sau đó hiện 3 kg - đặt 3 kg hiện 1.5 kg lấy xuống, đặt lại 1.5 kg đợi cân xác nhận là xong.

4. Shinko (GS300/ GS322)

Giữ Memory hiện CAL - đặt quả 200g là xong.

5. Shinko (GS)

Ấn M+ mở cân hiện số nội (hoặc ấn đồng thời TARE và Memory) - ấn M+ hiện 100 đặt 100g - ấn M+ hiện 200 đặt 200g - ấn M+ để xác nhận là xong.

Set tải: Ấn Zero mở cân hiện tải - ấn CE + BL cùng lúc để set tải lại - dùng M+ và RE- CALL để chỉnh tải - M+ hiện d - ấn CE + BL cùng lúc về 0 CE + BL cùng lúc dùng M+ và RE- CALL set bước nhảy - ấn M+ là xong.

6. Shinko Vibra (HAW 10D)

Bật và giữ CAL – ấn lần lượt “Zero”- “0” - “Unit” hiện 1, dùng Tare thêm vào thành 10 000 g - ấn Zero – Xong!

7. Shinko Vibra (GS HAW 3)

Cách 1: Ấn CAL- hiện giá trị- đặt quả tương ứng. Nếu cần chỉnh ấn CE 1 giây- ấn BL hiện “0”- dùng BL thay số- dùng M+ làm enter- ấn Recall để gọi số đặt

Cách 2: giữ CAL khi khởi động - hiện CAL - ấn “ZERO”- dùng UNIT gán số (phím Tare để chuyển vị trí – Phím Count chuyển dấu thập phân- Phím Zero là Enter.

8. Shinko ALC 15

Giữ Zero hiện Centr- ấn 2 hiện “xxxx”- đặt chuẩn theo giá trị đó

9. Vibra ALC 3

Giữ “Zero” bật cân hiện CAL- ấn “Zero” hiện “0”- dùng bàn phím gán số, đặt quả và enter

10. Shinko NHC 30

Giữ “T” bật cân hiện CAL- ấn “4” hiện số nội < 500k (Nếu >500k phải chỉnh SW trong cân)- ấn “0”- đặt quả lên (Nếu Max > 15 kg đơn vị là kg)- gán số xong ấn phím hình quả cân. END

SHIMADZU & SNOWREX

1. Shimadzu (AY220)

Ấn CAL/MENU hiện “E CAL”, ấn O/T hoặc tự động hiện 000.000 Blanking – sau đó hiện 200.000 đặt quả lên – hiện CAL END là xong.

2. Shimadzu (E1 300, ELB 300)

Mở cân, ấn Mode 4 lần hiện CAL - ấn Tare hiện 300.00 - đặt 300g đợi đến khi Blanking chậm lại ấn Tare hiện 0.00 lấy quả xuống - ấn Tare , hiện END là xong.

3. Shimadzu (UX 220/420 H)

Ấn CAL hiện E CAL - ấn Enter hiện 200.00 đặt quả-- ấn Enter (phím O/T) hiện 0 lấy quả xuống - ấn Enter là xong.

4. Snowrex (BBA 600)

Giữ U mở cân (bên hông) – hiện CAL thả U - ấn T hiện **** - ấn $\geq 0 <$ về 0 - đặt quả 200g - ấn % hiện các mức tải - ấn % để chọn 200 - hiện đầy tải là xong.

5. Snowrex (BR 300)

Giữ * và U, buông * buông U hiện CAL - ấn * hiện 2860 - ấn % chờ 100 - nhấn $>0 <$ về 0, đặt 100g - ấn % để xác nhận là xong

6. Snowrex (E 600)

Giữ Mode và Bật cân - ấn CAL, MODE, TARE hiện CA 200 – đặt quả, ấn TARE hiện CAL d, “OL” nhắc quả ra và ấn ON

7. Shimadzu

Đang ở đơn vị g, ấn Menu- ấn Select tới khi hiện CAL- ấn Enter hiện 100- đặt 100 ấn enter- hiện “0”- bỏ quả 100 ấn Enter- END.

CAS

1. CAS (DB-II)

Ấn Switch sau cân trong khi bật nguồn - hiện CAL_1 – dùng phím Mode (M) chuyển sang C_3 - Enter (phím S) để vào CALib – đặt chuẩn, ấn Enter - dùng M chuyển đến C_0 rồi ấn S.

2. CAS (SW1)

Giữ nút CAL phía dưới trong khi bật cân hiện C 0 - ấn On/off (hoặc M) hiện C 3 ấn Zero hiện Unload và dãy số xxxxx sau đó hiện Load - đặt tải lên, ấn Zero hiện dãy yyyyy rồi C 3 - ấn M cho tới khi hiện C 0 thì ấn Zero là xong.

3. CAS (LP 16)

Gạt nút CAL mặt cân hiện CAL - C3 CAL đầy tải - ấn PRT (2 lần) hiện Load, đặt tải Max - ấn PRT - CAL, gạt nút CAL hiện C 0 là xong.

4. CAS (5THP)

Ấn nút CAL sau mở cân hiện CAL - ấn Hold ra capacity - ấn Hold ra d - ấn Hold ra full, nhập giá trị cần CAL - ấn Hold hiện CAL 0 - ấn Hold hiện Addload, đặt tải - ấn Hold, bỏ tải ra, tắt mở cân là xong.

5. CAS (PosCALe)

Ấn Switch phía dưới mở cân hiện CAL - ấn 6 chuyển sang Span - ấn 8 (enter) đến khi hiện Unload - hiện Load thì đặt tải - cân xác nhận lấy quả xuống - ấn 6 chuyển qua Save nghe tín một cái ấn 7 thoát là xong.

6. CAS (BI-1000)

Ấn CAL đồng thời On hiện Set - ấn Net/Gow - CAL Max - Enter hiện CAL 2 (bước nhảy) - Enter hiện CAL 3 (nhập tải cần CAL) - Enter hiện CAL 4 unload - Enter hiện CAL 5 upload đặt quả - tắt mở cân là xong.

7. CAS (NWP-600H, MWP 600)

Mở cân hiện 0.00 - giữ Enter hiện 500 dùng phím $\downarrow \uparrow$ để chỉnh khối lượng chuẩn cần để CAL - đặt chuẩn lên - cân tự CAL là xong.

8. CAS (AD-1, BD-1H)

Mở cân ra gạt Switch CAL về vị trí CAL. Mở cân hiện CAL - ấn on/off hiện Unload - on/off hiện load - đặt chuẩn - on/off cân tự tắt. Mở cân ra gạt Switch CAL về off. Mở cân lại là xong.

9. CAS (MW-II)

Giữ Switch bên trong hộp pin và mở cân hiện C.Span - ấn Set (*Cân chữ Hàn là phím giữa*) hiện Unload - ấn Set hiện Load - đặt Max - ấn Set hiện End - hiện C.Span lấy quả ra tắt mở cân là xong.

10. CAS (MW-2000)

Giữ Switch CAL mở cân hiện C 0 - ấn 2 hiện C 3 - ấn 4 hiện Unload - ấn 4 hiện Load, đặt quả = max - ấn 4 hiện CAL End - C 3 - ấn 4 hiện C 0 hoặc tắt mở lại là xong.

11. CAS (SW-1WR)

ấn phím CAL dưới đáy đồng thời khởi động, hiện CAL 1, ấn TARE đến CAL 3, ấn “0” hiện xxxx, đợi hiện d UP đặt $\frac{1}{2}$ tải Max lên (ấn “0”), hiện yyyyy – hiện FULL đặt tải Max (ấn “0”) - hiện zzzzz rồi d dn đặt lại $\frac{1}{2}$ Max - ấn “0” về CAL 3 – Tắt và bật lại.

12. CAS (NT 501)

ấn số 3 trong khi bật nguồn – bỏ ra, ấn 1 hiện C (Capacity) - ấn SET hiện d - ấn SET hiện C gán số chuẩn hiện có - ấn SET hiện UNLOAD - ấn SET khi hiện UP cho chuẩn lên – SET cho đến khi hiện PASS thì bỏ tải và ấn SET

13. CAS (CI 2001A)

ấn Switch và bật nguồn – CAL 1= Capacity, CAL 2= d, CAL 3= Số chuẩn hiện có, CAL 4= lấy “0”, CAL 5= Span – khi hiện SAVE= OK ấn Enter

14. CAS (15kg Tiếng Hàn)

Có nút CAL phía dưới cân - ấn nút CAL mở cân hiện CAL - ấn * (nút giữa hàng 3 từ trên xuống) hiện 5000g, đặt chuẩn - ấn * hiện 10000g, đặt chuẩn - ấn * hiện 15000g, đặt chuẩn - ấn * xác nhận là xong.

15. CAS (Cân móc cầu CS 2000)

Mở nút dưới đáy (hoặc mở hần mặt số) - ấn phím CAL đồng thời ấn ON - Hiện CAL sau đó chữ lằng nhằng - ấn ZERO để kiểm tra điểm “0”, giá trị phải từ 2000 đến 3000 - ấn HOLD hiện C SET - dùng OFF gán số, TARE chuyển vị trí và HOLD sang bước sau - đặt Full Load theo % - sau khi CAL xong ấn SET trên Remote, hiện END - tháo Pin ra và lắp lại.

16. CAS (EC II)

ấn “00149” khi cân đang khởi động- ấn Move- ấn Enter hai lần- đặt quả cân theo trị số trên màn hình- Enter (nếu cần đổi trị số quả cân thực hiện ở bước 3 bằng phím Move) để xác nhận và lưu.

17. CAS (CI 5500A)

Mở nắp indicator, gạt Switch bên sườn sang vị trí CAL- ấn phím 3 trong khi bật cân- ấn SET cho đến CAL 3 để điều chỉnh tải Calib.- dùng phím SET để Calib- ấn SCR hai lần để quay về Mode cân.

METTLER

1. Mettler (IND 429)

Giữ Enter hiện Code - Enter liên tục hiện CAL - Enter hiện 0 - Enter hiện 300 (dùng Tare chỉnh tải cân CAL) - Enter liên tục - Tare liên tục hiện End - Enter hiện Save - Enter là xong.

2. Mettler (IND 221)

Ấn Enter 2 giây, hiện chữ, ấn password= “0, Tare, 0, Tare” vào 1.3.3 - Ấn Enter lấy “0”, chất tải khi gọi add load - Calib xong ấn đến F6, dùng Enter để save and Exit, nếu Ko lưu thì dùng Tare

3. Mettler (HAWK)

Ấn giữ Zero, ấn Enter (xanh) hiện F1 - ấn Enter đến khi hiện F1.2.0 - dùng F sửa thành F 1.2.1 - Enter max - Enter d - ECAL - Enter - Enter - Enter - Add - cài số - đặt tải - Enter save - Enter hiện giá trị chuẩn là xong.

4. Mettler (Cub)

Mở hộp Jum - mở cân hiện 0.0 g - gài Jum cân hiện S1 0 - ấn On 2 lần (Zero) hiện S3 0 - ấn Tare hiện S3 1 - On (Zero) 2 lần cân hiện L ... (trên cân không tải) - ấn On (Zero) cân hiện H ... - đặt quả 2/3 Max - ấn On (Zero) hiện S4 1 - On (Zero) hiện E 0 - ấn Tare hiện E 1 - On là xong.

5. Mettler

Ấn Zero hiện SP ... (capacity) - Zero hiện L ... (CAL 0) - Zero hiện H ... (tải cân CAL), nhập 2/3 Max, đặt tải - Zero hiện SA1 - Zero liên tục hiện E 0 - Tare hiện E 1 - Zero là xong.

6. Mettler (AB204)

Ấn CAL/Menu hiện CAL - hiện 200g - đặt 200g lên, 5 giây lấy xuống là xong.

7. Mettler (BD202)

Ấn CAL/Menu hiện Menu/Fun - ấn CAL/Menu hiện SE 0 - CAL/Menu hiện 100g, đặt 100g - hiện 200g, đặt 200g - hiện 0 lấy xuống - C done là xong.

8. Mettler (LD202)

Ấn CAL/Menu hiện CAL - CAL/Menu hiện - C - - CAL/Menu hiện C 200, đặt quả - CAL/Menu là xong.

9. Mettler Toledo (8142 Pro)

Mở đầu cân, gạt Switch 1 On, cân hiện F1 - Enter liên tục hiện F1.6 CAL 0 , dùng phím “0” đổi thành CAL 1- ấn Enter (Phím Print) để lấy “0” sau đó Addload - Enter liên tục hiện F2 - ấn Exit hiện CALoff - Enter xong, gạt Switch 1 - off là xong.

10. Mettler Toledo (Kingbird)

Mở đầu cân, gạt Switch 1 On, ấn đồng thời hai phím ZERO và ENTER hiện F1, chuyển đến F.1.4 gán CAL 1 vào Calip, thao tác như 8142 Pro ở trên.

11. Mettler Toledo (Spider1)

Giữ Switch CAL mở cân hiện ... - Enter hiện Unit - Enter hiện Capacity - Enter hiện d - Enter hiện Range (n) - Enter hiện CAL - Enter hiện CAL spl - Enter hiện tải cần CAL (dùng >T< và Enter chỉnh tải), đặt chuẩn CAL - Enter liên tục, lấy quả xuống là xong.

12. Mettler Toledo (PTPN)

Mở Jum ấn cùng lúc Zero và 0 hiện F - dùng 0 để chỉnh đến tải CAL - đặt tải ấn 0 xác nhận là xong.

13. Mettler Toledo (AL 104)

Mở cân ấn phím CAL hiện 100.0000 g - đặt quả 100g hiện CAL ... - hiện CAL 0.0000 - bỏ xuống hiện CAL ... - hiện CAL done là xong.

14. Mettler Toledo (XRM/MTX 05)

Gạt Switch CAL dưới đáy sang ON

15. Mettler Toledo (AE 50/100 & AE 160/200)

Đề vào Calib cân phải được tắt nguồn ít nhất 60 phút- ấn và giữ thanh BAR trước cân hiện CAL – bỏ tay hiện CAL-----, gạt phím CAL bên phải về phía sau cân tự CAL – kết thúc, gạt lại Phím CAL về phía trước.

16. Mettler TC II

- Chập W1 trong main, hiện S1, ấn phím into chuyển đến S4
- ấn phím 1= yes sang S4.1=0
- ấn into hiện sp = max, dùng M+ để thay đổi
- ấn into lấy “0”, ấn into màn hình đếm lùi, ấn tiếp into hiện c = max
- đặt tải max lên và ấn into, màn hình đếm lùi
- ấn into hiện F = 0 ấn M+ hiện E = 1, ấn into để ghi kết quả.
- nếu cần nắn đặc tuyến gán S4.1 = 1 và thực hiện như trên

KINGSHIP

1. Kingship (GRC)

Mở cân giữ phím kế số 3 hiện 5.9 - giữ nút kế dấu chấm hiện Setup - ấn lại một lần hiện CAL 1 sau đó hiện 00.000 - dùng dấu chấm và nút kế bên chỉnh tải CAL - ấn nút kế số 3 hiện 0 - đặt chuẩn lên ấn nút kế số 3 - hiện Good là xong.

2. Kingship (GRW-150)

1 *	2 MC	3 MR	4 M+
5 Alarm	6 Mode	7 Zero	8 Tare

Mở cân giữ MR hiện 6.3, giữ Zero hiện Setup - ấn Zero hiện CAL - 0000.0 (dùng Alarm di chuyển, Zero tăng) để chỉnh mức tải cần CAL - ấn MR hiện số nội, đặt chuẩn cần CAL lên, ấn MR hiện 0 - lấy chuẩn xuống chờ số nội ổn định - ấn MR là xong.

3. Kingship

	1	2	3 Enter	4
	5	6 Unit	7 Zero	8 Tare

Mở cân 3 lần ấn Zero ra CAL - dùng phím 5 di chuyển và Zero chỉnh tải cần CAL - Enter ra số nội đặt chuẩn cần CAL - Enter ra 0 lấy chuẩn xuống chờ số nội ổn định ấn Enter là xong.

EXCELL

1. Excell (FB-530)

Gắt Jum ở trong đầu cân (Jum lock, ACD) - giữ Zero mở nguồn hiện F 0 - ấn Enter hiện Zero - ấn Enter hiện 0..... - dùng Enter và A để nhập tải CAL - đặt chuẩn lên ấn Enter là xong.

2. Excell (KP, KH)

Ấn giữ On và ấn Unit 3 lần hiện số nội - hiện C 2000 đặt 2kg lên - cân tự nhận là xong.

3. Excell (NHP- 30)

Giữ phím “0” và bật cân - ấn phím “4” hiện xxxx, ấn phím “0”, đặt quả 5 kg rồi dùng bàn phím gán 5000 (hoặc 5) lên màn hình thứ hai - ấn phím X1 (phím giữa, hàng trên) – tắt và bật lại. Loại có Jp3 phải tắt trước khi thực hiện hiệu chỉnh, kết thúc bật lại.

4. Excell (SRW)

Gạt Jum giữ $\geq 0 \leq$ mở cân hiện 2011 - ấn O hiện F 0 - ấn O hiện C.. 0 kg- Dùng “0” và Net chỉnh tải cân CAL

5. EXCELL (KD-HBC)

Bật trong khi giữ “0” - hiện CAL - dùng Δ và Unit thay đổi trị số - đặt chuẩn, ấn “0” và TARE

6. Excell (6WH)

Giữ Enter mở cân hiện 0000.0 - dùng phím A để chỉnh số cân CAL - ấn Enter đặt chuẩn lên - ấn Enter cân khởi động lại, lấy quả xuống là xong.

7. Excell (GWH)

Giữ O/J mở cân hiện [.....] - dùng O/J và $-/\odot$ chỉnh tải CAL

8. Excell (KW-300)

Giữ $\geq 0 \leq$ mở cân hiện F_o - ấn O/J hiện 0...[kg - dùng $A/\odot$, O/J tăng số, dời số chỉnh tải cân CAL - đặt tải lên ấn O/J là xong.

9. Excell (KP)

Giữ nút On mở cân ấn Unit 3 lần hiện số nội - hiện C 500 đặt 500g lên - cân tự nhận là xong.

10. Excell (KC3-30)

Gạt Jum CAL phía trong, mở cân hiện 01 CSP - ấn nút $\bullet$ và $U.W$ hiện tải 30kg - đặt tải đợi ổn định ấn $\bullet$ hiện Span - hiện EC 01 - gạt Jum lại, tắt cân và lấy quả xuống là xong.

11. Excell (KC-30)

Gài Jum qua ADJ, mở cân, đợi ổn định, ấn nút $\bullet$ và UW/PST cùng lúc, hiện CAL 30 kg, đặt quả tự nhận - gài Jum lại, tắt cân và bỏ quả xuống là xong.

12. Excell (EJ3)

Ấn Tare và Zero hiện 01 FnC - ấn Mode hiện 02 EC - ấn Tare hiện EC 00 - ấn Mode hiện EC 01 đặt tải - cân xác nhận là xong.

13. Excell (ES 150)

Mở jum CAL bên phải, tắt cân giữ Zero mở cân, đến khi hiện 2201A - Enter hiện F_o - Enter hiện Zero - Enter nhập tải C 0000 (nhập hết dãy số) - Enter dãy số nhấp nháy, đặt chuẩn - Enter là xong.

JADEVER

1. Jadever (SNUG 300)

Giữ Mode mở cân hiện Count - ấn Mode hiện CAL - Mode hiện CAL 0 - CAL Span - 100/200 - hiện Pass là xong.

2. Jadever (3K)

Giữ SMPL, mở cân - 11SPML - Set Zero hiện Span, đặt quả cân mức lớn bấm mức lớn - SMPL 3 lần là xong.

3. Jadever (JKH)

Mở cân giữ Zero hiện số bất kỳ thả tay - ấn Zero hiện CAL 500 - đặt 500g - ấn Zero là xong.

4. Jadever (JWI-586)

Giữ Set mở nguồn hiện CAL - ấn Tare hiện CAL 0 hiện 0000.00 - ấn Tare và Zero để chỉnh giá trị cần CAL - đặt tải - ấn Set hiện Pass - ấn Zero là xong.

5. Jadever (LGCN- 1530)

ấn đồng thời ON+ TARE và nhả sau khi hiện CAL - TARE hiện ON 0, đợi hiện ON 1, đặt 1 kg - ấn TARE hiện ON 2, đặt 2 kg, ấn TARE hiện ON 3, đặt 3 kg - ấn TARE hiện PASS - ấn OFF sau đó ấn ON

6. Jadever

Nếu chỉnh tuyến tính: ấn TARE trong khi bật cân, hiện L inE, ấn TARE hiện on 0, sau đó hiện on 1, đặt 1/3 max lên bàn cân, hiện on 2 đặt 2/3 Max, hiện on 3 đặt Max, hiện PASS, bỏ hết quả cân ấn TARE

Nếu chỉ calib. một mức, ấn M- trong khi bật cân, hiện “5 in CAL”, ấn TARE hiện “ZERO” sau đó “0000”, dùng các phím UNIT/LO và PRINT/HI để di chuyển con trỏ, phím M+ và M- để thay đổi trị số Calib. Đặt quả cân Calib lên bàn và ấn phím N/G, đợi đến khi hiện PASS thì ấn TARE.

7. Jadever (JPC-75)

Giữ Tare mở cân hiện Set - ấn Tare hiện On 0 tự nhận - hiện On 1 đặt 1/3 tải - hiện On 2 đặt 2/3 tải - hiện On 3 đặt Max - hiện Pass lấy quả xuống ấn Tare là xong.

8. PP 250B (cân bỏ túi)

ấn và giữ CAL/MODE, hiện tải CAL, ấn OFF hiện CAL 0, đợi ít nhất 2 giây rồi đặt tải CAL lên - hiện CAL F sau đó tự động nhảy về trạng thái làm việc.

9. SKY 100, SKY 150, SKY 300

Cách 1: Giữ On và Zero mở cân hiện L-CAL - On 0 (CAL 0) - On1 (1/3 tải) - On2 (2/3 tải) - On3 (Full tải) - Pass - lấy quả xuống ấn Tare hiện Busy là xong.

Cách 2: Giữ Mode hiện Count - ấn Mode liên tục hiện CAL - ấn Unit hiện Zero - (On1, On2, On3) - đặt Full tự CAL - Pass - ấn Mode/SMPL là xong.

10. LAW-3015, LAW-1260

Giữ Set mở cân hiện CAL - ấn Mr hiện Zero CAL tự CAL - hiện 5, đặt 5kg tự CAL - hiện Pass - lấy quả xuống tắt mở là xong.

11. LAW/LPW

Giữ MC/Set mở cân hiện CAL - ấn M+/MR hiện CAL Zero - hiện 5 mức CAL, dùng Mode chọn chuẩn CAL, đặt chuẩn lên - hiện CAL Pass - ấn Zero là xong.

UTE & UWE

1. UTE (BSW1)

(Giống Satedo XK series): Mở cân trong khi giữ “0”, màn hình hiện UE.... - trong khi đếm ngược bỏ tay ra - ấn * hiện CAL SP - ấn → hiện CAL 00 - ấn *, màn hình hiện ----- - dùng → và ↑ để thay đổi giá trị CAL - đặt chuẩn, ấn *

2. UTE (UNP-U30)

Ấn mở nguồn +1 hiện CAL - ấn C hiện CAL 1 - ấn C hiện CAL - ấn T hiện Set-0 - ấn T hiện db-0.00 - ấn T hiện Span - ấn T hiện 1 dãy số, đặt chuẩn lên - ấn T chờ lên 20 - ấn T nhận là xong.

3. UTE (UWA)

Giữ Tare mở cân hiện CAL - ấn Tare hiện d 60000.0 - ấn Tare hiện C 30 - ấn Tare hiện số nội - $\geq 0 < 2$ về 0 đặt quả lên cân hiện 10,20,30 - ấn Tare để xác nhận là xong.

4. UTE (UT-F500, UT-F-1T)

Mở cân giữ $>0 <$ hiện Sper - ấn $>0 <$ hiện 0.000 - dùng phím chỉnh tải cần CAL, móc quả lên - ấn $>0 <$ hiện Hold đợi vài giây - hiện chuẩn (nếu không hiện chuẩn tắt máy).

5. UTE (UPA-035)

Ấn đồng thời + và T để chuyển dt on. Tắt mở cân ấn Pass w 123 (khi cân chưa ổn/ đang mở) hiện CAL 1 (ấn M+ di chuyển, MC thay đổi d) - ấn CG chuyển sang CAL 2, đặt chuẩn lên cân, nhập chuẩn CAL = phím số - ấn CG xác nhận chuẩn CAL là xong.

6. UTE (UT-4)

Mở cân ấn Set hiện Set - ấn $>0 <$ hiện Pass (ss) - 1111 Enter (ss) - hiện Noload - Enter hiện số nội - Enter hiện Load1 - Enter nhập tải để CAL, treo chuẩn - Enter hiện số nội - Enter hiện Load2 ... Load3 là xong. Nếu muốn bỏ qua CAL mức 2, 3 thì ấn CALser thoát.

7. UTE (NJW-300)

Giữ phím “%/WT” mở cân hiện F1 - ấn “PCS/WT” 2 lần hiện CAL zro - đợi đến khi hiện CAL spn - đặt tải lên cân tự nhận là xong.

8. UWE (1705G)

Mở cân hiện ấn Set, ấn SM hiện CAL - ▼▼ - ấn + hiện CAL 0 - ▼ - ấn Set hiện 0000 nhập tải và đặt tải - ấn Set là xong.

9. UWE (AXM)

Ấn On/Zero rồi ấn Mode đến khi hiện CAL.

10. UTE (UWA N- BSW N- BSW Q)

ấn “0”- T- “0” hiện F1 dIU, ấn P, ấn “0” hoặc T đến F4 CAL, đặt chuẩn, OK

CARDI & CARDINAL

1. Cardi (205)

Ấn 3 lần nút CAL hiện CAL - Enter ra CAL 0 - Enter ra “0” - Enter ra CAL 2 - Enter ra 0000 (nhập giá trị cần CAL) - Enter 1 lần Wait - A* 4 lần liên tục hiện 6000 là xong.

2. Cardi (FS2-1500)

Mở cân giữ $\geq 0 <$ hiện F0 - Enter ra Zero - Enter ra 00.000, dùng Enter và phím Ý đặt giá trị CAL - đặt chuẩn - Enter hiện giá trị CAL chớp chớp - Enter là xong.

3. Cardi (THMS, 304)

Mở cân, gạt Jum bên trong - 01C3P - Zero hiện 02 CAL - Tare ra CAL 00 - Tare - ấn Zero CAL 01 - Tare nhập giá trị cần CAL - Tare ra Centr - CAL - Tare xong gạt Jum lại là xong.

4. Cardi (TH 304)

Mở cân, gạt Jum bên trong - 01Cbp - ấn Zero hiện 02 CAL - Tare hiện CAL 00 - Tare, Zero hiện CAL 01 - Tare nhập giá trị cần CAL - Tare hiện Cente (CAL0), hiện giá trị cần CAL, đặt quả lên - Tare gạt Jum lại là xong.

5. Carter (300kg/50g)

Mở cân ổn định - ấn giữ MC + Zero hiện P.0.00 - ấn Hold liên tục hiện Load - đặt chuẩn - ấn Hold hiện chuẩn, sửa lại - ấn Hold hiện tải - (có Jum CAL bên trong)

RICE LAKE & AVERY WEIGH

1. Avery Berkel/ Avery Weigh Tronix

Mở cân giữ $\geq 0 <$ hiện F 0 (buông ra) - nhấn $O/\leftrightarrow$ hai lần hiện “C 0000.00kg” - ấn $\wedge/*$ nhập giá trị vào (dùng phím $O/\leftrightarrow$ dịch chuyển số) – đặt chuẩn lên, ấn $O/\leftrightarrow$ hai lần là xong.

2. Avery Weigh (AWB-120)

Mở đầu gắn Jum CAL, Mở nguồn ấn Print hiện Pn - ấn M+, ấn BIG/NCT - ấn Tare hiện Pcon, ấn Tare đến khi hiện P2CAL - ấn Zero hiện Count - ấn Tare hiện CAL - ấn Zero hiện Unload - ấn Zero hiện tải đặt quả - ấn Zero load - ấn Zero hiện Pass là xong.

CÁC LOẠI KHÁC

1. ACS (Trung Quốc)

ấn (.) hiện Centr- ấn 9- đặt chuẩn theo màn hình- dùng phím 8 để đổi Capacity (nếu cần)- ấn phím 9 để lưu.

2. XK 3100-B2 (150kg/10g)

Cân tiếng Trung Quốc gồm các phím: CAL, Unit, Enter, $\uparrow$ 1 [9]

Mở cân giữ phím CAL và Enter hiện CAL - buông tay ra hiện Pass - dùng phím $\uparrow$ và Enter nhập 010201 - Enter hiện d (1,2,5,10,20,50,100,200) - Enter hiện dot (dấu chấm) - Enter hiện Zero - Enter hiện load - Enter hiện Full - Enter đặt chuẩn lên - Enter nhập 150.00 là xong.

Ghi chú: Nhập capacity, chuẩn CAL. Dùng $\uparrow$ và Enter để di chuyển.

3. XK 3190-H2 (cân treo)

Giữ Zero mở cân hiện Span - ấn Zero hiện Set - ấn Zero hiện dãy số 0000 - dùng Hold để chỉnh tải cân CAL, Witch để dời số đúng vị trí - đặt quả lên - ấn Zero hiện tải là xong.

4. XK M3 (Cân KTTXCG)

Date – pass= 878586 – Date

ấn phím 2 nếu chỉnh theo hệ số, ấn phím 3 nếu chỉnh theo khối lượng chuẩn trên bàn

Kết thúc ấn TC/5 để xóa dữ liệu cũ

5. JZC-HAE-6

Gài Jum CAL, ấn Zero mở cân hiện số nội - ấn Zero hiện B... đặt 2 kg - ấn Zero đặt 4 kg - ấn Zero đặt 6 kg - ấn Zero là xong.

6. JSC-BTSC-30

Có 3 màn hình - ấn giữ Zero mở nguồn hiện CAL - ấn Zero hiện 0 - đặt quả cân CAL lên, nhập giá trị quả cân CAL - ấn Zero xác nhận là xong.

7. JZC-WED-D6I

Mở cân giữ $\geq 0 <$ hiện CAL - ấn $\geq 0 <$, dùng phím có biểu tượng tuần hoàn và T nhập giá trị cân Cal - đặt chuẩn - ấn $\geq 0 <$ hiện đúng chuẩn là xong.

8. J-HAI-3 (6)

Giữ $\geq 0 <$ mở cân hiện CAL - ấn $\geq 0 <$ hiện “0” - nhập tải cân CAL 2000,3000,4000 - đặt chuẩn lên, đợi ổn định - ấn $\geq 0 <$ hiện mức tải là xong.

9. JWE (30kg)

Ấn Tare mở cân hiện Link - ấn Mode hiện On 0 - ấn Tare hiện On 1 đặt 1/3 tải - ấn Tare hiện On 2 đặt 2/3 tải - ấn Tare hiện On 3 đặt Max - ấn Tare hiện Pass, lấy quả xuống - ấn Zero là xong.

CAL thường: Ấn Tare mở cân hiện Pn - nhập 0000 - ấn Tare hiện F1 CAL - ấn Tare hiện Unload - ấn Tare hiện Load đặt 30kg - ấn Tare là xong.

CAL tuyến tính: Ấn Tare mở cân hiện Pn - nhập 2006 - ấn Tare là xong.

10. Furi

Giữ Zero mở cân - giữ Set 3 giây hiện CAL - ấn Set hiện 0 - đặt tải ấn Set hiện Pass là xong.

11. Satedo

Mở nguồn ấn Print hiện Pn - ấn M+,G/N,Tare hiện Postte - ấn Tare hiện 3CAL - ấn Zero hiện Noload - ấn Zero hiện adload (nhập tải) - ấn Zero hiện tải là xong.

12. Satedo (MXK-500)

Ấn Zero mở nguồn hiện 0.00 - ấn * hiện CAL SP -ấn * hiện CAL 0 - ấn * hiện CAL SP, dùng 'h để nhập giá trị CAL - ấn * xác nhận là xong.

13. Satedo (XK-1515-2T)

Ấn Zero mở nguồn hiện UE2.6 cân đếm ngược, thả Zero ra - ấn * hai lần hiện CAL SP - ấn -> hiện CAL 0 - ấn * màn hình hiện..... - ấn ↑ nhập giá trị cần CAL, đặt quả lên chờ ổn định - ấn * đợi vài giây cân xác nhận là xong.

14. Cân Gas

Mở cân ấn Calib 2 lần hiện Pass - nhập 12345 - ấn Enter hiện 1...2...3... - ấn 2 để Calib - ấn số để nhập tải CAL (150) - ấn Enter để CAL - ấn Exit để thoát ra là xong.

15. T SCALe (Lâm Viễn 15kg)

Giữ Tare mở cân hiện Pin - nhập 0000 - ấn Tare hiện F1 CAL - ấn Tare đến khi hiện Unload - ấn Tare đặt quả lên - ấn Tare xác nhận là xong.

16. KERN (ABJ 220-M)

Mở cân ổn định - ấn CAL đến khi hiện Func.SEL - ấn Tare hiện CAL - Tare hiện E CAL - Tare hiện 0.0000, đợi đến khi hiện tải thì đặt tải - hiện 0.0000 lấy quả xuống CAL 0 - khi nào hiện CAL End là xong.

17. Denver Instrument (DA Series)

Giữ Zero hiện I CAL - ấn Fn 2 lần hiện I CAL - ấn Print hiện 100kg, đặt chuẩn - Enter hiện kết quả.

Giữ Zero hiện I CAL - ấn Fn hiện 2.Lin - ấn Enter hiện 50kg, đặt chuẩn - Enter đặt 100kg - Enter hiện kết quả là xong.

18. Accura (SC 133)

Ấn đồng thời PCS và Enter hiện 600.00 - đặt chuẩn - ấn Enter hiện “545” tắt cân là xong.

19. e-Accura (SC-121-30kg, SA-121-15kg)

Giữ phím . và Lb, buông Lb hiện CAL - chọn giá trị cần CAL - đặt chuẩn - cân tự CAL, tắt mở cân là xong.

20. Nagata (HA-33,03) cân treo

Giữ CH và mở cân hiện 7 - ấn Set hiện 8 - ấn CH hiện 9 - ấn Set hiện 789 - ấn Set hiện dãy số 1000/2000 - ấn Set đặt chuẩn CAL - ấn Tare, Set xác nhận là xong.

21. ae ADAM

Cách 1: Giữ Tare mở cân nhập 0000 - ấn Tare hiện F1 CAL - Tare hiện Unload 0 - Tare hiện Load tải - có thể chỉnh tải - đặt tải ấn Tare, Tare là xong.

Cách 2: Mở cân ấn Func, Tare hiện S8 CAL - Tare hiện Unload - Load chỉnh tải - đặt quả ấn Tare là xong.

22. KUBOTA (150kg)

Bật On mở cân mặt sau, gạt nút phía sau - ấn Enter, ấn phím -0- - đặt lên 100kg - ấn phím số lên 100.00 - ấn Enter gạt nút phía sau lại là xong.

23. ISHIDA (IWX-150)

Mở cân ấn đồng thời Tare + Zero - ấn Zet nhiều lần hiện số nội - ấn Zero hiện 20000, đặt 150 kg - ấn Tare hiện Calib hiện số nội - ấn nút phía sau cân - lấy quả xuống tắt cân là xong.

24. SCALTEC (SPO51)

Ấn Function 1 mở cân hiện 0.00 - ấn Function 1 hiện 100g - đặt quả chờ cân tự xác nhận.

25. AR 300

Ấn Mode 2 lần hiện 0.00 - ấn * và Mode - buông * buông Mode hiện CAL - nhân *, Zero hiện 0, đặt quả - ấn * cân hiện 100,200,300 - chọn tải ấn * hiện chuẩn là xong.

26. EJ-643

Giữ On mở cân - ấn Mode chuyển đơn vị - ấn Print đợi hiện CA200 thả tay - đợi hiện dL200 - đặt quả - đợi hiện Lo lấy quả xuống - đợi CAL 0 - trả về 0.00 là xong.

27. ALC-6 (6kg/1g)

Giữ nút thứ 5 hàng thứ 2 và nút . - bỏ 6 kg lên cân tự xác nhận là xong.

28. CHYO

Mở cân - ấn Menu 3 lần hiện CAL - ấn Tare hiện CAL 0 - ấn Tare hiện CAL F - đặt quả - ấn Tare hiện Pass và hiện tải - tắt cân lấy quả xuống là xong.

29. ES-120

Ấn On/Tare hiện CAL - ấn On/Tare hiện CAL A, bỏ quả 100g - ấn On/Tare lấy quả ra, CAL S - ấn On/Tare hiện CAL là xong.

30. GM-312

Bật cân hiện “0.0000tl” - giữ Tare hiện “100” đặt quả 100g lên - đợi hiện “2.666tl” là xong.

31. FH-300

Giữ Unit mở cân vào phần setup - ấn Unit đến phần set tải CAL - ấn Unit để CAL 0 - Unit tiếp để CAL tải - cân tự xác nhận là xong.

32. IDS 701

Ấn Set mở nguồn - C1 set bước nhảy, C4 set capacity, C5 set Zero, C6 CAL có tải.

33. Cân Petrolimex

CAL tự động: SETUP-BAL.SCAL-CAL.-ADJ-CAL.INT (menu code 1.1.9.4)

Ấn CAL hiện CAL.INT chuyển thành CAL RUN - đợi hiện CAL.END là xong.

CAL tải: SETUP-BAL.SCAL-CAL.-ADJ-CAL.EXT (menu code 1.1.9.1)

Ấn CAL hiện CAL.EXT chuyển thành 200.0000 - đặt 200g lên - đợi hiện CAL.END hiện tải là xong.

34. DJ 502C

Mở cân - giữ Unit đến khi hiện F 0 - ấn PCS hiện Load 500g - đặt 500g đợi cân tự nhận tải

33. TSCALE

To start CALibration turn the sCALe of and then turn it back on.

+Press the **Tare** and **%** key together during the initial counting from 9 to 0 on the display

+The display will show “Unload”. Remove all weight from the pan and then press the **ZERO/ENTER** key to set the initial zero point.

+Then use %, Limit, Tare key to key in CALibration weight, press **Zero/Enter** key to sure, display shows “Load”, put this weight on platter, after stable indicator on, press **Zero/enter** key to sure AHW is ready for you

34. ALFA MIRAGE MD3005

- Khởi động và ấn hai lần SW hiện “CAL 0”

- ấn REZERO

- Dùng A, ENTER, REZERO thay đổi số

- Dùng B như fím ENTER

35. TCII Couting SCALE

+ Chập 2 chân của Jump J3 - Hiện “S1 0”; (phím ← → để next, M+ : để thay đổi giá trị)

Display	Parameter	Default
S1	Display mode	0
	0 Normal display	
	1 Advanced display	
S2	Zero range	0
	0 20%FU	
	1 2%FU	

S3	GEO code setting 0 Not setting 1 Resetting	0
S4	Entry of CALibration 0 No 1 Entry of CALibration	0
S4.1	CALibration mode 0 Full range CALibration 1 Linearity CALibration	0
S5	Reserve the range 0 Not reserve 1 Reserve	0

- Nếu S4.1 = 0

S4.1 0	Press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration the sCALE in full range
SP 6	The sCALE display SP 6, 6 means the capacity is 6kg, press the key M+ can select the capacity. Press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration
2-----0	The Wt window displays 2-----0, the sCALE will capture zero weight by pressing the key $\leftarrow \rightarrow$, the sCALE counts down from 5. Press the key $\leftarrow \rightarrow$ to next step
L 6	The Wt window display L 6, put 6kg weight on the sCALE, press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration, the sCALE counts down from 5.
E 0	Press the key $\leftarrow \rightarrow$, the sCALE display E 0, press the key M+ to switch to E 1, then press the key $\leftarrow \rightarrow$ to reserve the result. The CALibration is complete and the sCALE restarts

- Neu S4.1 = 1

S4.1 1	Press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration the sCALE in full range
SP 6	The sCALE display SP 6, 6 means the capacity is 6kg, press the key M+ can select the capacity. Press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration
2-----0	The Wt window displays 2-----0, the sCALE will capture zero weight by pressing the key $\leftarrow \rightarrow$, the sCALE counts down from 5. Press the key $\leftarrow \rightarrow$ to next step
L 3	The Wt window display L 3, put 3kg weight on the sCALE, press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration, the sCALE counts down from 5.
L 6	The Wt window display L 6, put 6kg weight on the sCALE, press the key $\leftarrow \rightarrow$ to CALibration, the sCALE counts down from 5.
E 0	Press the key $\leftarrow \rightarrow$, the sCALE display E 0, press the key M+ to switch to E 1, then press the key $\leftarrow \rightarrow$ to reserve the result. The CALibration is complete and the sCALE restarts

- Chập W1 trong main, hiện S1, ấn phím into chuyển đến S4
- ấn phím 1= yes sang S4.1=0
- ấn into hiện sp = max, dùng M+ để thay đổi
- ấn into lấy "0", ấn into màn hình đếm lùi, ấn tiếp into hiện c = max
- đặt tải max lên và ấn into, màn hình đếm lùi
- ấn into hiện F = 0 ấn M+ hiện E = 1, ấn into để ghi kết quả.
- nếu cần nắn đặc tuyến gán S4.1 = 1 và thực hiện như trên

36. JSC-TSC TAIWAN (JSC-TSC 7500©)

- + Ấn và giữ phím "0" trong khi bật nguồn - show "CAL" - Ấn phím "0" - hiện 0
- + dùng phím số ấn 5000 (xuất hiện trong khung weight)
- + đặt quả cân 5kg lên
- + ấn phím "0" để hoàn tất


37. TCS - 100 (China- Multipack)

Enter- Pass= 6.018- Unload- Đặt tải- Ld in- vào số theo tải- Enter

38. KERN440 - 33

ấn và giữ phím CAL hiện 100.00 - ấn On/off hiện CAL 0 - Đợi lấy 0 , rồi hiện 100.00 - đặt quả 100 lên, ấn On/off hiện CAL F - xong

39. ADAM Equipment - PW Serial, PGW)

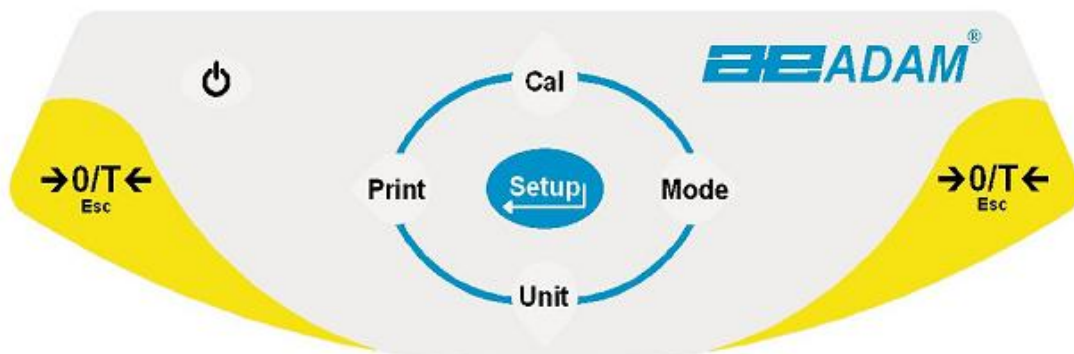

Có thể sử dụng được cả password (nếu cần thiết)

B1: Press the "CAL"key will start CALibration

A) CALibration with internal CALibration mass:

- + Check the display is at zero and tare if necessary
- + CALibration will begin automatiCAlly. When the CALibration is complete the balance will return to the weighing.

B) CALibration with external CALibration mass:

- + Pressing "ESC" to abort the CALibration at any time
- + Press "CAL" key → the display showing" LOAD 0" . Make ensure the pan is empty then press the "ENTER" key to continue.
- + the display will show busy symbol and then will ask for the value of external CALibration mass. For example: "CAL MASS 100.000g". Using the numeric entry method, the user may alter the displayed value to any value ranging from one-third to full capacity of the balance.
- +The balance will then show the value of the CALibration mass selected sounding a beep.
- +Place the selected mass on the balance. Press [Enter] to continue
- +The display will show the busy symbol and after CALibration is complete it will display "UNLOAD" sounding a beep. Remove the weight. Another beep will be heard confirming the unloading action. The balance will then return to normal weighing.

C) Automatic CALibration:

The CALibration will be done automatiCAlly when the balance is at a stable zero. . The user knows a CALibration is asked for by the flashing of the "CAL" symbol on the display. The display will show a 5 second countdown when CALibration will start. If the user presses the [Esc] key the CALibration will be delayed one minute to allow time for a process to be

finished.

For external CALibration the balance will CALI for CALibration to be performed by flashing the “CAL” symbol on the display. As soon as the balance is CALibrated the symbol will be turned off.

The Auto CALibration feature can be enabled, disabled or changed within the user options to meet the requirements of the users.


40. HCB serial:

You can select if the internal mass or an external mass is to be used to CALibrate the balance.

- 1) To set this parameter press the [**Mode**] key during self-checking test when turning on the balance.
- 2) After a few seconds, the display will show the first function **F1 UNT**.
- 3) Keep pressing the [**Mode**] key until **F5 IEC** is displayed.
- 4) Press the [**Tare**] key to view the current settings.
- 5) To change the settings press the [**Mode**] key to change from **INT** (internal CALibration) or **E** (external CALibration)
- 6) Press [**Tare**] to store a particular setting. The display will return to **F5 IEC**
- 7) When **F5 IEC** is displayed press the [**Print**] key to return to weighing or press [**Mode**] to go to the next function.

CALIBRATION

The Highland series of balances comes standard with HandiCAL™ internal CALibration to make CALibrating the balance quick and easy. However you can also CALibrate the balance using an external verification weight if needed. The HandiCAL method is the default but if you would like to use external CALibration then you must first enable this via the parameter (section 6.5 Selecting The Internal Or External CALibration). Install the handle for the CALibration as shown below. To CALibrate the handle is pushed to the side to lower the CALibration mass.

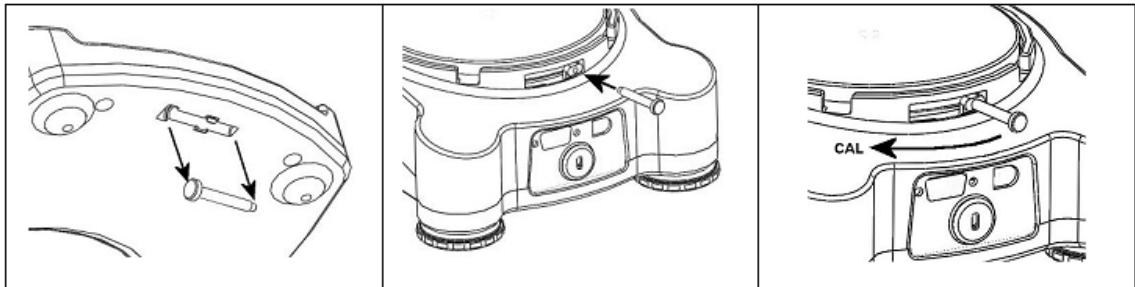

Internal CALibration using HandiCAL

- 1) Press the [on/off] key to turn the power on.
- 2) Press the [Smpl] and [Print] keys at the same time during the self-checking test.
- 3) The display will show unload. Remove any weight from the stainless steel pan.
- 4) When the stable indicator shows press the [Tare] key.
- 5) The display shows C Int. Press the [Tare] key
- 6) The display shows LoAd. Lower the internal CALibration mass located behind the pan. Use the handle to help lower the weight as far as it will go. Press the [Tare] key once the stable sign is shown.
- 7) The display will show PASS. Rotate the weight back to its off position. Once removed the balance will return to zero.

External CALibration

- 1) Press the [on/off] key to turn the power on.

- 2) Press the [**Smpl**] and [**Print**] keys at the same time during the self-checking test.
- 3) The display will show unload. Remove any weight from the stainless steel pan.
- 4) When the stable indicator shows press the [**Tare**] key.
- 5) The display will show the first weight that you can use to CALibrate the unit. You can change this value by pressing the [**Mode**] key. The weights that can be used are as follows:

Model #	HCB123	HCB153	HCB302	HCB602	HCB602H	HCB1002	HCB1502	HCB3001
Weight 1	60g	50g	100g	200g	200g	500g	500g	1000g
Weight 2	120g	100g	200g	400g	400g	1000g	1000g	2000g
Weight 3	-	150g	300g	600g	600g	-	1500g	3000g

- 6) Once the CALibration weight has been selected press the [Tare] key
- 8) The display shows LoAd. Place your weight on the pan. Press [Tare] key once the stable sign is shown.
- 9) The display will show PASS. Remove the weight from the pan.

44. Precisa 205 A SCS:

Cân có 4 phím: T (Tare); Mode; ON/OFF; PCS

- + B1: Bật cân, trong lúc cân đang bật ấn chặt T (tare) cho đến khi hiện “CAL Int”
- + B2: Dùng phím T để thay đổi chế độ CALibration : giữa off, auto, Int, Ext
- + B3: Chọn EXT
- + B4: Bật cân bình thường hiện “0.0000g”
- + B5: ấn chặt Tare để vào CAL. Cân sẽ tự động lấy “0”. Đợi đến khi hiện ---- 100g - thì đặt quả 100g vào đĩa

45. Precisa XT

- Bật trong khi giữ Menu
- Hiện SET config.
- ấn mũi tên lên xuống hiện SET CAB.
- ấn mũi tên sang phải đến khi hiện MODE
- ấn phím T sang các chế độ khác nhau, ấn lên xuống để chọn chế độ
- ấn T để xác nhận
- Tắt và bật lại, ấn giữ T
- Hiện Test CAB. , thực hiện theo hướng dẫn tiếp theo

46. SALTER model 323:

+ tháo ốc ra, vận biển trở màu trắng (có đầu to vít 4 cạnh) – chỉnh thô

47. XK 3101M2 (Cân trục xe)

- Chính trực tiếp: date- 878586-date- hệ số k hiện tại- chỉnh (max= 64500)- date
- Calip lại: date- 878586- date- 2- khai báo chuẩn- đặt chuẩn- date- TC/5 (xóa dữ liệu Ko cần thiết)- date

48. Tanita KD 200 (KMV)

Giữ off, ấn On ba lần- hiện 4.0- đợi hiện 4.1 đặt ½ Max- hiện 4.2 đặt Max

49. Electronic Precision balance tàu (KCN Thăng long II)

ấn Zero khi khởi động màn hình đang hiện -----, sau đó dùng phím Zero làm Enter và phím Unit để thay đổi giá trị

50. A12

Giữ phím * trong khi khởi động- Lưu ý sau khi Calib. ấn phím Save ở mặt sau.

51. Kelli Loadcell số D2008FA (Cty Việt Hàn)

Gạt Switch phía sau- ấn SET hiện PST 00, gán 06 (function)- ấn Enter , vào Pass 271012- Enter hiện Po 00- nếu gán 0 là làm với chuẩn, gán 1 là chỉnh hệ số- Enter hiện Sadj 01, chỉnh loadcell nào gán số định danh của Loadcell đó- đổi số hiển thị hoặc hệ số- Enter, đợi nhận số mới sau đó ấn WEIGHT để quay về trạng thái cân.

52. YHT 6

ấn đồng thời C và Zero

53. CitiZen CG 3192

ấn Function hoặc CAL hiện “no CAL”- Unload- Enter- CAL

54. KD TBED

Giữ “0” bật cân – CAL – “0” – hiện Klg cần đặt – đặt quả– “0”

54. FEM 200 (bỏ túi)

Giữ Unit ấn ON/OFF- hiện giá trị A/D- ấn UNIT hiện 0SAVE và Klg cần đặt- đặt quả, ấn UNIT- hiện 0SAVE và giá trị A/D