

ผังบริเวณแสดงพื้นที่งานปรับปรุงโครงสร้าง Riverfront




ขยายพื้นที่งานปรับปรุงโครงสร้าง Riverfront

EGAT for ALL

งานตัดสกัดพื้นคอนกรีตทับหน้า ขนาด 3.50×6.50 ม.จำนวน 5 ช่อง พร้อมยกแผ่น Pre-Cast Slab ของเดิมออก และหล่อพื้นคอนกรีตแบบมีช่องเปิด ขนาด 1.00×1.50 ม.จำนวน 5 ช่อง พร้อมฝาดะแกรงเหล็กของใหม่ทดแทน

รั้วชั่วคราวยาวประมาณ 374 ม. สูง 2.00 ม. พื้นที่การทำงานประมาณ 20×334 ม.

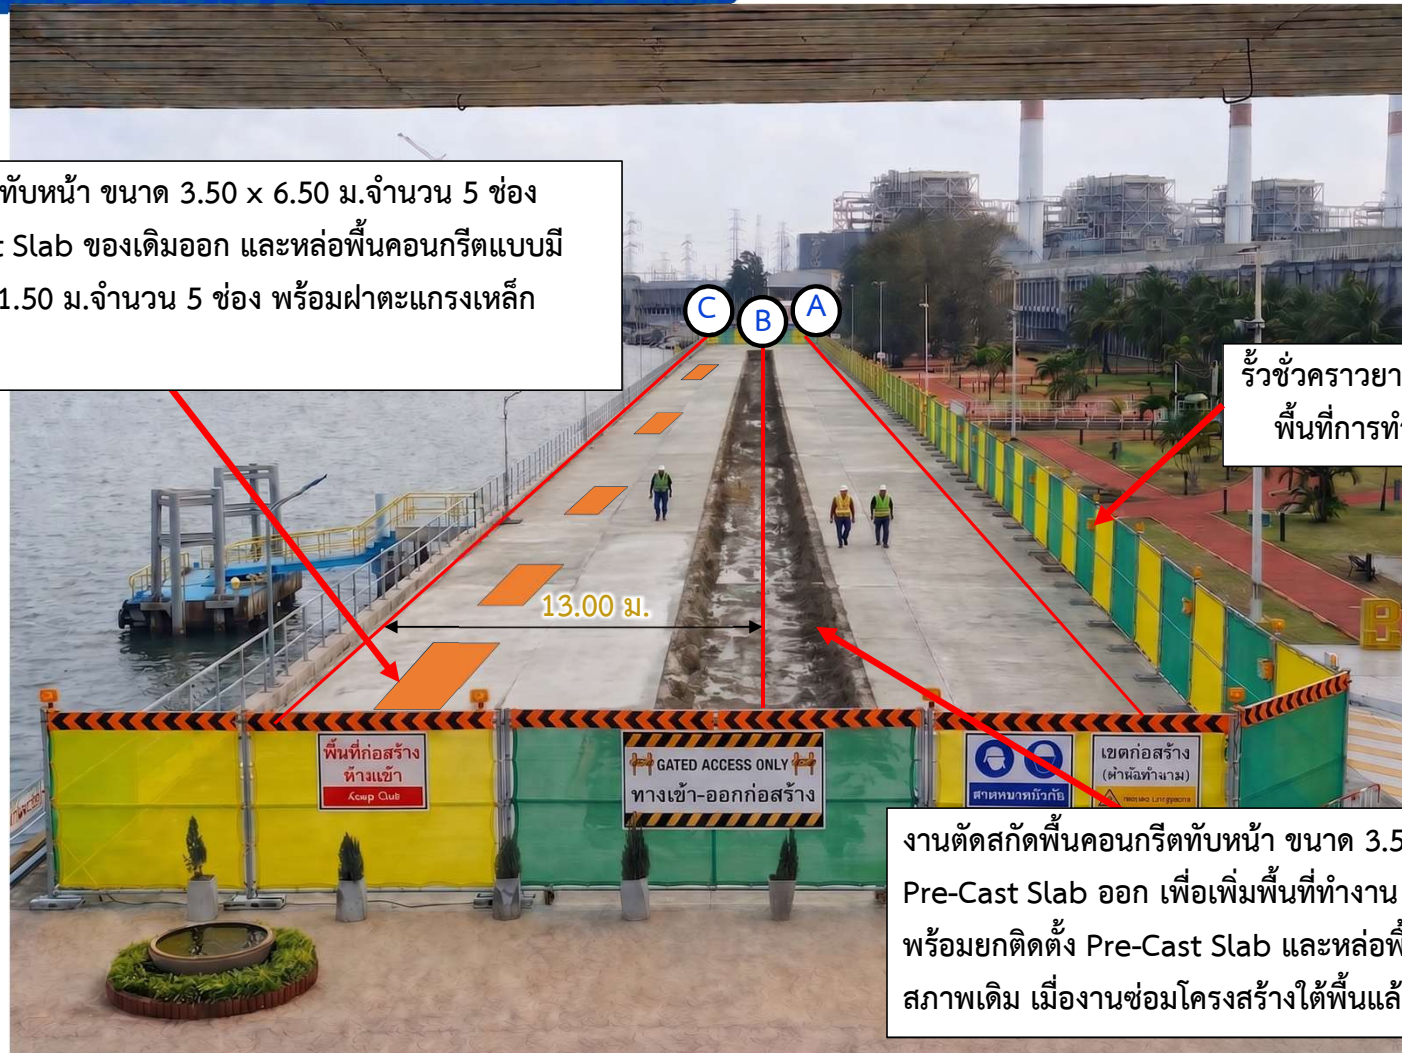

งานตัดสกัดพื้นคอนกรีตทับหน้า ขนาด 3.50×312 ม. พร้อมยกแผ่น Pre-Cast Slab ออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงาน และการระบายอากาศ พร้อมยกติดตั้ง Pre-Cast Slab และหล่อพื้นคอนกรีตทับหน้ากลับคืนสภาพเดิม เมื่องานซ่อมโครงสร้างใต้พื้นแล้วเสร็จ

ปี 2561



Line B

Line C

Line B1

ปัจจุบัน ปี 2569



Line B


Line B1

Line C



บริเวณพื้นที่การทำงาน พบตะกอนดินสะสมบริเวณ Line A และ B จำนวน 2/3 ของความยาว ซึ่งตะกอนดินดังกล่าวอยู่ห่างจากท้องคาน 0.50-0.70 ม.
ลักษณะตะกอนดิน : เหนียวนิ่ม โดยผู้รับจ้างต้องขุดลอกออก และขนย้ายไปในจุดที่ต่ำกว่า คือ บริเวณ Line C

ผังแสดงตำแหน่งคาน : Main Beam และ Cross Beam

ตัวอย่างผังแสดงตำแหน่งข้อมคาน Main Beam และ Cross Beam

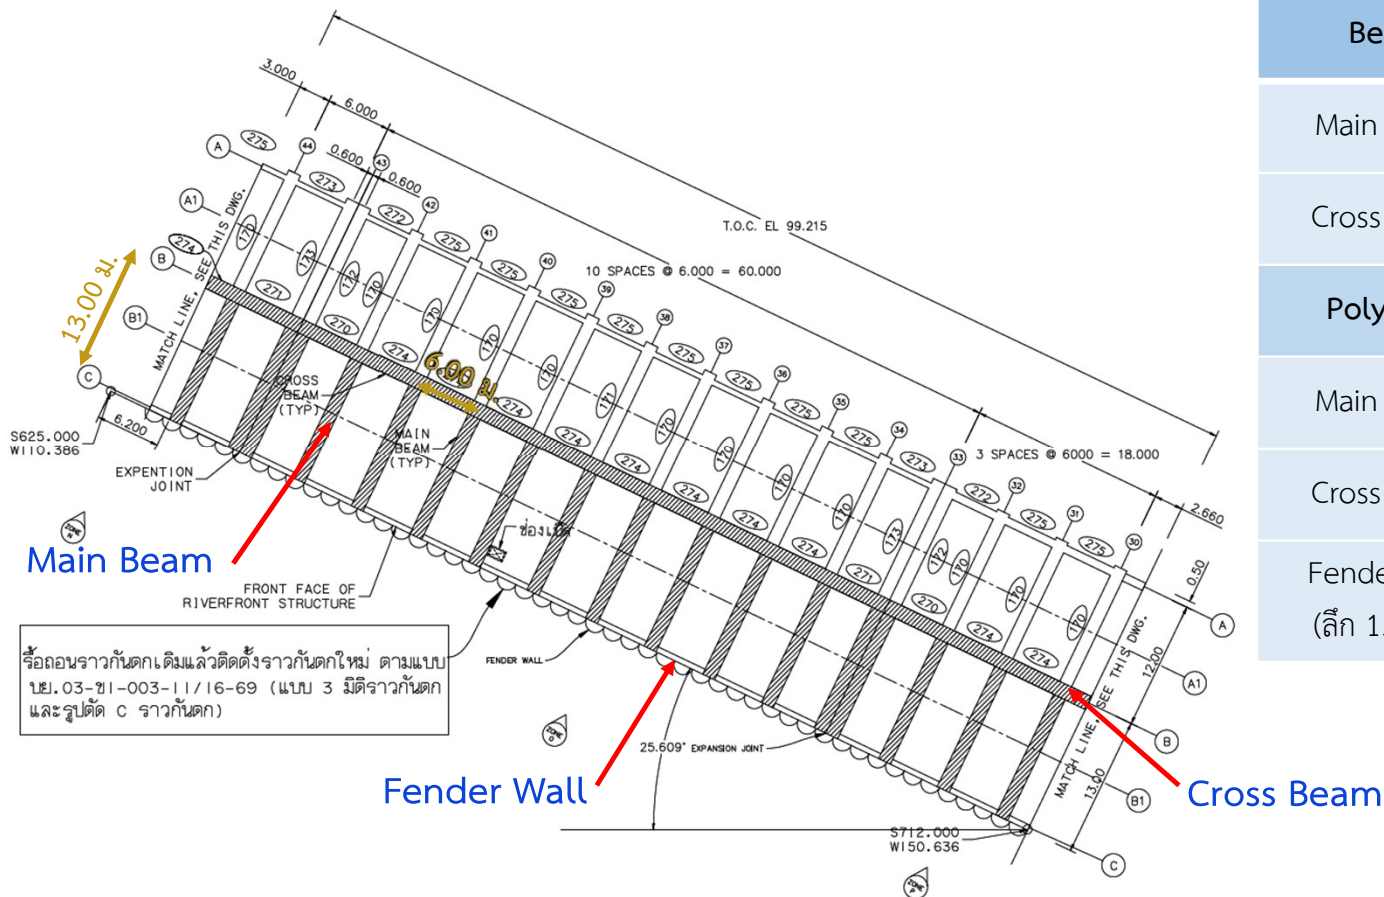



ความเสียหายคาน : Main Beam

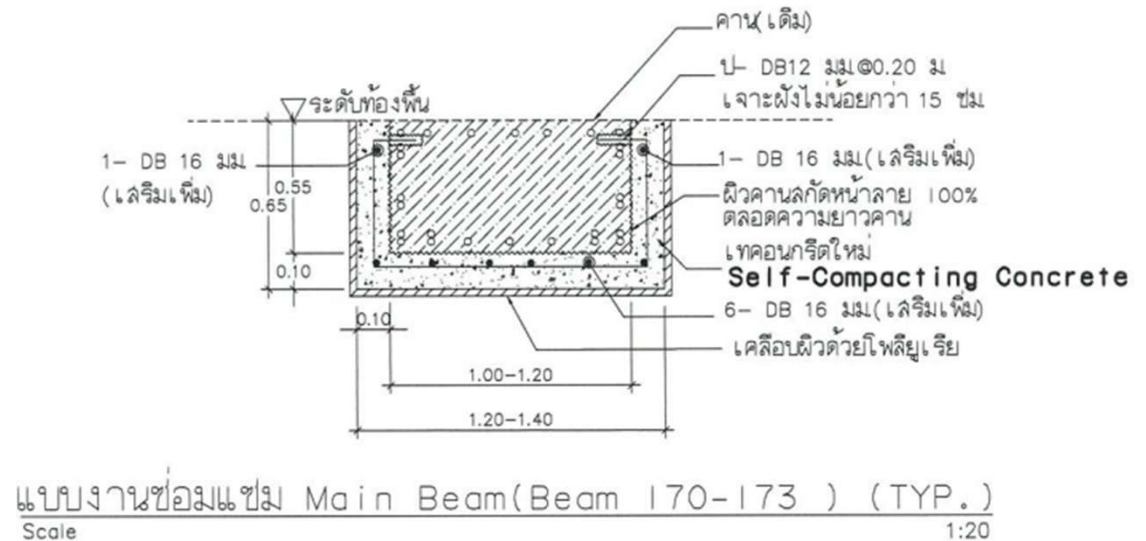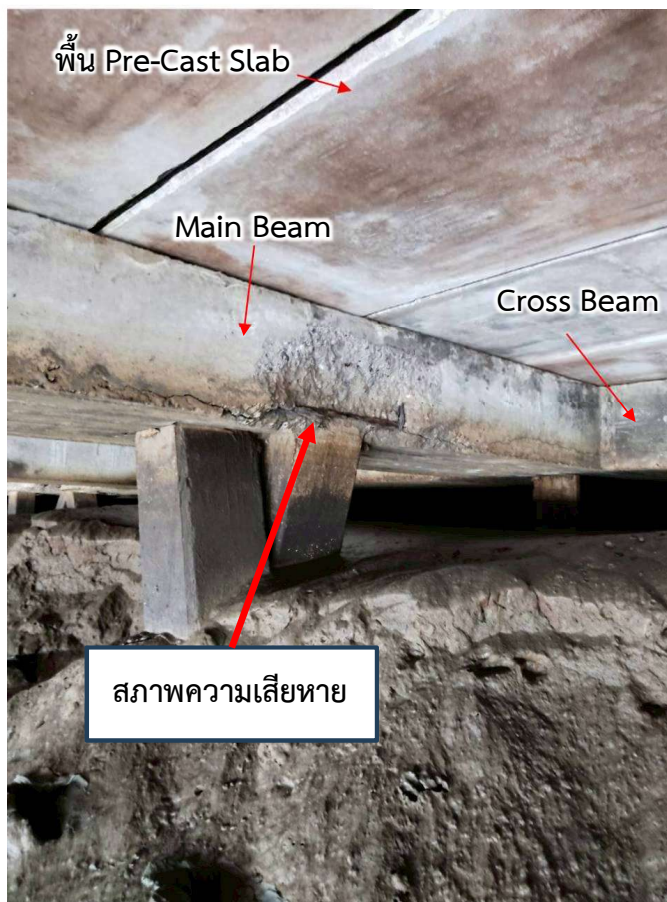

คอนกรีตถูกกัดกร่อนเสียหายเกิดรอยแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อนบางส่วน

กำหนด: ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยสกัดหน้าลายผิวคาน และเทคอนกรีต เพื่อขยายหน้าตัดคานออกไปข้างละ 0.10 ม. ตลอดความยาวคาน พร้อมพ่นเคลือบผิวด้วย Pure Polyurea

งานซ่อมแซมคาน : Main Beam

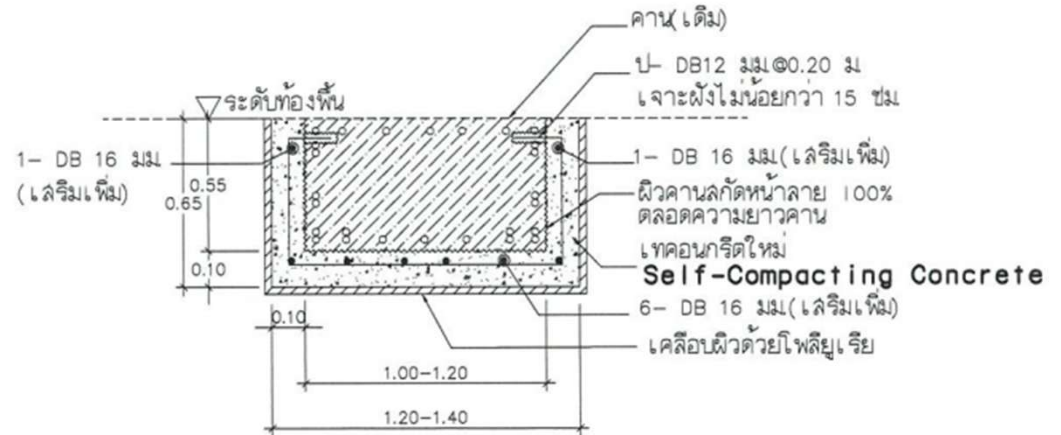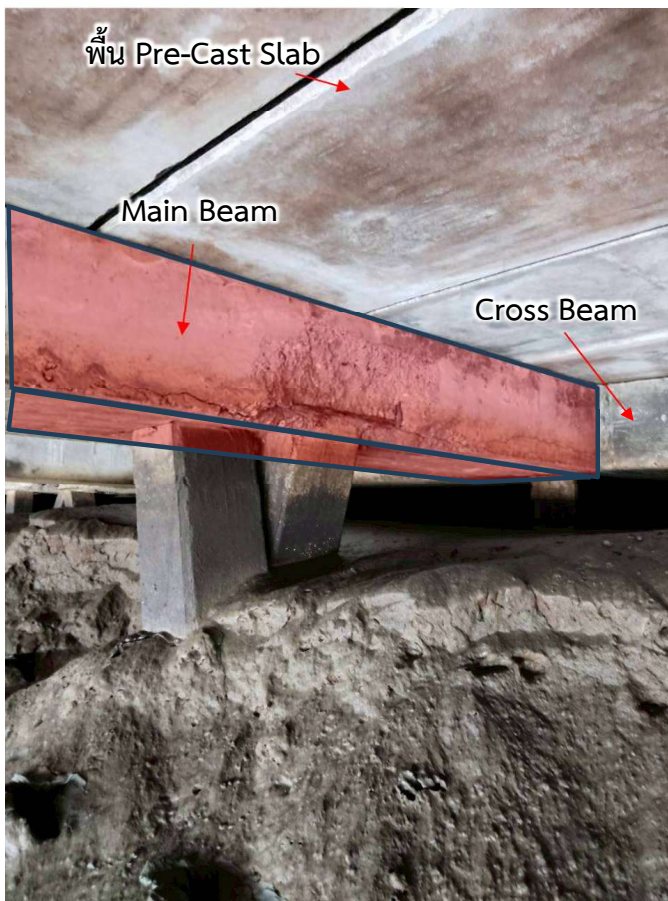


แบบงานซ่อมแซม Main Beam (Beam 170-173) (TYP.)
Scale 1:20

คอนกรีตถูกกัดกร่อนเสียหายเกิดรอยแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อนบางส่วน


กำหนด: ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยสกัดหน้าลายผิวคาน และเทคอนกรีต เพื่อขยายหน้าตัดคานออกไปข้างละ 0.10 ม. ตลอดความยาวคาน พร้อมพ่นเคลือบผิวด้วย Pure Polyurea

ความเสียหายคาน : Cross Beam

EGAT for ALL

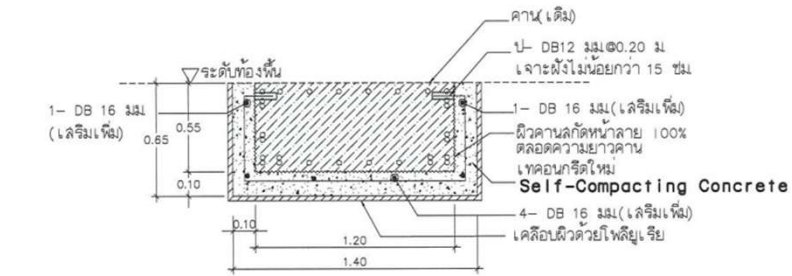

แบบงานซ่อมแซม Cross Beam (Beam 270-272) (TYP.)
Scale 1:20

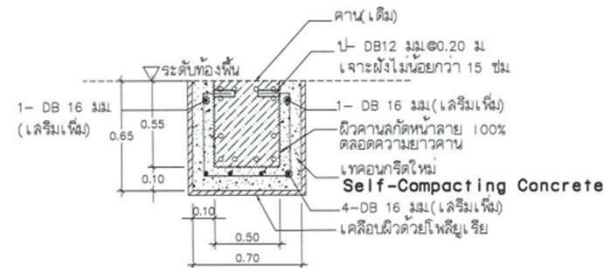



แบบงานซ่อมแซม Cross Beam (Beam 273-275) (TYP.)
Scale 1:20

คอนกรีตถูกกัดกร่อนเสียหายเกิดรอยแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อนบางส่วน


กำหนด: ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยสกัดหน้าลายผิวคาน และเทคอนกรีต เพื่อขยายหน้าตัดคานออกไปข้างละ 0.10 ม. ตลอดความยาวคาน พร้อมพ่นเคลือบผิวด้วย Pure Polyurea

งานซ่อมแซมคาน : Cross Beam

EGAT for ALL

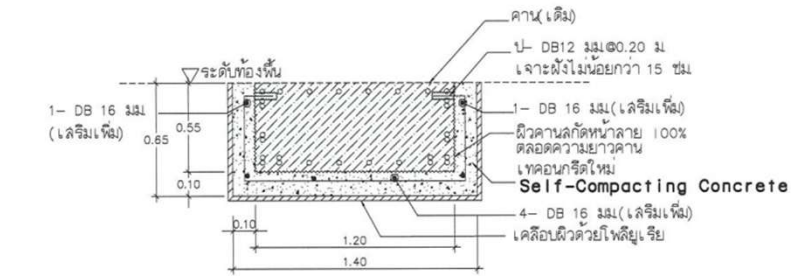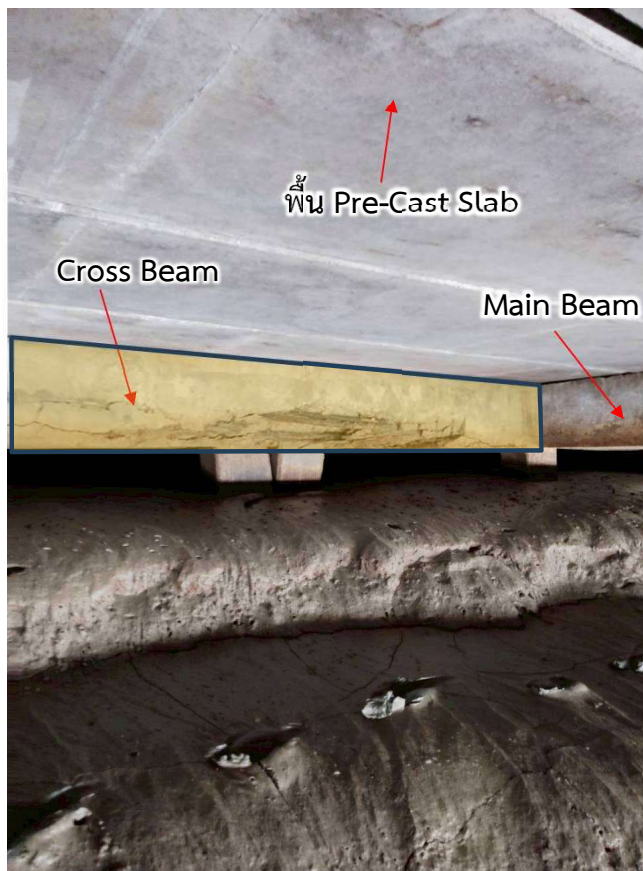

แบบงานซ่อมแซม Cross Beam (Beam 270-272) (TYP.)
Scale 1:20

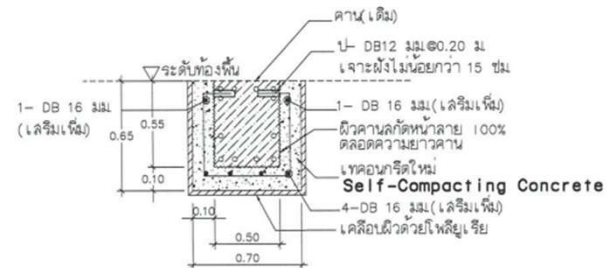


แบบงานซ่อมแซม Cross Beam (Beam 273-275) (TYP.)
Scale 1:20

คอนกรีตถูกกัดกร่อนเสียหายเกิดรอยแตกร้าว กะเทาะหลุดลอกบางส่วน

กำหนด: ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยสกัดหน้าลายผิวคาน และเทคอนกรีต เพื่อขยายหน้าตัดคานออกไปข้างละ 0.10 ม. ตลอดความยาวคาน พร้อมพ่นเคลือบผิวด้วย Pure Polyurea

ตัวอย่างผังแสดงตำแหน่งขอมเสาเข็ม

ประเภท	ความยาว (ม.)	จำนวน (ต้น)
ขยายหน้าตัด	2.00	10
Wrapping	1.25	263

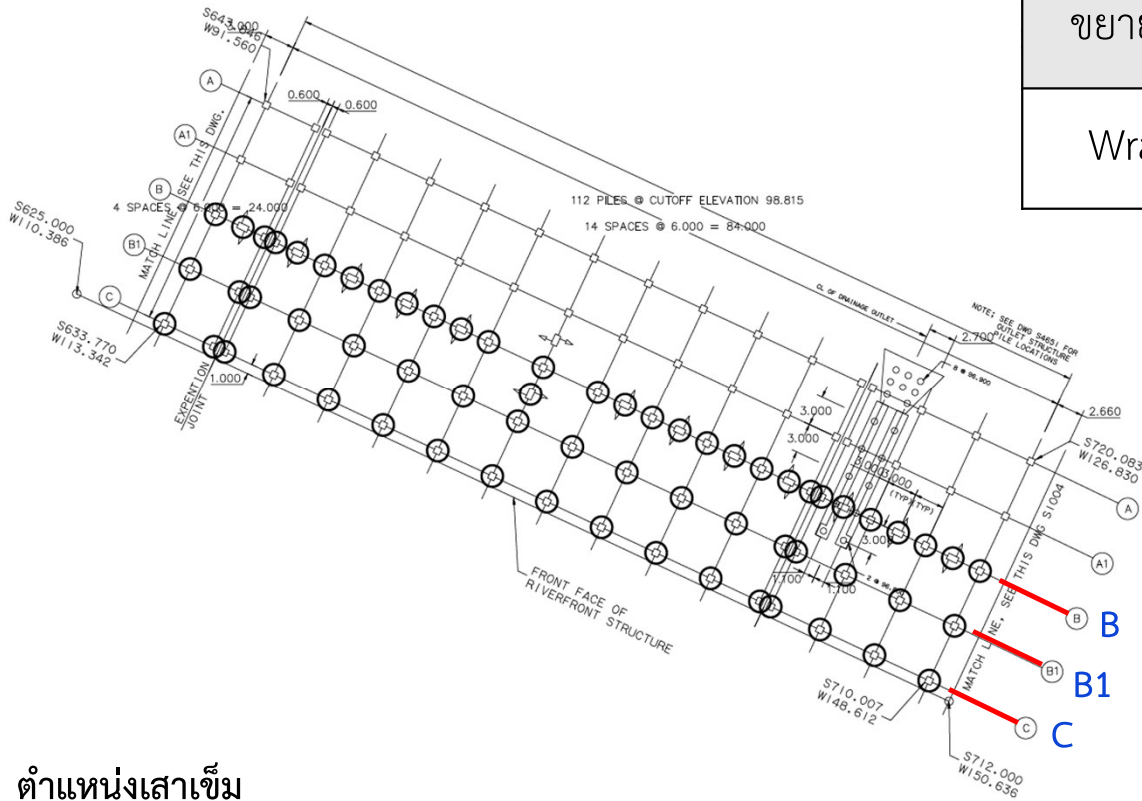


○ ตำแหน่งเสาเข็ม

พื้น Pre-Cast Slab

Main Beam

เสาเข็ม

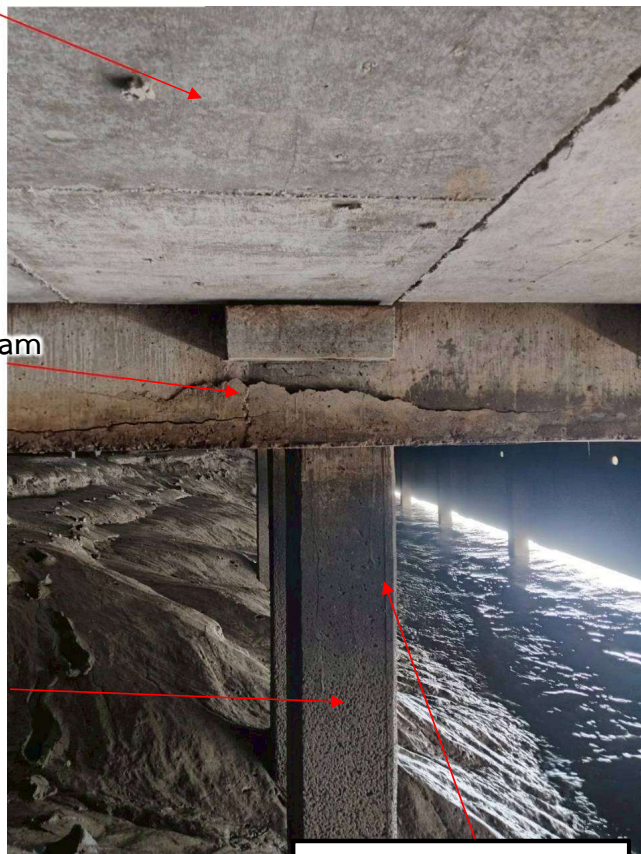

สภาพความเสียหาย

พบคอนกรีตถูกกัดกร่อน แตกร้าว
และกะเทาะ/หลุดล่อน


จำนวน 10 ต้น



เทคอนกรีตขยายหน้าตัดจากเดิม
 0.40×0.40 ม. เป็น 0.60×0.60 ม.
ยาว 2.00 ม.



ทำการ Wrapping ด้วยวัสดุประเภท
Composite Wrapping
ยาว 1.25 ม.

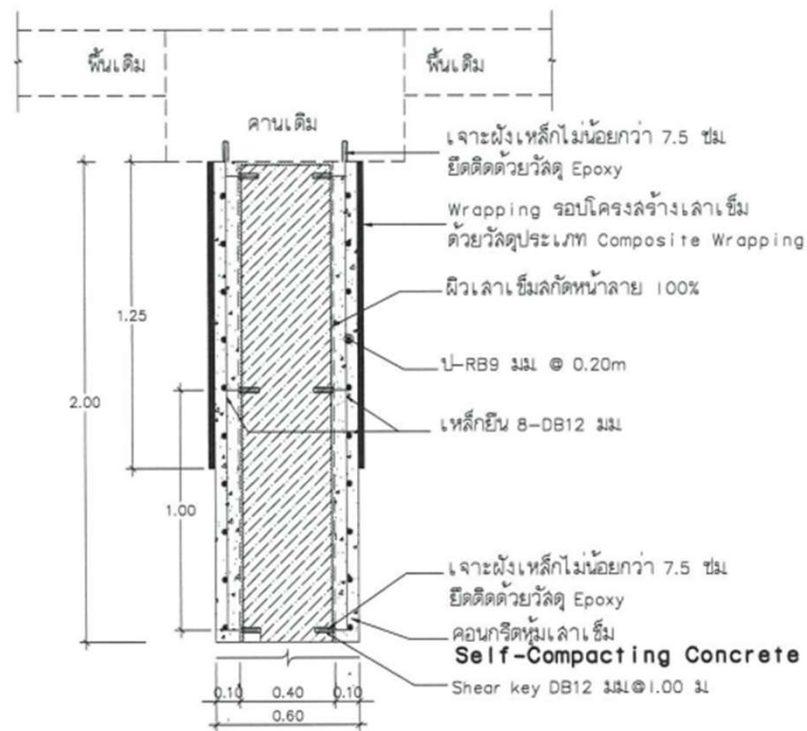

Main Beam



พื้นเดิม

พื้นเดิม

คานเดิม

1.25

2.00

1.00

0.10 0.40 0.10

0.60

เจาะฝังเหล็กไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
ยึดติดด้วยวัสดุ Epoxy

Wrapping รอบโครงสร้างฐานเสาเข็ม
ด้วยวัสดุประเภท Composite Wrapping

ผิวเสาเข็มลัดหน้าลาย 100%

ป-RB9 มม. @ 0.20m

เหล็กยื่น 8-DB12 มม.

เจาะฝังเหล็กไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.
ยึดติดด้วยวัสดุ Epoxy


คอนกรีตหุ้มเสาเข็ม

Self-Compacting Concrete

Shear key DB12 มม. @ 1.00 ม.

งาน Wrapping

พื้น Pre-Cast Slab

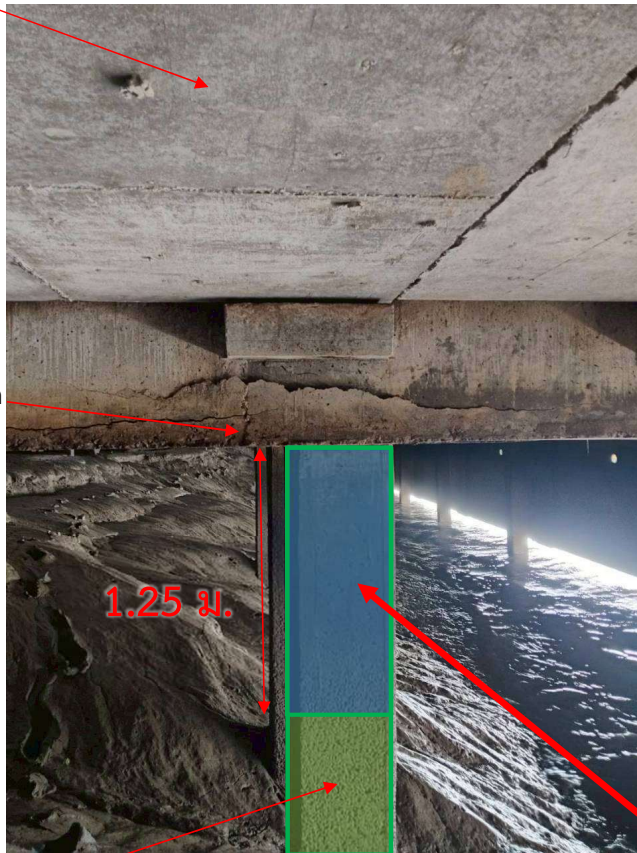


Main Beam

1.25 ม.

เสาเข็มที่ซ่อมแซมขยายหน้าตัด

Wrapping ด้วยวัสดุประเภท Composite Wrapping จำนวน 263 ตัน (538 ตร.ม.)

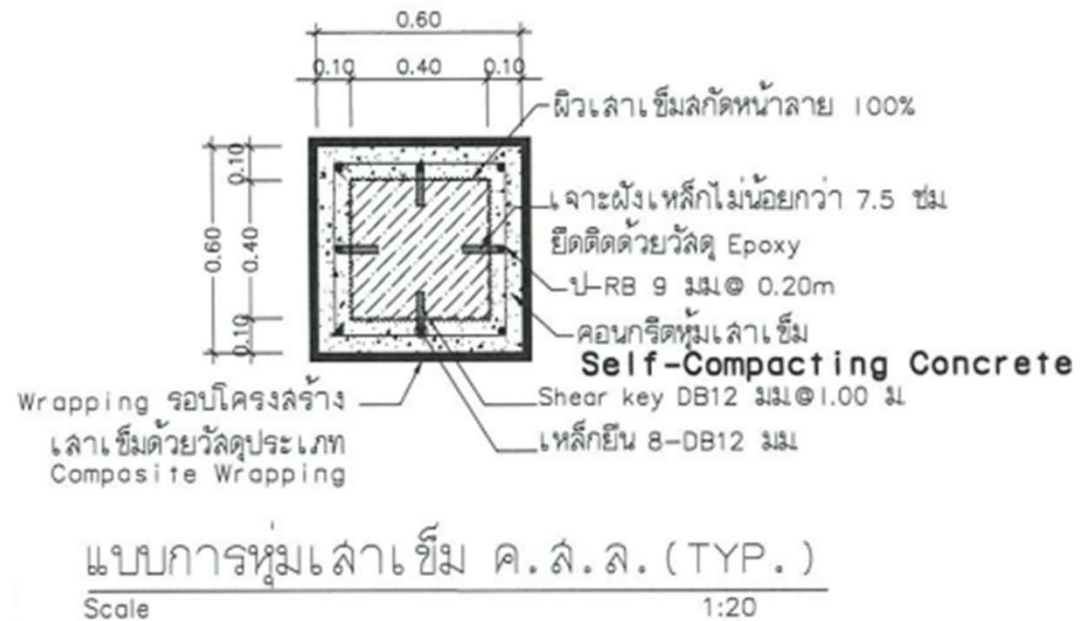

Wrapping



ขอบคันทาง ค.ส.ล. (Crub) พร้อมราวกันตกเหล็กของเดิม ความยาวประมาณ 430 ม.
พบคอนกรีตเกิดการแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อน และราวกันตกเป็นสนิม ผุกร่อน
กำหนด: ให้ผู้รับจ้างรื้อของเดิมออกทั้งหมด และติดตั้งราวกันตกเหล็ก
hot dip galvanized พร้อมขอบคันทาง ค.ส.ล. (Crub) ของใหม่ทดแทน

