

BAS MOTEUR : CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ


ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA CONTRÔLE

Note :

Si une fuite d'huile est détectée au niveau de l'accouplement moteur - boîte de vitesses, il est nécessaire de déposer la boîte de vitesses afin de déterminer la source de la fuite.

CONTRÔLE


1. CONTRÔLE DU JOINT DU CARTER INFÉRIEUR



Le joint du carter inférieur doit être remplacé uniquement si :

- les triples points(1) sont gras,
- de l'huile déborde d'un seul côté du carter inférieur
- l'arrière du joint(2) est sec.

2. CONTRÔLE DU JOINT DE VILEBREQUIN

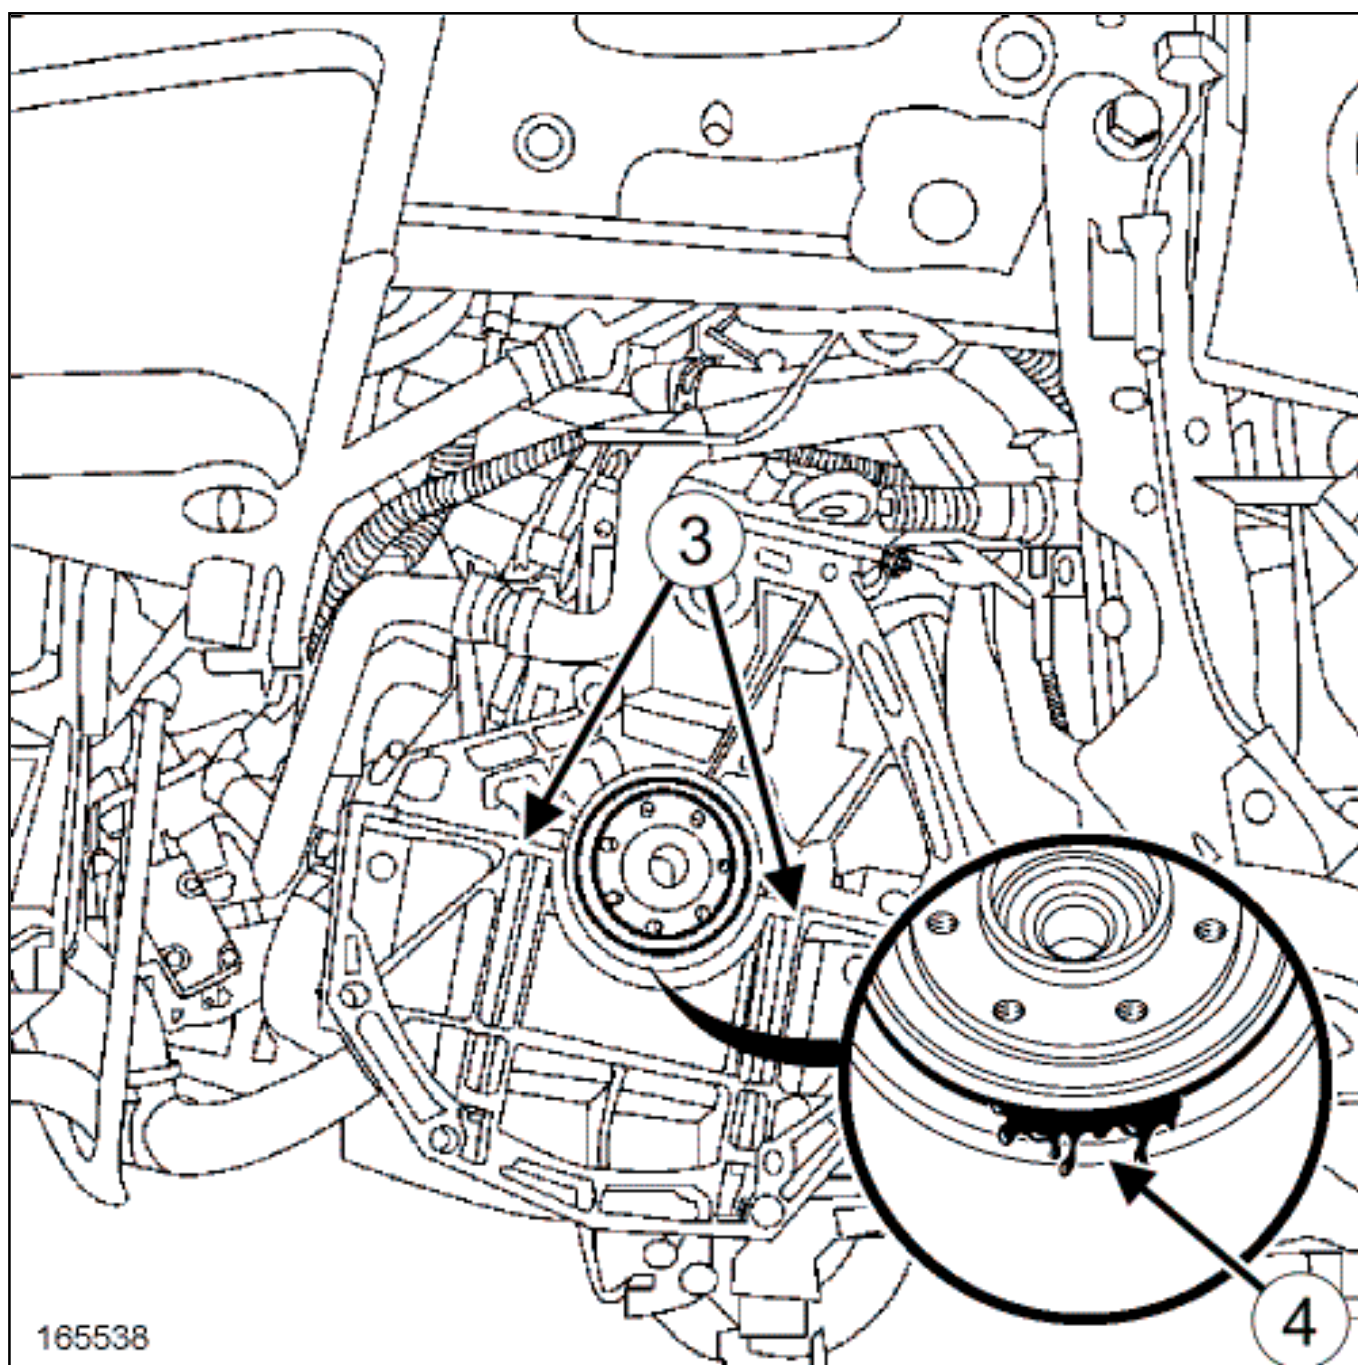

Le joint de vilebrequin doit être remplacé uniquement si :



les triples points(3) sont sec,



de l'huile est retenue ou s'écoule dans la zone centrale(4) .

Note :

En cas de doute sur l'origine de la fuite, remplacer les deux joints (joint de carter inférieur et joint de vilebrequin).

[Repair-10x03x05-01x94-1-1-1.xml](#)