



CONFIDENTIEL RENAULT

MODUS

Liste page suivante

Équipé d'un châssis long et d'une banquette arrière à réglage manuel

76A MECANISME DE BANQUETTE ARRIERE OTS : 0B7P REP. : M4

Autre sous-chapitre concerné :

999

Document de base :

Manuel de Réparation : **400, 386.**

**Les tranches de fabrication des véhicules sont données à titre indicatif.
IMPÉRATIF : vérifier avant toute intervention que le véhicule est concerné par l'OTS :
0B7P.**

• Pays avec PG&CS

Réseau équipé d'ICM :	Consulter la « Liste des OTS à réaliser » dans ICM.
Réseau non équipé d'ICM :	Sur l'étiquette bleue de repérage, vérifier la case : M4 . • Si la case n'est pas cochée, • et si le véhicule est équipé d'un châssis long et d'une banquette arrière à réglage manuel, Contactez votre réseau primaire pour consulter la « Liste des OTS à réaliser » dans ICM.

• Pays sans PG&CS

Tous réseaux :	Sur l'étiquette bleue de repérage, vérifier la case : M4 . • Si la case n'est pas cochée, • et si le véhicule est équipé d'un châssis long et d'une banquette arrière à réglage manuel, Le véhicule est concerné.
----------------	---

FRANCE

Membres du réseau **RENAULT** habilités à appliquer cette OTS :
Cotech ou Technicien Agent
Réseau sans Cotech ou sans Technicien Agent : si un Client se présente dans votre affaire, nous vous demandons de l'orienter vers les membres du réseau **RENAULT** habilités.

ARMATURES ET MECANISMES DE SIEGES ARRIERE

Mécanisme de banquette arrière

76A

LISTE DES VEHICULES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES

Véhicule	Type	de	à
MODUS	JP0A	W860052	W937549
	JP0B	WA00022	WA02520
	JP0B	W860032	W999945
	JP0C	WA00009	WA02521
	JP0C	W860063	W999987
	JP0F	WA00001	WA02517
	JP0F	W860022	W999998
	JP0G	W860061	W934557
	JP0H	WA00180	WA02512
	JP0H	W860024	W999934
	JP0S	WA00100	WA02518
	JP0S	W860180	W999614

Véhicule	Type	de	à
MODUS	JP0W	WA00004	WA02510
	JP0W	W860082	W999996
	JP02	WA00026	WA02484
	JP02	W860036	W999915
	JP03	W894105	W894620
	JP09	WA00086	WA02285
	JP09	W860167	W999918
	JP1B	WA00000	WA02467
	JP1B	W908722	W999988
	JP1C	WA00864	WA02486
	JP1C	W930569	W998013
	JP17	W993086	W993537

DONNEES TECHNIQUES

Opération préventive

- Pose d'une équerre rivetée sur l'armature d'assise de banquette arrière et d'un ruban de serrage sur le levier de commande.

Objectif

- Eviter le risque de déverrouillage du coulissement de la banquette arrière.


Repérage des véhicules après intervention

- Apposer une étiquette bleue sur la chapelle d'amortisseur avant côté poste de conduite :
Réf. : 49 39 031 089.
- Cocher la case **M4** au feutre marqueur.

Description de l'opération

PREPARATION

- Ouvrir les portes avant et le hayon.

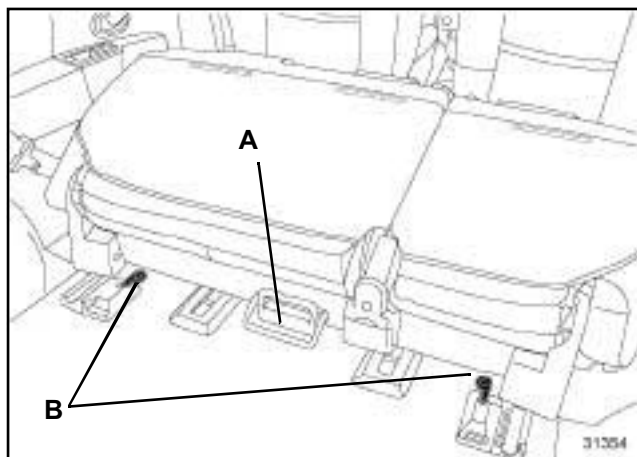


A – Poignée de commande.

B – Levier de déverrouillage.

- Avancer jusqu'en butée avant :
 - les deux sièges avant,
 - la banquette arrière en utilisant impérativement la poignée de commande (**A**) accessible depuis le coffre.
- Abaisser au maximum les deux appuis tête de la banquette arrière.
- Rabattre les deux dossiers de la banquette arrière.
- Actionner les deux leviers de déverrouillage (**B**).
- Basculer la banquette arrière en position portefeuille.

MISE EN PLACE DE L'EQUERRE DE RENFORT COTE GAUCHE

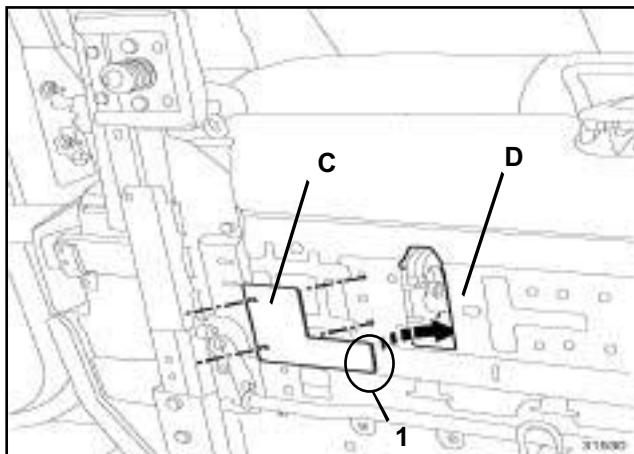


C – Equerre de renfort.

1 – Extrémité de l'équerre de renfort.


D – Tôle d'armature de banquette arrière.

- Introduire l'extrémité (**1**) de l'équerre de renfort (**C**) sous la tôle d'armature de banquette arrière.

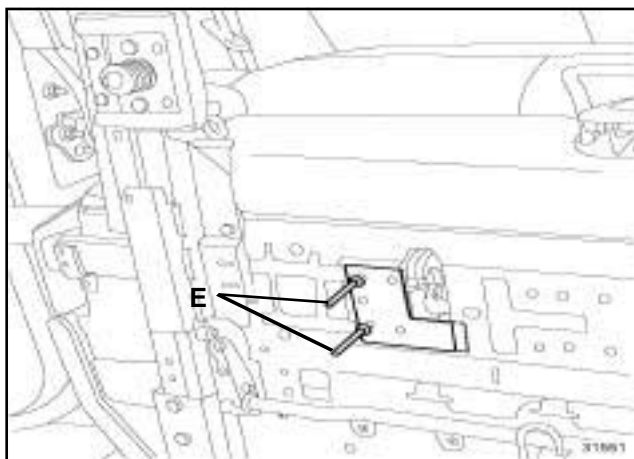

E – Rivets de fixation de l'équerre de renfort.

- Positionner les deux rivets (**E**) dans les trous existants.

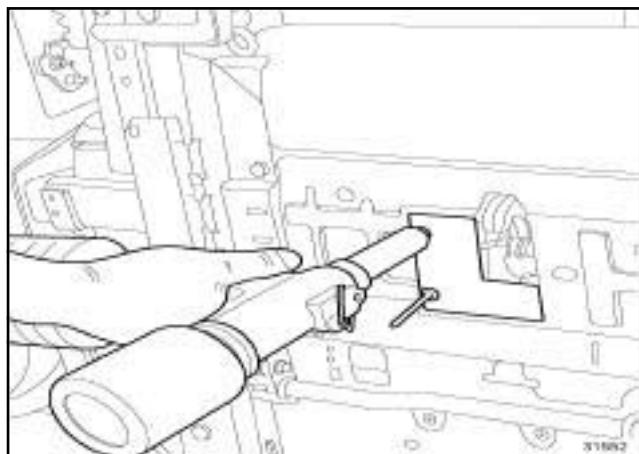


- Sertir les deux rivets (E).

Nota

L'utilisation de la riveteuse pneumatique est préconisée, compte tenu des efforts à appliquer sur les rivets acier de tige Ø 3,5mm.

Il est cependant possible d'utiliser une pince à rivet « deux mains » renforcée (voir MR 400, **Liaison rivetée : Description**) (40G, Liaisons rivetée).

MISE EN PLACE DU RUBAN DE SERRAGE SUR LES LEVIERS DE COMMANDE

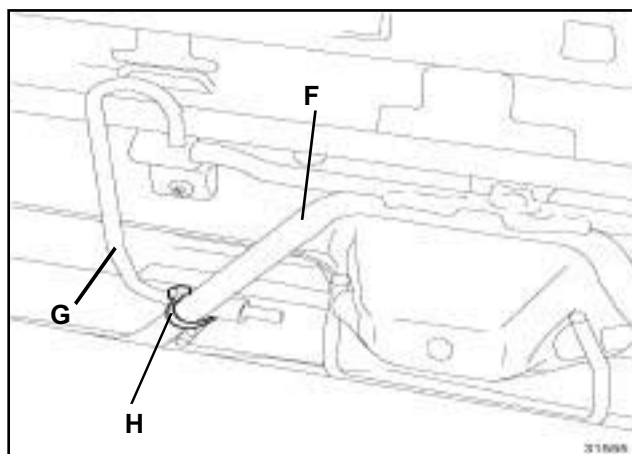

F – Poignée de commande passager arrière.

G – Palonnier de liaison.

H – Ruban de serrage.

- Mettre en place le ruban de serrage (H) pour brider la poignée de commande passager arrière (F) avec le palonnier de liaison (G).
- Couper l'excédant du ruban de serrage (H).
- Remettre en place la banquette arrière.

VERIFICATION DES POSITIONS DE REGLAGE DE LA BANQUETTE ARRIERE

IMPORTANT

Pour réaliser cette procédure de vérification il est impératif d'être assis du côté gauche de la banquette arrière.

- S'asseoir du côté gauche de la banquette arrière.
- Vérifier trois fois le verrouillage de la banquette arrière dans les quatre crans de réglage :
 - de l'avant vers l'arrière,
 - de l'arrière vers l'avant.
- Si les quatre positions de réglages sont assurées :
 - Fin de l'intervention.
- Si une des quatre positions est impossible à verrouiller :
 - Traiter la cause avant de restituer le véhicule au client.
 - Contacter votre assistance technique pour la prise en charge de l'intervention.

ARMATURES ET MECANISMES DE SIEGES ARRIERE

Mécanisme de banquette arrière

76A

DONNEES ADMINISTRATIVES

Période d'intervention

- Au premier passage en atelier ou sur convocation Client.

Pièces nécessaires

Quantité et désignation des pièces		Réf.
1	Collection composée de : – 1 équerre de renfort d'armature de banquette arrière – 2 rivets acier (Ø tige 3,5mm)	88 39 118 95R
1	Ruban de serrage	77 03 085 037

Outillage nécessaire

- Classique.

Désignation	Réf.
Riveteuse pneumatique	77 11 536 785

Temps nécessaire

Code	Désignation	Temps
0096	Application OTS	0,2
7603	OTS Mise en place : - d'une équerre de renfort - d'un ruban de serrage Vérification des quatre positions de réglage de la banquette arrière.	0,3
TOTAL		0,5

Destination des pièces déposées

- Selon les directives garantie.

Éléments comptables

- Selon les directives garantie.

Code OTS : **0B7P** (0 = Chiffre zéro)
– Date de fermeture : **Illimitée.**