

Số: /BC-TTHT

Tây Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

V/v thực hiện công việc trọng tâm trong tuần 28 năm 2026 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần 30

Trung tâm Hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện công việc trọng tâm trong tuần 28 năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG MẠNG:

1. Chất lượng hạ tầng VT-CNTT (QoS/QoE):

1.1 Kết quả chung:

- Thời gian lấy báo cáo: từ 01/07/2026 – 17/07/2026
- Nguồn dữ liệu: <https://cts.vnpt.vn/Report/QoSEs/QoSEsCCL>

STT	Đơn vị	QoS	QoE
1	Toàn quốc	98.29	98.64
2	Tây Ninh	98.28	98.20

Tỉnh	QoS MBB	QoE MBB
THA (Thanh Hóa)	Hạng 01: 98.68%	Hạng 19: 98.61%
HUE (Thành phố Huế)	Hạng 06: 98.56%	Hạng 01: 99.52%
TNH (Tây Ninh)	Hạng 19: 98.28%	Hạng 31: 98.20%
Trung bình Tập đoàn	98.29%	98.64%

1.2 Kết quả chi tiết thực hiện:

- Thời gian lấy báo cáo: từ 13/07/2026 – 17/07/2026
- Nguồn dữ liệu: cts.vnpt.vn

TT	QoS, QoE	Thành phần	Điểm thành phần	Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026)			
				Điểm tổng	(%)	Đánh giá Đạt/Không đạt	Xếp hạng 34 tỉnh
I	Mạng di động						
1	MBB QoS	Độ sẵn sàng tài nguyên mạng (2G Cell Availability/	0 / 99.17(↑0.01)/	5	98.28(↑0.02)	Đạt	19(↑2)

TT	QoS, QoE	Thành phần	Điểm thành phần	Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026)			
				Điểm tổng	(%)	Đánh giá Đạt/Không đạt	Xếp hạng 34 tỉnh
		3G Cell Occupancy/ 4G RB Utilization)	98.49(↑0.02)				
		Khả năng truy cập (2G Call Setup SS Rate/ 3G HSPA Accessibility/ ERAB SS Rate)	0 / 98.60(↑0.17)/ 99.18(↓0.01)				
		Khả năng duy trì (2G Call Completion Rate/ 3G Call Completion Rate/ 4G E-UTRAN Retainability)	0 / 97.30(↑0.09)/ 99.33(↔)				
		Tính toán vụn dịch vụ (3G CQI/ 4G CQI)	98.81(↑0.01) / 96.26(↑0.04)				
		Chất lượng vùng phủ sóng (3G - Quality of coverage/ 4G - Quality of coverage)	Không có số liệu				
2	MBB QoE	Tốc độ download	97.13(↑0.08)	5	98.20(↑0.01)	Đạt	31
		Trễ	99.89(↔)				
		Rung pha	99.98(↔)				
		Tỷ lệ mất gói tin					
II	Mạng BRCD						
1	FBB QoS	Tỷ lệ cáp quang thuê bao chưa đạt chất lượng	96.66	5	97.85	Không đạt	

TT	QoS, QoE	Thành phần	Điểm thành phần	Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026)			
				Điểm tổng	(%)	Đánh giá Đạt/Không đạt	Xếp hạng 34 tỉnh
		Tỷ lệ nghẽn thuê bao BRCĐ	99.4				Mục tiêu $\geq 99\%$ / 30
		Tỷ lệ nghẽn kết nối MAN-E	100				
		Tỷ lệ nghẽn kết nối VN2	100				
		Độ khả dụng mạng truy nhập	100				
		Độ khả dụng mạng MAN-E	100				
2	FBB QoE	Tỷ lệ tốc độ download		5	99.32	Mục tiêu $\geq 99\%$	Mục tiêu $\geq 99\%$ / 5
		Tỷ lệ tốc độ upload					
		Trễ Trong Nước - Trung vị					
		Trễ local DNS					
		Rung pha Trong Nước - Trung vị					
		Tỷ lệ mất gói Trong Nước					
		Trễ Quốc tế - Trung vị	98.7				
		Rung pha Quốc tế - Trung vị					
		Tỷ lệ mất gói Quốc tế					
		Tỷ lệ mẫu đo FBB QoE					

TT	QoS, QoE	Thành phần	Điểm thành phần	Tổng (VB: 22/QĐ-VNPT-TNH ngày 08/01/2026)			
				Điểm tổng	(%)	Đánh giá Đạt/Không đạt	Xếp hạng 34 tỉnh
III	MyTV						
1	MyTV QoS	Độ trễ (OTT Live/TVoD)	99.93/99.96	5	98.15	Không đạt	30
		Rung pha (OTT Live/TVoD)	98.11/99.99				
		Tỷ lệ mất gói (Multicast/OTT Live/TVoD)	94.97/97.24				
		Tỷ lệ nghẽn kết nối	100				
2	MyTV QoE	Tỷ lệ mất hình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu)	100	5	100	Đạt	1
		Tỷ lệ mất tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu)	100				
		Độ lệch hình/tiếng (Mẫu đạt/Tổng số mẫu)					
		Băng thông trung bình (Mẫu đạt/Tổng số mẫu)					
		Thời gian gián đoạn (Mẫu đạt/Tổng số mẫu)					
		Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng hình TVoD					
		Tỷ lệ mẫu đo đạt chất lượng tiếng TVoD					
		Tỷ lệ mẫu đo đạt độ lệch hình/tiếng TVoD					
		Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu băng thông trung bình TVoD					
		Tỷ lệ mẫu đo đạt yêu cầu thời gian gián đoạn TVoD					

1.3 Giải trình nguyên nhân bị điểm kém:

1.3.1 Chỉ số QoS MBB:

Khu vực	Trạm	Nguyên nhân	Hiện trạng / Đã xử lý
Biên giới giáp Campuchia	Tổ HT Tân Châu, Kiến Tường	Lỗi sóng biên giới	Danh sách sở KHCN thống kê 18 điểm lỗi sóng gồm 12 điểm thuộc HT Tân Châu và 06 điểm thuộc HT Kiến Tường Đã thực hiện: rà soát lại dân cư, điện AC, cột, nhà mạng đối thủ để đánh giá khả năng triển khai
Long Hựu	CGI055, CDU030	Khu vực sóng chập chờn indoor	Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Bến Lức thực hiện Crs 4G-CGI055M13-LAN, 4G-CDU030M11-LAN, khách hàng báo đã sử dụng được dịch vụ.
Mỹ Thạnh	TTU026, TTU016	Khu vực sóng chập chờn indoor	Đã thực hiện phối hợp tổ hạ tầng Tân An thực hiện Crs 4G-TTU026M12-LAN, 4G-TTU016M11-LAN, khách hàng đã sử dụng được dịch vụ
An Cốc	GDA021	Khu vực indoor Công ty An Cốc sóng kém 3 nhà xưởng	Đã thực hiện: phát sóng trạm GDA704B, khách hàng trong công ty An Cốc đã sử dụng được dịch vụ
Long An		Vùng phủ sóng	Rà soát, phân tích số liệu và lên kế hoạch xử lý 28 cell CLK trên mentor theo CV 781 của NET
Tây Ninh		Vùng phủ sóng	Rà soát, phân tích số liệu và lên kế hoạch xử lý 25 cell CLK trên mentor theo CV 781 của NET

1.3.2 Chỉ số QoE MBB:

Khu vực	Trạm	Nguyên nhân	Hiện trạng / Đã xử lý
---------	------	-------------	-----------------------

Bình Minh	TNI001, TYTN35	Khu vực indoor sóng kém	Khu vực công ty Duy Thanh sóng kém, cách trạm TYTN35 400 mét nhưng không có hướng phủ chính, indoor che chắn nặng nên sóng kém, đo kiểm, Crs không hiệu quả, đang rà soát điều chuyển CTH502S về phục vụ khu vực
Tây Ninh		Nâng 45 anten độ lợi cao	Đang thực hiện: thực hiện đo kiểm và cân chỉnh đảm bảo chất lượng dịch vụ sau khi thực hiện NET2 thực hiện lắp đặt, phát sóng.
Long An		Tinh giản, tắt sóng 106 trạm 3G trên mạng di động Vinaphone - đợt 2	Đang thực hiện: Theo dõi PAKH về chất lượng mạng/dịch vụ tại hiện trường để xử lý và thực hiện bật lại trạm (nếu cần)
Cần Giuộc	CGI005	Khu vực indoor sóng kém	Khu vực xử lý cách trạm CGI005 1,5km, sóng outdoor nghe gọi bình thường, indoor che chắn nhiều nên gọi chập chờn, đã hướng dẫn khách hàng đăng kí wificalling để nghe gọi.


1.3.3 Công việc dự kiến tuần 30:

Khu vực	Trạm	Nguyên nhân	Hiện trạng / Đã xử lý
Biên giới giáp Campuchia	Tổ HT Tân Châu, Kiến Tường	Lỏm sóng biên giới	Danh sách sở KHCN thống kê 18 điểm lỏm sóng gồm 12 điểm thuộc HT Tân Châu và 06 điểm thuộc HT Kiến Tường Đang thực hiện: rà soát lại dân cư, điện AC, cột, nhà mạng đối thủ để đánh giá khả năng triển khai
Tân Ninh	TNI037	Tải sử dụng 4G tăng cao	Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TBI031 điều chuyển về TNI037: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, ...
Cầu Khởi	DMC009	Tải sử dụng 4G tăng cao	Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TBI043 điều chuyển về DMC009: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, ...
Tân Tập	CGI007	Vùng phủ sóng	Khảo sát vật tư, vị trí, đề xuất nâng độ cao hướng 4G-CGI007M12-LAN từ 27m lên 33m phục vụ khu vực dân cư.

Thủ Thừa	TTU033, TTU056	Tải sử dụng 4G tăng cao	Điều chuyển nội bộ site 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-TAN044 điều chuyển về TTU056: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, ...
Gia Lộc	GDA103, GDA094	Tải sử dụng 4G tăng cao	Điều chuyển nội bộ cell 5G tải sử dụng thấp để share tải với 4G tải sử dụng cao Đang thực hiện: rà soát lại 5G-BCA023, 5G-TBA052 điều chuyển về GDA103, GDA094: vật tư, điện, cáp, vị trí lắp, ...

1.3.4 Kết quả xử lý Phản ánh khách hàng chất lượng mạng (PAKH)

- Thời gian lấy báo cáo: 01/07/2026 – 16/07/2026
- Nguồn dữ liệu: <https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/thongke-tonghop-phongban>

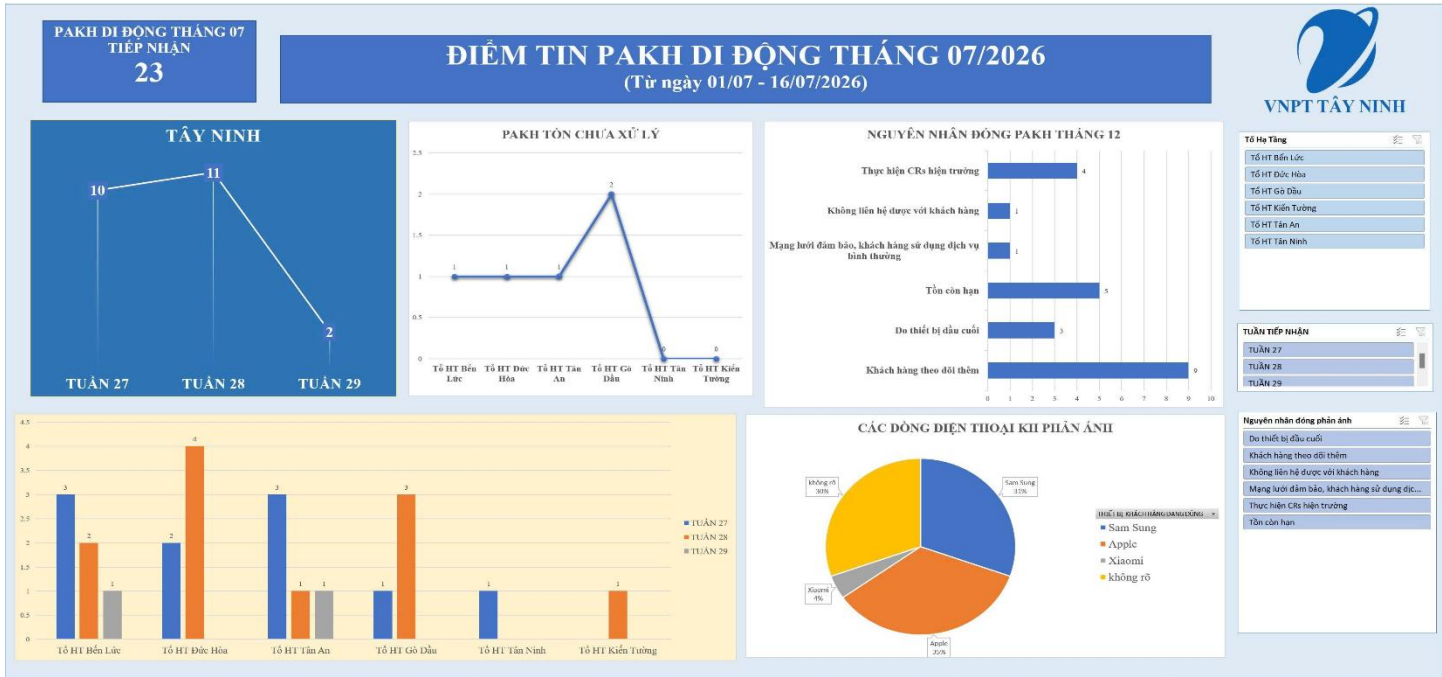

- Kết quả thực hiện:

ST T	Nội dung phản ánh / Tình trạng xử lý	Số lượng
1	Tổng số lượng phản ánh khách hàng tiếp nhận đến 16/07/2026	23
2	Phản ánh kĩ thuật liên hệ KH sau khi kiểm tra sim/đầu cuối KH sử dụng được	08
3	Phản ánh tồn còn hạn xử lý (sẽ xử lý trong tuần 30)	05
4	Phản ánh khi liên hệ lại hỗ trợ xử lý thì KH đã sử dụng được dịch vụ	05
5	Đã phối hợp NET/NOC tuning, Crs xử lý PAKH	04
6	Điểm không liên hệ được với khách hàng	01

1.3.5 Chỉ số QoS FBB:

Nguyên nhân	Giải pháp
Có 2051 phiếu suy hao thuê bao trong tuần, trong đó: - Các TTVT chưa đạt mục tiêu: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu, Kiến Tường - Mộc Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tân An, Tân Trụ, Tầm Vu, Thủ Thừa, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Tân Ninh, Châu Thành	- Đôn đốc TTVT thực hiện xử lý suy hao thuê bao - Tách port > 50 thuê bao

- Nghẽn BRCD

Ngày	OLT	Số lượng Uplink	Uplink nghẽn	Nguyên nhân	Giải pháp	Tình trạng
12/7/2026	Huawei Gò Đen.HU65	2	1	Lưu lượng sử dụng cao	Mở rộng thêm 1 uplink 10G	Chưa thực hiện

- Chỉ số theo Tổ hạ tầng:

STT	THT	FBB QoS	Đạt/Chưa đạt
1	Bến Lức	96.77	Chưa đạt
2	Đức Hòa	97.14	Chưa đạt
3	Gò Dầu	96.33	Chưa đạt
4	Kiến Tường	97.76	Chưa đạt
5	Tân An	97.77	Chưa đạt
6	Tân Châu	97.10	Chưa đạt
7	Tân Ninh	97.20	Chưa đạt
	Tây Ninh	97.85	Chưa đạt

- Chỉ số theo Trung tâm Viễn thông:

STT	THT	TTVT	FBB QoS	Đạt/Chưa đạt
1	Bến Lức	Bến Lức	94.29	Chưa đạt
2	Bến Lức	Cần Đước	97.60	Chưa đạt
3	Bến Lức	Cần Giuộc	97.77	Chưa đạt
4	Đức Hòa	Đức Hòa	96.93	Chưa đạt
5	Đức Hòa	Đức Huệ	97.35	Chưa đạt
6	Gò Dầu	Bến Cầu	96.25	Chưa đạt
7	Gò Dầu	Trảng Bàng	96.09	Chưa đạt
8	Gò Dầu	Gò Dầu	96.56	Chưa đạt
9	Kiến Tường	Kiến Tường - Mộc Hóa	98.09	Chưa đạt
10	Kiến Tường	Thạnh Hóa	98.32	Chưa đạt
11	Kiến Tường	Tân Thạnh	98.57	Chưa đạt
12	Kiến Tường	Vĩnh Hưng - Tân Hưng	96.96	Chưa đạt

13	Tân An	Long An	97.09	Chưa đạt
14	Tân An	Tân Trụ	98.77	Chưa đạt
15	Tân An	Tầm Vu	97.81	Chưa đạt
16	Tân An	Thủ Thừa	97.65	Chưa đạt
17	Tân Châu	Tân Châu	97.39	Chưa đạt
18	Tân Châu	Tân Biên	97.15	Chưa đạt
19	Tân Châu	Dương Minh Châu	96.85	Chưa đạt
20	Tân Ninh	Tân Ninh	96.80	Chưa đạt
21	Tân Ninh	Hòa Thành	97.69	Chưa đạt
22	Tân Ninh	Châu Thành	97.79	Chưa đạt
	Viễn Thông Tây Ninh		97.85	Chưa đạt

Tỷ lệ suy hao thuê bao theo Trung tâm Viễn thông (Theo văn bản 723/VNPT-TNH-DHKD ngày 27/02/2026):

ST T	THT	TTVT	Thuê bao suy hao	Tỷ lệ suy hao (%)	Mục tiêu (%)	Đạt/Chưa đạt
1	Bến Lức	Bến Lức	167	0.163%	0.010%	Chưa đạt
2	Bến Lức	Cần Đước	86	0.131%	0.008%	Chưa đạt
3	Bến Lức	Cần Giuộc	61	0.093%	0.008%	Chưa đạt
4	Đức Hòa	Đức Hòa	234	0.266%	0.091%	Chưa đạt
5	Đức Hòa	Đức Huệ	93	0.215%	0.046%	Chưa đạt
6	Gò Dầu	Bến Cầu	142	0.442%	0.332%	Chưa đạt
7	Gò Dầu	Trảng Bàng	185	0.513%	0.159%	Chưa đạt
8	Gò Dầu	Gò Dầu	195	0.386%	0.140%	Chưa đạt
9	Kiến Tường	Kiến Tường - Mộc Hóa	25	0.093%	0.008%	Chưa đạt
10	Kiến Tường	Thanh Hóa	8	0.049%	0.049%	Đạt
11	Kiến Tường	Tân Thạnh	6	0.033%	0.032%	Chưa đạt
12	Kiến Tường	Vĩnh Hưng - Tân Hưng	84	0.297%	0.081%	Chưa đạt
13	Tân An	Tân An	110	0.164%	0.016%	Chưa đạt
14	Tân An	Tân Trụ	5	0.018%	0.007%	Chưa đạt
15	Tân An	Tầm Vu	41	0.120%	0.009%	Chưa đạt
16	Tân An	Thủ Thừa	73	0.199%	0.014%	Chưa đạt
17	Tân Châu	Tân Châu	67	0.185%	0.129%	Chưa đạt
18	Tân Châu	Tân Biên	91	0.335%	0.104%	Chưa đạt
19	Tân Châu	Dương Minh Châu	145	0.303%	0.104%	Chưa đạt
20	Tân Ninh	Tân Ninh	166	0.316%	0.093%	Chưa đạt
21	Tân Ninh	Hòa Thành	26	0.066%	0.052%	Chưa đạt

22	Tân Ninh	Châu Thành	41	0.156%	0.170%	Đạt
	Viễn Thông Tây Ninh		2051	0.212%	0.075%	Chưa đạt

2. Độ khả dụng vô tuyến, thời gian MLL trạm BTS/NodeB/EnodeB

2.1 Mục tiêu:

- Thời gian MLL trung bình ≤ 3 phút
- Không để MLL quá 120 phút/trạm

2.2 Kết quả thực hiện:

- Nguồn dữ liệu: Hệ thống FMS (<https://fms.vnpt.vn/new/reports/bcmlldkd2025>)
- Tổng thời gian mất liên lạc: 3,576 phút.
- MLL trung bình/1 BTS: 1.92 phút.
- Chi tiết thời gian mất liên lạc: 1947


THỜI GIAN MẤT LIÊN LẠC MẠNG DI ĐỘNG TUẦN 28 (09/07 - 15/07)														
STT	Tổ Hạ Tầng	Số lượng BTS	3G (Phút)			4G (Phút)			5G (Phút)			Tổng thời gian MLL theo thời gian thực (phút)	Tổng thời gian MLL theo hệ số (phút)	MLL trung bình/1BTS (phút)
			1-MLL do lỗi nguồn	3-MLL do lỗi thiết bị	5-MLL do lỗi truyền dẫn	1-MLL do lỗi nguồn	3-MLL do lỗi thiết bị	5-MLL do lỗi truyền dẫn	1-MLL do lỗi nguồn	3-MLL do lỗi thiết bị	5-MLL do lỗi truyền dẫn			
*	Tây Ninh	3,623	272	823	717	361	-	1,136	30	-	210	3,576	6,945	1.92
1	Bến Lức	514	21	-	-	33	-	-	-	-	-	54	122	0.24
2	Đức Hòa	477	64	-	288	63	-	291	-	-	-	706	1,160	2.43
3	Gò Dầu	652	129	13	53	215	-	328	30	-	210	998	1,807	2.77
4	Kiến Tường	487	-	-	351	-	-	467	-	-	-	818	1,824	3.74
5	Tân An	501	16	810	-	-	-	-	-	-	-	826	1,651	3.30
6	Tân Châu	450	42	-	-	50	-	-	-	-	-	92	204	0.45
7	Tân Ninh	542	-	-	25	-	-	50	-	-	-	82	178	0.33

Đánh giá thời gian mất liên lạc vô tuyến tuần 28:

- 5/7 THT có thời gian mất liên lạc đáp ứng chỉ tiêu của VTT (≤ 3 phút).
- Thời gian mất liên lạc trung bình trên 1 trạm BTS cao nhất: THT Kiến Tường (3.74 phút/1 trạm), THT Tân An (3.30 phút/1 trạm), THT Gò Dầu (2.77 phút/1 trạm).

2.3 Nguyên nhân:

- MLL do lỗi nguồn (19%)
- MLL do lỗi thiết bị (23%)
- MLL do lỗi truyền dẫn (58%)

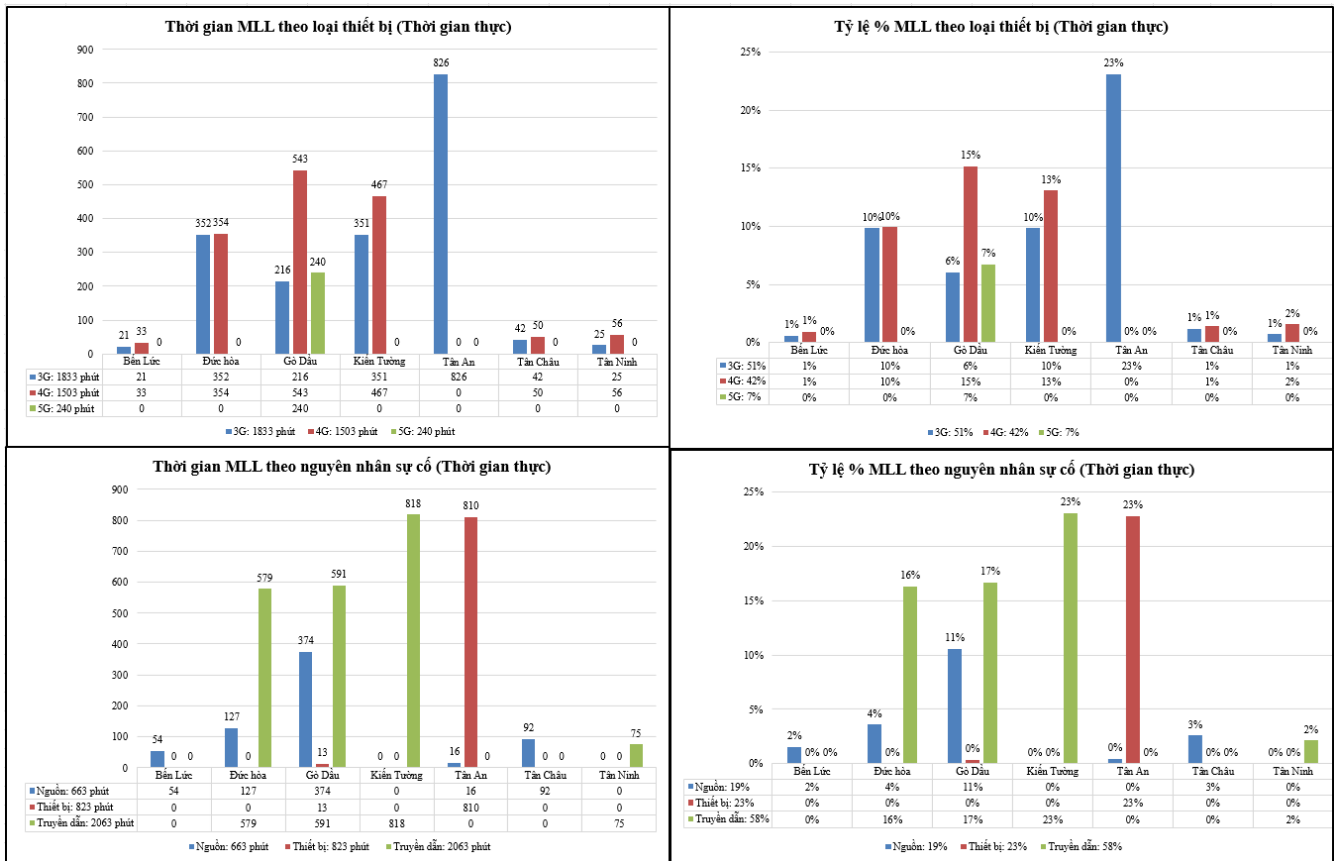

2.4 Giải pháp:

- Nguyên nhân chi tiết các trạm MLL trong tuần 28 năm 2026 và các đánh giá, giải pháp khắc phục (Theo phụ lục 01 đính kèm)

3. Công tác bảo dưỡng, tối ưu CSHT nhà trạm

3.1 Thực hiện đo kiểm Speedtest/Ispeed:

- Mục tiêu tháng: 100%
- Thời gian lấy báo cáo: 01/07/2026 - 18/07/2026
- Nguồn dữ liệu: <https://vnpt.me/l/6PWgK>

STT	Tổ Hạ Tầng	Số lượng NV	SL mẫu cần đo i-Speed	Đã thực hiện i-Speed	Tỉ lệ hoàn thành i-Speed	SL mẫu cần đo speedtest	Đã thực hiện Speedtest (Theo tuần)	Tỉ lệ hoàn thành Speedtest	SL mẫu đo 5G Speedtest	Tỉ lệ mẫu đo 5G/số mẫu đo SpeedTest (>60%/Tổ)
1	Bến Lức	14	224	110	49.11%	224	101	45.09%	67	66.34%
2	Đức Hòa	13	208	23	11%	208	21	10.10%	5	23.81%
3	Gò Dầu	15	240	180	75%	240	180	75.00%	39	21.67%
4	Kiến Tường	18	288	85	30%	288	84	29.17%	0	0.00%
5	Tân An	14	224	126	56%	224	126	56.25%	103	81.75%
6	Tân Châu	15	240	67	28%	240	68	28.33%	22	32.35%
7	Tân Ninh	17	272	125	46%	272	125	45.96%	77	54.61%

	Tây Ninh	106	1696	716	42.22%	1696	705	41.57%	313	44.40%
--	-----------------	-----	------	-----	--------	------	-----	--------	-----	---------------

Kết quả:

- Công tác đo kiểm i-Speed đã thực hiện 716/1,696 mẫu, đạt 42.22%/Tháng kế hoạch.
- Công tác đo kiểm SpeedTest đã thực hiện 705/1,696 mẫu, đạt 41.57%/Tháng kế hoạch.
- Kết quả mẫu đo 5G SpeedTest đã thực hiện 313/705 mẫu, đạt 44.40%/Tổng mẫu đã đo.

3.2 Tiến độ 5S nhà trạm:

- Mục tiêu quý: 100% CSHT
- Thời gian lấy báo cáo: 18/07/2026
- Nguồn dữ liệu: <https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/dashboard5s>

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S NHÀ TRẠM - QUÝ 3/2026					
STT	Tổ hạ tầng	Tổng trạm	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	% Đã thực hiện
1	Bến Lức	244	77	167	31.56%
2	Đức Hòa	210	70	140	33.33%
3	Gò Dầu	283	15	268	5.30%
4	Kiến Tường	229	129	100	56.33%
5	Tân An	220	34	186	15.45%
6	Tân Châu	221	28	193	12.67%
7	Tân Ninh	254	20	234	7.87%
Tổng		1661	373	1288	22.46%

3.3 Tiến độ 5S AP/OTB:

- Mục tiêu tháng: 100% AP/OTB theo từng chỉ tiêu của các THT theo văn bản số 766/VNPT-TNH-KTĐT.

- Thời gian lấy báo cáo: 18/07/2026
- Nguồn dữ liệu:

<https://dieuhanh.vienthongtayninh.vn/ChuanHoa/BaoCaoChuanHoaKetCuiTheoDonVi>

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 5S AP/OTB - THÁNG 7/2026					
STT	Tổ hạ tầng	Tổng AP tối thiểu cần thực hiện năm 2026	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	% Đã thực hiện

1	Bến Lức	1,890	914	976	48.36%
2	Đức Hòa	1890	316	1574	16.72%
3	Gò Dầu	2160	1243	917	57.55%
4	Kiến Tường	1890	775	1,115	41.01%
5	Tân An	2025	401	1624	19.80%
6	Tân Châu	1890	795	1095	42.06%
7	Tân Ninh	2295	2,748	0	119.74%
Tổng		14040	7192	6,848	51.23%

3.1. Tiến độ vệ sinh máy lạnh:

- Mục tiêu quý: 100% CSHT
- Thời gian lấy báo cáo: 18/07/2026
- Nguồn dữ liệu: https://trungtamhatangtnh.io.vn:456/mvc/VeSinhMayLanh_Dashboard

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VỆ SINH MÁY LẠNH - QUÝ 3/2026					
STT	Tổ hạ tầng	Tổng trạm	Đã thực hiện	Chưa thực hiện	% Đã thực hiện
1	Bến Lức	221	37	184	16.74%
2	Đức Hòa	193	56	137	29.02%
3	Gò Dầu	259	1	258	0.39%
4	Kiến Tường	192	51	141	26.56%
5	Tân An	191	23	168	12.04%
6	Tân Châu	205	21	184	10.24%
7	Tân Ninh	228	13	215	5.70%
Tổng		1489	202	1,287	13.57%

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHIẾU SỰ CỐ CHUYÊN ĐỀ 5 THÁNG 7 NĂM 2026:

1. Kết quả phiếu XLSC MANE

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 15/07/2026
- Tổng phiếu giao: 98 phiếu
- Hoàn thành: 97/98 phiếu
- Hoàn thành đúng hạn: 95 phiếu
- Hoàn thành quá hạn: 2 phiếu
- Tỷ lệ đúng hạn: 97.94%
- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu
- Nguồn dữ liệu:
 - <https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco>
 - <https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5>

XLSC MANE - TÂY NINH (01-07-2026 - 15-07-2026)									
Tổ Hạ tầng	Tổng giao	Hoàn thành	HT đúng hạn	HT quá hạn	TL HT đúng hạn	Tổng tồn	Tồn trong hạn	Tồn quá hạn	TL tồn QH
Tổ Hạ tầng Bến Lức	145	17	16	1	94.12%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Gò Dầu	179	178	171	7	96.07%	1	1	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Kiến Tường	119	116	114	2	98.28%	3	2	1	0.00%
Tổ Hạ tầng Tân An	181	180	175	5	97.22%	1	1	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Tân Châu	120	119	116	3	97.48%	1	1	0	4.35%
Tổ Hạ tầng Tân Ninh	48	48	47	1	97.92%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Đức Hòa	272	271	264	7	97.42%	1	1	0	0.00%
TỔNG	1064	1055	1027	28	97.35%	9	6	3	1.02%

2. Kết quả phiếu XLSC ACCESS

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 15/07/2026
- Tổng phiếu giao: 497 phiếu
- Hoàn thành: 496/497 phiếu
- Hoàn thành đúng hạn: 488 phiếu
- Hoàn thành quá hạn: 8 phiếu
- Tỷ lệ đúng hạn: 98.39%
- Phiếu tồn quá hạn: 0 phiếu
- Nguồn dữ liệu:
 - <https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco>
 - <https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-brcd-toantrinh-cd5>

XLSC ACCESS - TÂY NINH (01-07-2026 - 15-07-2026)									
Tổ Hạ tầng	Tổng giao	Hoàn thành	HT đúng hạn	HT quá hạn	TL HT đúng hạn	Tổng tồn	Tồn trong hạn	Tồn quá hạn	TL tồn QH
Tổ Hạ tầng Bến Lức	34	33	33	0	100.00%	1	1	0	2.94%
Tổ Hạ tầng Gò Dầu	24	24	24	0	100.00%	0	0	0	0.00%

Tổ Hạ tầng Kiến Tường	49	49	45	4	91.84%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Tân An	143	143	142	1	99.30%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Tân Châu	42	42	42	0	100.00%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Tân Ninh	16	16	16	0	100.00%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Đức Hòa	189	189	186	3	98.41%	0	0	0	0.00%
TỔNG	497	496	488	8	98.39%	1	1	0	0.20%

3. Kết quả phiếu XLSC vô tuyến

- Kỳ báo cáo: 01/07/2026 – 15/07/2026
- Tổng phiếu giao: 1,064 phiếu
- Hoàn thành: 1,055/1,064 phiếu
- Hoàn thành đúng hạn: 1,027 phiếu
- Hoàn thành quá hạn: 28 phiếu
- Tỷ lệ đúng hạn: 97.35%
- Phiếu tồn quá hạn: 3 phiếu
- Nguồn dữ liệu:
 - <https://onebss.vnpt.vn/#/qlsc/tientrinh-xuly-suco>
 - <https://tts.vnpt.vn/#/thong-ke/baocao-tonghop-xlsc-tvt-toanmang-new-cd5>

XLSC VÔ TUYẾN - TÂY NINH (01-07-2026 - 15-07-2026)									
Tổ Hạ tầng	Tổng giao	Hoàn thành	HT đúng hạn	HT quá hạn	TL HT đúng hạn	Tổng tồn	Tồn trong hạn	Tồn quá hạn	TL tồn QH
Tổ Hạ tầng Bến Lức	145	143	140	3	97.90%	2	0	2	1.38%
Tổ Hạ tầng Gò Dầu	179	178	171	7	96.07%	1	1	0	0.56%
Tổ Hạ tầng Kiến Tường	119	116	114	2	98.28%	3	2	1	2.52%
Tổ Hạ tầng Tân An	181	180	175	5	97.22%	1	1	0	0.55%
Tổ Hạ tầng Tân Châu	120	119	116	3	97.48%	1	1	0	0.83%
Tổ Hạ tầng Tân Ninh	48	48	47	1	97.92%	0	0	0	0.00%
Tổ Hạ tầng Đức Hòa	272	271	264	7	97.42%	1	1	0	0.37%
TỔNG	1064	1055	1027	28	97.35%	9	6	3	0.85%

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công việc tuần 28 năm 2026.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- GD, PGD TTHT (b/c);
- Tổ Khai thác Hệ thống;
- Các Tổ HT;
- Tổ Tổng hợp;
- Lưu: Tổ Khai thác Hệ thống.

Số eOffice: - VBKS.

Nguyễn Hoàng Hưng

PHỤ LỤC 01:
GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN MẤT LIÊN LẠC TRẠM TUẦN 28
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TTHT-KTHT, ngày /07/2026)

STT	TÊN NE	Thời gian sự cố	Tổng thời gian mll (phút)	Nguyên nhân	Nguyên nhân chi tiết	Cách khắc phục sự cố	Tiến trình xử lý(đối với trạm 120 phút trở lên)	Giải pháp/ Thông tin làm rõ	Trạng thái
1	4G-GDA036E-TNH	09/07/2026 08:28:12	34	Nguồn điện máy nổ bị sự cố	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
2	4G-GDA036M-TNH	09/07/2026 08:28:12	33	Nguồn điện máy nổ bị sự cố	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
3	4G-GDA018E-TNH	09/07/2026 08:28:13	32	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề	Đã xử lý

								định kỳ	
4	4G-GDA018M-TNH	09/07/2026 08:28:13	32	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
5	3G GDA036M TNH	09/07/2026 08:28:14	51	Nguồn điện máy nổ bị sự cố	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
6	3G GDA018M TNH	09/07/2026 08:28:15	32	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
7	4G-GDA036E-TNH	09/07/2026 12:38:51	21	Nguồn điện máy nổ bị sự cố	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề	Đã xử lý

								định kỳ	
8	4G-GDA036M-TNH	09/07/2026 12:38:51	21	Nguồn điện máy nổ bị sự cố	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
9	3G GDA036M TNH	09/07/2026 12:38:52	23	Nguồn điện máy nổ bị sự cố	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
10	4G-GDA018E-TNH	09/07/2026 12:38:52	20	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
11	4G-GDA018M-TNH	09/07/2026 12:38:52	19	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề	Đã xử lý

								định kỳ	
12	3G_GDA018M_TNH	09/07/2026 12:38:54	20	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Nguồn điện: Do mất AC trạm GDA036 => mất liên lạc SW, máy nổ tự động không khởi động do accu đề bị hư	THT thay accu đề		Kiểm tra máy nổ, accu đề định kỳ	Đã xử lý
13	UL_VHU024M_LAN	09/07/2026 14:18:53	70	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn)	THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182		THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182	Đã xử lý
14	UL_VHU022M_LAN	09/07/2026 14:18:53	71	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn)	THT phối hợp OMC khai báo cầu hình		THT phối hợp OMC khai báo cầu hình	Đã xử lý

						chuyển sang SW H181 và SW V182		chuyển sang SW H181 và SW V182	
15	UL_VHU702B_LAN	09/07/2026 14:18:53	68	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn)	THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182		THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182	Đã xử lý
16	UL_VHU705B_LAN	09/07/2026 14:18:53	92	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn)	THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181		THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181	Đã xử lý

						và SW V182		và SW V182	
17	UL_VHU704B_LAN	09/07/2026 14:18:54	92	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn)	THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182		THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182	Đã xử lý
18	4G-VHU026M-LAN	09/07/2026 14:18:54	70	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: SW Vĩnh Hưng.V186 bị hỏng (anh Bình đo SW vẫn có nguồn, nhưng thiết bị không sáng đèn)	THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182		THT phối hợp OMC khai báo cầu hình chuyển sang SW H181 và SW V182	Đã xử lý

19	UL_DHO111M_LAN	09/07/2026 15:12:04	27	Nguồn điện máy nổ lưu động	Nguồn điện: Sự cố điện KV Đức Hòa, THT chạy máy nổ không kịp	THT chạy máy nổ lưu động		THT chạy máy nổ lưu động	Đã xử lý
20	UL_DHO128M_LAN	09/07/2026 19:16:59	24	Nguồn điện máy nổ lưu động	Nguồn điện: Sự cố điện KV Đức Hòa, THT chạy máy nổ không kịp	THT chạy máy nổ lưu động		THT chạy máy nổ lưu động	Đã xử lý
21	UL_DHO142M_LAN	09/07/2026 22:58:03	11	Nguồn điện nhảy CB	Nguồn điện: Nhảy CB làm mất liên lạc	THT thay CB mới, thay CB32 -> CB63		THT đã thay CB mới	Đã xử lý
22	3G_TAN051M_LAN	11/07/2026 06:04:37	694	Thiết bị lỗi card	Thiết bị: do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, xử lý thay card và load lại scrip cấu hình	THT thay card CBU, load lại scrip cấu hình, thay card truyền dẫn	06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN; 06:10 Tuấn gọi anh Phát báo trạm đang mất liên lạc; 06:21 Tuấn nhắn thông tin lên group Hạ tầng Tân An; 06:40 Tuấn gọi anh Phát báo đang chạy lại trạm; 06:59 anh Tình báo hư CBU, để thay card; 08:19 anh Tình báo hư thẻ flash, không	Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip các dòng thiết bị cũ. Cài đặt sẵn các	Đã xử lý

							nhận được card, phải cấu hình phát sóng lại trạm; 09:00 Quốc gọi anh Tình báo đang đồ scrip; 10:00 máy tính đồ scrip chạy được 50% đứng; 10:30 Quốc gọi anh Tình báo nhờ anh Duy hỗ trợ máy khác; 11:30 chưa load được scrip nghỉ ngờ card CBU lỗi; 12:00 lấy thêm CBU; 14:00 vẫn chưa load được; 17:00 đang load scrip; 17:39 trạm khôi phục; 18:07 trạm mất liên lạc lại; 19:00 RNOC2 báo vẫn còn lỗi card, load lại scrip; 20:00 lỗi thêm card truyền dẫn, đang thay; 20:02 khôi phục dịch vụ	phần mềm ứng dụng để load scrip	
23	3G_TAN051M_LAN	11/07/2026 18:07:46	114	Thiết bị lỗi card	Thiết bị: do hư card CBU, hư thẻ flash, hư card truyền dẫn, xử lý thay card và load lại scrip cấu hình	THT thay card CBU, load lại scrip cấu	06:04 mất liên lạc 3G_TAN051M_LAN; (Diễn biến tương tự dòng 22); 20:02 khôi phục dịch vụ	Chuẩn bị máy tính ứng cứu load được scrip	Đã xử lý

						hình, thay card truyền dẫn		các dòng thiết bị cũ. Cài đặt sẵn các phần mềm ứng dụng để load scrip	
24	4G-DMC016E-TNH	11/07/2026 13:14:58	12	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	Đã xử lý
25	4G-DMC025M-TNH	11/07/2026 13:14:58	12	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	Đã xử lý
26	4G-DMC016M-TNH	11/07/2026 13:14:58	12	Truyền dẫn mất	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW	THT đóng		Thực hiện	Đã xử lý

				liên lạc SW lớp trên	Lộc Ninh làm súp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	điện lại CB cho trạm		tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	
27	4G-DMC043M-TNH	11/07/2026 13:14:58	12	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm súp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	Đã xử lý
28	3G DMC025M TNH	11/07/2026 13:15:00	11	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm súp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	Đã xử lý
29	3G DMC016E TNH	11/07/2026 13:15:00	9	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm súp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi	Đã xử lý

								thực hiện	
30	3G DMC043M TNH	11/07/2026 13:15:01	10	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	Đã xử lý
31	3G DMC016M TNH	11/07/2026 13:15:06	11	Truyền dẫn mất liên lạc SW lớp trên	Truyền dẫn: Tổ hạ tầng thực hiện tác động tháo OLT HW Lộc Ninh làm sụp CB SW ALU Lộc Ninh và SW VFT Lộc Ninh 2	THT đóng điện lại CB cho trạm		Thực hiện tác động kỹ, quan sát khi thực hiện	Đã xử lý
32	4G-TNI003M-TNH	11/07/2026 14:22:17	43	Truyền dẫn xe mang	Truyền dẫn: do xe mang đứt cáp, đứt cách trạm 1km	THT chuyển cáp sang hướng khác		THT đã xử lý hàn lại cáp	Đã xử lý
33	3G TNI003M TNH	11/07/2026 14:22:21	25	Truyền dẫn xe mang	Truyền dẫn: do xe mang đứt cáp, đứt cách trạm 1km	THT chuyển cáp sang hướng khác		THT đã xử lý hàn lại cáp	Đã xử lý

34	UL_DHO046M_LAN	12/07/2026 23:08:26	169	Truyền dẫn côn trùng, chuột cắn	Truyền dẫn: Do chuột cắn đứt cáp quang cách trạm DHO046 1km	THT hàn cáp	23:08 cảnh báo mất liên lạc trạm UL_DHO046M. 23:15 OMC gọi báo anh Tùng trạm đang mất liên lạc. Lộc và Đặng vào trạm đo cáp kiểm tra. 00:25 Lộc báo bị đứt cáp đo cách trạm 1km, trời đang mưa. 01:15 Lộc báo đã tìm được vị trí đứt cáp do chuột cắn đứt cáp cách trạm 1km. 01:57 khôi phục mất liên lạc trạm.	THT hàn cáp	Đã xử lý
35	3G_TBA016M_TNH	12/07/2026 23:18:02	6	Nguồn điện accu trạm yếu	Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc	Máy nổ tự động chạy		Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng	Theo dõi
36	5G-TBA016M-TNH	12/07/2026 23:20:11	15	Nguồn điện accu trạm yếu	Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc	Máy nổ tự động chạy		Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng	Theo dõi

37	5G-TBA016M-TNH	13/07/2026 00:20:21	14	Nguồn điện accu trạm yếu	Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc	Máy nổ tự động chạy		Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng	Theo dõi
38	3G_TBA016M_TNH	13/07/2026 00:20:28	6	Nguồn điện accu trạm yếu	Nguồn điện: do mất điện, accu yếu, máy nổ tự động chạy khôi phục mất liên lạc	Máy nổ tự động chạy		Kiểm tra accu, thay thế bình accu hỏng	Theo dõi
39	4G-TBA002E-TNH	14/07/2026 02:11:33	222	Truyền dẫn nguyên nhân khác	Truyền dẫn: Do tôn cửa đứt cáp 12FO cách trạm 966m	THT kéo 50m cáp 12FO hàn lại	02:11 mất liên lạc 4G- TBA002E-TNH. 02:20 mất liên lạc 5G- TBA002M-TNH. 02:56 anh Sự tới trạm kiểm tra đo cáp bị đứt cách trạm 966m. 04:40 bớt mưa đi tìm được vị trí đứt do tôn cửa. 05:10 kéo xong 50m cáp 12FO thay thế. 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc 5G-TBA002M- TNH. 05:54 khôi	Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp,	Đã xử lý

							phục liên lạc 4G-TBA002E-TNH	nâng cao cấp đảm bảo khoảng cách an toàn	
40	5G-TBA002M-TNH	14/07/2026 02:20:46	209	Truyền dẫn nguyên nhân khác	Truyền dẫn: Do tôn cửa đứt cáp 12FO cách trạm 966m	THT kéo 50m cáp 12FO hàn lại	02:11 mất liên lạc 4G-TBA002E-TNH. 02:20 mất liên lạc 5G-TBA002M-TNH. (Diễn biến tương tự dòng 39). 05:50 hàn xong cáp, khôi phục liên lạc	Tuần tra các tuyến cáp quang, kiểm tra các vị trí gần mái tôn vật sắc có nguy cơ gây đứt cáp, nâng cao cấp đảm bảo khoảng cách an toàn	Đã xử lý

41	UL_CDU061M_LAN	15/07/2026 08:58:54	12	Nguồn điện máy nổ lưu động	Nguồn điện: Trạm không xuất AC, chỉ xuất DC low, 20 phút sau mất liên lạc	THT chạy máy nổ lưu động		Test lại cảnh báo, accu vẫn cầm tốt => THT kiểm tra báo hư 1 cục accu, THT đã thay trong buổi chiều, đã test lại cảnh báo có xuất AC	Đã xử lý
42	UL_CDU061M_LAN	15/07/2026 09:15:01	20	Nguồn điện máy nổ lưu động	Nguồn điện: Trạm không xuất AC, chỉ xuất DC low, 20 phút sau mất liên lạc	THT chạy máy nổ lưu động		Test lại cảnh báo, accu vẫn cầm	Đã xử lý

								tốt => THT kiểm tra báo hư 1 cục accu, THT đã thay trong buổi chiều, đã test lại cảnh báo có xuất AC	
43	UL_DHO045M_LAN	15/07/2026 12:47:31	119	Truyền dẫn cháy cáp	Truyền dẫn: Cháy cáp cách trạm 900m, do dân đốt rác cháy lan	THT hàn cáp quang		THT hàn cáp quang	Đã xử lý
44	4G-GDA013E-TNH	15/07/2026 13:29:35	45	Nguồn điện nhảy CB	Nguồn điện: Do mưa giông sét làm nhảy CB	THT bật lại CB		THT bật lại CB	Đã xử lý
45	4G-TBA093M-TNH	15/07/2026 14:21:45	29	Nguồn điện nhảy CB	Do mưa giông sét làm sập CB ngoài đồng hồ, sập CB cắt lọc sét	THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở		THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở	Đã xử lý

						CB cắt lọc sét		CB cắt lọc sét	
46	4G-TBA093E-TNH	15/07/2026 14:21:45	28	Nguồn điện nhảy CB	Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét	THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét		THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét	Đã xử lý
47	3G TBA093M TNH	15/07/2026 14:21:51	31	Nguồn điện nhảy CB	Do mưa giông sét làm sụp CB ngoài đồng hồ, sụp CB cắt lọc sét	THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét		THT mở lại CB ngoài đồng hồ, mở CB cắt lọc sét	Đã xử lý

TRUNG TÂM HẠ TẦNG – TÂY NINH