手順書

管理番号		頁	2
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	目次		

1. 目次 ---------- 2ページ
2. 目的、適用範囲 ---------- 3ページ
3. 安全上の注意 ---------- 4ページ
4. スキャナの取り扱い ---------- 7ページ
5. 各部の名称 ---------- 8ページ
6. 操作キー ---------- 9ページ
7. 実装機前段取り作業 ---------- 10ページ
8. 部品交換 ---------- 18ページ
9. フィーダー詰り ---------- 19ページ
10. フィーダー情報削除 ---------- 20ページ
11. トレイ照合 ---------- 22ページ
12. 部品照合取り外し ---------- 24ページ
13. スプライシング作業 ---------- 26ページ
14. スプライシング照合 ---------- 29ページ
15. スプライシング照合 部品巡回指示 ---------- 31ページ
16. スプライシング照合 再セットアップ ---------- 33ページ
17. PanaCIM 再起動 ---------- 36ページ
18. 上位連携エラー対応 ---------- 42ページ
19. スプライシング長さ停止設定手順 ---------- 43ページ
20. スプライシング長さ停止解除手順 ---------- 45ページ
21. ユーザー登録 ---------- 46ページ
22. スプライシング取り外し ---------- 47ページ

手順書

		管理番号		頁	3
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	目的，適用範囲				

2. 目的
　実装機の機能を十分に発揮し，品質良く安全な作業が出来る事を目的とする。

3. 適用範囲
　本手順書は，『PanaCIMシステム（実装管理システム）』に適用する。

手順書

		管理番号		頁	4
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	安全上の注意				

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

手順書

管理番号		頁	5
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	安全上の注意		

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない

禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

●抜き差しはプラグを持って行ってください。
●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う

他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

電源は接地を確実に行う

アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

●専門の電気工事会社にご相談ください。

手順書

		管理番号		頁	6
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	安全上の注意				

⚠注意

担当者以外、データの変更はしない

禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

電気機器に衝撃を与えない

禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC


手順書

		管理番号		頁	7
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スキャナの取り扱い				

無線スキャナの取り扱いについて

無線スキャナは、IEC60825-1 Class2 レーザ製品に準拠した製品です。
ご使用に際しては下記のことを守って下さい。


1. スキャンボタンを押すと、上部のスキャンウィンドウからガイド光（レーザ光）が出ます。
ガイド光をのぞきこまないでください。目に障害を与える危険性があります。

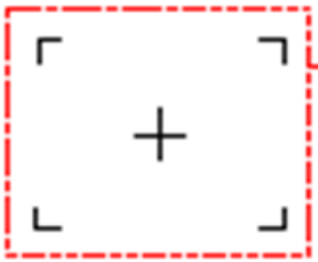

ガイド先
（対象物に照射された形状を表していま


2. 人の目に向けてガイド光を出射させないでください。目に障害を与える危険性があります。


3. 分解時にもガイド光がでます。分解しないでください。

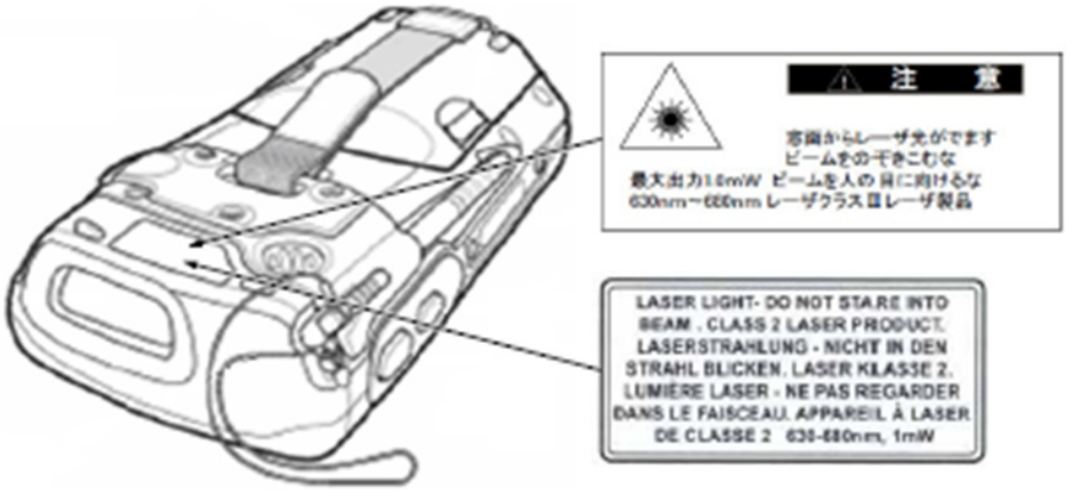

手順書

		管理番号		頁	8
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	各部の名称				

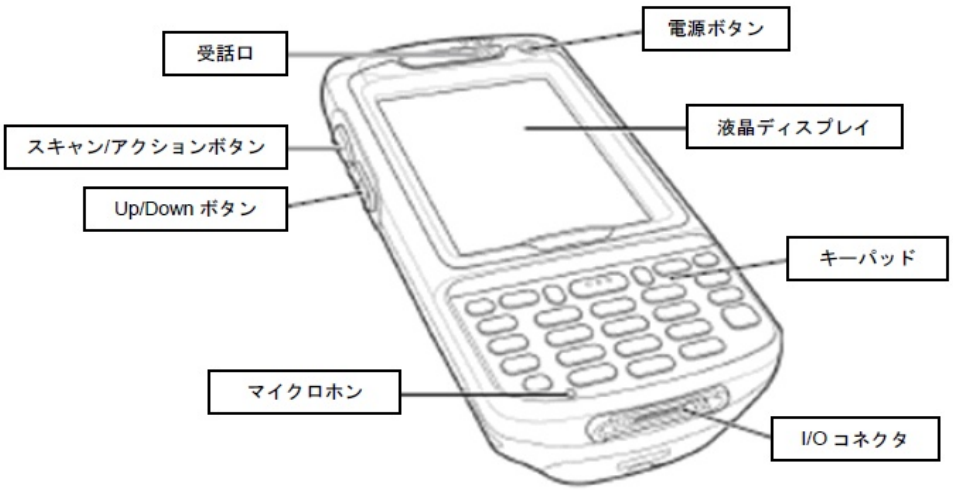

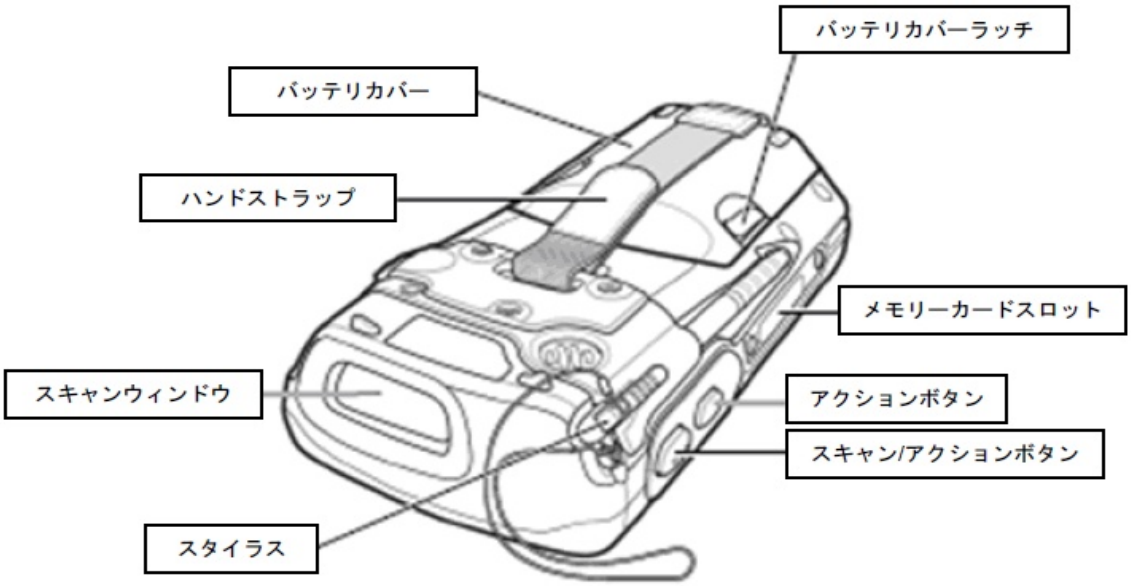


手順書

管理番号		頁	9

型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	操作キー		

キーボードは 26 文字のアルファベットで構成されています。ブルーキーまたはオレンジキーを押すと、入力モードが切り替わり、各キーに割り当てられた数字や特定の文字を入力できます。

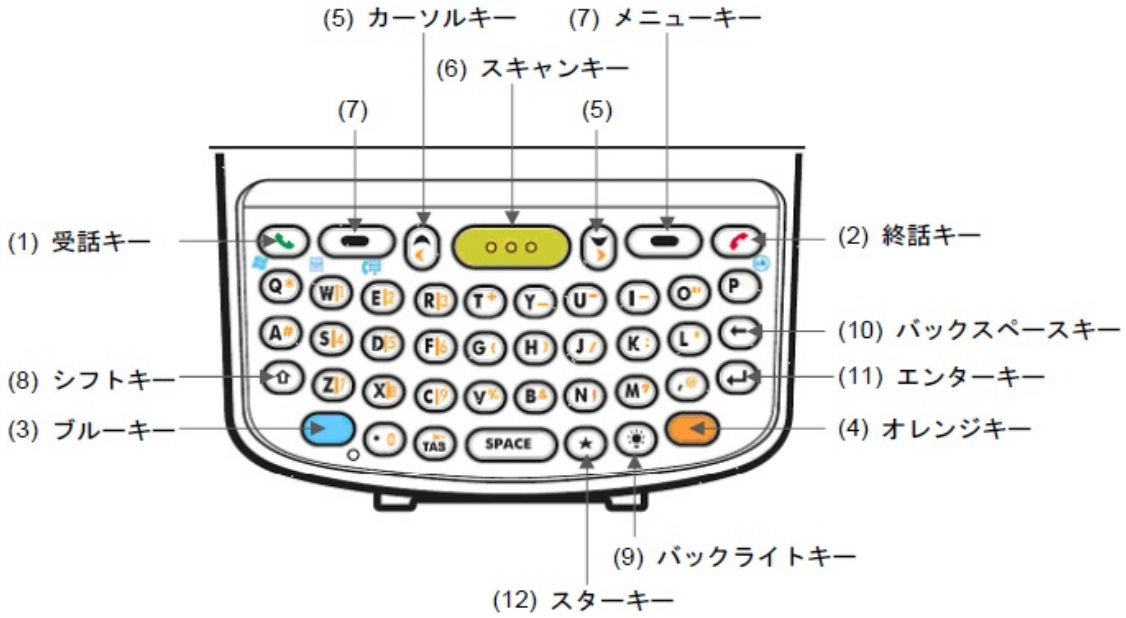

No.	キー	機能
(1)	受話キー	使用しません。
(2)	終話キー	使用しません。
(3)	ブルーキー	ブルーキーを押すと、入力モードが切り替わります。 キー (Q / W / E / P) は、アプリケーションキーとして動作します。
(4)	オレンジキー	オレンジキーを押すと、入力モードが切り替わります。 オレンジ色で表示された文字列、およびアクションキーとして動作します。
(5)	カーソルキー	カーソルが画面上で上下に移動します。 オレンジキーとカーソルキーを合わせて押すと、カーソルが画面上で左右に移動します。
(6)	スキャンキー	スキャンキーを押すと、バーコードをスキャンします。 (左右のスキャントリガにも使います。)
(7)	メニューキー	スクリーン上に表示されたコマンド、およびメニューを実行します。
(8)	シフトキー	文字の大文字/小文字を切り替えます。
(9)	バックライトキー	バックライトをオン/オフします。
(10)	バックスペースキー	バックスペースキーを入力します。
(11)	エンターキー	エンターキーを入力します。
(12)	スターキー	アスタリスクを入力します。

手順書

		管理番号		頁	10
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				

1. これから生産するJOBの生産データ用紙を用意する。

配置情報　　2022/02/04 12:06:36

生産データ: 220204-002

ライン: Line-2　　設備: 1:L2NPM-1, テーブル: 1

基板: 000211652240_URS-4316_P1,000211652240_URS-4316_P4,000211654061_UR-44201_P1,...

スロット	サブスロット	部品	供給	実装点
10001	L	667681	P0802_S	4
	R	691529	P0802_S	4
10002	L	909634	P0802_S	6
	R	581603A	P0804_S	6
10003	L	9000066595	P0804_S	7
	R	9000034223	E0802_S	6

2. 台車（カート）を準備する。



3. 生産データ用紙を元に必要なカセットを用意する。（下記写真参照）
【薄型シングルフィーダーの場合】
対象の場所にアタッチメントを差し込む。

シングルフィーダーの場合
対象場所にフィーダーを差し込む。




4. 台車をサポートステーションにセットする。



手順書

管理番号		頁	11
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	実装機前段取り作業		

5. PanaCIMハンディスキャナで「社員番号」のバーコードをスキャンする。（社員コード入力でも可）

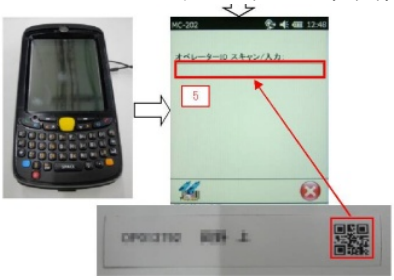


6. 『事前段取り』を選択し、『フィーダー削除』を選択する。



7. PanaCIMハンディスキャナで接続した『サポートステーション』のバーコードをスキャンする。



8. 『フィーダー削除』を選択肢、実行ボタンを2回押す。
（この時薄型シングルフィーダーは外した時点で削除しているので削除は不要。）
削除が完了したら数量ボタンを押す。
削除完了後、薄型シングルフィーダー以外のフィーダーは電源が入らないよう、右写真のように抜いておく。

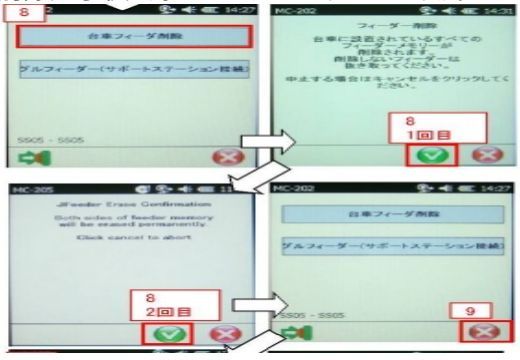




手順書

		管理番号		頁	12
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				


9. 『セットアップ台車』を選択し、ハンディスキャナで台車を接続した『サポートステーション』のバーコードを読み取る。




10. 『ルート』でラインを選択し、生産データのバーコードを読み込む。

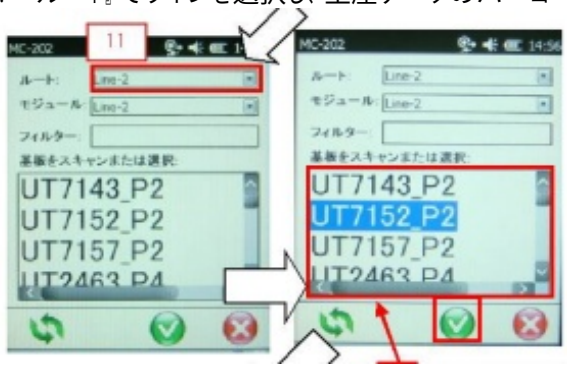


【生産バーコード】

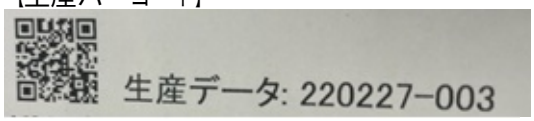

11. マシンとテーブルを選択する。(テーブルは、1:フロント、2:リア)
その後、台車IDをスキャンする。(IDはカートの右端or左端に貼付してある。)

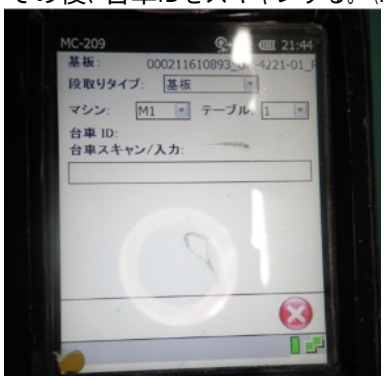


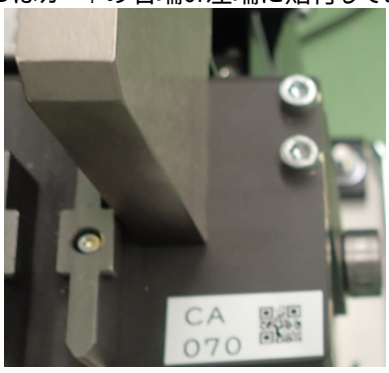

手順書

		管理番号		頁	13
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				


12. 赤枠のボタンを押す。

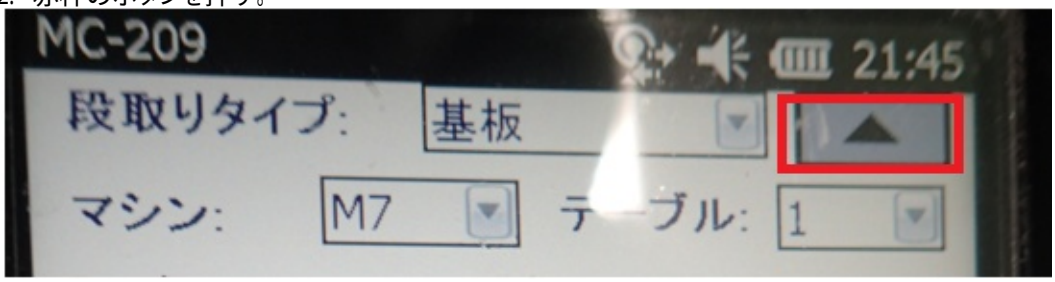

13. 赤枠のボタンを押す。



14. 部品コードをスキャンし、対象部品の取り付け位置を確認する。

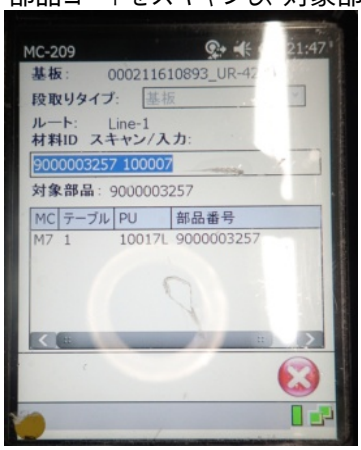


15. 台車上のフィーダーがすべて奥まで挿入されていないことを確認する。
※取り付けを行うカセットする奥まで挿入することで取り付けミスを防止する。
取り付けたカセットはカートの置くまで差し込んでおく。



手順書


		管理番号		頁	14
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				

16. シングルフィーダーに部品取り付け時、取付サポートジグにリールを取り付ける。
【取付サポート治具】

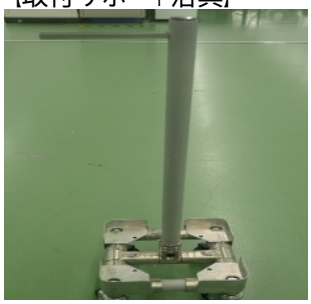

※薄型シングルフィーダー取り付け時


17. 薄型シングルフィーダー取付治具を使用して取付作業を実施する。
【薄型シングルフィーダー取付治具】

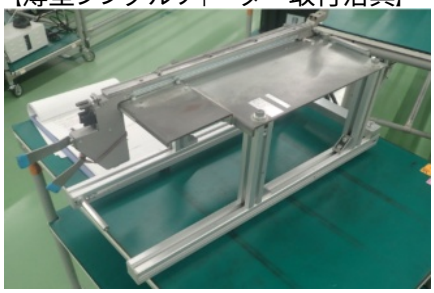

18. フィーダーに部品を取り付ける。



19. 14で確認した取り付け位置へフィーダーを差し込む。
その後リールのバーコードをスキャンし、対象ボタンがオレンジ色に点滅していることを確認する。
※カセットへの情報書き込みが開始されるとオレンジ色に点滅する。

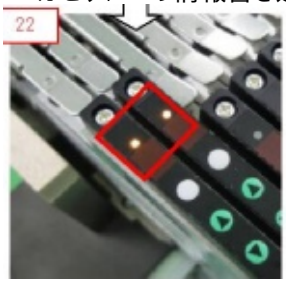



手順書

		管理番号		頁	15
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				

20. 確認用ボタンを押す。
この時、必ず今取り付けたフィーダーのカセットが点滅していることを確認する。
（間違えるとカセットに違う情報が書き込まれ誤実装の原因となるため）
取付が完了したら音の通知とともに画面下に『材料交換完了』と表示される。
※取付作業が完了したカセットは挿入したままにすること。



薄型シングルフィーダー以外の場合

21. 台車で部品取付作業を実施。
14で確認した取付位置のカセットを引き出し台車の電源を接続し、部品取付を行う。
【フィーダーに台車の電源を接続する。】　　【取付サポート治具に部品を取り付ける】





22. 部品取付を実施する。

23. カセットを挿入し、LEDが点灯していることを確認する。



手順書

		管理番号		頁	16
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				


24. PanaCIMのハンディスキャナで部品のバーコードをスキャンする。



25. フィーダーのランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。
この時、必ず今取り付けたフィーダーのカセットが点滅していることを確認する。
（間違えるとカセットに違う情報が書き込まれ誤実装の原因となるため）



ハンディスキャナは以下のように表示される。

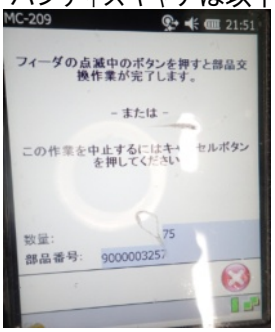

26. 確認ボタンを押し、フィーダーへ情報の書き込みを行う。
書き込みが完了すると音の通知とともにハンディスキャナが以下画面に移行する。
※取付作業が完了したカセットは挿入したままにすること。
（書き込みが完了した部品は表示が赤or黄→青or緑へ変化する。）




手順書

		管理番号		頁	17
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	実装機前段取り作業				


27. 17～26までの作業を繰り返し、カート内の部品をすべて取り付ける。
取り付けが完了するとハンディスキャナに『事前セットアップ完了』と表示される。



28. 取り付け完了後、以下用紙の『カセット取り付け』『照合作業』の完了項目にチェックを行い
作業者へ作業氏名を入力する。

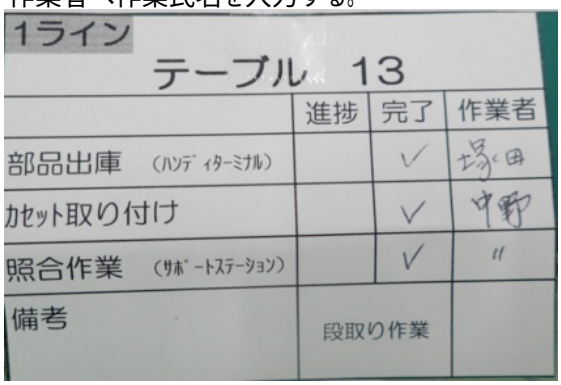

29. 対象のラインの裏へカートを移動させる。

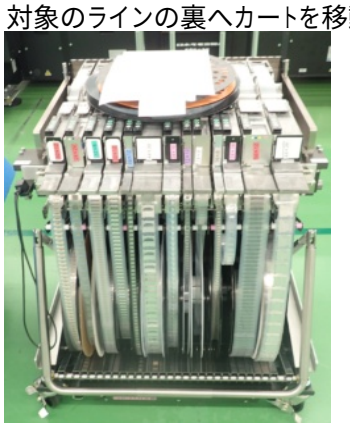

30. カート上に予備部品がある場合、静電対策シート（シールドパック）をカートにかけておく。

手順書

管理番号		頁	18
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	部品交換		

実装機にて部品交換が発生した場合は、以下の手順で補充を行う

① 部品交換（切れ）発生

カセットへの新旧部品交換作業完了

② ハンディスキャナで社員番号の“ バーコードを読取 ”

③ 「セットアップ」アイコンを選択

④ ハンディスキャナで実装機の“ バーコードを読取※ ”
※部品交換する実装機のバーコードを読み取る事
※画面のラインナンバーは選択しない事


⑤ 一番上に表示されている「1. セットアップ」※を押す
※場合によって下記表記の場合が存在する
「2. 部品切れ」
「3. フィーダー詰まり」
「4. スプライス」　　etc…
「2. 部品切れ」の場合は⑦へ
それ以外は「1. セットアップ」などを押して⑥へ

⑥ 「2. 部品切れ」を選択（押す）

⑦ ハンディスキャナで“ 部品のバーコード※を読取 ”
※部品のバーコードは、交換した新部品のバーコードを読み取る事

⑧ 部品交換したフィーダーの「確認ボタン」を押す
※隣のフィーダーと押し間違えない事
ハンディ画面の部品番号が消え、実装機は自動でスタート

⑨ 部品交換作業完了

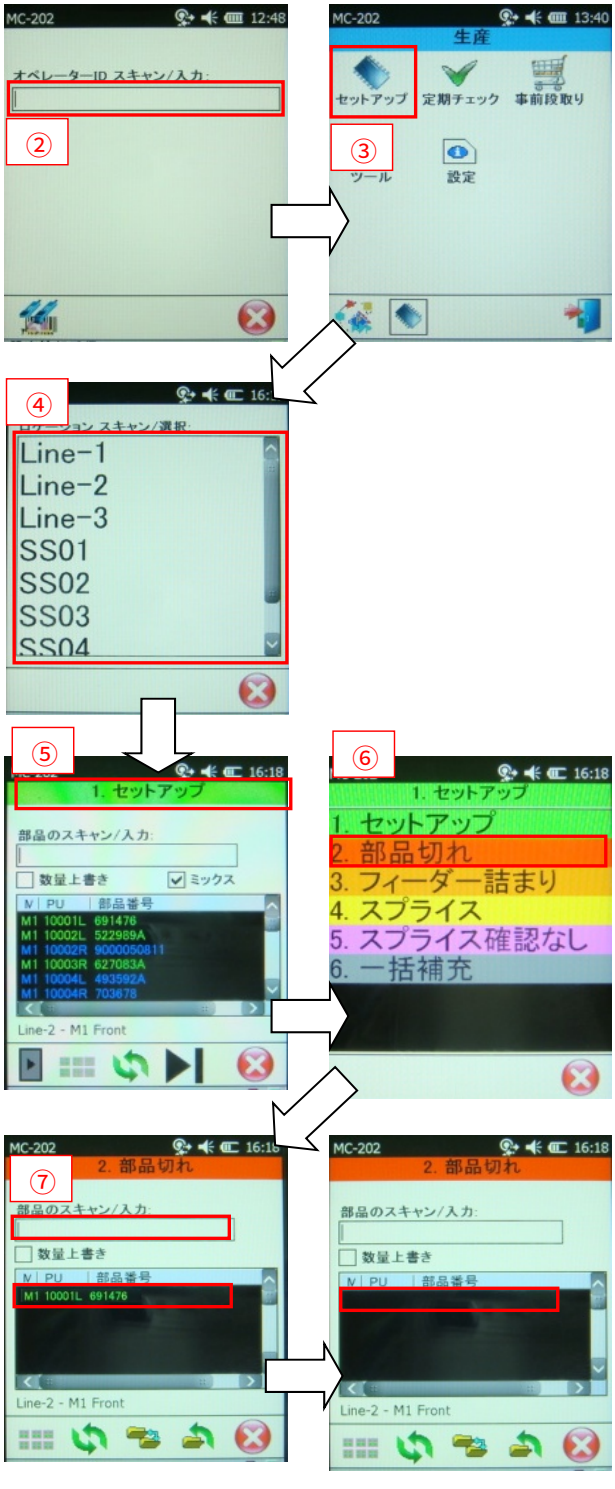

手順書

管理番号		頁	19
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	フィーダー詰り		

フィーダー詰りが発生した場合は、以下の手順で補充を行う

① フィーダー詰り発生

フィーダー詰り除去作業完了

② ハンディスキャナで社員番号の
“ バーコードを読取 ”

③ 「セットアップ」アイコンを選択

④ ハンディスキャナで実装機の “ バーコードを読取※ ”
※部品交換する実装機のバーコードを
読み取る事
※画面のラインナンバーは選択しない事


⑤ 一番上に表示されている「1. セットアップ」※を押す
※場合によって下記表記の場合が存在する
「2. 部品切れ」
「3. フィーダー詰まり」
「4. スプライス」　　etc…
「2. 部品切れ」の場合は⑦へ
それ以外は「1. セットアップ」などを押して⑥へ

⑥ 「3. フィーダー詰り」を選択（押す）

⑦ ハンディスキャナで “ 部品のバーコード※を読取 ”
※部品のバーコードは、フィーダー詰りした
部品のバーコードを読み取る事

⑧ フィーダー詰りしたフィーダーの「確認ボタン」を押す
※隣のフィーダーと押し間違えない事
ハンディ画面の部品番号が消え、実装機は
自動でスタート

⑨ 部品交換作業完了

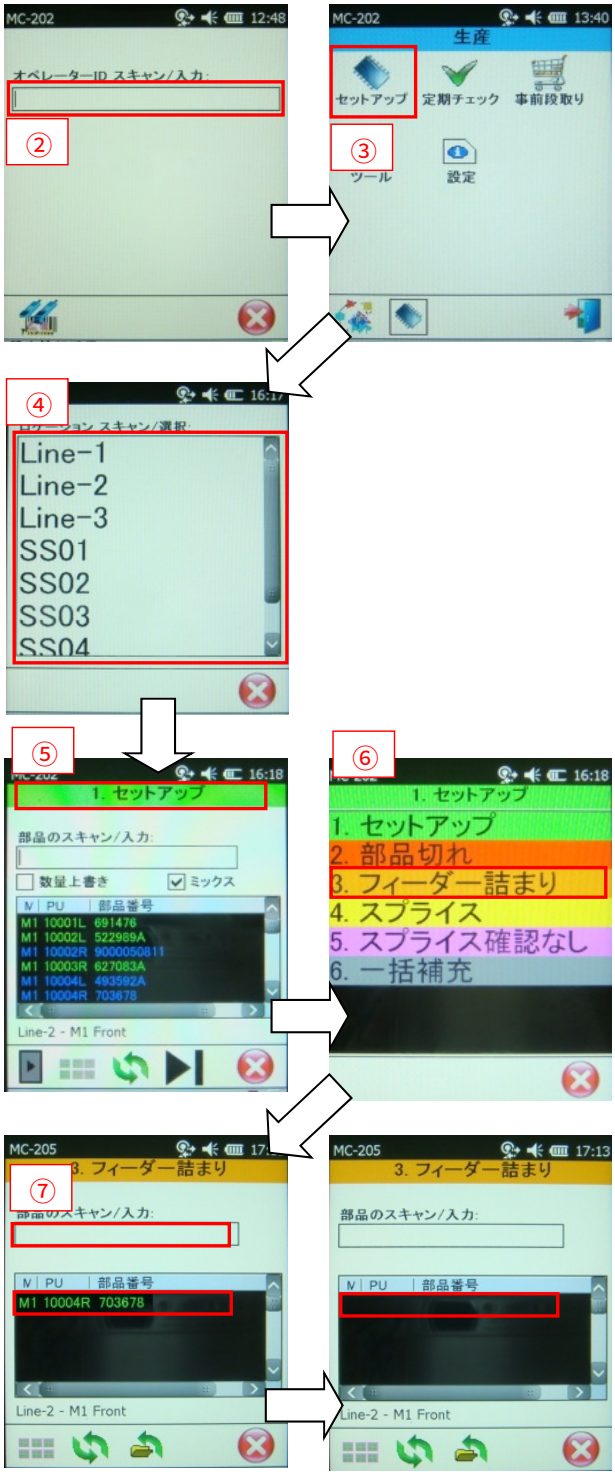

手順書

管理番号		頁	20
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	フィーダー情報削除（台車単位）		

フィーダー情報削除方法（台車単位）は、以下の手順で行う。

① 台車をサポートステーション※にセット
※接続したサポートステーション番号を
覚えておく事

② ハンディスキャナで社員番号の
“ バーコードを読取 ”


③ 「事前段取り」アイコンを選択

④ 「フィーダー削除」アイコンを選択

⑤ ハンディスキャナで台車を接続したサポート
ステーションの “ バーコードを読取※ ”
※画面のサポートステーションナンバーは
選択しない事

⑥ 「台車フィーダー削除」を選択 →
を2回押す

⑦ 削除が完了したら、 を押す

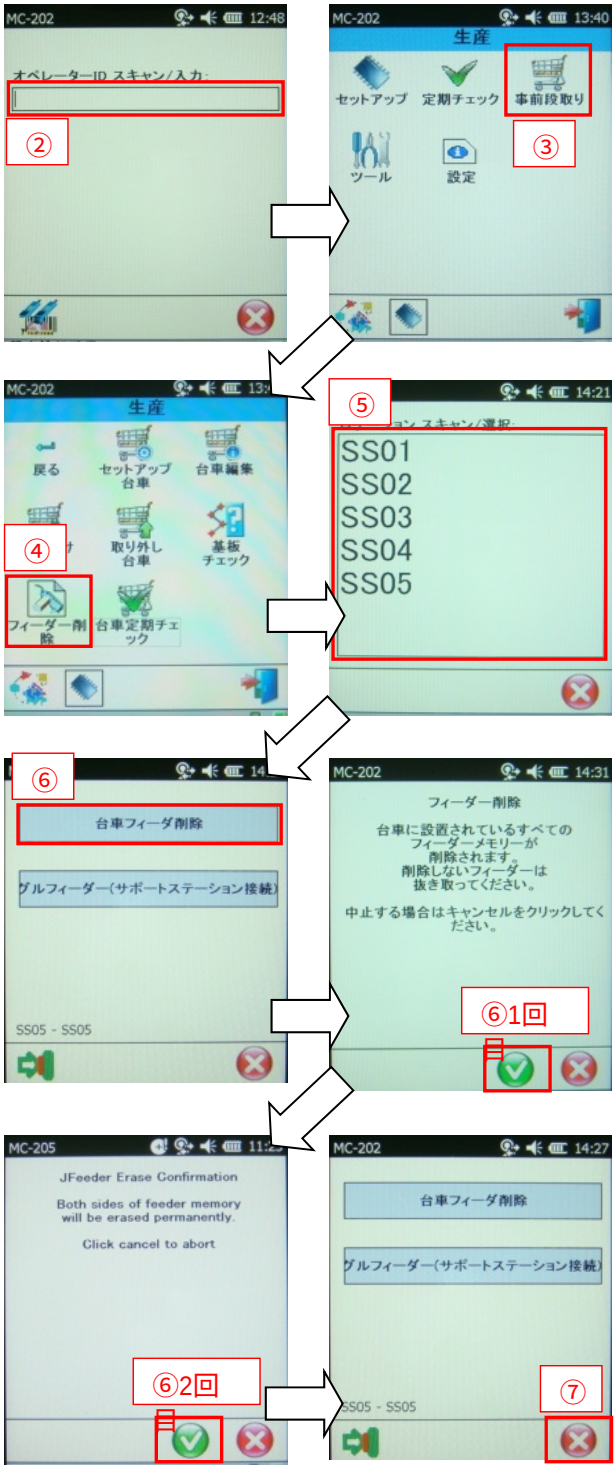


手順書

管理番号		頁	21
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	フィーダー情報削除（カセット単位）		

フィーダー情報削除方法（カセット単位）は、以下の手順で行う。

① カセットをサポートステーション※にセット
※接続したサポートステーション番号を覚えておく事
※シングルカセットの場合は、2本同時に接続する事。
2本同時に行わないとエラーになります。

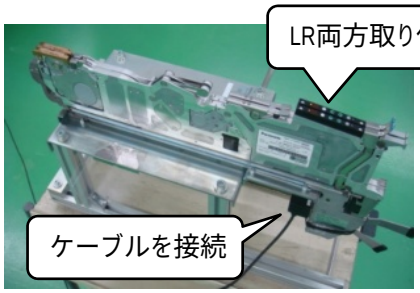


② ハンディスキャナで社員番号の“ バーコードを読取 ”

③ 「事前段取り」アイコンを選択




④ 「フィーダー削除」アイコンを選択


⑤ ハンディスキャナで台車を接続したサポートステーションの“ バーコードを読取※ ”
※画面のサポートステーションナンバーは選択しない事

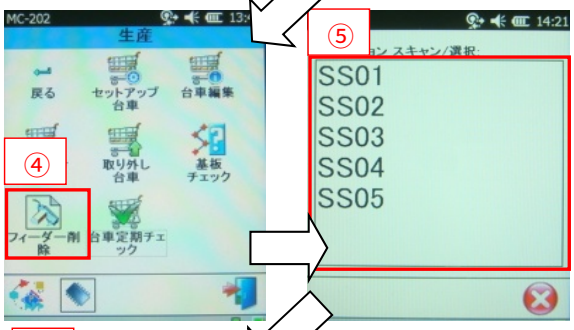

⑥ 「シングルフィーダー（サポートステーション接続）削除」を選択 → を2回押す

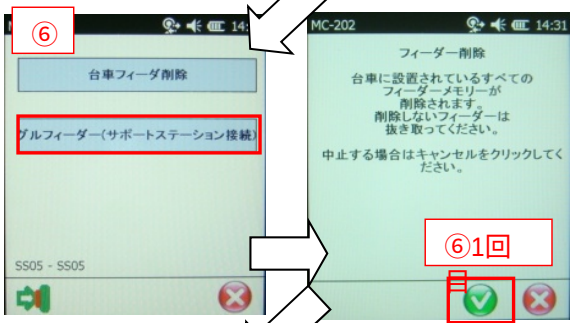

⑦ 削除が完了したら、 を押す

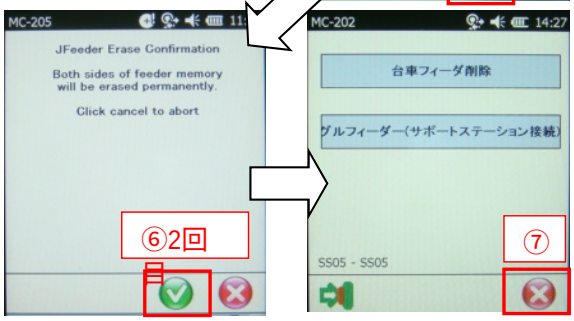

手順書

		管理番号		頁	22
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	トレイ照合				


■トレイ照合手順

1. セットアップ画面を立ち上げる。



2. 部品バーコードをスキャンする。

3. セットアップ位置のコードをスキャンする。

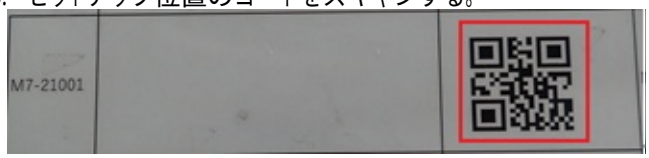

4. 以下画面になるのでチェックマークを選択する。




5. 照合が完了したことを確認後、ラベルを廃棄する。

手順書

		管理番号		頁	23
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	トレイ照合				

■トレイ部品交換手順

1. トレイ部品をセット後、バーコードをスキャンする。
   この時、『2.部品供給』となっていることを確認する。

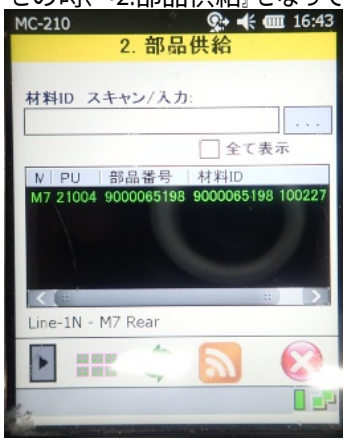

2. 部品交換対象の部品バーコードをスキャンする。

3. 交換対象のZ軸のバーコードをスキャンする。
   トレイにA側／B側の指定がありますので、間違いの無い様ご注意ください。



←B側

←A側

4. 以下画面になるのでチェックマークを選択する。



5. 照合が完了したことを確認後、ラベルを廃棄する。

手順書

		管理番号		頁	24
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	部品照合取り外し				

■部品照合取り外し手順


1. セットアップを選択する。



2. 設備に貼付されているQRコードをスキャンする。



3. セットアップを表示させる。(セットアップになっていない場合は4の作業を実施。)

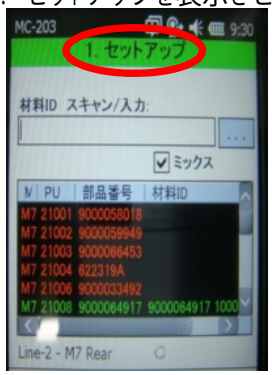

手順書


		管理番号		頁	25
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	部品照合取り外し				

4. 「2.部品供給」、もしくは「3.再チェック」箇所を押し、セットアップを選択する。




5. 「▶」のボタンを押し、取り外しボタンを選択する。



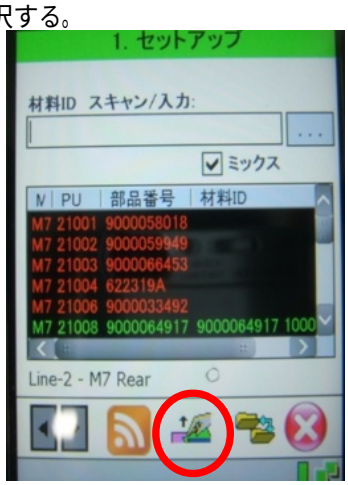

6. 部品一覧が表示されるので取り外したい部品選択後、緑のチェックボタンを押す。

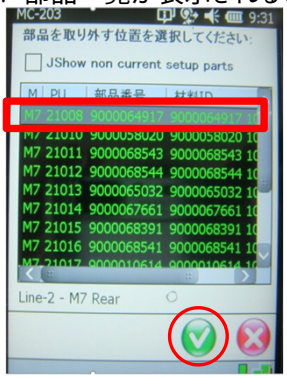

手順書

管理番号		頁	26
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	スプライシング作業		

■スプライシング作業


1. スプライシング作業台に金具を写真の向きにセットする。






※この時、金具は凸がある向きを上にすること。

2. スプライシングする部品を作業台にセットする。
※エンボス同士が接合できていることを確認すること。

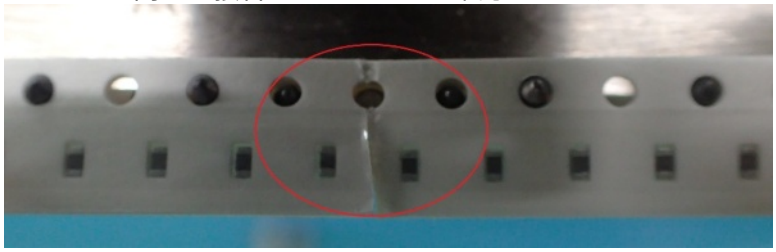

3. 留め具を写真の位置に移動させ部品が動かないようにする。

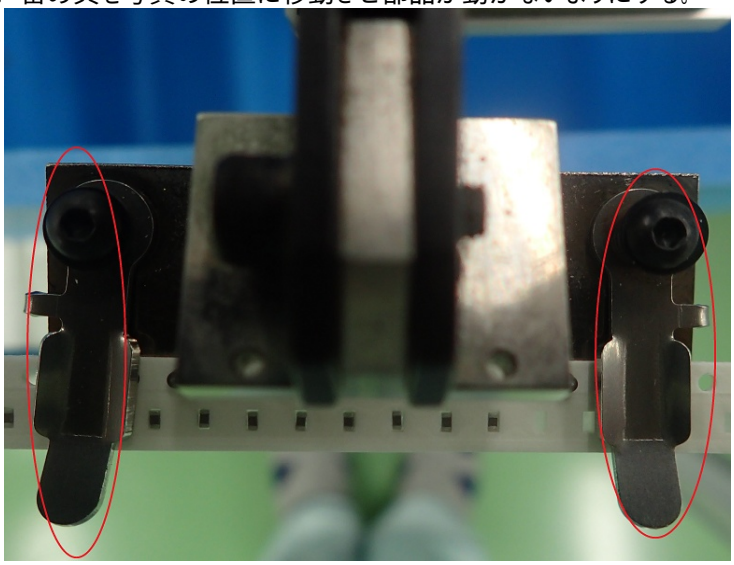

手順書

		管理番号		頁	27
型　名	ZZZ－90000	工程番号	ー		
作業内容	スプライシング作業				


4. レバーを押し、スプライシング部品を連結させる。
※レバーを押し込み、レバーが戻るまで押し込みをすること。



5. 対応する幅のスプライシングテープを用意する。




6. 剥離剤を剥がし、写真のように点線とエンボスのふちが合わさるようにする。

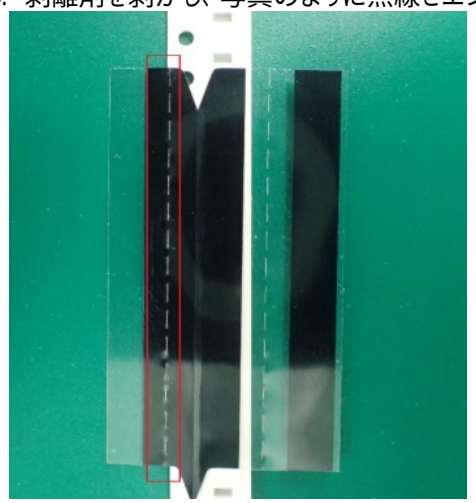


手順書

		管理番号		頁	28
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング作業				

7. 左側のテープを下に折り、エンボスに貼り付ける。

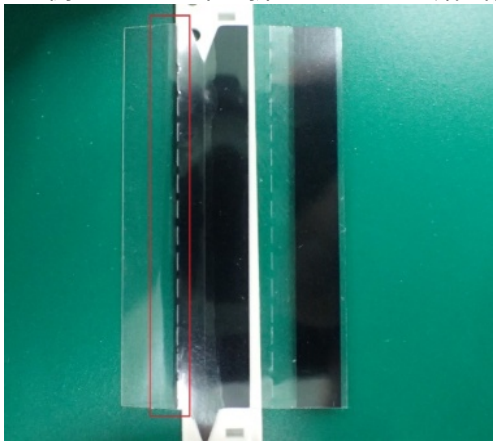

8. 透明なフィルムを剥がし、残ったスプライシングテープをエンボスに貼り付けて完了。

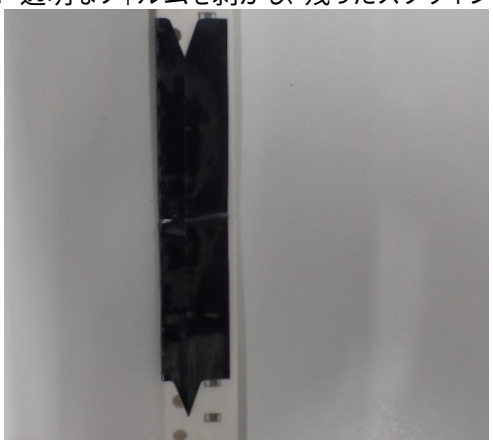

手順書

		管理番号		頁	29
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合				

■スプライシング照合

1. セットアップを選択する。



2. 設備に貼付けされているQRコードをスキャンする。



3. スキャナタイトルが「部品供給」になっているか確認する。
※スキャナタイトルが「部品供給」になっていない場合は、
タイトルをクリックし「部品供給」を選択する。




手順書

		管理番号		頁	30
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合				

4. スプライシングする部品を選択する。
交換される部品をステータスチェックして、二本部品の情報を持っていないか確認すること。



5. バーコードをスキャンし、画面が部品情報書き込み待ち画面になることを確認する。

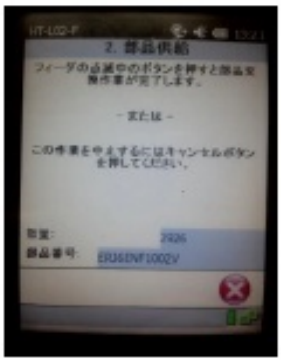

6. フィーダーのLEDが点滅しているフィーダーの完了ボタンを押す。
書き込みが完了すると一覧画面へ戻る。
ハンディの『ツール』→『ステータスチェック』で、シリアル等の情報を確認すること。



手順書

		管理番号		頁	31
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合　部品巡回指示				

■スプライシング照合


1. 部品供給巡回指示を選択する。



2. 一覧からスプライシングする部品を選択する。




3. バーコードをスキャンし、画面が部品情報書き込み待ち画面になることを確認する。

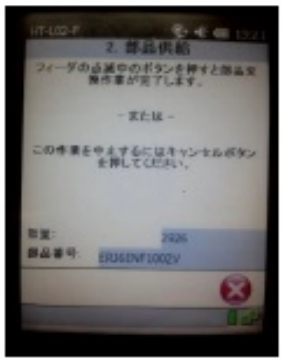

手順書

		管理番号		頁	32
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合　部品巡回指示				

4. フィーダーのLEDが点滅しているフィーダーの完了ボタンを押す。
書き込みが完了すると一覧画面へ戻る。
ハンディの『ツール』→『ステータスチェック』で、シリアル等の情報を確認すること。

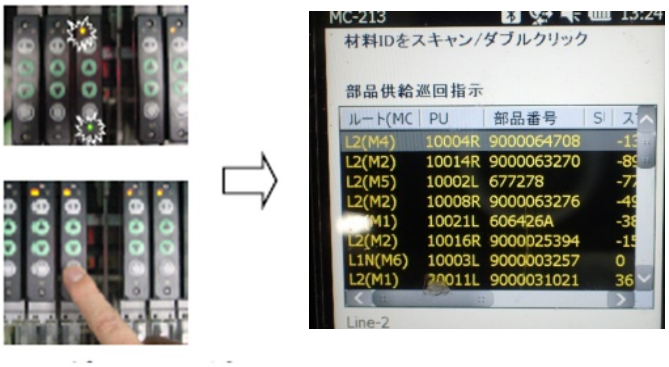


手順書

		管理番号		頁	33
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合　再セットアップ				

■ スプライシング照合　再セットアップ
スプライシングしている部品が、スプライシングできない長さになって部品交換をする場合、
以下手順にて対応をしてください。

1. 実装機停止後、基板マークを選択する。

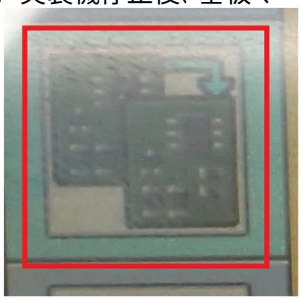

2. フィーダーのアイコン選択後、取り付け確認ボタンを選択する。




3. 削除したいフィーダーを選択する。
この時、8mm巾の部品は1アドレスに2本取り付いている場合があるため、
左右のボタンで削除したいフィーダーを選択すること。
※1～15までしか表示されていないため、16～30の情報を削除する場合は、
「>>」のボタンを押して画面を移動させること。



手順書

		管理番号		頁	34
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合　再セットアップ				

4. 削除アイコンを押し、「選択中サイド」を選択する。
※全サイドを選択してしまうと、対象のアドレスのフィーダーメモリ情報がすべて削除されてしまうため、全サイドは選択しないでください。

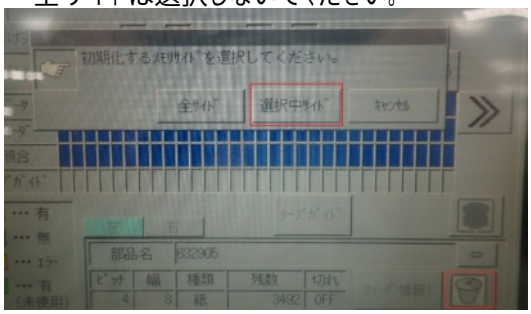

5. セットアップを選択する。



6. 設備のQRをスキャンする。




手順書

		管理番号		頁	35
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング照合　再セットアップ				

7. スキャナタイトルが「セットアップ」になっているか確認する。



8. バーコードをスキャンし、画面が部品情報書き込み待ち画面になることを確認する。

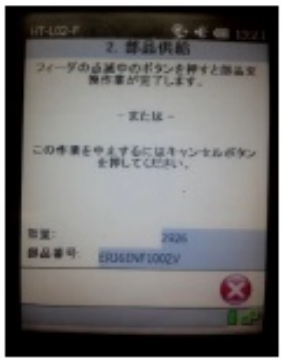

9. フィーダーのLEDが点滅しているフィーダーの完了ボタンを押す。
   書き込みが完了すると一覧画面へ戻る。




手順書

		管理番号		頁	36
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	PanaCIM　再起動				

■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、
以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。

1. 全ラインの生産と作業を停止させる。

2. 「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。
シャットダウン時、パスワードを要求されるため「Panasonic1!」と入力する。

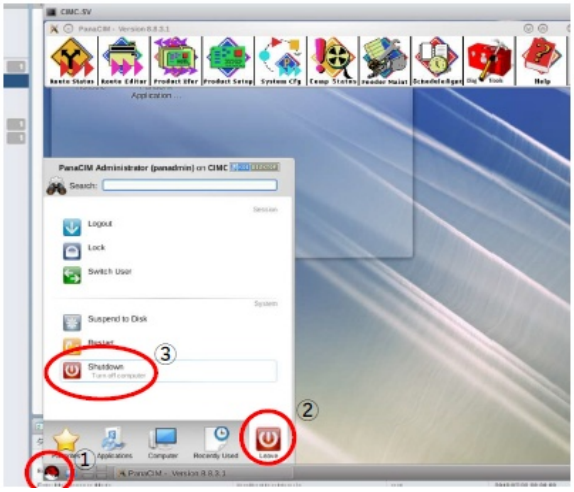






Password:Panasonic1!


3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。

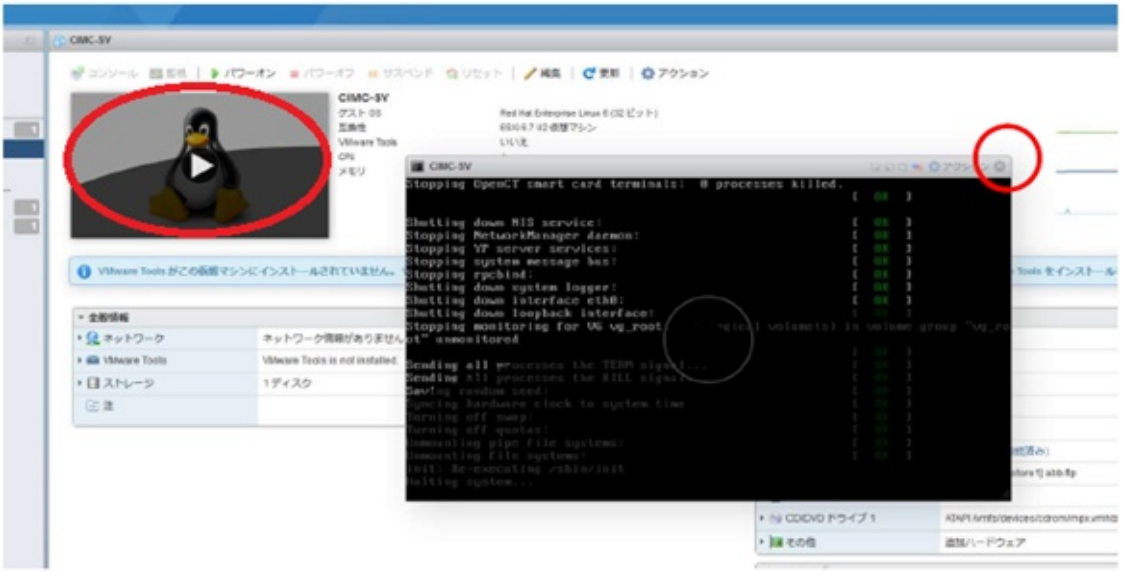


手順書

		管理番号		頁	37
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	PanaCIM　再起動				

4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
　※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。

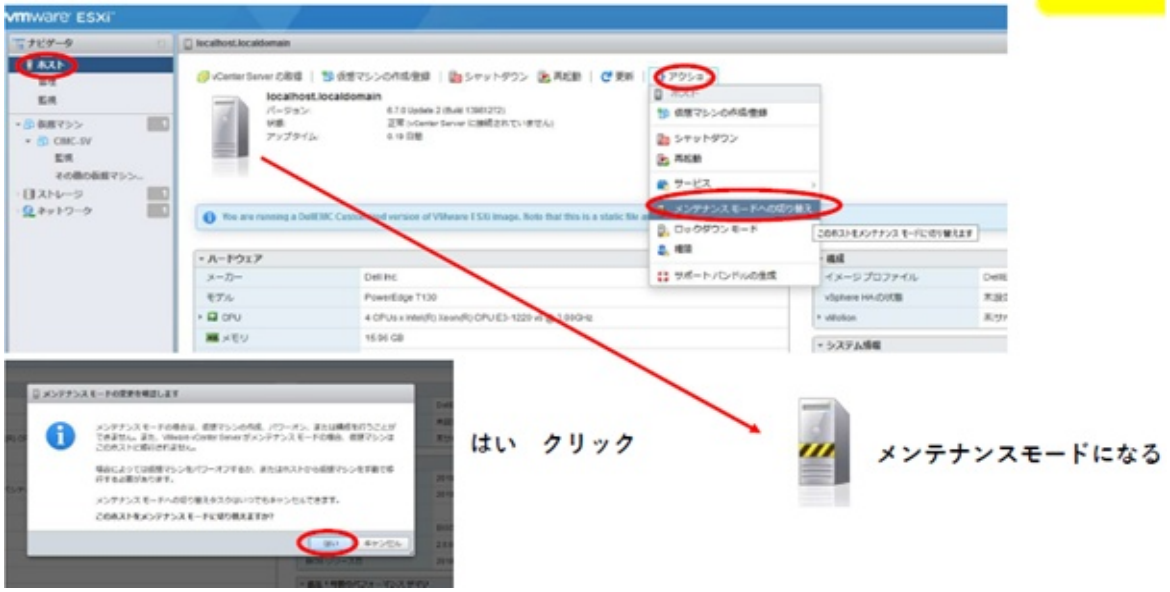


5. ①→②の順で選択する。
　初期画面が表示されたら×で閉じる。

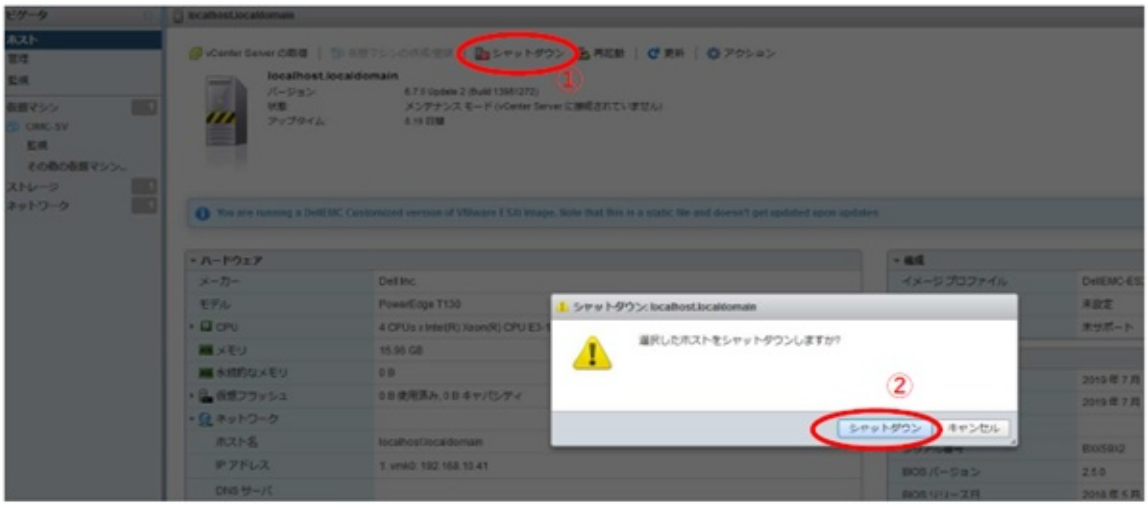


手順書

		管理番号		頁	38
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	PanaCIM　再起動				

6. CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。

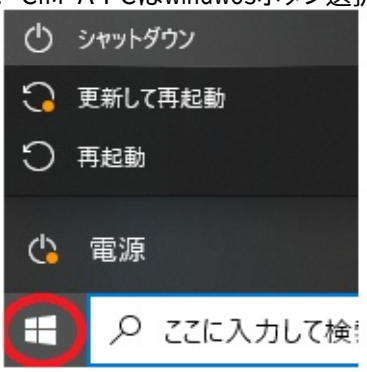

7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。
   電源立ち上げ後は約3分待つ。






8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
   パスワード「Panasonic1!」

   サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。

手順書

		管理番号		頁	39
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	PanaCIM　再起動				

9. Firefoxアイコンをクリックし VMWareアイコンをクリックする。

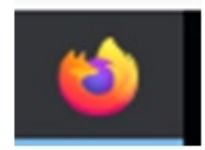


Firefoxアイコン




VMWareアイコン

10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。

ユーザー名 :root
パスワード：Panasonic1!
アドレス：【http://172.25.253.45/】

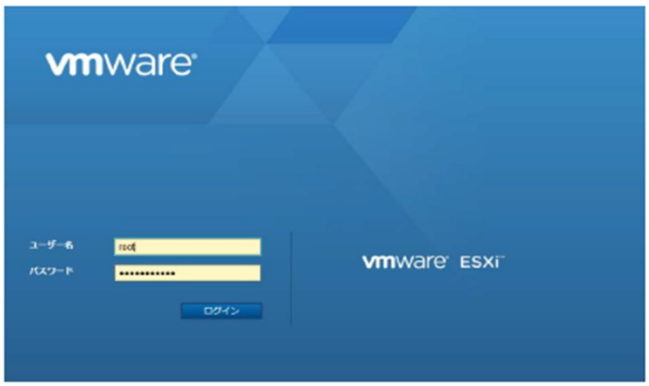

11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。

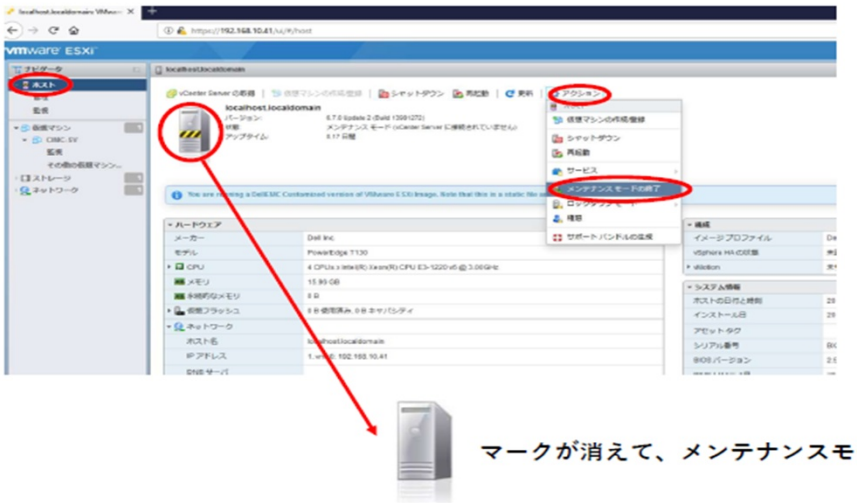


マークが消えて、メンテナンスモード解除される


手順書

管理番号		頁	40
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	PanaCIM　再起動		


12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。

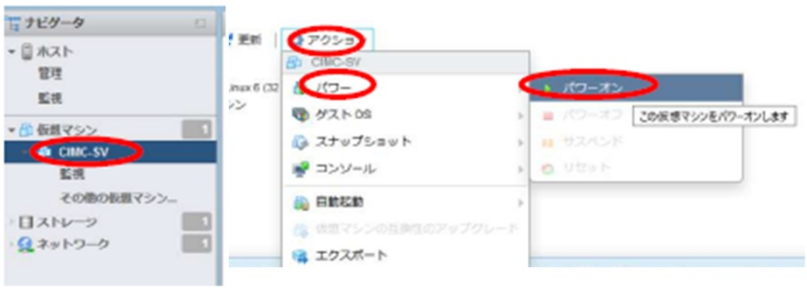

13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。

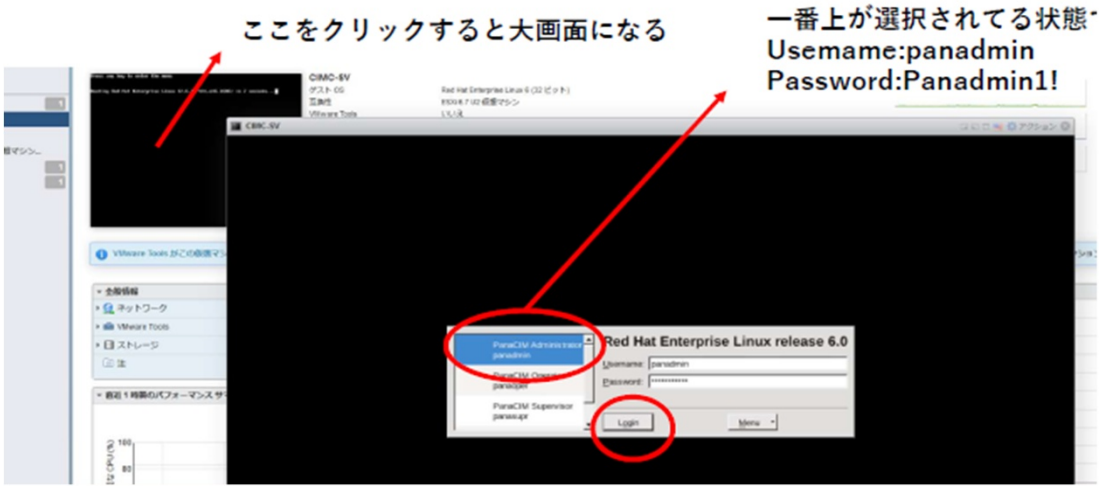


※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。

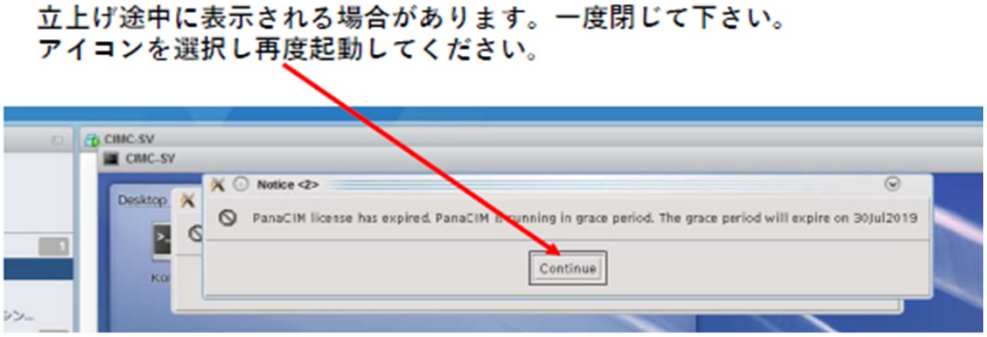

手順書

		管理番号		頁	41
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	PanaCIM　再起動				

14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。

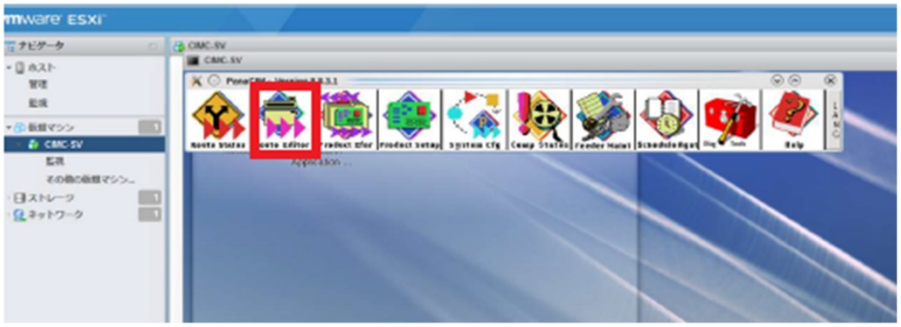

手順書

		管理番号		頁	42
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	上位連携エラー対応				

■ 部品スキップ時や基板搬送時、「上位連携エラー」と表示され次の作業へ進まない場合、
以下の手順で対応してください。

1. 部品スキップ時
スキップする部品を取り外してください。
取り外し手順はP25-26「部品照合取り外し」を参照してください。

2. 基板搬送エラー時
エラーが起こったマシンのQRを読んでください。
実装機に問題となっているフィーダーアドレスが表示されるため、
対象のフィーダーの部品を取り外してください。
取り外し手順はP25-26「部品照合取り外し」を参照してください。
基板の搬送が完了したら対象の部品をセットアップで取り付けてください。

手順書

		管理番号		頁	43
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング長さ停止設定手順				

【設定手順】


1. ソフトスイッチを選択し、『フィーダー』のボタンを選択する。



2. 『パラメータ』を選択する。




3. 『5　スプライシング長さ停止』をONにする。

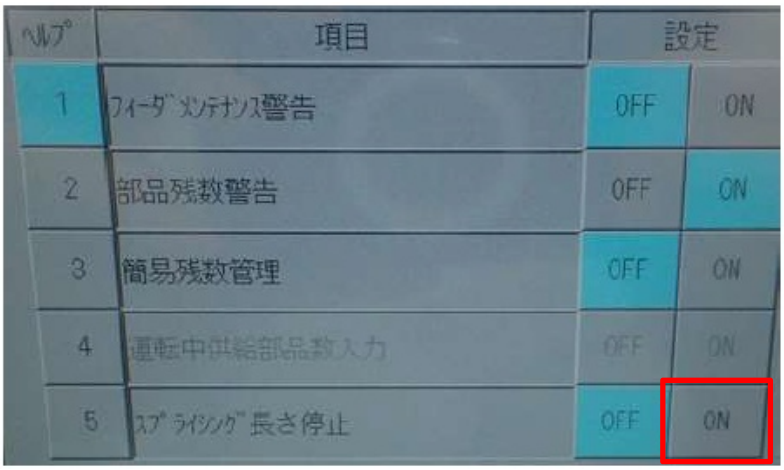

手順書

		管理番号		頁	44
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング長さ停止設定手順				

4. 『6　スプライシング長さ一時停止』をON、『7.　スプライシング長さ停止リール毎一時停止』をON　にし、設定を保存する。
   その後、設定を保存し閉じる。

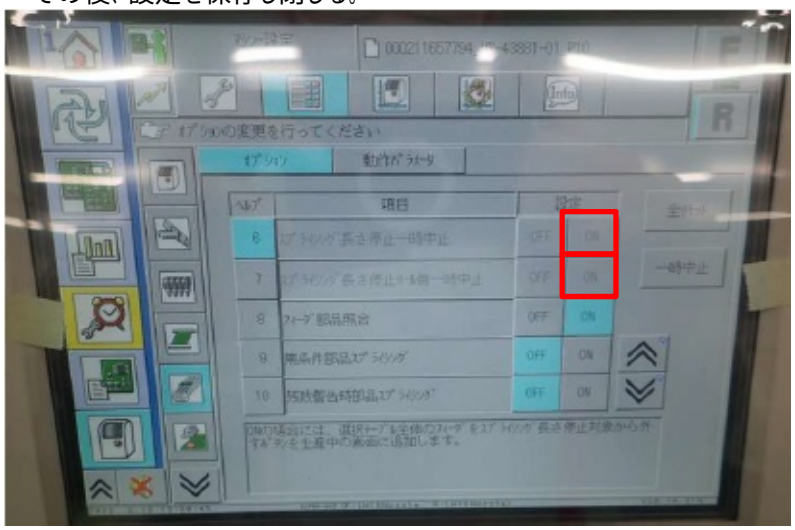


5. 1～4の作業を対象設備（1～7号機）の設定を行う。

手順書

管理番号		頁	45
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－
作業内容	スプライシング長さ停止解除手順		

【設定手順】


1. ソフトスイッチを選択し、『フィーダー』のボタンを選択する。

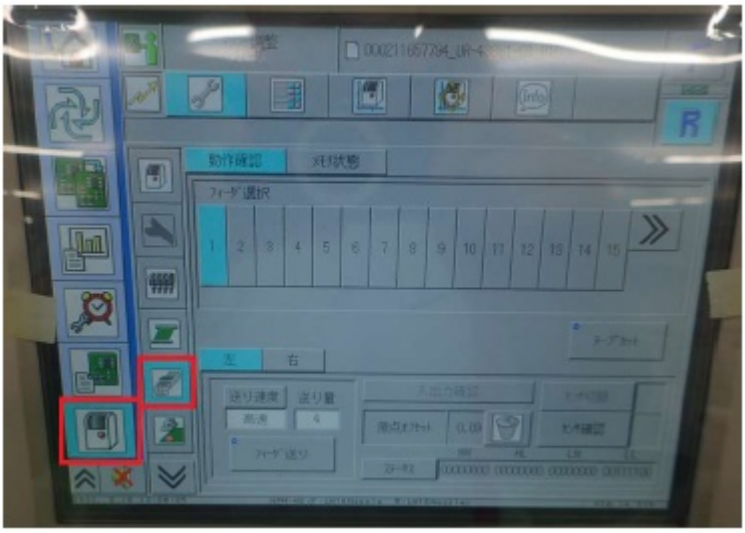

2. 『パラメータ』を選択する。



3. 『5　スプライシング長さ停止』をOFFにする。

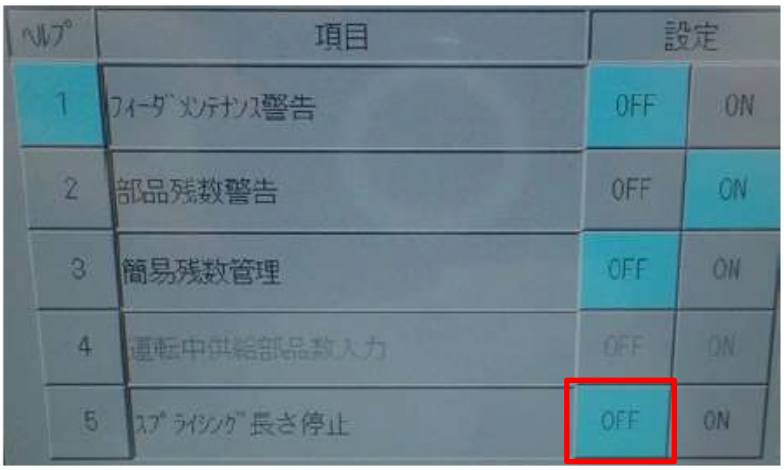

4. 1～3の作業を対象設備（1～7号機）の設定を行う。


手順書

		管理番号		頁	46
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	ユーザー登録				


1. PanaCIMコンソールを起動する。
   ログイン画面が表示されるので、以下を入力しログインする。
   ユーザー名：admin
   パスワード：pass




2. 『システム構成』を選択する。

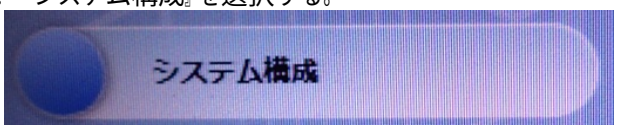

3. 『システム』を選択し、『オペレータ』を選択する。

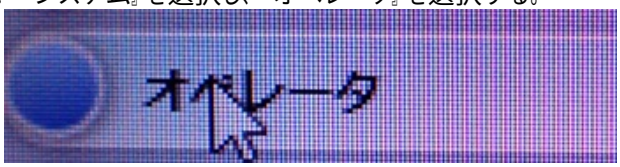


4. 右上の追加ボタン『+』を選択する。




5. 『名前』にローマ字で氏名を入力、『パスワード』に社員コードを入力する。



6. 『レベル』をpanadmin、『オペレータグループ名』をPanaCIM Default、
   『モバイルスキャナーモード』を生産にする。



7. 『通常供給範囲』を対象のラインに設定する。

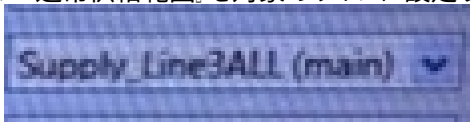

8. 保存を押し設定完了。

手順書

		管理番号		頁	47
型　名	ZZZ－90000	工程番号	－		
作業内容	スプライシング取り外し				

1. PanaCIMの以下のアイコンを選択する。




2. 『材料編集』を選択する。



3. 『スプライシング取外し』を選択する。



4. 対象のバーコードをスキャンする。



5. スキップボタンを選択すると対象の部品の取り外しがされる。
   取り外したことを確認し完了。

