固定テーブル棚卸し 作業手順書（統合版）

2026-10-23 作成（第 1 版）

対象製品

AED・TEC1000・TEC5600・NKV・送信機（5 製品）

この文書の出典

①「固定テーブル 棚卸し方法」（佐藤勇希氏・スライド 20 枚）— 本文中の画像はこの資料から転載

②固定テーブル棚卸し方法_手順書_v2（2026-09-15）

③棚卸しメモ「システム周り手順」（EG-Pro・SQL まわりの操作）

④0 確認マクロ ver2_運用手順（2026-10-22）・棚卸マクロ ver2 の進行状況（2026-10-15）

位置づけ

既存資料を統合したもので、新たな判断は加えていない。手順の途中で分からない点が出た場合は、その場で判断せず現場責任者に確認する。

0. この手順書の使い方

手順の中で「〈製品名〉」と書いた箇所は、その日操作する設備の製品名に読み替える。倉庫や SQL で使う A55 コードは下の表のとおり。

製品名	A55 コード	LINE
NKV	201	LINE1
TEC5600 / TEC1000 / 送信機	202	LINE2
AED	203	LINE3

倉庫名の正式な表記は EG-Pro の倉庫検索画面で確認する。A55 コードのうち 213 は、事前準備で使えることを確認する範囲。

1. 目的

固定テーブル棚卸しは、帳票上のリールの所在とステータスを、現場の実物と一致させる作業。在庫数そのものを直接修正する作業は含まない。数値に矛盾が見つかった場合は、棚卸し完了後に別途確認して修正する。

2. 取り消せない操作（作業前に読む）

① idouSQL（倉庫移動 SQL）は COMMIT の後に自動では戻せない。実行前に SELECT 結果を画面で目視確認する。表示上の R 列・T 列の値は信用しない。

② 0 確認マクロによるラベル消去は取り消せない。実行前に対象リストを確認する。

③ リール破棄処理も同様に取り消せない。対象の確認を必ず行う。

④ 当日のダミーJob（例: 000001-003-DMY など ****-DMY の形式）が作成済みか、作業の最初に確認する。

3. 全体の流れ（早見表）


No	工程	主な内容	スライド
Step1	設備操作	Job 読込・切替（1 人で作業できる）	2
Step2	セットアップレポート出力	Job 読込 10 分後に eplantview で取得・保存	3-4
Step3	EG-Pro 在庫出力	方法 1: cgi URL / 方法 2: SSMS クエリ	5-8
Step4	マクロ実行（配列データ投入）	配列情報入力・対応表・固定グループ名・失敗リスト	9
Step5	スプライシング切替失敗処理	失敗リールの解除と再出力	10
Step6	カウント前準備	ラベル貼り・仮止め・新リールカウンタ	11-12
Step7	カウント実施	バーコード読取・要確認 BOX	13-14

Step8	入庫処理	ダミーJob→手動入庫または倉庫移動 SQL	15-17
Step9	所在不明リール処理	所在不明リスト・分岐判断	18
Step10	部品取り付け	取付・例外分岐の確認	19-20

Step1 設備操作

① 設備側のボタン操作（図 1・図 2）で Job 読込と切替を行う。1 人で作業できる。

② 読み込んだ Job が設備に反映されていることを確認してから次の工程へ。

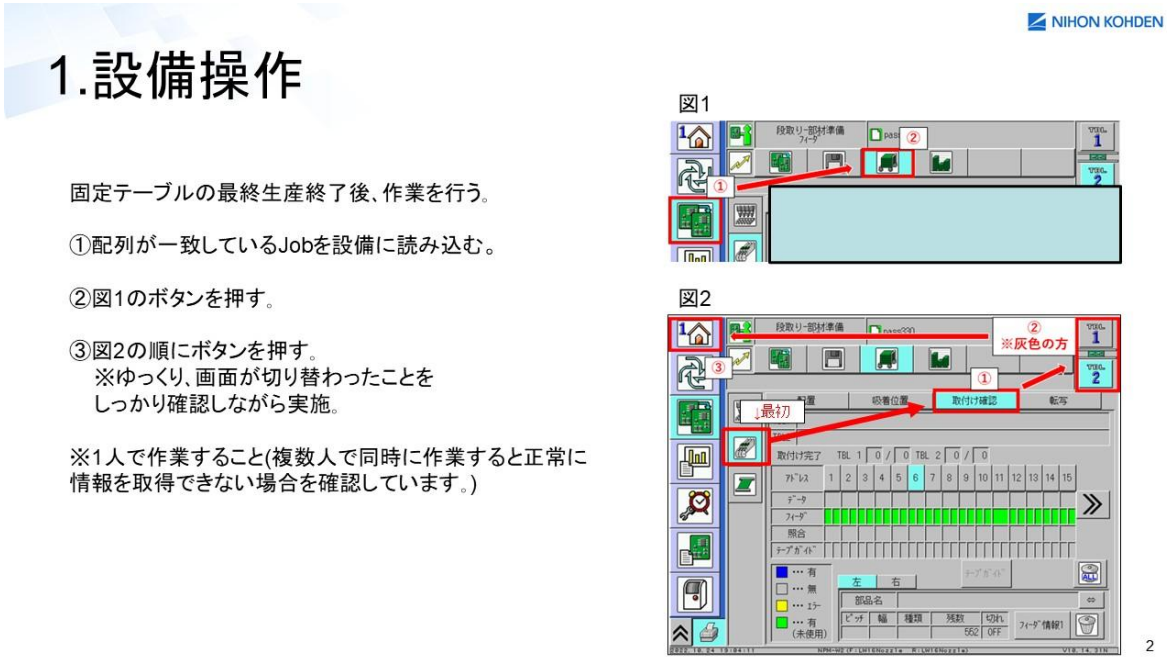

スライド 2

Step2 セットアップレポート出力

① Job 読込の後、15 分ほど待つ。反映に時間がかかる場合がある（マクロ・データ関係性マップでは約 10 分の記載もある）。

② eplantview（PanaCIM のサーバー）で「材料照合」→「現在のセットアップレポート」を選択する。

③ 設備選択を押し、対象のシリアル番号を選択してから「全設備」→OK→適用の順に進める。


④ レポートファイルを保存し、Step4 のマクロに読み込ませる。文字コードの変換（UTF-8→Shift-JIS）はマクロ側の取込で自動に行われる。

NIHON KOHDEN

2.セットアップレポート出力

①最後の設備作業を終えてから10分ほど待つ。
(反映に時間がかかる場合がある為)
②Pana-CIMのサーバー(http://172.25.253.42/eplantview)
からメインメニューを開き、
レポートを開く。
③モジュール「材料照合」を選択
④値「現在のセットアップレポート」を選択



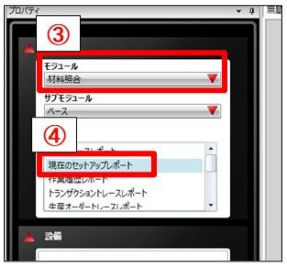


スライド 3

NIHON KOHDEN

2.セットアップレポート出力

①設備選択を開く
②対象のラインを選択
③全設備を選択
④OK押す
⑤適用押す
⑥ してファイルを保存
⑦セットアップレポート計算マクロの「セットアップレポート」で読み込ませる

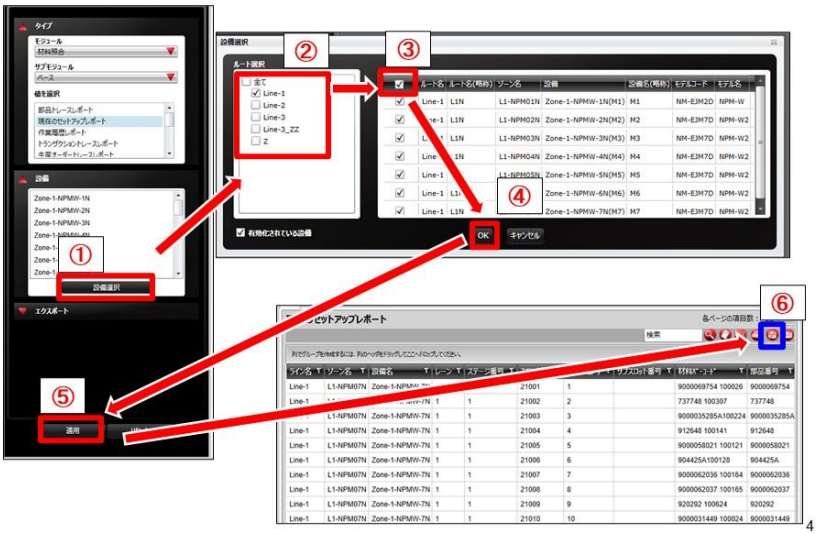

スライド 4

Step3 EG-Pro 在庫情報出力

方法 1（cgi・推奨）

① EG-Pro の cgi URL にアクセスして在庫情報を取得する。事務 PC からでも実行できる。

方法 2（SSMS）


① 方法 2 は方法 1 が使えない場合に実施する。使う PC はサーバーラックの一番左（実サーバー）。

② SQL Server Management Studio で EG-Pro のデータベースに接続する。

③ 「在庫データ取得.txt」をダブルクリックで開き、クエリを貼り付けて実行する。このファイルはデスクトップにも設置されている。

④ 実行結果を保存する。

どちらか一方でよい。取得した在庫データは Step4 のマクロに読み込ませる。

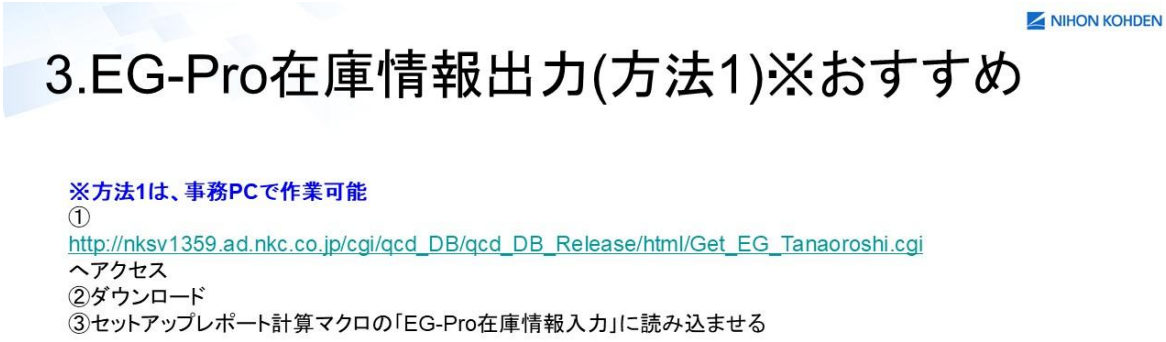


NIHON KOHDEN

3.EG-Pro在庫情報出力(方法2)

方法1ができない場合の手順。
慎重に作業すること。

①EG-Proサーバーで、SSMGを開く
②接続する

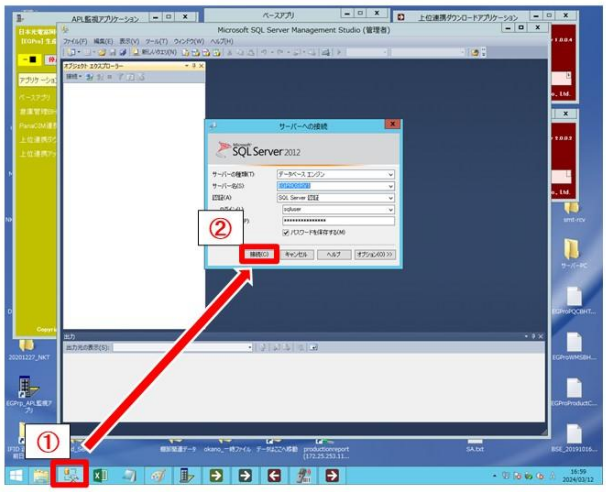

方法 2 の続き


NIHON KOHDEN

3.EG-Pro在庫情報出力(方法2)

※基本的に方法1が利用できない場合に実施。実サーバーを使用。
(サーバーラックの一番左のPC)

①新しいクエリを押す
②SQLを入力
→ ※ダブルクリックで開く
在庫データ取得.txt
※デスクトップにも設置されている。

③実行押す。

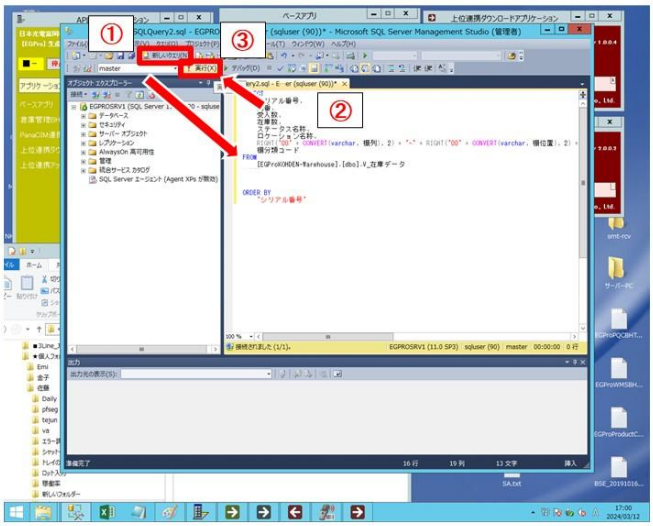


7

スライド 7

NIHON KOHDEN

3.EG-Pro在庫情報出力(方法2)

①結果フィールドを右クリック
②結果に名前をつけて保存
③セットアップレポート計算マクロの「EG-Pro在庫情報入力」に読み込ませる

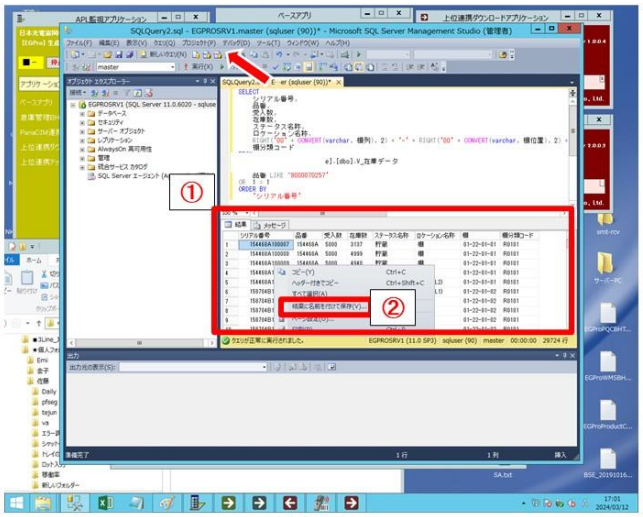

8


スライド 8

Step4 マクロ実行（配列データ投入）

① 配列情報入力マクロを開き、Step2 のセットアップレポートと Step3 の在庫データを指定して実行する。

② A55 コードの対応表と固定グループ名はマスタに固定されている。変更が必要な場合は、現場責任者に確認してから直す。

③ 処理が終わると失敗リストが出る。失敗行は Step5 の手順へ進む。

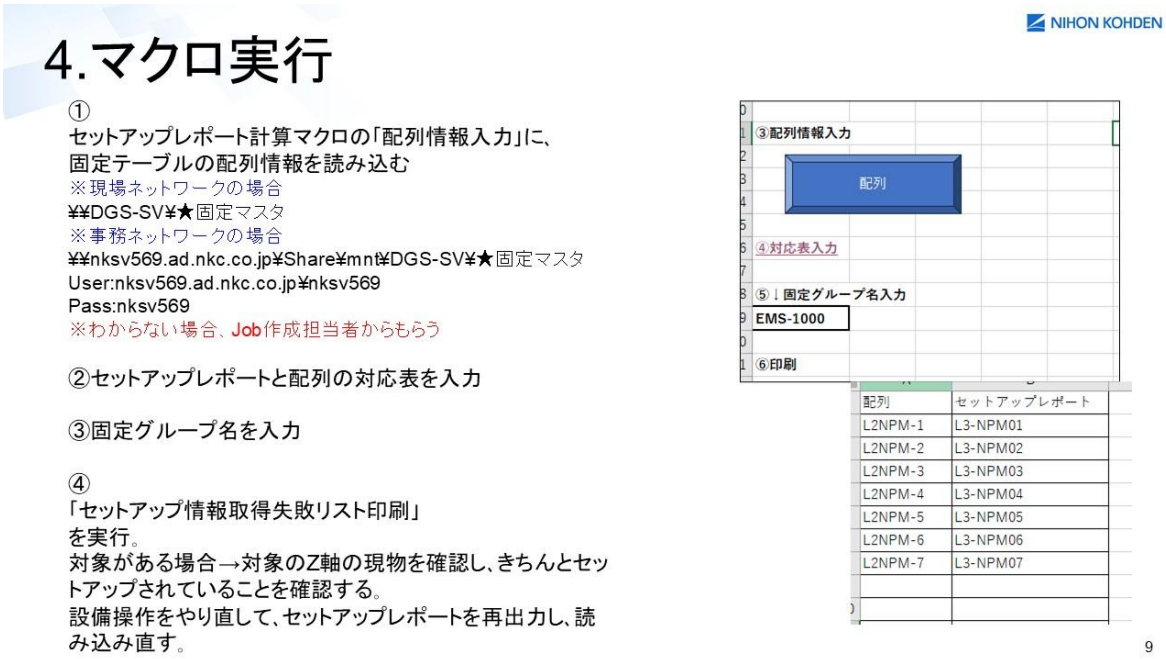

スライド 9

Step5 スプライシング切替失敗処理

① 失敗リストに載ったリールに対し、切替解除の手順（3 工程）を行う。

② 解除できたら、Step3 の出力から Step4 のマクロ実行までをやり直す。失敗がなくなるまで繰り返す。

③ スプライシング部品リストを印刷しておく。Step7・Step10 で使う。

5.スプライシング切替失敗部品処理

①
セットアップレポート計算マクロの
「スプライシング切り替え失敗部品リスト印刷」
を実行。
対象がある場合→現物確認して、スプライシングのつなぎ目が見当たらないことを確認し、
Pana-CIMハンディでスプライシング解除を実施する。
└1.設備上でフィーダー情報削除 2.スプライシング解除 3.セットアップ
②
2.セットアップレポート出力を再度実施し、再度マクロに取り込み、①を実行する。
└結果が出なくなるまで繰り返し実施
③
「スプライシング部品リスト印刷」
を実行する。

Step6 カウント前準備（ラベル貼り）

① テーブルからリールを外し、赤枠で示したシリアルラベルを再発行して仮止めする。

② 青丸シールを貼る。新リールカウンタを用意する。

NIHON KOHDEN


6.カウント前準備(ラベル貼り)

【現場作業】
①
設備からテーブルを外し、フィーダーから部品を取り外す。
部品は台車の部品置き場の同じ場所に並べておく。

②マクロで印刷されたリストの赤枠のシリアルについて、バーコードを再発行。
※はんだ冷蔵庫付近に設置されている、
ラベル発行可能なEGProのデスクトップに支援マクロへのショートカットが置いてあります。

③リストを元に、スプライシングされている部品に②で再発行したシリアルを右の図のように貼付する。
(簡単にはがせる仮止めの状態にする。)

テーブル番号	配列_部品	取り付け部品シリアル	スプライシング部品シリアル	新品ではない
送信機 T1-01R	581416B	581416B100019	581416B100023	○
送信機 T1-04R	9000063449	9000063449 100001	9000063449 100003	
送信機 T1-06L	9000058550	9000058550 100090	9000058550 100091	
送信機 T1-07R	9000035525	9000035525 100025	9000035525 100026	○
送信機 T1-08R	9000057994	9000057994 100134	9000057994 100138	
送信機 T2-02R	667797	667797 101087	667797 101094	
送信機 T2-03L	667788	667788 100871	667788 100879	
送信機 T2-03R	634306A	634306A102457	634306A102459	
送信機 T2-05L	9000050384	9000050384 100007	9000050384 100009	○
送信機 T2-05R	667734	667734 101264	667734 101296	
送信機 T2-09R	9000036391	9000036391 100014	9000036391 100017	
送信機 T2-15L	9000001589	9000001589 100047	9000001589 100049	
送信機 T2-17L	9000059606	9000059606 100040	9000059606 100042	

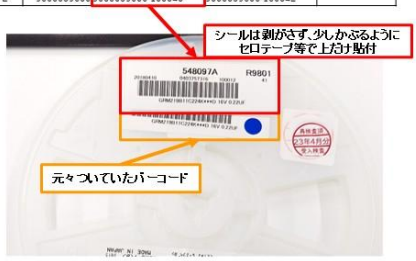

11

スライド 11


NIHON KOHDEN

6.カウント前準備(ラベル貼り)

④リストで、新品ではないリール対して、
青丸シールを貼付する。

⑤新リールカウンタでカウントを実施する。

テーブル番号	配列_部品	取り付け部品シリアル	スプライシング部品シリアル	新品ではない
送信機 T1-01R	581416B	581416B100019	581416B100023	○
送信機 T1-04R	9000063449	9000063449 100001	9000063449 100003	
送信機 T1-06L	9000058550	9000058550 100090	9000058550 100091	
送信機 T1-07R	9000035525	9000035525 100025	9000035525 100026	○
送信機 T1-08R	9000057994	9000057994 100134	9000057994 100138	
送信機 T2-02R	667797	667797 101087	667797 101094	
送信機 T2-03L	667788	667788 100871	667788 100879	
送信機 T2-03R	634306A	634306A102457	634306A102459	
送信機 T2-05L	9000050384	9000050384 100007	9000050384 100009	○
送信機 T2-05R	667734	667734 101264	667734 101296	
送信機 T2-09R	9000036391	9000036391 100014	9000036391 100017	
送信機 T2-15L	9000001589	9000001589 100047	9000001589 100049	
送信機 T2-17L	9000059606	9000059606 100040	9000059606 100042	

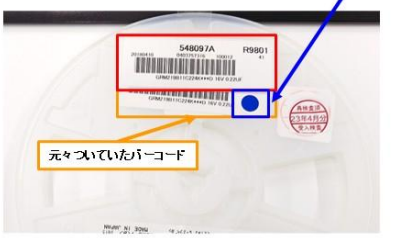

12

スライド 12

Step7 カウント実施

① バーコードを読む。リールにバーコードが 1 枚のときと 2 枚のときで、読み方が変わる（画像参照）。

② 巻き戻しはしない。読めたら次のリールへ進む。

③ 「要確認 BOX」：バーコード 1 枚なのにスプライシング確認画面が出る場合、2 枚なのに確認画面が出ない場合は確認対象。扱いは Step10 の分岐と同じなので、その場で判断せず記録して進む。

NIHON KOHDEN

7.カウント実施(新リールカウンタ)

最初に台車からリールを手に取り、バーコードが2ヶついているかどうか確認する。

■バーコードが1つの場合
└そのまま、従来どおり新リールカウンタでカウントを実施し、カウンタから発行されたバーコードを貼付する。
部品は台車の元の位置に戻す。

■バーコードが2つの場合
①**仮止めされている方のバーコード**を読み込み、カウントを実施する。
カウントは、スプライシングテープがあるところの切れ目まで。
発行されたバーコードはそのまま適当な場所に貼り付ける。
②部品は巻き戻さず**部品に元々ついている方のバーコード**を読み込む。
└**青丸がついて無い→新品リール**
倉庫のカウントとは違い、新品でもバーコードは発行し、貼付する。
└**青丸がついている→カウント対象**
スプライシングテープがあるところの切れ目を原点としてカウントを行う。
バーコードは発行し、貼付する。



13

スライド 13

NIHON KOHDEN

7.カウント実施(新リールカウンタ)

■バーコードが1つしかないのにスプライシングされている場合
└その旨とテーブル番号を記載し、リールごと要確認部品BOXへ入れる。

■バーコードが2つあるのにスプライシングされていない場合
└その旨テーブル番号を記載し、リールごと要確認部品BOXへ入れる。



14

スライド 14

Step8 入庫処理

① ダミーJob の操作

EG-Pro で ****-DMY 形式のダミーJob を選択→「生産開始」→すぐに「キャンセル」。これでリールがハズシ(Lx)に切り替わる。

NIHON KOHDEN

8.入庫処理

①
生産計画アプリで、****-DMYを選択して
生産開始を押す。
②
キャンセルを押す。

※この処理をすることで、ステータスが「生産中」のままになってしまっている部品シリアルのステータスが、「外し」に切り替わり入庫処理できるようになる。



15

スライド 15

② 手動入庫（バーコード作成→ハンディ読取）

手動入庫用のバーコードを作成し、ハンディで読む。読む順序は上→下。

2025-03-21 追記（スライド 16 記載のとおり）：倉庫入庫ではなく、棚卸し用倉庫（A55 201/202/203）を指定する。ロケーション移動でも対応できる。

NIHON KOHDEN

8.入庫処理

①
セットアップレポート計算マクロの
「手動入庫処理バーコード作成」を実行。
②
EG-Proハンディターミナルで入庫画面を開き、
印刷されたバーコードを上→下の順番で読む。

2025/3/21追記
倉庫入庫ではなくて、棚卸し用倉庫

201	棚卸_1ライン倉庫	貯蔵
202	棚卸_2ライン倉庫	貯蔵
203	棚卸_3ライン倉庫	貯蔵

ヘロケーション移動でもOK
その場合、下のバーコードは読む必要ない。

9000009688A100753	938095 100146	9000066861 100011
9000009688A	938095	9000066861
930316 100052	683859 100132	670588 100121
930316	683859	670588

16

③ ロケーション移動（SQL）

移動先を入力→現場部品リスト作成→倉庫移動 SQL 作成→実行。実行しても画面上は何も起きていないように見える。EG-Pro の倉庫検索で反映を確認する。


実行前の SELECT 結果の目視確認が唯一の防御になる（「2. 取り消せない操作」参照）。

NIHON KOHDEN

8.入庫処理

201	棚卸_1ライン倉庫	貯蔵
202	棚卸_2ライン倉庫	貯蔵
203	棚卸_3ライン倉庫	貯蔵

ロケーション移動方法
セットアップレポート計算機マクロの一番下の
倉庫移動SQL作成を使用。
移動先を入力し、現場部品リスト作成ボタンを押す。(必ず実行)
次に倉庫移動SQL作成を押す。

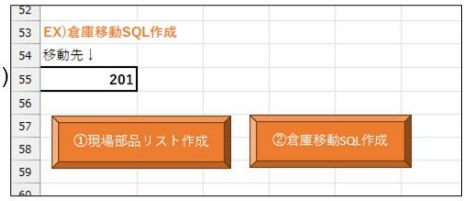

出力されたSQLを、
EG-Pro在庫情報出力(方法2)
と同じ手順で実行すると、在庫が一気に移動する。
(SQL分からない人向け：実行ボタンを押しても画面上何も起こっていないように見えると思います。
EGProで在庫がどう変わったか確認してください。)

(分かる方：更新数が一致しているか確認願います。トランザクション張ると安全です。)


17

Step9 所在不明リール処理

① 全ての入庫が終わったら、所在不明リストを出す。

② リール消費推奨マクロで候補を出し、「0 確認」「ライン倉庫」「ラベル発行」「借用」のいずれかに分岐する。

③ 判断に迷うものは現場責任者へ回す。

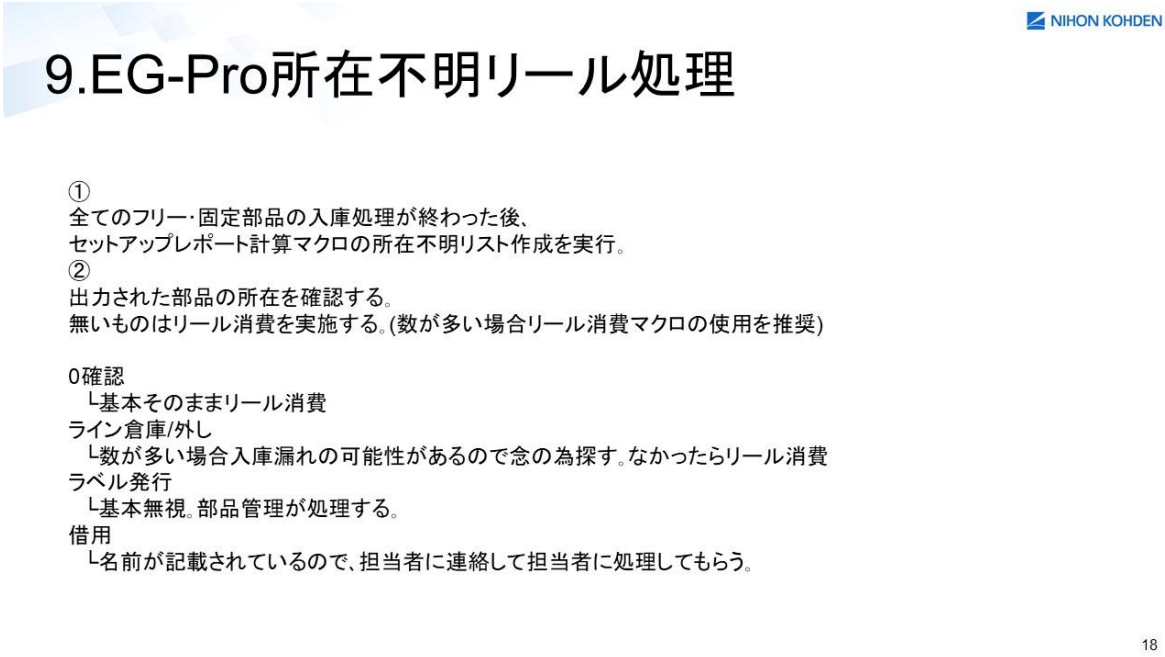

スライド 18

Step10 部品取り付け

① バーコードが 1 個のときと 2 個のときで手順が分かれる（画像参照）。

② テープ長を確認し、スプライシング済みの確認メッセージが出ることを確認してから取り付ける。

③ テープ長が不足しているときは、切替を解除してリール本体のバーコードを読む。

④ 例外分岐: 1 枚なのに確認画面が出た場合はテープの有無で判断する。2 枚なのに確認画面が出ない場合は、棚卸し完了の前後で扱いが変わる（画像参照）。

NIHON KOHDEN

10.部品取り付け方法



リールを手に取り、バーコードが2ヶついているかどうか確認する。

■バーコードが1つの場合
└そのまま、従来どおりセットアップを実施。

■バーコードが2つの場合
└スプライシングテープが認識部を超えているかどうか確認。
◎十分長さがある場合
└そのままセットアップを実施。バーコード読み込み時、
どちらのバーコードを読み取って良い。
スプライシング済みの部品である旨のメッセージが出てくることを確認する。(出てこない場合次ページ参照)
そのまま次へ進み、セットアップを完了させる。
剥がせる方のバーコードは破棄する。
◎長さが足りない場合
└スプライシング解除を実施し、リール本体(剥がれない方)のバーコードでセットアップを行う。
剥がれる方のバーコードを、回収BOXへ入れる。

スライド 19

NIHON KOHDEN

10.部品取り付け方法

■バーコードが1枚しかないにも関わらず、バーコード読み込み時スプライシング確認画面が出てくる
└スプライシングテープが無い場合
→スプライシング解除を実施してください。
└スプライシングテープがある場合
→そのまま取り付けてください。(バーコードが剥がれてしまったものと想定されます。)

■バーコードが2枚有るのに、スプライシング確認画面が出てこない場合
└棚卸し完了前の場合
→取り付けず、固定テーブル名とテーブル番号をメモして、事務側へお知らせください。
└棚卸し完了後の場合
└スプライシングテープがある
→スプライシングを実施してください。読む順番は、剥がれる方のバーコード→リール本体のバーコード
└スプライシングテープが無い
→そのまま取り付けてください。剥がれる方のバーコードは、回収BOXへ入れてください。

スライド 20

補足 1. ツールの現状（ver2、2026-10-23 時点）

0 確認マクロ

・ 正式版は 0 確認マクロ_ver2.xlsm。保存場所は共有 ¥¥nksv569.ad.nkc.co.jp¥Share¥mnt¥DGS-SV¥◎棚卸し。

・ 運用の規律は 0 確認マクロ ver2_運用手順.md に確定している（現場責任者の回答 Q1〜Q35 に基づく。Q14・Q35-C の実装と試験は 2026-10-22 に合格）。

・ 実行者は現場責任者と、その指名を受けた担当者。初回実行と、正常運用の確認が取れるまでの実行には立会いが必要。

棚卸マクロ ver2（modTanaoroshi.bas）

・ コンパイルの通過は確認済み（2026-10-15）。実機での試し実行はまだ行っていない。

・ 当日の本番は従来どおり現行マクロで運用し、ver2 は試し実行モードで並行して検証する。ver2 の使用は、現場責任者の指示がある場合に限る。

補足 2. 失敗とリカバリー（抜粋）

状況	対応
セットアップレポートに Job が反映されていない	10 分待ってから再取得する（Step2 ①）
配列マクロで失敗リストが出る	Step5 の解除手順を行ってから再実行する
スプライシング切替失敗のリールが残る	解除→再出力を繰り返す。残った分は報告する
バーコードが読めない（テープ損傷など）	リール本体のバーコードか手動読取。判断は現場責任者に確認
idouSQL 実行後に数が合わない	COMMIT 前なら ROLLBACK。COMMIT 後は報告する（自動では戻せない）
所在不明のリールが出る	Step9 の分岐。迷うものは現場責任者へ

一覧は抜粋。詳細は 固定テーブル棚卸し方法_手順書_v2 の失敗とリカバリーの節を参照。

補足 3. 自己チェックリスト（終了前の確認）

☐ 当日のダミーJob は作成・確認したか

☐ セットアップレポートは Job 読込 10 分後のものか

☐ 在庫データは取得できたか（方法 1/2 のどちらか）

☐ 失敗リストの処理は終わったか（部品リストの印刷物はあるか）

☐ 要確認 BOX に残ったものを記録したか

☐ 入庫の後、EG-Pro の倉庫検索で所在の反映を確認したか

☐ idouSQL 実行前に SELECT 結果を目視確認したか

☐ 所在不明リストを出し、分岐の判断をしたか

☐ 部品取り付けでスプライシング済みの確認メッセージを見たか

☐ 例外作業の記録（日時・対象・判断者）を残したか

補足 4. 現場から事務・現場責任者へ報告するもの

- 要確認 BOX に残ったもの
- バーコード 2 枚なのに確認画面が出ないもの
- 失敗リストで解決しなかったもの
- 所在不明のまま残ったリール
- 例外作業を行った記録

— 以上 —

本書の画像は佐藤勇希氏の資料（固定テーブル 棚卸し方法）から転載。手順の最終確認は、現場の設備と EG-Pro の実画面で行うこと。