Утверждаю
Начальник
Центрального МТУ Росавиации

В.В. Пастухов

_____ 2021 г.

ОТЧЕТ

по результатам расследования авиационного события, произошедшего 18.04.2021 с ВС CL600-2B19/CRJ-200 VQ-BFF, АО Авиакомпания «РусЛайн», при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск- Санкт-Петербург на Ф320 в районе ПОД ТАЛИД -экипаж не отвечал на запросы диспетчера.

г. Москва 29.04.2021

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Дуплин Н М.	-	специалист-эксперт ОУБП Центрального МТУ Росавиации в аэропорту Внуково;
Заместитель председателя комиссии:	Олейник К.В.	-	начальник РДЦ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
Члены комиссии:	Базылев Н.А.	-	ведущий специалист ОИ и КК АНО филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
	Малов И.С.	-	заместитель генерального директора по ИАО АО Авиакомпания «РусЛайн» (по согласованию);
	Изюмников И.А.	-	начальник лётной службы АО Авиакомпания «РусЛайн» (по согласованию);
	Величко Ю.Н.	-	инженер-инспектор ИБП АО Авиакомпания «РусЛайн» (по согласованию),

назначенная приказом Центрального МТУ Росавиации от 21.04.2021 № 277, провела расследование авиационного события, произошедшего 18.04.2021 с ВС CL600-2B19/CRJ-200 VQ-BFF, АО Авиакомпания «РусЛайн», при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск - Санкт-Петербург на Ф320 в районе ПОД ТАЛИД - экипаж не отвечал на запросы диспетчера.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

18.04.2021 ВС CL600-2B19/CRJ-200 VQ-BFF21 (далее – ВС CRJ-200), рейса7R-218 выполняло полет по маршруту Курск (Восточный)-Санкт-Петербург (Пулково). При пересечении сотого эшелона экипаж получил условия набора Ф320 и после этого не отвечал на запросы диспетчера.

В 20.35. (здесь и далее время UTC) экипаж ВС CRJ-200 вышел на связь к диспетчеру сектора К24 для проверки связи в районе точки NEGMU сектор 33, доложил, что борт порядок и следует на аэродром назначения.

2.ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

2.1. Данные об экипаже.

Занимаемая должность	Пилот-инструктор
Фамилия, имя, отчество	Адаменок Михаил Юрьевич
Дата рождения	10.06.1964
Образование:	Армавирское ВВАУЛ- 1985г.
Переподготовка на ВС CL-600-2B19	Hop! Training by ICARE FTC в 2009г.
При каком метеоминимуме допущен к полётам	60х 550м., взлёт 200м
Общий налет: (час)	9467
Налет на данном типе ВС (час)	7898
Налет в качестве командира ВС на данном типе (час)	7307
Имел ли АП или подобные инциденты в прошлом:	нет

Занимаемая должность	Второй пилот
Фамилия, имя, отчество	Сиволобов Георгий Сергеевич
Дата рождения	25.07.1988

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 2 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Образование:	ФГБОУ ВО Ульяновский институт ГА в 2016г.
Переподготовка на ВС CL-600-2B19	Hop! Training by ICARE FTC в 2018г.
При каком метеоминимуме допущен к полётам	60х 550м., взлёт 200м
Общий налет: (час)	1130
Налет на данном типе ВС (час)	924
Имел ли АП или подобные инциденты в прошлом:	нет

Занимаемая должность	Второй пилот
Фамилия, имя, отчество	Мухортов Кирилл Александрович
Дата рождения	12.11.1991
Образование:	ФГБОУ ВО Ульяновский институт ГА в 2014г.
Переподготовка на ВС CL-600-2B19	Hop! Training by ICARE FTC в 2021г.
При каком метеоминимуме допущен к полётам	-
Общий налет: (час)	155
Налет на данном типе ВС (час)	5
Свидетельство коммерческого пилота	№ 0114181от 2021г.
Квалификационная проверка на ВС	Выполняет полёты в качестве пилота-наблюдателя

2.2. Данные о персонале наземных служб

ОВД на рабочем месте сектора К24 РДЦ осуществляли диспетчер радиолокационного контроля (далее- диспетчер РЛУ) Семенова А.П. и диспетчер процедурного контроля (далее - диспетчер ПК) Четвериков С.В. работу направления контролировал старший диспетчер Иванов В.В., руководство сменой № 1 осуществлял РП Беляев Е.В.

Беляев Евгений Валентинович, руководитель полётов РДЦ
Дата рождения: 07.04.1984
Образование: высшее, УВАУ ГА, 2006
Квалификационный класс: 1, присвоен ВКК 23.06.2014 г., решение от 23.06.2014 № 6.
Свидетельство: СД 008771, выдано 11.11.2006 г., действительно до 01.09.2022, продлено ЦМТУ Росавиации, протокол от 17.07.2019 № 13.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 3 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Допуск к самостоятельной работе:

– на рабочих местах диспетчеров РЛУ и ПК: Г3(G3), Г4(G4), Г5(G5), Г45(G45), Г345(G345), М1(М1), М2(М2), М3(М3), М123(М123), МЦ(МС) РДЦ

Допуск к должности:

– руководитель полётов РДЦ

– старший диспетчер РДЦ.

– диспетчер-инструктор РДЦ

Прочие допуски:

– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

– допуск к работе по НСВП с использованием давление QNH и применением измерения высот в футах на а/д в РДЦ.

Проверка на рабочем месте:

– руководитель полётов – 12.08.2020;

– диспетчера РЛУ М123 - 22.04.2020

Проверка теоретических знаний: 13.08.2019

Тренажерная подготовка: ВЛП - 29.03.2021

Прохождение дополнительной подготовки:

– 21.01.2020 – 31.01.2020, по дополнительной профессиональной программе «Периодическая подготовка (для старших диспетчеров, диспетчеров – инструкторов, диспетчеров – инструкторов тренажёров, персонала ОВД, имеющего допуск к работе руководителем полётов, старшим диспетчером, диспетчером – инструктором, диспетчером – инструктором тренажёра»);

– 02.09.2019 – 27.09.2019, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Программа подготовки по авиационному английскому языку (фразеология радиообмена для персонала ОВД)»;

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 5 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 18.04.2021

Иванов Виктор Васильевич, старший диспетчер РДЦ

Дата рождения: 14.01.1958

Образование: высшее, ОЛА ГА, 1979

Квалификационный класс: 1, присвоен МКК ВПО ГА 16.03.1987 г., протокол от 16.03.1987 г. № 5.

Свидетельство: СД 012948, выдано ФАС РФ 31.03.1998, действительно до 23.04.2020 г., продлено ЦМТУ Росавиации, протокол 11.03.2020 № 7

Допуск к самостоятельной работе:

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 4 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

– на рабочих местах диспетчеров РЛУ и ПК К1(К1, К2(К2), К3К3), К4(К4), К13(К13), К24(К24), М1(М1), М2(М2), М3(М3), М123(М123), МЦ(МС) РДЦ.

Допуск к должности:

– старший диспетчер РДЦ

– диспетчер-инструктор РДЦ

Прочие допуски:

– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

– допуск к работе по НСВП с использованием давление QNH и применением измерения высот в футах на а/д в РДЦ.

Проверка на рабочем месте:

– старший диспетчер РДЦ – 13.10.2020 г.;

– диспетчер-инструктор РДЦ – 10.01.2021;

– диспетчера РЛУ К1К2 - 29.04.2020 г.

Проверка теоретических знаний: 08.05.2019

Тренажерная подготовка: ВЛП 17.03.2021 г.

Прохождение дополнительной подготовки:

– 23.04.2019 – 08.05.2019 , Организация воздушного движения (для старших диспетчеров, диспетчеров – инструкторов, диспетчеров – инструкторов тренажёров, персонала ОВД, имеющего допуск к работе руководителем полётов, старшим диспетчером, диспетчером – инструктором, диспетчером – инструктором тренажёра);

– 13.05.2019 – 31.05.2019, Авиационный английский язык (для персонала ОВД);

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 18.04.2021

Семенова Анастасия Игоревна, диспетчер РЛУ и ПК

Дата рождения: 23.12.1991

Образование: высшее, УВАУ ГА, 2014

Квалификационный класс: 1, присвоен УОИВП Росавиации 26.03.2021 г., решение от 26.03.2021 №3.

Свидетельство: СД 000803, выдано ФАС РФ 11.12.2014 г., действительно до 21.11.2022 , продлено ЦМТУ Росавиации, протокол от 11.11.2020 г. № 27.

Допуск к самостоятельной работе:

– на рабочих местах диспетчеров РЛУ и ПК К1(К1, К2(К2), К3К3), К4(К4), К13(К13), К24(К24) РДЦ.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 5 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Допуск к должности:

– диспетчер РЛУ и ПК РДЦ

Прочие допуски:

– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

– допуск к работе по НСВП с использованием давление QNH и применением измерения высот в футах на а/д в РДЦ.

Проверка на рабочем месте:

– диспетчера РЛУ К13(К13) - 28.01.2021;

Проверка теоретических знаний: 17.02.2021

Тренажерная подготовка: ВЛП - 27.02.2021

Прохождение дополнительной подготовки:

– 01.06.2020 – 11.06.2020, Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД);

– 18.03.2020 – 14.08.2020, Авиационный английский язык (для персонала ОВД);

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 5 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство 18.04.2021

2.3. Данные о воздушном судне

Тип воздушного судна	CL600-2B19/CRJ-200
Государственный регистрационный знак	VQ-BFF
Серийный (заводской номер) номер	7470
Дата выпуска	17.01.2001
Завод – изготовитель	«Bombardier», Toronto, Canada
Количество ремонтов	Безремонтная технология эксплуатации
Наработка сначала эксплуатации (СНЭ)	37609 час / 27398 пос.
Наработка после последнего ремонта	Отсутствует
Сертификат лётной годности ВС (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 1441 05.04.2021 11.04.2021 - 10.04.2022
Сертификат о регистрации воздушного судна	№ 1529 02.11.2020
Последнее периодическое ТО	C - Check 09.01.2020,

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 6 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

(базовое, дата и место выполнения)	MJSS-00021283-2020 RIX 2000FH Check P1 31.03.2021, MJSS-0054936 (VKO)
Последнее оперативное ТО (линейное, дата и место выполнения)	Service check,19.04.2021 CRJ-MJSS-0056459,

Двигатели: CF34-3B1/ CF34-3B1
Серийные № 873460/873451
Дата выпуска: 24.05.2002/ 26.04.2002
Наработка (СНЭ) 26716/32152 час, циклов 20795/23423
Последний ремонт: 13.08.2014/ 10.06.2015

Замечаний по подготовке ВС к рейсу не было.

Техническая эксплуатация ВС и авиадвигателей проводилась в сроки и в объеме действующей программы технического обслуживания.

2.4. Метеорологическая информация

UUWV SIGMET 5 VALID 181900/182300 UUWV-UUWV MOSCOW FIR OBSC TS FCST N OF N51 AND S OF N55 TOP FL260 STNR WKN=

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД

Средства РТОП и АС службы ЭРЭС за 18.04.2021 года в период времени с 19:30 до 21:00. Сектор К 24 РДЦ.

2.5.1.Система обработки радиолокационной информации КСА УВД «Синтез АР-4» работала со 100% резервом без замечаний.

2.5.2. Резервная система «Альфа-3» работала со 100% резервом без замечаний.

2.5.3.Все РЛП зоны МУДР и РДЦ в указанном районе работали в штатном режиме.

2.5.4. Радиолокационная и плановая информация на рабочих местах присутствовала.

2.5.5. ГГС и каналы взаимодействия работали в штатном режиме без замечаний.

Сектор УВД К24 работал на резервной частоте 124,4 МГц с 22:30 17.04.21 из-за наличия помехи на штатной частоте 132,2 МГц. В 20:03 18.04.21 по указанию РП РДЦ из-за помехи в эфире теперь уже на частоте 124,4 МГц три радиостанции на секторе К 24 перестроены на частоту 119,450 МГц. Связь по всем станциям на отлично. До 21:00 сектор работал на 119,450 МГц.

2.6. Данные об аэродроме

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 7 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

К событию отношения не имеют.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

Аварийно-спасательных и поисковых мероприятий не проводилось.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Травмированных пассажиров и членов экипажа нет.

2.9. Работа, выполненная комиссией по расследованию.

2.9.1. Проведен сбор наземных и бортовых материалов средств объективного контроля (СОК).

2.9.2. Осуществлена расшифровка и анализ материалов СОК.

2.9.3. Собраны докладные записки диспетчерского и летного состава.

2.9.4. Осуществлена распечатка на бумажный носитель схемы полета.

2.9.5. Организован видеопросмотр воздушной обстановки на момент авиационного события.

2.9.6. Дана оценка работы РТС УВД в момент события.

2.9.7. Сделан анализ диспетчерской и полетной документации.

2.9.8. Подготовлен отчет по результатам расследования авиационного события.

2.10. Другая информация

Другая информация отсутствует

3. АНАЛИЗ

По материалам наземных и бортовых СОК, докладным запискам диспетчерского, летного состава и другой документации установлено, что 18.04.2021 ВС CRJ-200 рейса 7R-218 выполняло полет по маршруту Курск (Восточный) - Санкт-Петербург (Пулково).

Экипаж в составе: КВС-инструктора Адамёнка М.Ю., второго пилота Сиволобова Г.С. и второго пилота-наблюдателя Мухортова К. А. должен был выполнить два рейса в течение полетной смены. Медицинский контроль экипажем в полном составе пройден в медпункте аэропорта вылета первого рейса по полетному заданию в 19.00 местного времени (16.00 UTC). Воздушное судно не имело отказов по MEL, влияющих на выполнение полета, и было допущено к эксплуатации.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 8 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Первый рейс экипажем был выполнен без замечаний. Предполетная подготовка ко второму рейсу проходила в соответствии с РПП авиакомпании, и в 19:52 UTC экипаж произвел взлет.

На борту находилось 43 пассажира, 1 РМ, и 4 члена экипажа. Взлетная масса ВС составила 22 102 кг, центровка на взлете 11,71% САХ, что не выходило за ограничение по массе и центровке.

В процессе набора высоты и переходе на связь с РЦ «Москва-Контроль» экипаж установил двустороннюю связь с диспетчером, продолжил набор высоты и полет до аэродрома назначения.

Также, в процессе набора высоты, основываясь на информации SIGMET №5, полученной КВС перед вылетом, и фактическим полетом в облачности, экипаж использовал радар для определения засветок. На частоте диспетчера РЦ были слышны помехи, на аварийной частоте 121,5 наблюдались особенно сильные помехи и были заметны признаки электризации атмосферы. Из докладной записки КВС следует, что ЭВС снизил громкость радиостанции для уменьшения треска.

После выхода из зоны электризации помехи прекратились, и экипаж запросил проверку связи у диспетчера РЦ. Диспетчер сообщил, что не мог связаться с экипажем на основной и аварийной частоте. КВС доложил, что возможной причиной отсутствия связи стала электризация.

В момент события руководство сменой № 1 РДЦ осуществлял руководитель полетов Беляев Е.В., работу направления контролировал старший диспетчер РДЦ Иванов В.В., ОВД в секторе К24 РДЦ осуществляли:

- диспетчер РЛУ и ПК РДЦ Семёнова А.И., в качестве диспетчера радиолокационного управления (далее по тексту – диспетчер РЛУ).
- диспетчер РЛУ и ПК РДЦ Четвериков С.В., в качестве диспетчера процедурного контроля (далее по тексту – диспетчер ПК).

Должностные лица, задействованные в ОВД, находились на своих рабочих местах, от выполнения своих должностных обязанностей не отвлекались.

В 19.57.47 экипаж ВС CRJ-200 вошёл в сектор К24 на эшелоне 100 в наборе до эшелона 140, был опознан, принят на ОВД и получил указание набирать эшелон 320. Экипаж ВС указание принял и подтвердил.

Комментарий:

В данный момент времени на секторе К24 использовалась резервная частота 119,45 так как на основной частоте 132,2 наблюдались помехи.

В 20.00.08 диспетчер РЛУ вызвал экипаж ВС CRJ-200, но ответа не последовало. В дальнейшем на запросы диспетчеров с рабочего места ДРУ и ДПК экипаж не отвечал.

В 20.01.28 диспетчер РЛУ вызвал экипаж рейса ЩТР8821 для проверки связи. Экипаж оценил качество связи на пять. В дальнейшем, на неоднократные запросы диспетчеров сектора К24 и экипажей ВС рейсов ЩТР8821, СЫЛ782, и БРУ735 по всем имеющимся каналам связи экипаж ВС CRJ-200 не отвечал.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 9 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Ни один из экипажей ВС рейсов ЩТР8821, СЫЛ782, и БРУ735 не отмечал наличие помех или ухудшение качества радиосвязи с органом ОВД.

Диспетчер РЛУ давала указание на отвороты вправо и влево, но экипаж ВС CRJ-200 на команды не реагировал.

В 20.26.56 диспетчер РЛУ дважды дала указание экипажу ВС CRJ-200 перейти на частоту смежного сектора К1 128,8. Экипаж указание диспетчера не подтвердил и проследовал без радиосвязи через зоны ответственности четырёх секторов К24, К1, 31, 33.

В 20.34.55 экипаж ВС CRJ-200, находясь в районе точки NEGMU сектора 33 РДЦ, вышел на связь к диспетчеру сектора К24 для проверки связи.

На запрос диспетчера о причине по которой экипаж ВС рейса 7R-218 в течении 30 минут не отвечал на запросы, экипаж ответил, что в эфире наблюдались помехи в виде треска и они не могли определить, что запросы поступали именно их рейсу 7R-218.

В 20.35.32 диспетчер РЛУ дала указание экипажу ВС CRJ-200 работать «Москва-Контроль» 125,5.

При авиационном событии связанным с двухсторонней потерей радиосвязи с ВС CRJ-200 рейса 7R-218 18.04.2021 в секторах РДЦ, действия персонала ОВД были правильными, нарушений Технологии работы и правил ведения радиосвязи не выявлено.

В соответствии с Табелем сообщений, руководитель полётов подал сообщение «RCF» номер 182033, а после восстановления радиосвязи номер 182045.

В последующем, двусторонняя связь с экипажем не прерывалась до посадки в аэропорту назначения. Какие-либо отказы радиооборудования ВС ни экипажем, ни после анализа записи параметрического самописца, зафиксированы не были. Полет и посадка в аэропорту назначения прошли без особенностей.

На основании предоставленных объяснений членов экипажа и анализа погодных условий комиссия по расследованию установила, что наиболее вероятной причиной отсутствия связи произошло из-за сочетания следующих факторов:

- нарушение технологии работы экипажа;
- электризация и помехи, как на основной, так и на аварийной частоте;
- невыполнение экипажем ВС пунктов ФАП 362 «ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Комментарий:
Согласно ФАП 362

Пункт 2.11. Экипаж воздушного судна непрерывно прослушивает канал (частоту) радиосвязи диспетчера того диспетчерского пункта, на связи которого он находится.

Пункт 2.11.2. При отсутствии указания диспетчера о переходе на частоту работы смежного диспетчерского пункта экипаж воздушного судна до осуществления такого перехода уведомляет диспетчера, на управлении которого он находится.

Пункт 3.2. Если экипаж воздушного судна не может установить связь с диспетчером органа ОВД на выделенной частоте, он предпринимает попытку установить радиосвязь на частоте диспетчера смежного диспетчерского пункта с учетом требований пункта 2.11.3.

Пункт 2.11.3 При невозможности установления связи с диспетчером выполняются попытки установления связи с воздушными судами на частотах, соответствующих данному маршруту.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 10 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причиной авиационного события с ВС CRJ-200 регистрационный знак VQ-BFF, эксплуатант АО Авиакомпания «РусЛайн», произошедшего 18.04.2021 при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск - Санкт-Петербург, выразившегося в потере радиосвязи на Ф320, в районе ПОД ТАЛИД, явилось нарушение технологии работы экипажа в полете, в условиях грозовой деятельности и электризации атмосферы, что привело к нарушению пунктов 2.11, 2.11.2, и 3.2 ФАП 362 «ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Согласно п.12 приложения 1 к ПРАПИ-98 данное событие комиссией по расследованию классифицируется как авиационный инцидент.

5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

Недостатков в ходе расследования не выявлено.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. АО Авиакомпания «РусЛайн» обстоятельства данного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом.

6.2. Лётный состав АО Авиакомпания «РусЛайн» повторно ознакомить с приказом от 26 сентября 2012 г. N 362 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ «ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6.3. О выполнении рекомендаций доложить в Центральное МТУ Росавиации в установленном порядке.

Председатель комиссии: Н.М. Дуплин

Заместитель председатель: К.В. Олейник

Члены комиссии: Н.А. Базылев

И.С. Малов

И.А. Изюмников

Ю.Н. Величко

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 11 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 12 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Материалы

расследования авиационного события, произошедшего 18.04.2021 с ВС CRJ-200LR, VQ-BFF, АО Авиакомпания «РусЛайн», при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск – Санкт-Петербург на Ф320 в районе ПОД ТАЛИД экипаж не отвечал на запросы диспетчера.

Внуково 2021 г.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 13 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Отчет комиссии по расследованию авиационного события с ВС CRJ-200LR регистрационный знак VQ-BFF, эксплуатант АО Авиакомпания «РусЛайн».
2. Телеграмма о первоначальном донесении.
3. Приказ о назначении комиссии по расследованию № 277 от 21.04.2021г.
4. Протоколы заседания комиссии.
5. Копия задания на полет, СЗВ.
6. Пояснительные записки экипажа.
7. Сведения об экипаже.
8. Анализ летной подкомиссии.
9. Основные сведения о ВС.
10. TLB.
11. Материалы СОК.
12. Метеорологическая информация.
13. Фотоматериалы с локатора.
14. Выписка радиообмена ЭВС-диспетчер.
15. Объяснительные записки диспетчеров.

Председатель комиссии Дуплин Н.М.

CRJ-200LR VQ-BFF МУДР ИНЦ.-Z
СС УУУКЫЛЫЬ
182039 УУВЖ3ДЗЬ
(RCF-RLU218-IS -CRJ2/M-SDFGIRWY/H -UUOK1940 -N0409F320 ULNE1J ULNER N609 GODBI T561 ODATI T875 GENPA GENP1B -ULLI0130 UUWW UUDD -PBN/A1B2B3B4C2D2O2S1 DOF/210418 REG/VQBFF EET/ULLL0101 OPR/RUSLINE TALT/UUOO RMK/20.03 РАЙОН ТАЛИД Ф320 ЭВС НЕ ОТВЕ4АЕТ НА ЗАПРОСЫ ДИСПЕТ4ЕРА)
182049 УУВЖ3ДЗЬ
ДОПОЛНЕНИЕ К РД 182034
(RCF-RLU218-IS -CRJ2/M-SDFGIRWY/H -UUOK1940 -N0409F320 ULNE1J ULNER N609 GODBI T561 ODATI T875 GENPA GENP1B -ULLI0130 UUWW UUDD -PBN/A1B2B3B4C2D2O2S1 DOF/210418 REG/VQBFF EET/ULLL0101 OPR/RUSLINE TALT/UUOO RMK/20.35 ТИДЛИ Ф320 ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ НА 4АСТОТЕ 119.450 БОРТ ПОРЯДОК СЛЕДУЕТ НА АЭРОДРОМ НАЗНА4ЕНИЯ)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

П Р И К А З

21 апреля 2021 г. Люберцы № 277

Для расследования авиационного события с ВС CRJ-200LR, VQ-BFF, АО Авиакомпания «РусЛайн» (при следовании по маршруту на Ф320 в районе ПОД ТАЛИД экипаж ВС не отвечал на запросы диспетчера), происшедшего при выполнении рейса 7R-218, Курск - Санкт-Петербург, 18.04.2021, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить комиссию в составе:

Председатель комиссии:	Дуплин Н.М.	- специалист-эксперт ОУБП в аэропорту Внуково Центрального МТУ Росавиации;
Заместитель председателя комиссии:	Олейник К.В.	- начальник РДЦ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
Члены комиссии:	Базылев Н.А.	- ведущий специалист ОИ и КК АНО филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
	Малов И.С.	- заместитель генерального директора по ИАО АО Авиакомпания «РусЛайн» (по согласованию);
	Изюмников И.А.	- начальник летной службы АО Авиакомпания «РусЛайн» (по согласованию);

Величко Ю.Н. - инженер-инспектор ИБП
АО Авиакомпания «РусЛайн»
(по согласованию);

2. Расследование авиационного события провести в соответствии с ПРАПИ 98.
3. По окончании расследования материалы представить в Центральное МТУ Росавиации на утверждение.

Начальник Управления В.В. Пастухов

И.П. Венедиктова
(495) 503-52-54

Протокол №1

от 26.04.2021 г. Москва (Внуково)

Заседание комиссии по расследованию авиационного события с воздушным судном CL600-2B19/CRJ-200, регистрационный знак VQ-BFF, эксплуатант АО Авиакомпания «РусЛайн» происшедшего 18.04.2021 года при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск – Санкт-Петербург, связанного с временной потерей радиосвязи.

Заседание проводил председатель комиссии - специалист - эксперт ОУБП в аэропорту «Внуково» Дуплин Н.М.

Присутствовали все члены комиссии.

Начало заседания в 10.00 мск.

На заседании комиссии:

1. Председатель комиссии ознакомил с приказом Центрального МТУ Росавиации от 21.04.2021 № 277 о назначении комиссии.
2. Члены комиссии ознакомились с первично собранными материалами по данному авиационному событию.
3. Составлен план работы комиссии и даны поручения:

а) Изюмникову И.А. – подготовить данные на членов экипажа, проанализировать действия экипажа и подготовить отчет летной подкомиссии.

б) Малову И.С. – подготовить данные о ВС, данные расшифровок СОК, акт о техническом состоянии и вводе ВС в строй.

в) Базылеву Н.А.– подготовить выписку радиообмена ЭВС- диспетчер.

4. Председателю комиссии подготовить предварительный отчёт о данном авиационном событии для обсуждения на очередном заседании комиссии.

Следующее заседание комиссии назначено на 29.04.2021

Конец заседания комиссии в 11.00 мск.

Председатель комиссии Дуплин Н.М.

Протокол №2

от 29.04.2021 г. Москва (Внуково)

Заседание комиссии по расследованию авиационного события с воздушным судном CL600-2B19/CRJ-200, регистрационный знак VQ-BFF, эксплуатант АО Авиакомпания «РусЛайн» происшедшего 18.04.2021 года при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск – Санкт-Петербург, связанного с временной потерей радиосвязи.

Заседание проводил председатель комиссии - специалист - эксперт ОУБП в аэропорту «Внуково» Дуплин Н.М.

Присутствовали: все члены комиссии.

Начало заседания в 10.00 мск.

На заседании комиссии:

1. Представлены данные на воздушное судно и экипаж, проанализированы объяснительные записки членов экипажа.

2. Председатель комиссии ознакомил членов комиссии с предварительным отчётом по результатам расследования авиационного события с воздушным судном CRJ-200LR, регистрационный знак VQ-BFF, эксплуатант АО Авиакомпания «РусЛайн» происшедшего 18.04.2021 года при выполнении рейса 7R-218.

3. Были внесены изменения в раздел 3. АНАЛИЗ с учетом предоставленной дополнительной информации ведущим специалистом ОИ и КК АНО филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», (ведение радиообмена).

В итоге, учитывая все замечания и предложения, члены комиссии, в полном составе, подписали окончательный вариант отчёта по результатам расследования авиационного события с воздушным судном CRJ-200, регистрационный знак VQ-BFF, эксплуатант АО Авиакомпания «РусЛайн» происшедшего 18.04.2021 года при выполнении рейса 7R-218 по маршруту Курск – Санкт-Петербург, связанного с временной потерей радиосвязи.

Конец заседания комиссии в 12.00 мск.

Председатель комиссии Дуплин Н.М.

АО Авиационная компания "РусЛайн"

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ НА ПОЛЕТ (FLIGHT TASK REPORT) № 85530

ТИП ВС (TYPE AC) CL-600-2B19 CRJ-200 № VQBFB

Фамилия, имя, отчество (crew)	Функции	Примечания (notes)
Адамёнок Михаил Юрьевич	КВС	
Сиволобов Георгий Сергеевич	Второй пилот	
Мухортов Кирилл Александрович	Второй пилот-стажер	
Муртузалиева Софья Леонидовна	Бортпроводник	

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПУНКТЫ И ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ/ ПРИБЫТИЯ

Дата рейса	Номер рейса	Время (UTC)		Номер ВС	Пункт отправления	Пункт прибытия
		Отправления	Прибытия			
18.04.21	7R-219	17:00	18:51	VQBFB	Санкт-Петербург (Пулково)	Курск (Восточный)
18.04.21	7R-218	19:40	21:29	VQBFF	Курск (Восточный)	Санкт-Петербург (Пулково)

ЗАДАНИЕ НА ПОЛЁТ СООТВЕТСТВУЕТ СУТОЧНОМУ ПЛАНУ ПОЛЁТОВ

Диспетчер по планированию экипажей Пономаренко П.И. 15.04.2021

(Должность, Ф.И.О., дата)

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 20 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ЗАДАНИЮ (DHC)

Номер рейса	Должность	Фамилия И.О.	ID/doc	Маршрут	Примечания

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ЭКИПАЖА ВС (TRAINING RECORDS)

Дата	Маршрут полета	Выполняемые функции пилотирующего пилота (PF) КВС под наблюдением (ФАП-147)		
		Взлеты (TO)	Посадки (LDG)	Система захода
18.04.21	ULLI UUOK	2120	2120	Ils
18.04.21	UUOK ULLI	2007	2007	ILS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (DUTY COMMENTS)

Flight	Route	Comments

Авиационная компания «Россия» Акционерное общество • ОГРН 1027739314182 • Москва • для заданий на полёт

Командир ВС Адамёнок М. Ю.

Ф.И.О. подпись

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 21 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ НА ПОЛЕТ № 85530

Планируемая дата отправления и прибытия воздушного судна	Номер рейса	(UTC) Планируемое время отправления и прибытия воздушного судна	Номер ВС	Маршрут полета	Время (Time) UTC			Время (Time Records)					Топливо (Fuel Records), кг									Взлётная масса (TO Weight), кг	
					Полетная смена начало/ окончание	Отправление и прибытие	Взлет/ Посадка	Летное время	Полётное время	в т.ч. ночь	Время стоянки (Parking time)	Время отдыха (Rest time)	Остаток (before refueling)	Заправлено (refueling)	Общая заправка (Block Fuel)	Работа на земле (Ground Before)	Рулежка (Taxi Out)	Всего (Take off Fuel)	Рулежка (Taxi In)	Остаток (Remain After)	Работа на земле (Ground After)	Максимальная (Max)	Фактическая (fact)
18.04.21	7R-219	17:00	VQBFB	ULLI	16:00	16:57	17:12	1:39	1:59	1:59	0:00		2400	2400	4800	0	114	4686	0	2600	0	23230	23193
18.04.21	7R-219	18:51		UUOK		18:56	18:51						2600										
18.04.21	7R-218	19:40	VQBFF	UUOK		19:43	19:52	1:37	1:50	1:50	0:47		2900	1500	4400	0	114	4286	0	2300	0	23117	22102
18.04.21	7R-218	21:29		ULLI	21:50	21:33	21:29						2300										
Продолжительность полетной смены					5:50		Итого	3:16	3:49	3:49	0:47												

CREW TIME INFO

ID	Crew	Chair	Duty	Flight	Block	Night
2007	Адамёнок Михаил Юрьевич	КВС	5:50	3:16	3:49	3:49
2120	Сиволобов Георгий Сергеевич	Второй пилот	5:50	3:16	3:49	3:49
2237	Мухортов Кирилл Александрович	Второй пилот-стажер	5:50	3:16	3:49	3:49
1165	Муртузалиева Софья Леонидовна	Бортпроводник	5:50	3:16	3:49	3:49

ADDITIONAL FUEL INFO

Flight	Route	Comments

Акционерное общество «Авиационная компания «Русь Айр» ОГРН 1027739814192 для заданий на полёт МОСКВА

Расшифровки обозначений

«Вид полета» «Р» - для регулярных рейсов, «Ч» - для чартерных рейсов, «Д» - для дополнительных рейсов, «АП» -для аэрофотосъемочных тренировок, «АПТ» -для пилотажной аэродромной тренировки, ОВС» -для облета ВС, «ПВС» - для перегонки ВС,
DHC - dead head crew

Командир ВС Адамёнок М. Ю.
ф.И.О полёта

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 22 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 23 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

АО Авиационная компания "РусЛайн"

Приложение к электронному заданию на полет №: 85530

Тип ВС: CL-600-2B19 CRJ-200 Дата/Время: 18.04.21 17:00

Номер ВС: VQBFB Номер рейса: 7R-219

ФИО членов экипажа	Функция	Примечание
Адаменок Михаил Юрьевич	КВС	
Сиволобов Георгий Сергеевич	Второй пилот	
Мухортов Кирилл Александрович	Второй пилот-стажер	
Муртузалиева Софья Леонидовна	Бортпроводник	

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПУНКТЫ И ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ/ ПРИБЫТИЯ

Дата рейса	Номер рейса	Время (UTC)		Номер ВС	Пункт отправления	Пункт прибытия
		Отправл.	Прибытие			
18.04.21	7R-219	17:00	19:55	VQBFB	Санкт-Петербург (Пулково)	Курск (Восточный)
18.04.21	7R-219	19:40	21:35	VQBFF	Курск (Восточный)	Санкт-Петербург (Пулково)

ЗАДАНИЕ НА ПОЛЁТ СООТВЕТСТВУЕТ СУТОЧНОМУ ПЛАНУ ПОЛЕТОВ

Диспетчер по планированию экипажей Пономаренко П.Р. 18.04.2021 М.П.

(должность, Ф.И.О., дата)

Форма КЭС-01 Издание 2 Редакция 7 Дата ввода: 15 марта 2021 г. Страница 1

Отметки в аэропортах

ООО «Воздушные ворота Северной Столицы»

К вылету допущено

Ч/экипаж

Дата 18/04/21

Время 19.00

Ответственный

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ЗАДАНИЮ (ПНС)

Рейс	Фамилия И.О.	Должность	Ф/док	Маршрут

Электронные справки и необходимые документы обеспечены (подтверждены) ответственным должностным лицом, вылета и полетов

18.04 2021

Дата (ФИО, подпись)

Примечание

Форма КЭС-01 Издание 2 Редакция 7 Дата ввода: 15 марта 2021 г. Страница 2

DOC-9001 18APR21 2209
ROSLINK CBJ2 205LR

СВОДНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫЛЕТ ПРОБНАЯ РЕДАКЦИЯ
ВСЕ ВЕСА В КГ ВЫПОЛНЕН 01

РЕЙС НОМЕР РЕЙСА БОРТ N КОМПОНОВКА ЭКИПАЖ ДАТА ВРЕМЯ
OBS LED TR218 VQBFF Y50 3/1 18APR21 2209

ВЕС РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПО БАГАЖНИКАМ

ПУСТОЙ ВЕС В БАГАЖНИКАХ 82 1/82
ПАССАЖИРЫ/РУЧНАЯ КЛАДЬ 3295 31/12/C/1 ВСЕГО: 44 ВАГ/КАБ: 55
ЗАНЯТО КРЕСЕЛ ПО КЛАСС. 43
СПЕЦ.КОММ.ЗАГРУЗКА 3377
ВЕС ПУСТОГО СНАРЯЖ. 14439
ВЕС БЕЗ ТОПЛИВА ЗАКТ 17816 МАКС. 19956 ПЕР

ВЕС ТОПЛИВА НА ВЗЛЕТЕ 4286
ВЕС НА ВЗЛЕТЕ ЗАКТ 22102 МАКС. 24040 ПЕР

РАСХОД ТОПЛИВА 1798
ВЕС НА ПОСАДКЕ ЗАКТ 20304 МАКС. 21315 ПЕР

ЦЕНТРОВКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРУЗ. МИНУТУ
ИЗД.З.Ц. 47.39 САХ З.Ц. 24.05 ЛУЧШЕ НАЗН. ВЕС КГ/ЦАГ ++ ВЕС
ИЗД.БЕЗ Т 26.95 САХ БЕЗ Т 11.71
ИЗД.ВЗЛ 21.30 САХ ВЗЛ 11.45
ИЗД.ПОС 20.95 САХ ПОС 10.19
СТАБИЛИЗАТОР НА ВЗЛЕТЕ 7.7

ЦЕНТРОВКА ПО РАЗДАЧ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ ПО ЗОНАМ
02/12 08/10 0C/11 0C/10

НЕДОГРУЗКА ДО ИЗМ 1015 ИЗМ ВСТТ:--

КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕЛЕГРАММА О ЗАГРУЗКЕ ДО ВЫПУСКА ИЗМ

ЦЕНТРОВКА
^^218/18.VQBFF.Y50.3/1
^^ED.43/0/1.T82.1/82
.FAX/43.PAD/NIL
ED
PAX WEIGHT USED M/75 F/75 C/30 I/15
PANTRY A 50/-1.6
FUEL DENSITY 0.802
-(LED.002.CNIL.MNIL.EN1L
КВС- АДАМЕНОК М.Ю.

Ком. комплекса УО
Назарову А.Е.

от КВС -инструктора
С.Г. авиа.ЦА-19
Атаманка М.Ю.

Докладная записка

18.04.2021 в выполнял рейс ЗЯ-218 Курск- Пулково на самолете VQ-BFI
Состав экипажа: ВП Смолобоев Г.С. командир Мухортов К.А.
бортпроводник Мурзулкаева С.Г.
После взлета установили связь с Москва Контроль
По рациону был выпущен снимок по грозам и я использовал радар для определения опасных метоусловий. В наборе высоты мы зашли в облачность. Заметил облако слева от полета, но обход не требовался, т.к. мы проходили по установленному удалению от него. Тем не менее, в эфире были слышны помехи, особенно сильные на аварийной частоте. Временами наблюдалась умеренная электризация по любым каналам. Пилотирование было слепо, связь справа. Т.к. пресс усилился, мне были вынуждены снизить громкость радиостанции. Через некоторое время помехи с периодически прекращались и я установил связь с диспетчером Москва-Контроль с целью проверки качества связи. Диспетчер сообщила, что не могла с нами связаться ни на основной, ни на аварийной частоте. Я доложил ей причину. Она передала на следующий сектор. Т.к. она не сообщила нам о том, что УВД квалифицировала данную временную потерю связи как инцидент, я не счел нужным сообщать об этом, т.к. большую часть пути мы выполняли при условиях нестороней связи.

19.04.2021 Атаманок М.Ю.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

Я, Сиволобов Георгий Сергеевич, второй пилот ВС CL600 2B19, выполнял рейс 7R-218 18.04.2021г. Курск-Санкт-Петербург (Пулково) в составе лётного экипажа из трёх человек. На эшелоне 320 мною были услышаны посторонние шумы в авиационной гарнитуре в виде тресков. При уточнении у остальных членов экипажа выяснилось, что во всех авиационных гарнитурах были характерные посторонние шумы. При подготовке к вылету экипажем была получена метеорологическая информация, в том числе информация SIGMET о наличии грозовой деятельности по маршруту полёта. Сопоставив все факты, было предположено, что помехи в радиосвязи создавались в связи с грозовой деятельностью. Экипажем были предприняты попытки установить связь на частотах, установленных по маршруту следования, в том числе на аварийной частоте.

19.04.2021г. (Сиволобов Г.С.)

1	Занимаемая должность		Пилот-инструктор ВС CL-600-2B19		
2	Фамилия, имя, отчество		Адаменок Михаил Юрьевич		
3	Дата рождения		10.06.1964		
4	Образование:	Общее	Высшее	Армавирское ВВАУЛ	
		Год окончания	1985		
5	Переподготовка на ВС CL-600-2B19	наименование АУЦ	Hop! Training by ICARE FTC		
		год окончания	2009		
6	При каком метеминимуме допущен к полётам		60х 550м., взлёт 200м.		
7	Налёт (час): Общий налёт		9467	час.	
	Налёт на типе ВС CL-600-2B19		7898	час.	
	Налёт в должности КВС данного типа		7307	час.	
8	Авиационные происшествия		В прошлом не имел.		

1	Занимаемая должность		Второй пилот ВС CL-600-2B19		
2	Фамилия, имя, отчество		Сиволобов Георгий Сергеевич		
3	Дата рождения		25.07.1988		
4	Образование:	Общее	Высшее	ФГБОУ ВО Ульяновский институт ГА	
		Год окончания	2016		
5	Переподготовка на ВС CL-600-2B19	наименование АУЦ	Hop! Training by ICARE FTC		
		год окончания	2018		
6	При каком метеминимуме допущен к полётам		60х 550м., взлёт 400м.		
7	Налёт (час): Общий налёт		1130	час.	
	Налёт на типе ВС CL-600-2B19		924	час.	
8	Авиационные происшествия		В прошлом не имел.		

Начальник штаба ЛД Чернов А.Б.

Акционерное общество
Авиационная компания «РусЛайн»
(АО АК «РусЛайн»)

2.1. ДАННЫЕ ОБ ЭКИПАЖЕ

1	Занимаемая должность	**Второй пилот**	**ВС CL-600-2B19**
2	Фамилия, имя, отчество	**Мухортов Кирилл Александрович**	
3	Дата рождения	**12.11.1991**	
4	**Образование:** Общее/первичное	**Высшее**	**ФГБОУ ВО Ульяновский институт ГА**
	Образование: Год окончания	**2014**	
5	**Переподготовка на ВС CL-600-2B19** наименование АУЦ	**Hop! Training by ICARE FTC**	
	Переподготовка на ВС CL-600-2B19 год окончания	**2021**	
6	При каком метеминимуме допущен к полётам	—	
7	**Налёт (час):** Общий налёт	**155**	час.
	Налёт на типе ВС CL-600-2B19	**5**	час.
	Свидетельство коммерческого пилота Дата выдачи	**15.03.2021г.**	
	Свидетельство коммерческого пилота №	**0114181**	
9	Квалификационная проверка на ВС	**Выполняет полёты в качестве пилота-наблюдателя**	

Начальник штаба ЛД **Чернов А.Б.**

Анализ

Дата:	18 апреля 2021 г.
Номер рейса:	RLU-218
Воздушное судно:	VQ-BFF
Маршрут полета:	Курск – Санкт-Петербург
КВС:	Адамёнок М.Ю.
Второй пилот:	Сиволобов Г.С.
Дополнительный ЧЛЭ:	Мухортов К.А. (второй пилот-наблюдатель)
Дополнительные сведения:	-

Экипаж в составе КВС-инструктора, второго пилота и второго пилота-наблюдателя выполнял регулярный пассажирский рейс согласно полетному заданию, по которому экипаж должен был выполнить два рейса в течение полетной смены. Медицинский контроль экипажем в полном составе пройден в медпункте аэропорта вылета первого рейса по полетному заданию в 19.00 местного времени (16.00 UTC). Воздушное судно не имело отказов по MEL, влияющих на выполнение полета, и было допущено к эксплуатации.

Первый рейс экипажем был выполнен без замечаний. Предполетная подготовка ко второму рейсу проходила в соответствии с РПП авиакомпании, и в 19:52 UTC экипаж произвел взлет.

На борту находилось 43 пассажира, 1 РМ, и 4 члена экипажа. Взлетная масса ВС составила 22 102 кг, центровка на взлете 11,71% САХ, что не выходило за ограничение по массе и центровке.

В процессе набора высоты и переходе на связь с РЦ «Москва-Контроль» экипаж установил двустороннюю связь с диспетчером, продолжил набор высоты и полет до аэродрома назначения.

Также, в процессе набора высоты, основываясь на информации SIGMET №5, полученной КВС перед вылетом, и фактическим полетом в облачности, экипаж использовал радар для определения засветок. На частоте диспетчера РЦ были слышны помехи, на аварийной частоте 121,5 наблюдались особенно сильные помехи и были заметны признаки электризации атмосферы.

После выхода из зоны электризации помехи прекратились, и экипаж запросил проверку связи у диспетчера РЦ. Диспетчер сообщил, что не мог связаться с экипажем на основной и аварийной частоте. КВС доложил, что возможной причиной отсутствия связи стала электризация.

В последующем, двусторонняя связь с экипажем не прерывалась до посадки в аэропорту назначения. Какие-либо отказы радиооборудования ВС ни экипажем, ни после анализа записи параметрического самописца, зафиксированы не было. Полет и посадка в аэропорту назначения прошли без особенностей.

На основании предоставленных объяснений членов экипажа и анализа погодных условий, наиболее вероятной причиной отсутствия связи стала электризация и помехи как на основной, так и на аварийной частоте.

Начальник Летной Службы  И.А. Изюмников

2.3 Данные о воздушном судне

Тип воздушного судна	CL600-2B19/CRJ-200
Государственный регистрационный знак	VQ-BFF
Серийный (заводской номер) номер	7470
Дата выпуска	17.01.2001
Завод – изготовитель	«Bombardier», Toronto, Canada
Количество ремонтов	Безремонтная технология эксплуатации
Наработка сначала эксплуатации (СНЭ)	37609 час / 27398 пос
Наработка после последнего ремонта	Отсутствует
Сертификат лётной годности ВС (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 1441 05.04.2021 11.04.2021 - 10.04.2022
Сертификат о регистрации воздушного судна	№ 1529 02.11.2020
Последнее периодическое ТО (базовое, дата и место выполнения)	C - Check 09.01.2020, MJSS-00021283-2020 RIX 2000FH - Check P1 31.03.2021, MJSS-0054936 (VKO)
Последнее оперативное ТО (линейное, дата и место выполнения)	Service check,19.04.2021 CRJ-MJSS-0056459,

2.3

СПИСОК

Авиадвигателей и их ресурсного состояния

№ п/п	Тип авиадвигателя и серия	Заводской номер	Дата выхода из завода изготовителя	Дата, место и организация установки двигателя на самолет	Дата выхода из последнего ремонта	№ завода последнего ремонта	Количество ремонтов	Наработка с начала эксплуатации		Наработка после последнего ремонта		Остаток ресурса		Бортовой номер самолета или код местонахождения
								часов	циклов	часов	циклов	часов	циклов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CF34-3B1	873460	24.05.2002.	RLT - VKO, 21.10.2018.	13.08.2014	Lufthansa Technik Aero Alzay	3	26716	20795	6773	5904	-	2157	VQ-BFF
2	CF34-3B1	873451	26.04.2002.	RLT - VKO, 07.10.2018.	10.06.2015.	Iberia Maintenance.	6	32153	23423	6507	4691	-	3282	VQ-BFF
3	GTCP-36-150RJ	P-354C	19.09.1997.	RLT - VKO, 01.04.2018.	14.09.2017	Aviation Power Support	6	34190	33241	3084	-	6916	-	VQ-BFF

Prepared by L. Khaludorov

TECHNICAL & FLIGHT LOG

A/C Type CL600 2B19 Reg. № VQ-BF UTC Dep. Date 180421 Page № TFL 220975

Flight Number	From	To	Preflight inspection completed & A/C accepted by Captain	A/C accepted by maintenance after landing	Block OFF hour min	Take OFF hour min	Landing hour min	Block ON hour min
242	GRSLED		Name, sign	Name, sign	:	:	:	:

FUEL		REPLENISH							GND DE-ICING
Used for Maint.(kg)	maint. sign	Engine Oil systems				Hydraulic systems			Fluid Type
Before Refueling (kg)	2900 crew sign		LEFT	RIGHT	APU	SYSTEM			
Added (L/Gal)	891	Add (Qrts)				Add (Qrts)			Mixture:
S.G.	0.793	Stamp №, sign				Stamp №, sign			
Added (kg)	1500	The work recorded has been carried out in accordance with the Air Navigation (Overseas Territories) Order as amended and in respect of that work the aircraft or component is fit for release to servise							Commenced:
Total on Board (kg)	4400	Mech. Surname	Stamp #	Sign	Date of entry	Time (UTC) :	Maint.Org.approval number BDA/AMO		Finished:
Order	15700								
Remained Fuel after Leg (kg)	2300 crew sign								

Item 1	Opened On		UTC :	Status		Limitation due		Def.Ref #		MEL Code		Sign	
										Stamp №			
										Surname			
										Station		Used MH	
										Date			
Sign		Surname		P/N OFF		S/N OFF		P/N ON		S/N ON		UTC	
Item 2	Opened On		UTC :	Status		Limitation due		Def.Ref #		MEL Code		Sign	
										Stamp №			
										Surname			
										Station		Used MH	
										Date			
Sign		Surname		P/N OFF		S/N OFF		P/N ON		S/N ON		UTC	
Item 3	Opened On		UTC :	Status		Limitation due		Def.Ref #		MEL Code		Sign	
										Stamp №			
										Surname			
										Station		Used MH	
										Date			
Sign		Surname		P/N OFF		S/N OFF		P/N ON		S/N ON		UTC	

Form RL01

Note: - To obtain in a proper copy on each page, a ball-point pen shuold be used and applied with a constant pressure;
- Write clearly in capital letters to facilitate the understanding of the report and to avoid wrong meaning

Next Page used? Tick here

Авиакомпания "РусЛайн"
Rusline
Акционерное общество
Авиационная компания «РусЛайн»
(АО АК «РусЛайн»)
248926, Калужская область, г Калуга,
ул Взлетная, д 46, офис 204

Адрес для корреспонденции:
121354, Россия, Москва, ул. Дорогобужская,
д. 14, корп. 1, бизнес центр «Партнер»
Тел./факс: +7 (499) 705 09 05
E-mail: info@rusline.aero, www.rusline.aero
ОКПО 46512076, ОГРН 1027739314162
ИНН/КПП 7713141247/402901001

_____ № _____

на № _____ от _____

В комиссию по расследованию
авиационного события

Отчет по результатам расшифровки и анализа полетной информации ВС VQ-BFF рейс 218 за 18.04.2021 года

В комиссию по расследованию авиационного события

Отчет о результатах обработки и анализа полетной информации с ВС (воздушное судно) CL600-2B19 (Regional Jet Series 200) VQ-BFF, выполнявшего 18 апреля 2021 года рейс 218 по маршруту Аэропорт Курск (Восточный) - аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково). РАЙОН ТАЛИД Ф320 ЭВС НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ ДИСПЕТЧЕРА.

1. Наименование подразделения **УРАПИ (участок расшифровки и анализа полетной информации, зарегистрировано в Реестре подразделений полетной информации авиапредприятий Российской Федерации под №1156.**
2. Полное наименование предприятия, выполняющего обработку полетной информации **Акционерное общество Авиационная компания «РусЛайн»**
3. Наименование и номер документа, определяющего порядок обработки **Взаимодействие структурных подразделений по работе с полетной информацией, ДП-1060-04, 28.02.2020 г., издание 5.**
4. Свидетельство соответствия требованиям по организации сбора, обработки и анализа полетной информации на авиапредприятиях гражданской авиации - **№056CRJ200-17, действительно до 01 декабря 2019 года.**
5. Причина расшифровки – **Предоставление информации по рейсу 218 за 18.04.2021 года по маршруту Аэропорт Курск (Восточный) - аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково) . РАЙОН ТАЛИД Ф320 ЭВС НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ ДИСПЕТЧЕРА.**
6. Источник Информации: аварийный полетный накопитель параметрической информации – самописец FDR (Flight Data Recorder) –F1000 фирмы L3 Communications - SSFDR ARINC 717 - твердотельный регистратор полетных данных обеспечивает запись полетных данных в формате 128 слов в секунду (WPS) на протяжении как минимум 25 часов

Общая информация

Выписка из радиограммы:

RMK/20.03 РАЙОН ТАЛИД Ф320 ЭВС НЕ ОТВЕ4АЕТ НА ЗАПРОСЫ ДИСПЕТ4ЕРА
RMK/20.35 ГИДЛИ Ф320 ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ НА 4АСТОТЕ 119.450 БОРТ ПОРЯДОК СЛЕДУЕТ НА АЭРОДРОМ НАЗНА4ЕНИЯ

Выдержка из официальных документов:

СБОРНИК МАРШРУТОВ ОВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1-1
03 DEC 2020

I. МАРШРУТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТОВ

Название и назначение основных точек	МПУ, град	Расстояние, км	Верхняя граница Нижняя грница	Минимальная абсолютная высота, м	Ширина, км	Направление крейсерских эшелонов		Примечание
	↓ ↑					↓	↑	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обозначение маршрута- Н 609 / N 609; Общая длина маршрута, км – 856.3 км ТАЛИД / TALID 523429N 0360953E Дробное значение градусов 52,57 36,16								
□RNAV5	165/345	16	FL540/ FL065	1100		Нечет	Чет	
Обозначение маршрута- □Т 561 / Т 561; Общая длина маршрута, км – 1906.8 км ГИДЛИ / GIDLI 555415N 0350233E Дробное значение градусов 55,9 35,04								
RNAV5	346/165	38,5	FL540/ FL065	1000		Чет	Нечет	

Данные аэродрома Курск (Восточный)
УУОК АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
UUOK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.
AIP BOOK 1 AD 2.1 UUOK-1
RUSSIA 16 JUL 20
1. Контрольная точка и координаты местоположения на АД
ARP coordinates and site at AD
514502с 0361745в в центре ВПП (пересчитанные значения Дробное значение градусов 51,76С и 36,30В)
514502N 0361745E in the centre of RWY

Данные аэродрома Санкт -Петербург (Пулково)
AIP BOOK 1 AD 2.1 ULLI-1
RUSSIA 31 DEC 20
УЛЛИ ULLI АД 2.1 AD 2.1
ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME.
УЛЛИ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.
ULLI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA.

1. Контрольная точка и координаты местоположения на АД
ARP coordinates and site at AD
594801с 0301545в 089°/2481 м от порога ВПП 10R Дробное значение градусов 59,80 30,26
594801N 0301545E 089°/2481 M from THR 10R

Запись параметрической полетной информации (Время указано UTC):
19:45:46 – - начало записи полетной информации на аварийном накопителе полетной информации FDR (Flight Data Recorder)
ВС на стоянке, курс магнитный 295,6 градуса.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 34 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Время	События	Сигнализация active	Курс магнитный, левый	Высота барометрическая	Широта	Долгота
				ft		
UTC			гр		гр	гр
19:45:46	Включение FDR		295,6			
19:47:07	Запуск левого двигателя					
19:47:39	Запуск правого двигателя					
19:48:55	Выход на радиосвязь observer (на рулении 5 раз)	Key Comm-3 (28-6)				
19:49:10	Выход на радиосвязь КВС (на рулении 3 раза)	Key Comm-1 (28-4)				
19:49:25	Руление					
19:53:46	Отрыв		115,1		51,7	36,3
19:54:52	Выход на радиосвязь 2 пилот	Key Comm-2 (28-5)	23,8	3356	51,7	36,4
19:57:21	Выход на радиосвязь 2 пилот	Key Comm-2 (28-5)	342,1	8079	51,9	36,3
19:57:39	Выход на радиосвязь 2 пилот	Key Comm-2 (28-5)	341,8	8916	51,9	36,3
19:57:57	Выход на радиосвязь КВС	Key Comm-1 (28-4)	341,6	9558	51,9	36,3
19:58:14	Выход на радиосвязь КВС	Key Comm-1 (28-4)	341,5	10413	52,0	36,3
20:04:36	Поворот влево с креном 13 град		345,9	22781	52,5	36,2
20:05:19	Ориентировочно район ТАЛИД / TALID 523429N 0360953E		322,1	23664	52,6	36,1
20:13:24	Поворот вправо с креном 13 град		324	30371	53,3	35,5
20:14:20			347,3	30780	53,4	35,4
20:17:26	Эшелон 320		348,3	32009	53,8	35,4
20:35:05	Выход на радиосвязь КВС (10 раз за 1 мин 47 сек)	Key Comm-1 (28-4)	352,1	32011	55,7	35,1
20:36:00	Ориентировочно район ГИДЛИ / GIDLI 555415N 0350233E		352,3	32005	55,9	35,1
20:36:52	Окончание радиосвязи		352,1	32015	55,9	35,0
20:39:04	Выход на радиосвязь КВС (6 раз)	Key Comm-1 (28-4)	352,1	32015	56,2	35,0
20:39:53	Окончание радиосвязи		352,3	32011	56,3	35,0
20:51:27	Выход на радиосвязь КВС (2 раза)	Key Comm-1 (28-4)	320,6	32006	57,5	34,2
20:55:04	Выход на радиосвязь 2 пилот	Key Comm-2 (28-5)	318,7	32006	57,8	33,8
20:55:13	Поворот влево, крен 13 гр		318,7	32005	57,9	33,8
20:55:30	Выход на радиосвязь observer (2 раза)	Key Comm-3 (28-6)	313,4	32009	57,9	33,7
21:05:23	Выход на радиосвязь observer (2 раза)	Key Comm-3 (28-6)	310,4	32007	58,8	32,3
21:05:36	Снижение		310,4	31950	58,8	32,3
21:08:36	Поворот влево (крен 11-12 гр)		309,7	26027	59,1	31,9
21:08:50	Выход на радиосвязь observer (4 раза)	Key Comm-3 (28-6)	304,6	25498	59,1	31,8
21:29:16	Посадка на скорости 132kt (значение вертикальной перегрузки 1,3g)		94,6		59,8	30,2
21:32:15	ВС на стоянке		284,8		59,8	30,3
21:33:47	Выключение двигателей					
21:34:02	Выключение FDR					

Описание используемых параметров полета при расшифровке полетной информации

1) По радиосвязи COMMUNICATION SYSTEM

Key Comm-1 (28-4) - The pilot Push To Talk is selected - The Mic selector switch on the pilot's Audio Control Panel (ACP) is in one of the following positions:
VHF1, VHF2, VHF3*, HF1* or HF2*.
AND either of the following switches are selected:
- The pilot's hand mic PTT.
- The pilot's control wheel PTT.
- The pilot's Radio transmit switch (R/T) on the pilot's ACP.

Key Comm-2 (28-5) - The co-pilot Push To Talk is selected - The Mic selector switch on the copilot's
Audio Control Panel (ACP) is in one of the following positions:
VHF1, VHF2, VHF3*, HF1* or HF2*.
AND either of the following switches areselected:
- The copilot's hand mic PTT.
- The copilot's control wheel PTT.
- The copilot's Radio transmit switch (R/T) on the copilot's ACP.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 35 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Key Comm-3 (28-6) - The observer Push To Talk is selected - The Mic selector switch on the observer's Audio Control Panel (ACP) is in one of the following positions:
VHF1, VHF2, VHF3*, HF1* or HF2*.
AND the observer's Radio transmit switch (R/T) on the observer's ACP is selected.
Note: if the observer's AECU channel is in emergency mode, the activation on the PTT will not be transmitted to the FDR.

Начальник участка расшифровки
и анализа полетной информации (УРАПИ) Н.В. Жданова

Исп. : Жданова Наталья Викторовна
Тел. : +7 (499) 705 09 05, доб. 260
E-mail : n.zhdanova@rusline.aero

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 36 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55


Эшелон 320

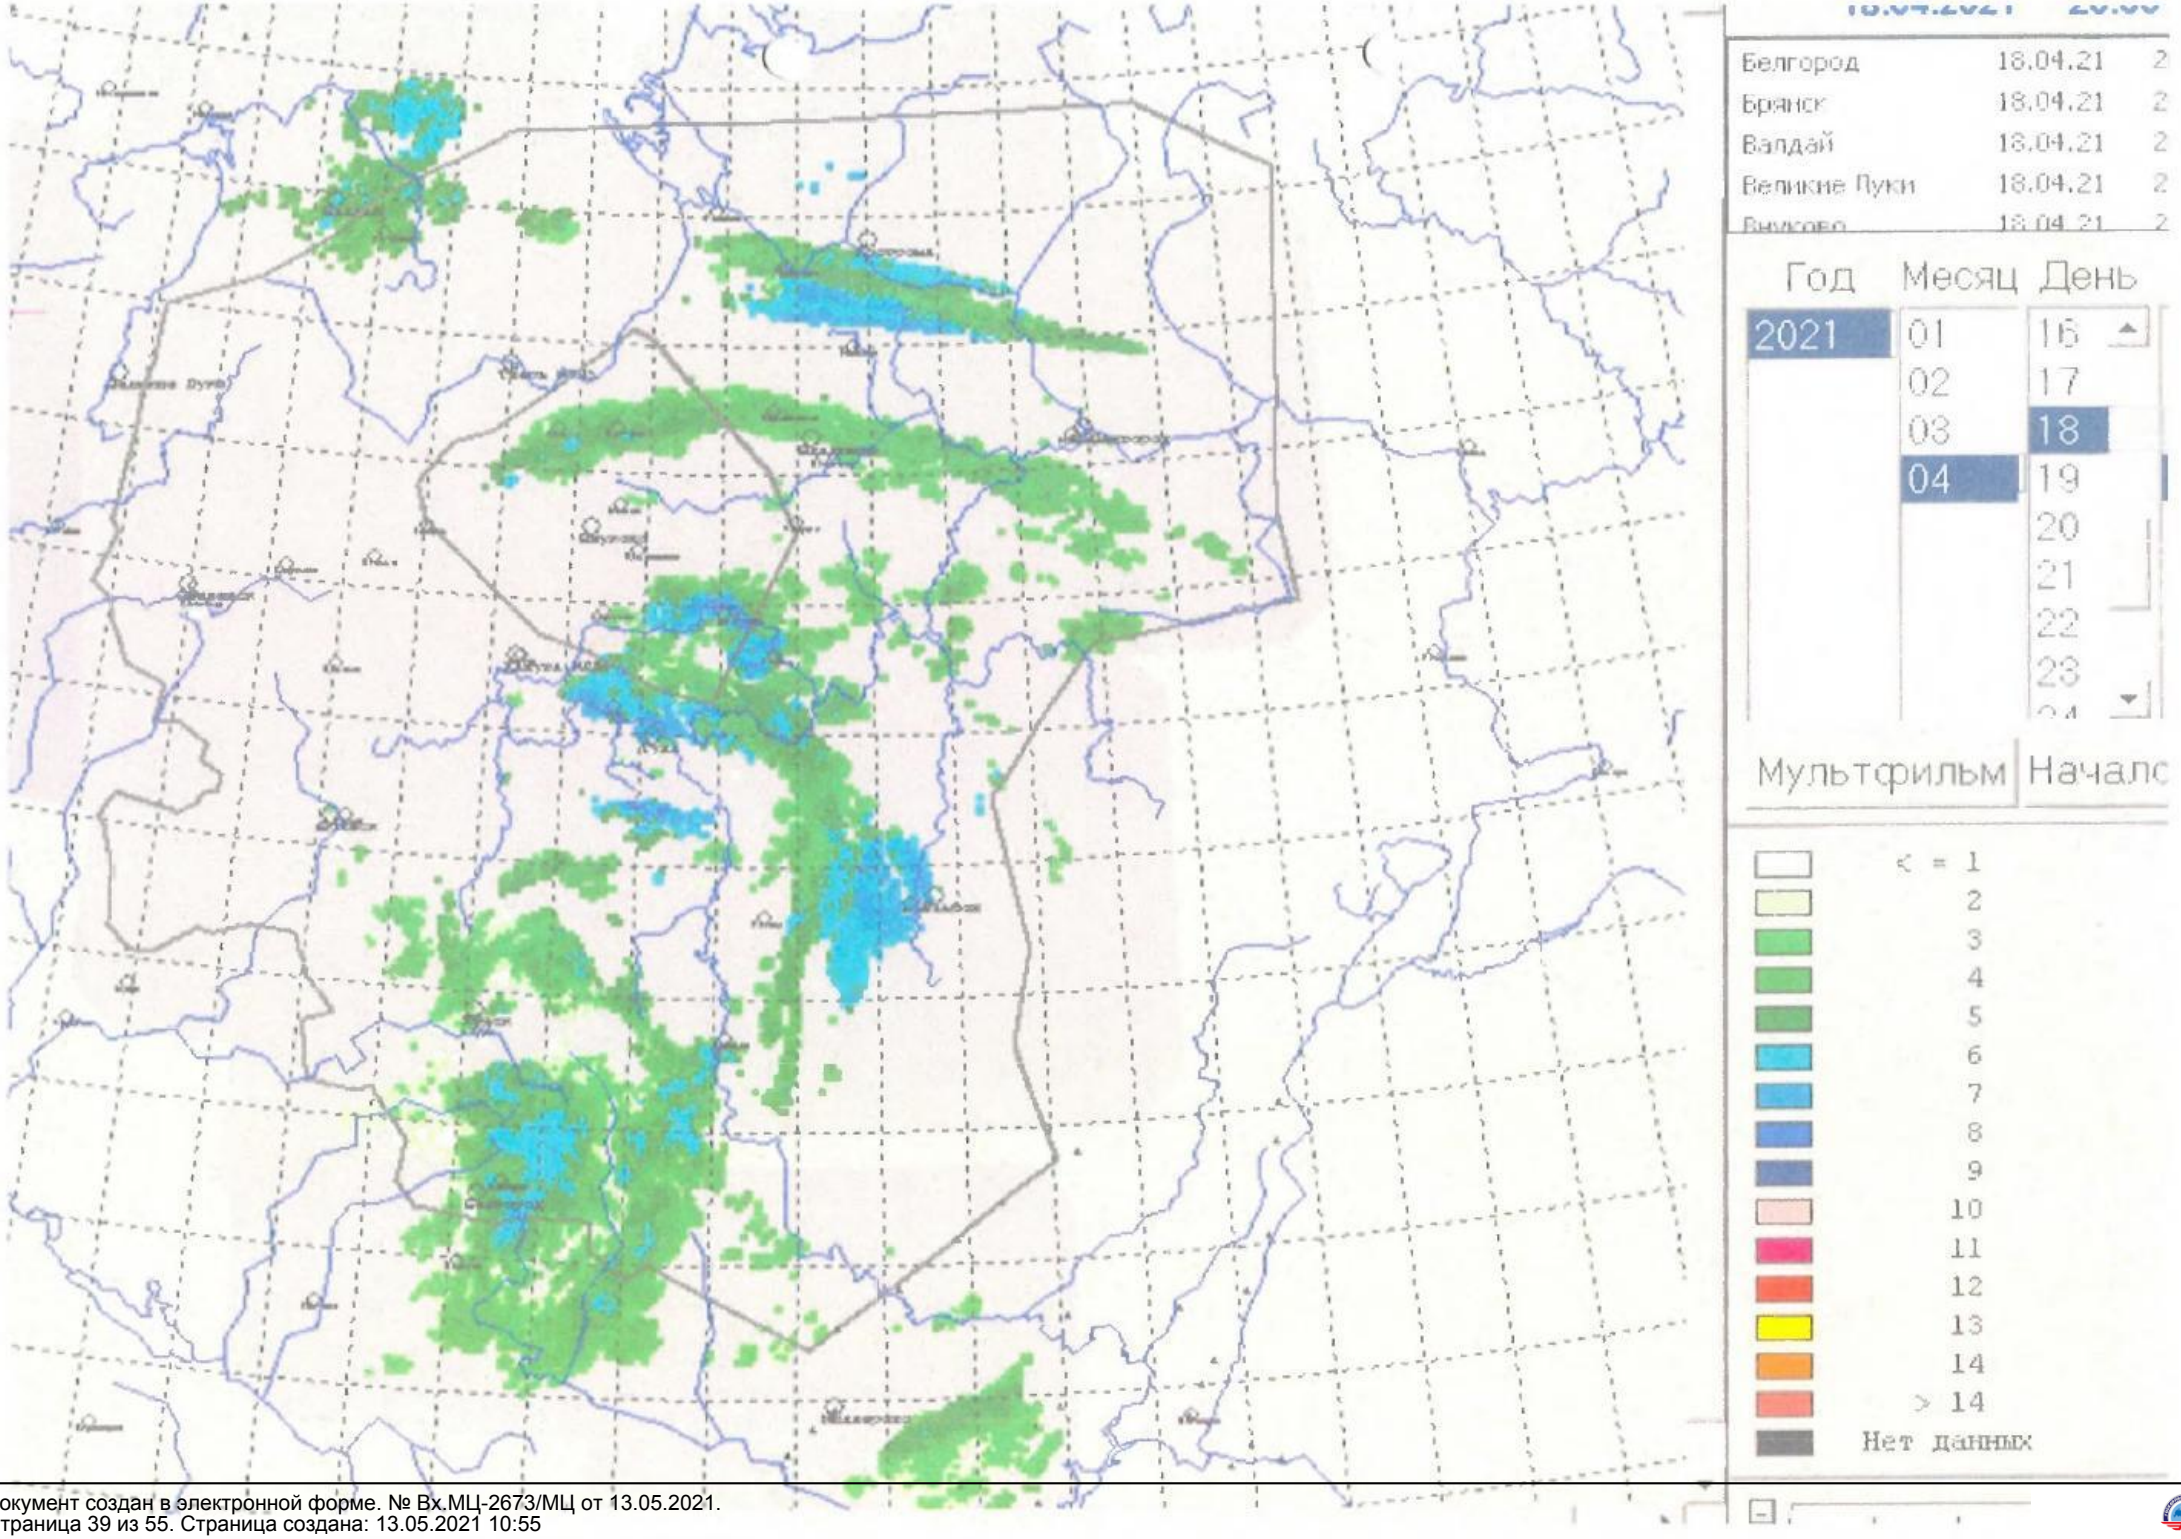
WAETHER REPORT RLU218

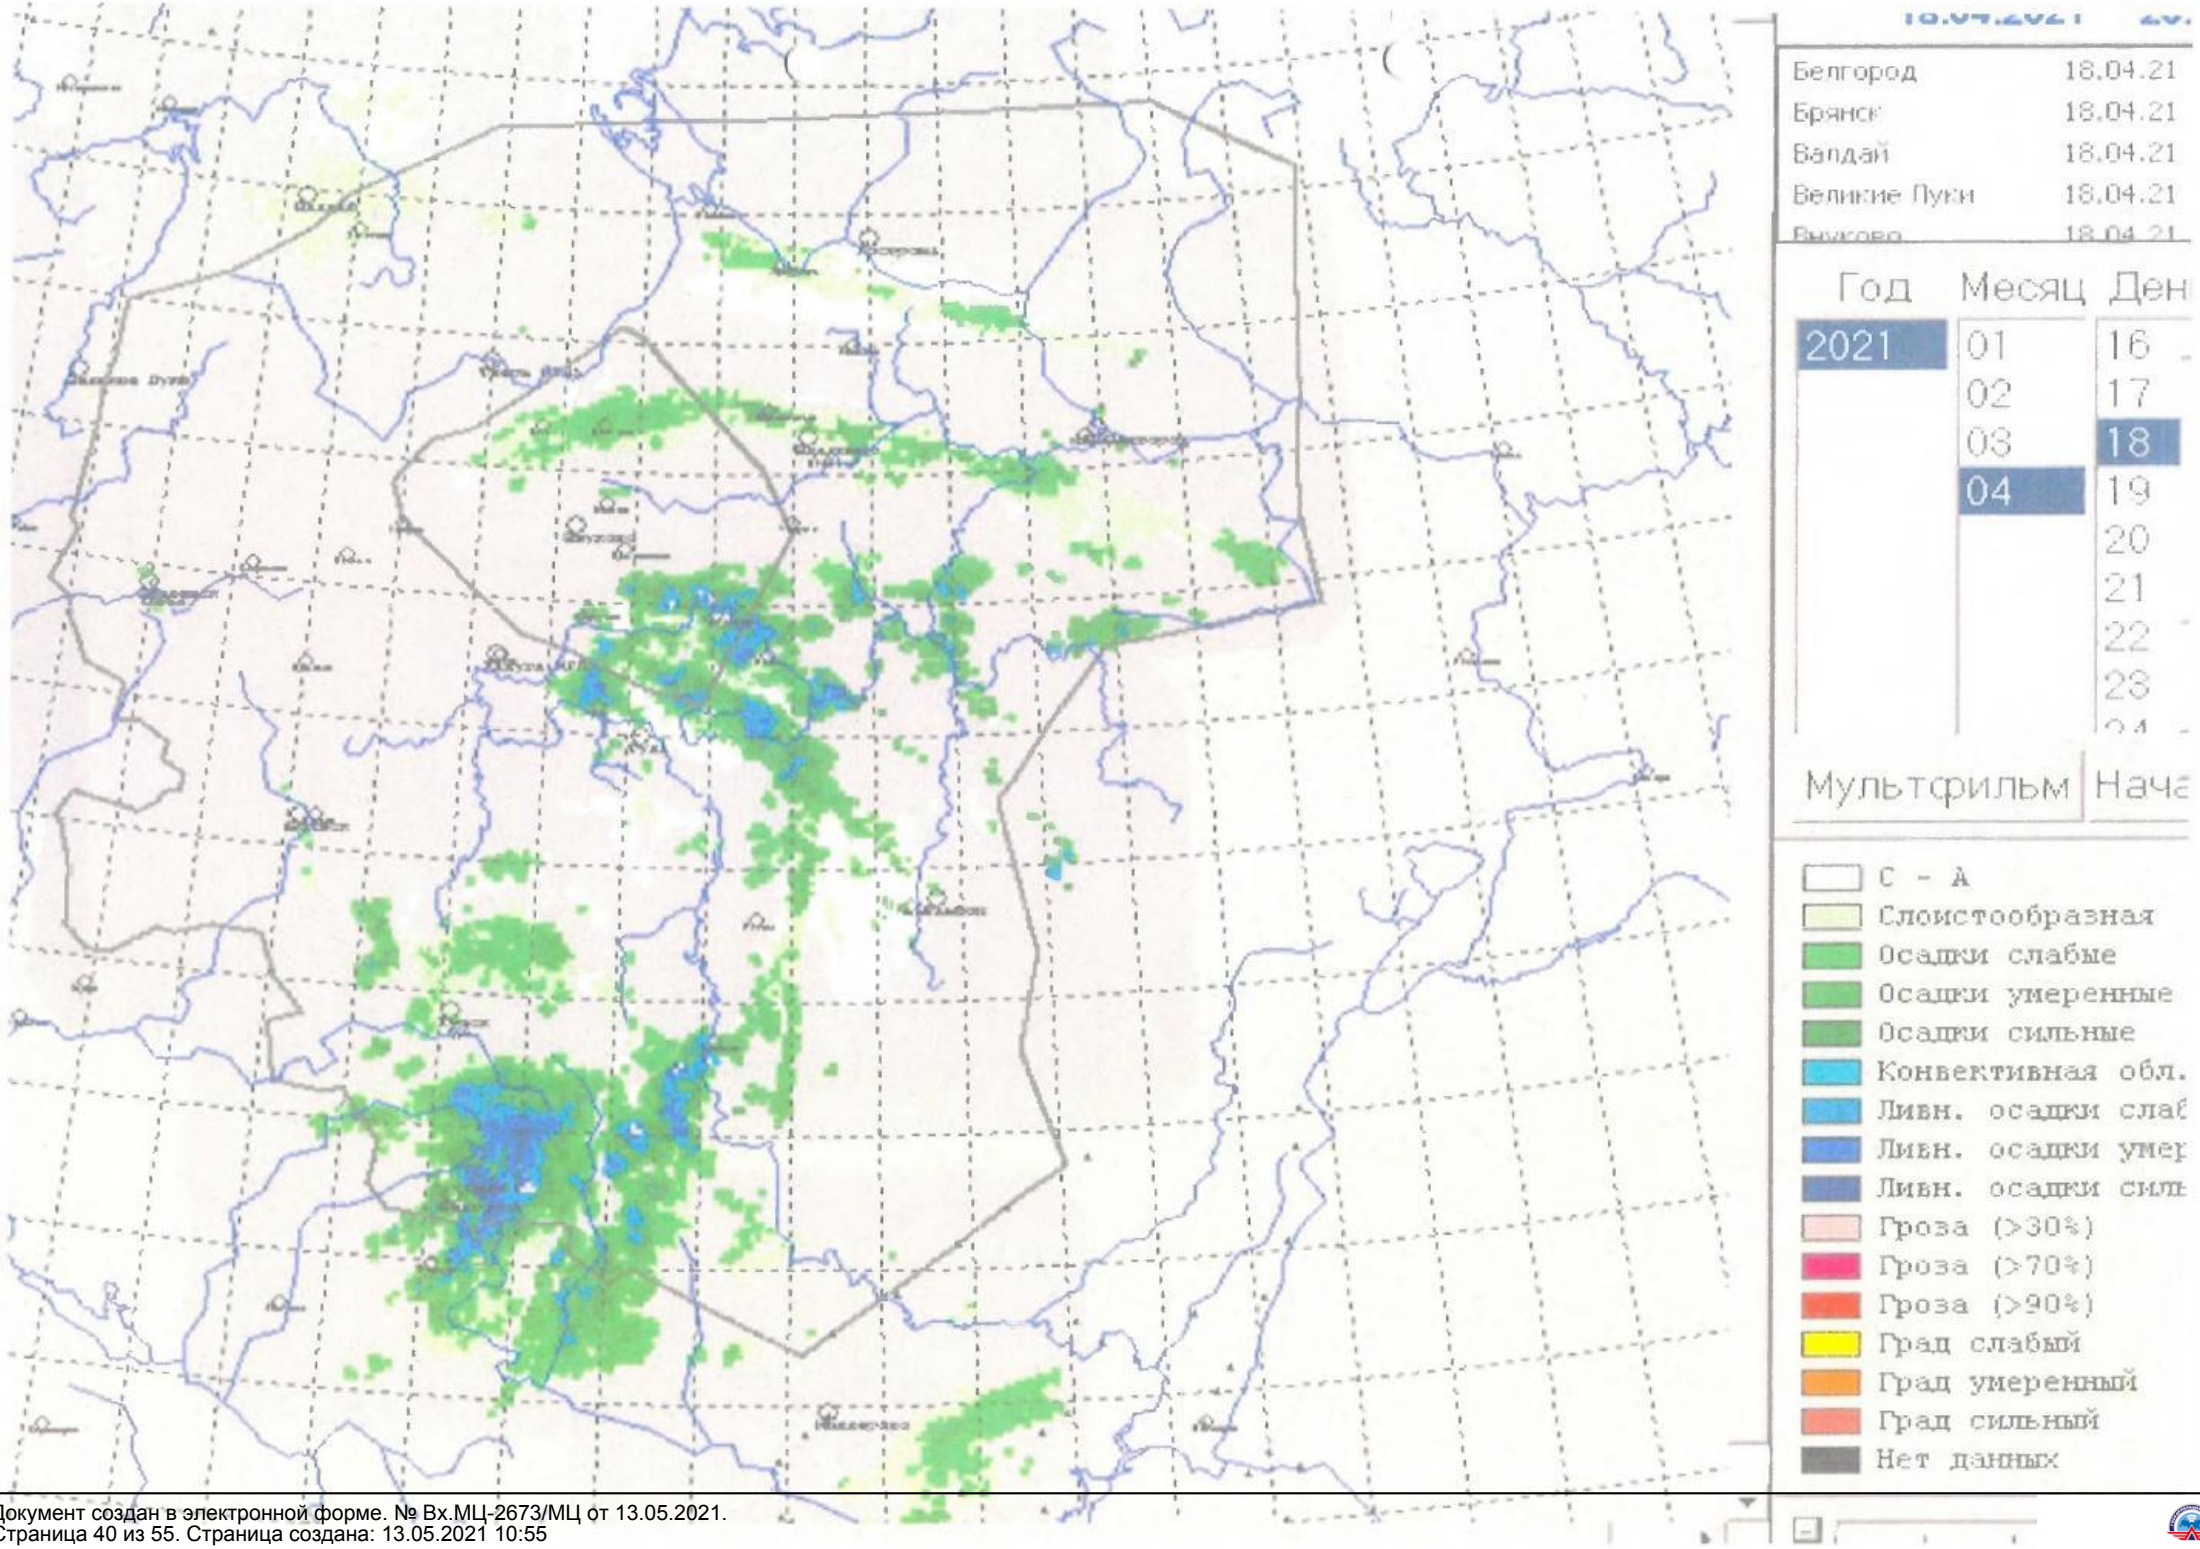
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(METEOROLOGICAL INFORMATION)

PIC:

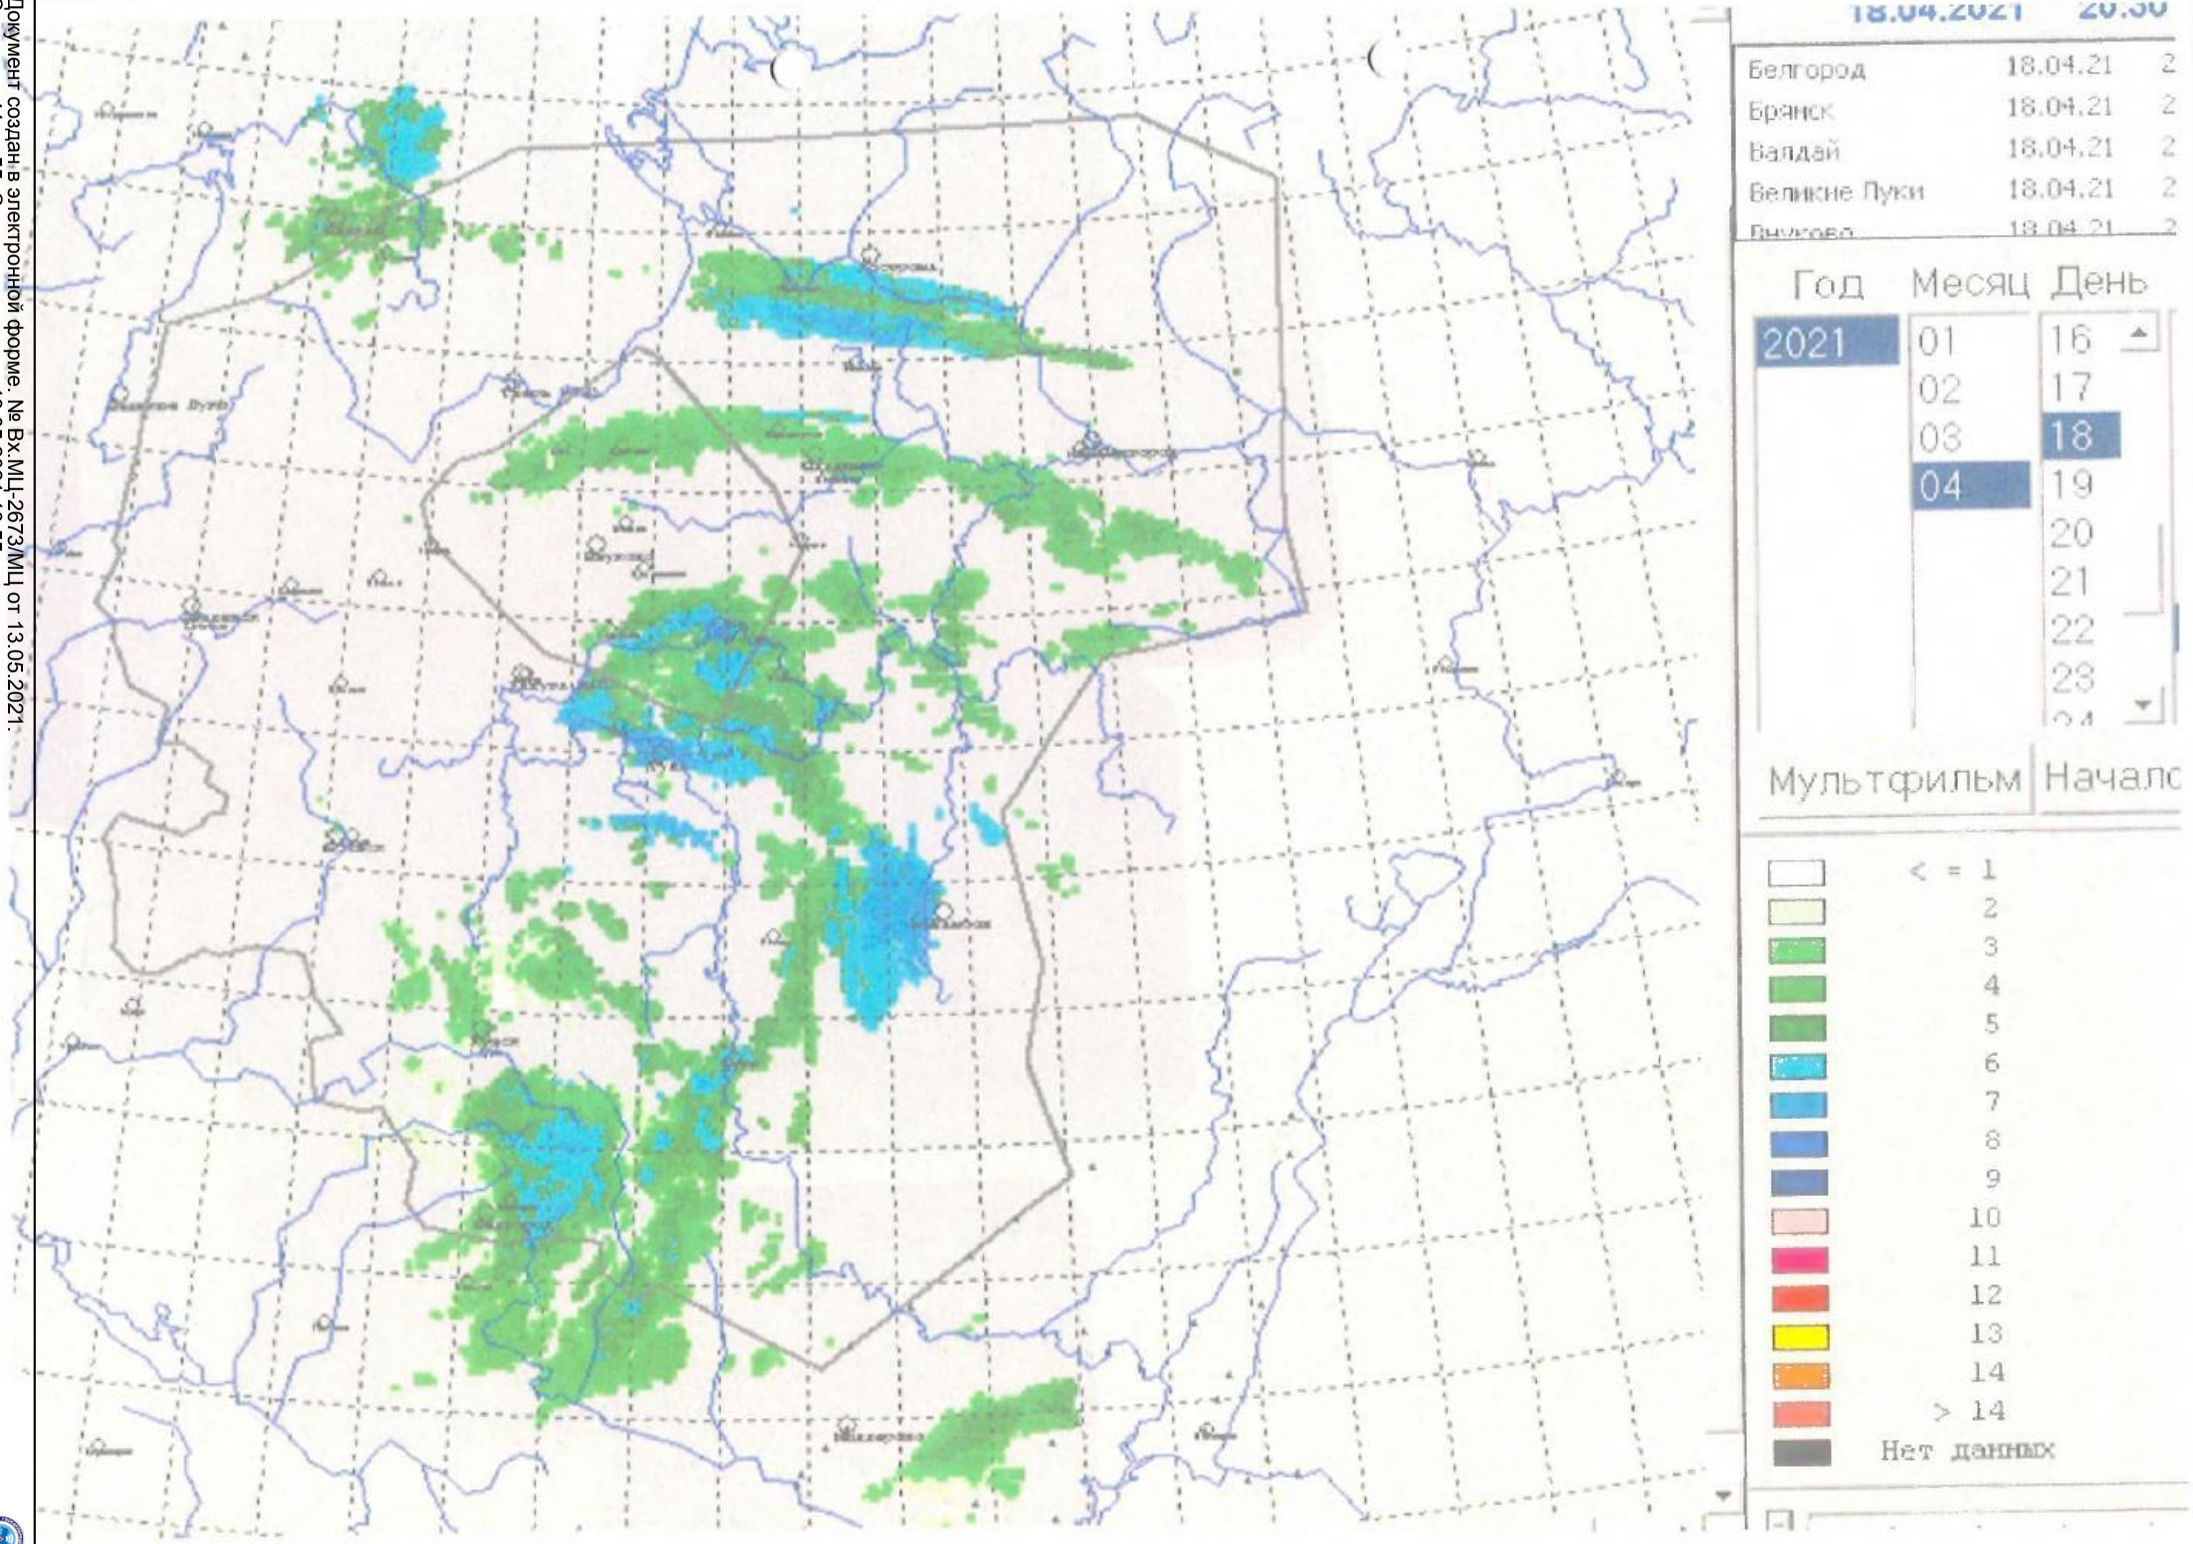
DATE	FLIGHT	ROUTE
18APR21	RLU218	UUOK(URS)ETD1940-ULLI(LED)ETA2110

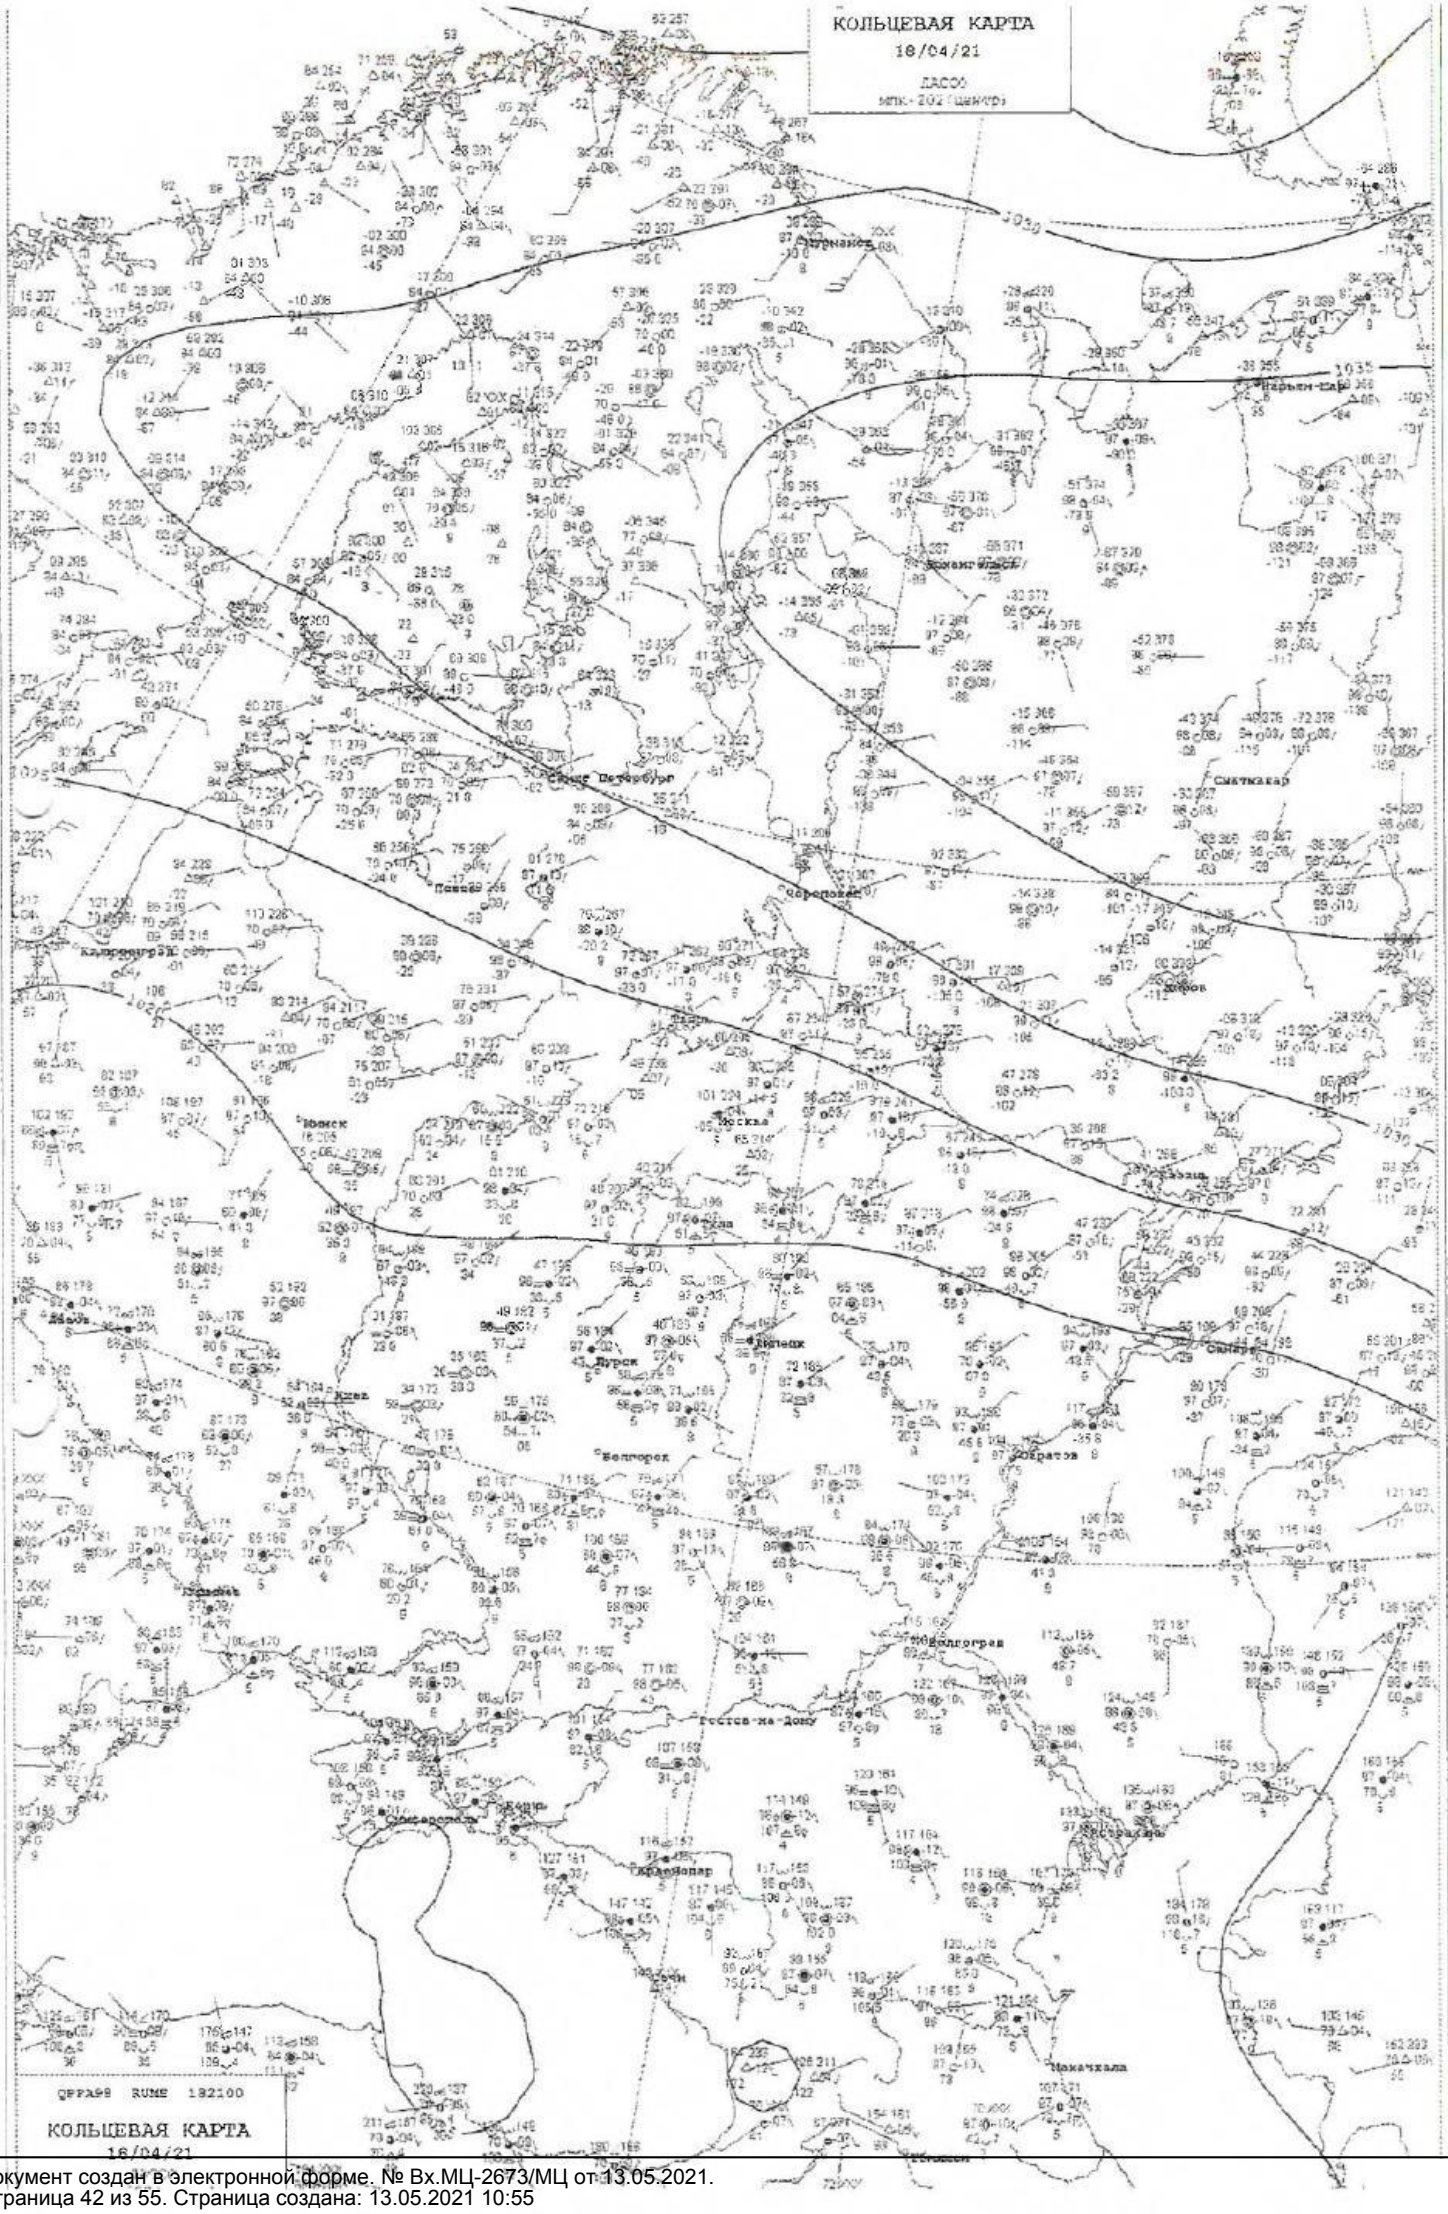
= = = =

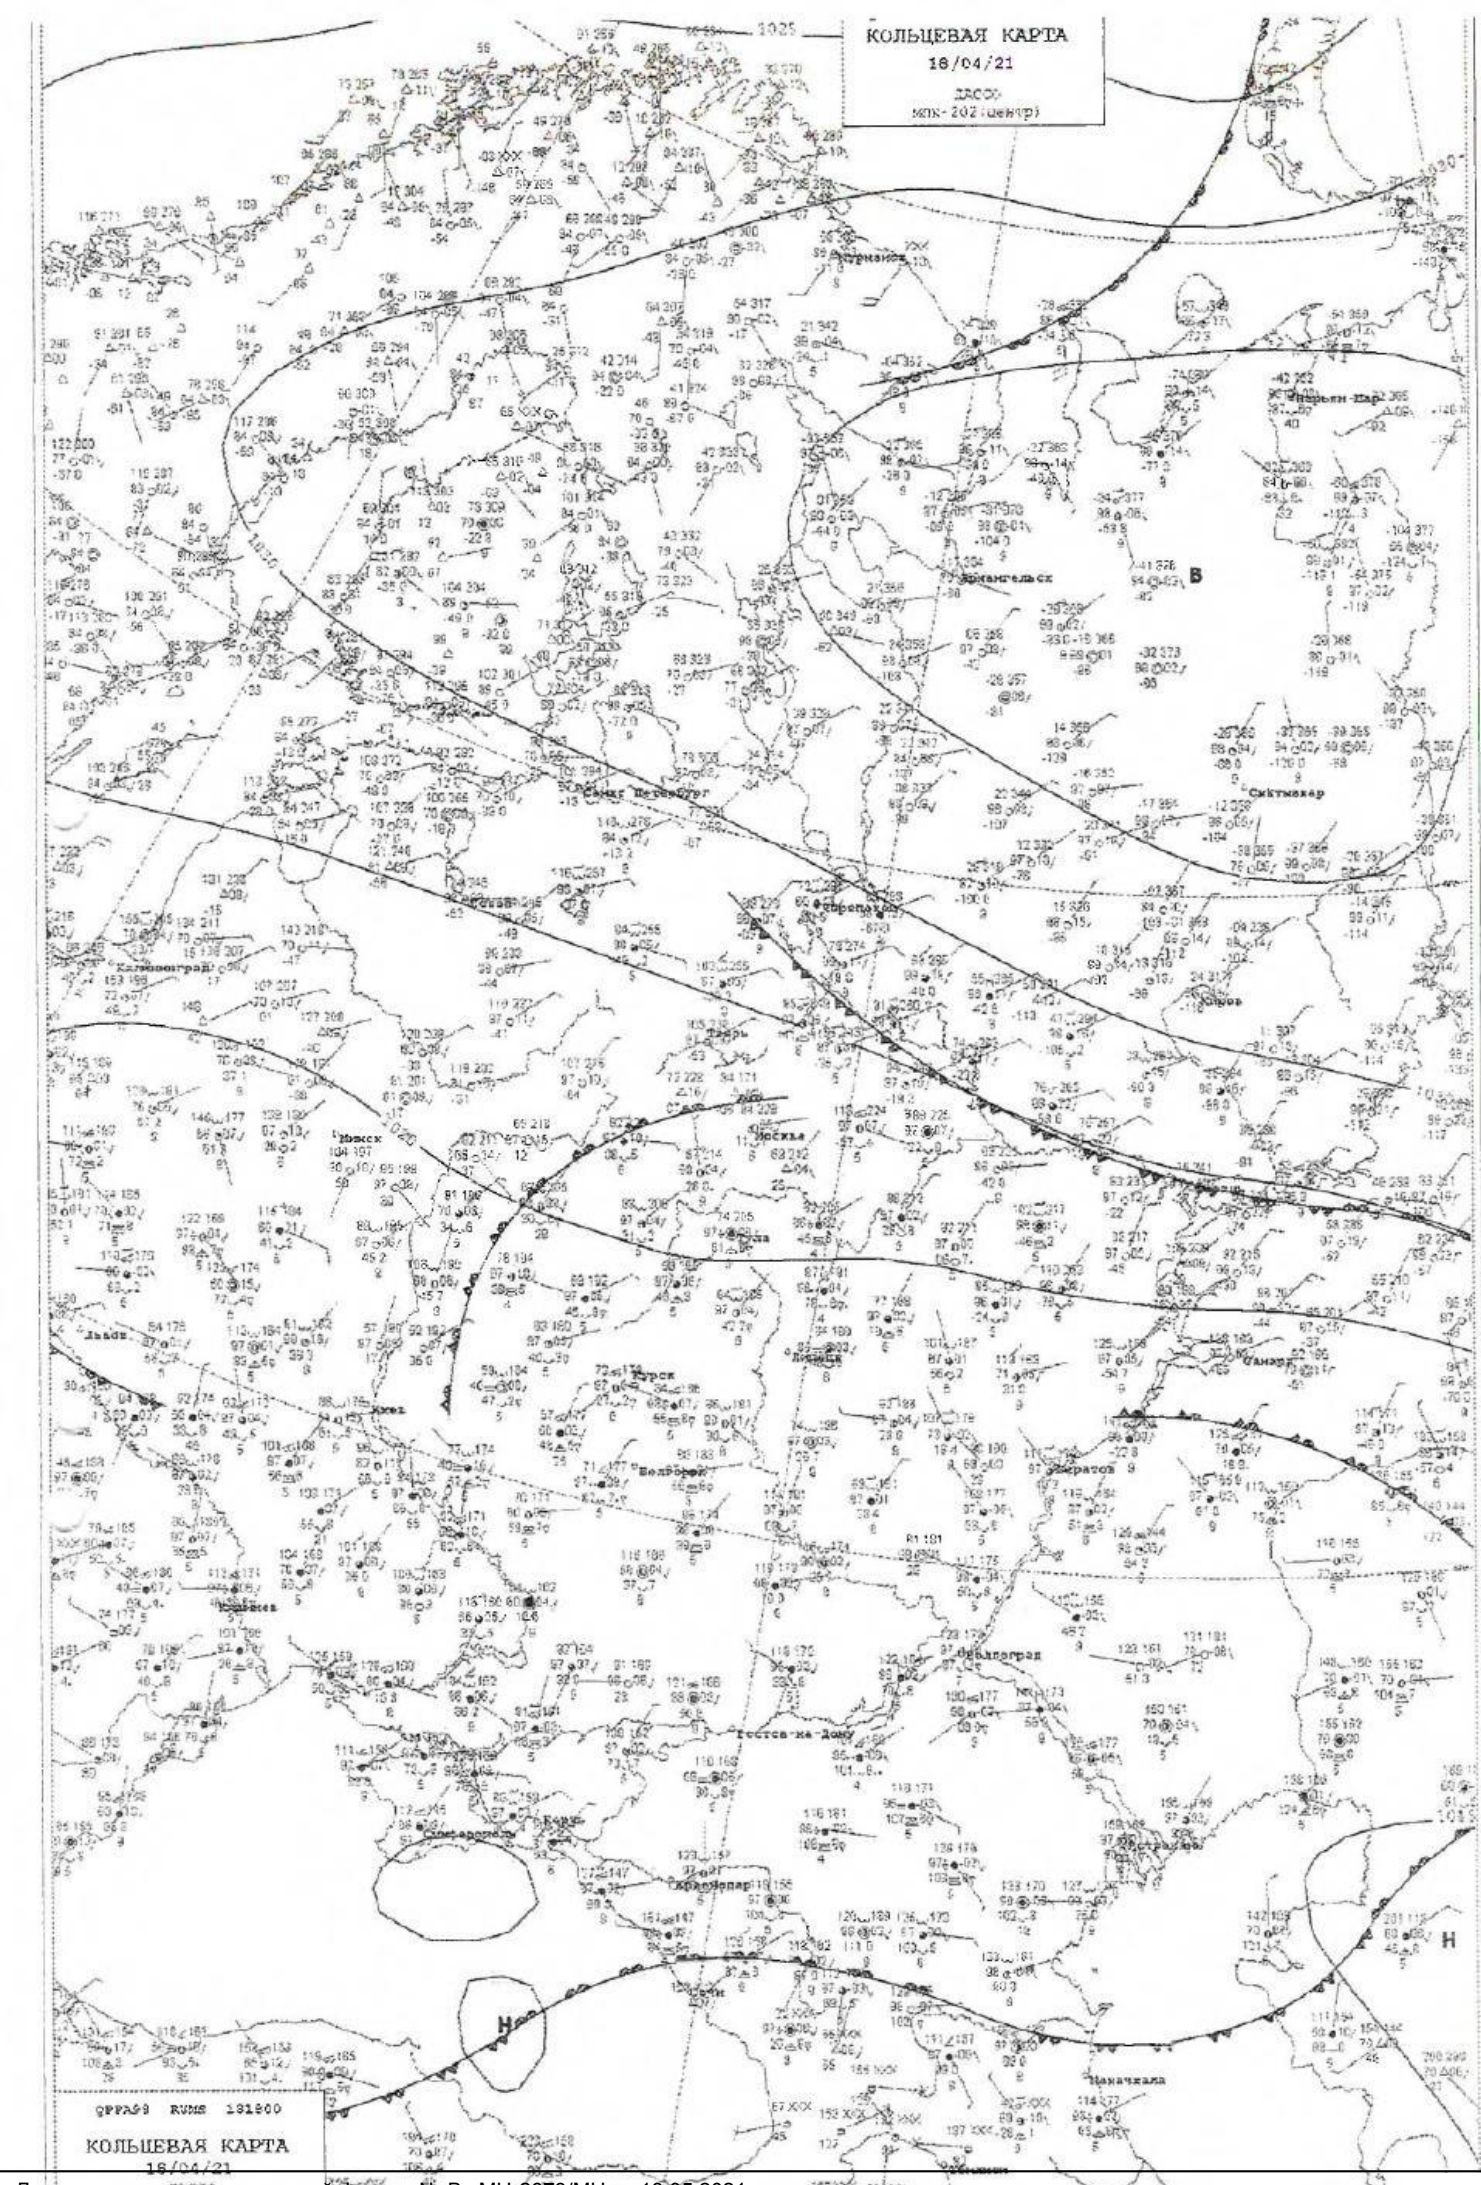

Белгород 18.04.21 2
Брянск 18.04.21 2
Валдай 18.04.21 2
Великие Луки 18.04.21 2
Год Месяц День
2021
01
02
03
04
16
17
18
19
20
21
22
23
Мультфильм
Начало
< = 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
> 14
Нет данных

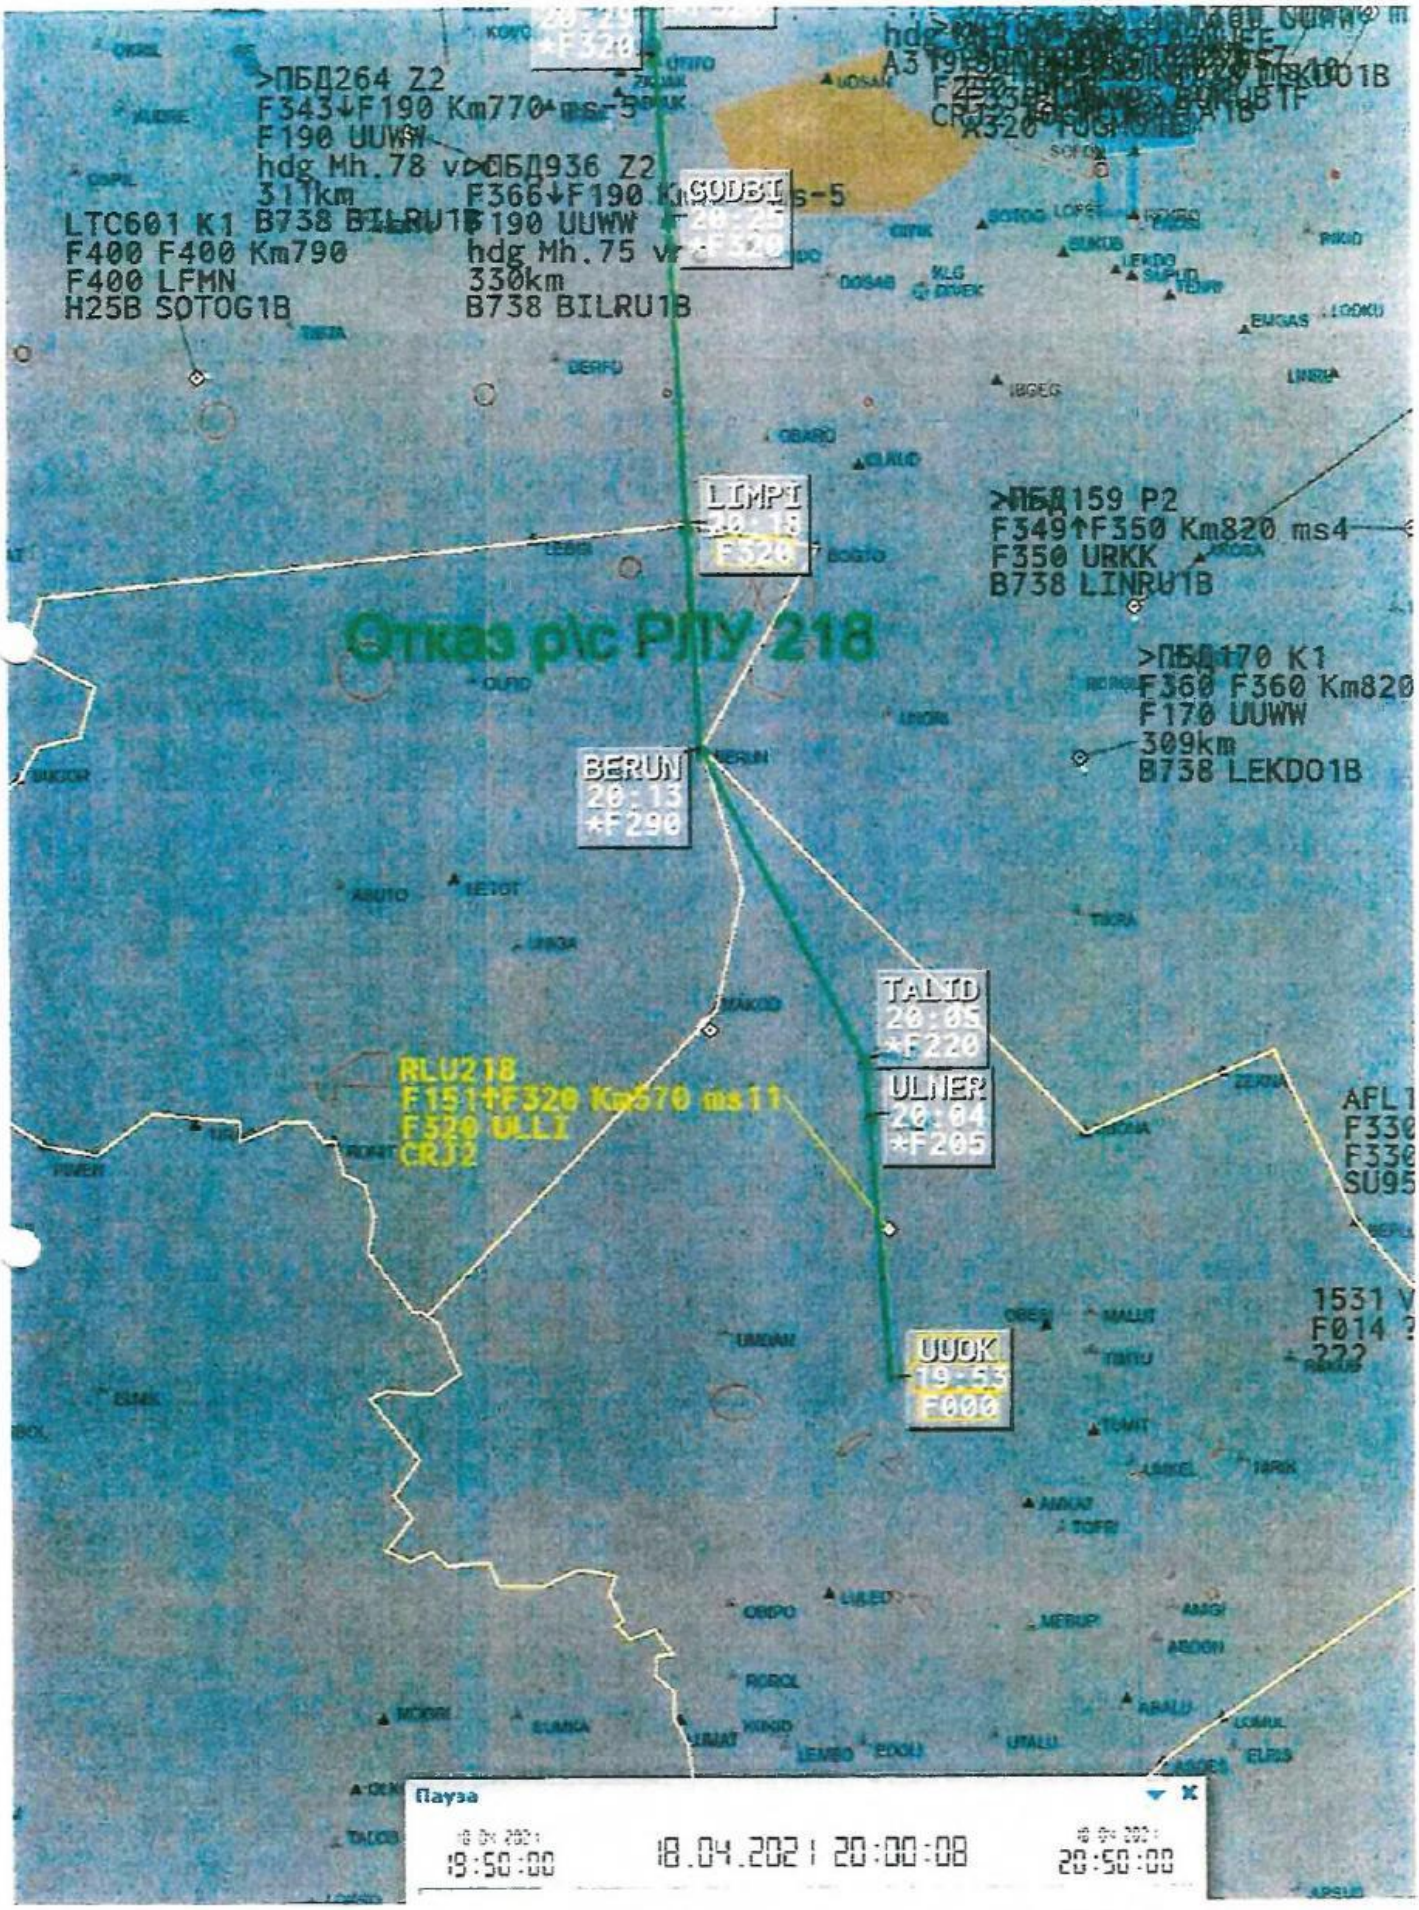

Белгород 18.04.21
Брянск 18.04.21
Валдай 18.04.21
Великие Луки 18.04.21
Год Месяц Ден
2021 01 02 03 04
16 17 18 19 20 21 22 23
Мультфильм
С - А
Слоистообразная
Осадки слабые
Осадки умеренные
Осадки сильные
Конвективная обл.
Ливн. осадки слаб
Ливн. осадки умер
Ливн. осадки силь
Гроза (>30%)
Гроза (>70%)
Гроза (>90%)
Град слабый
Град умеренный
Град сильный
Нет данных

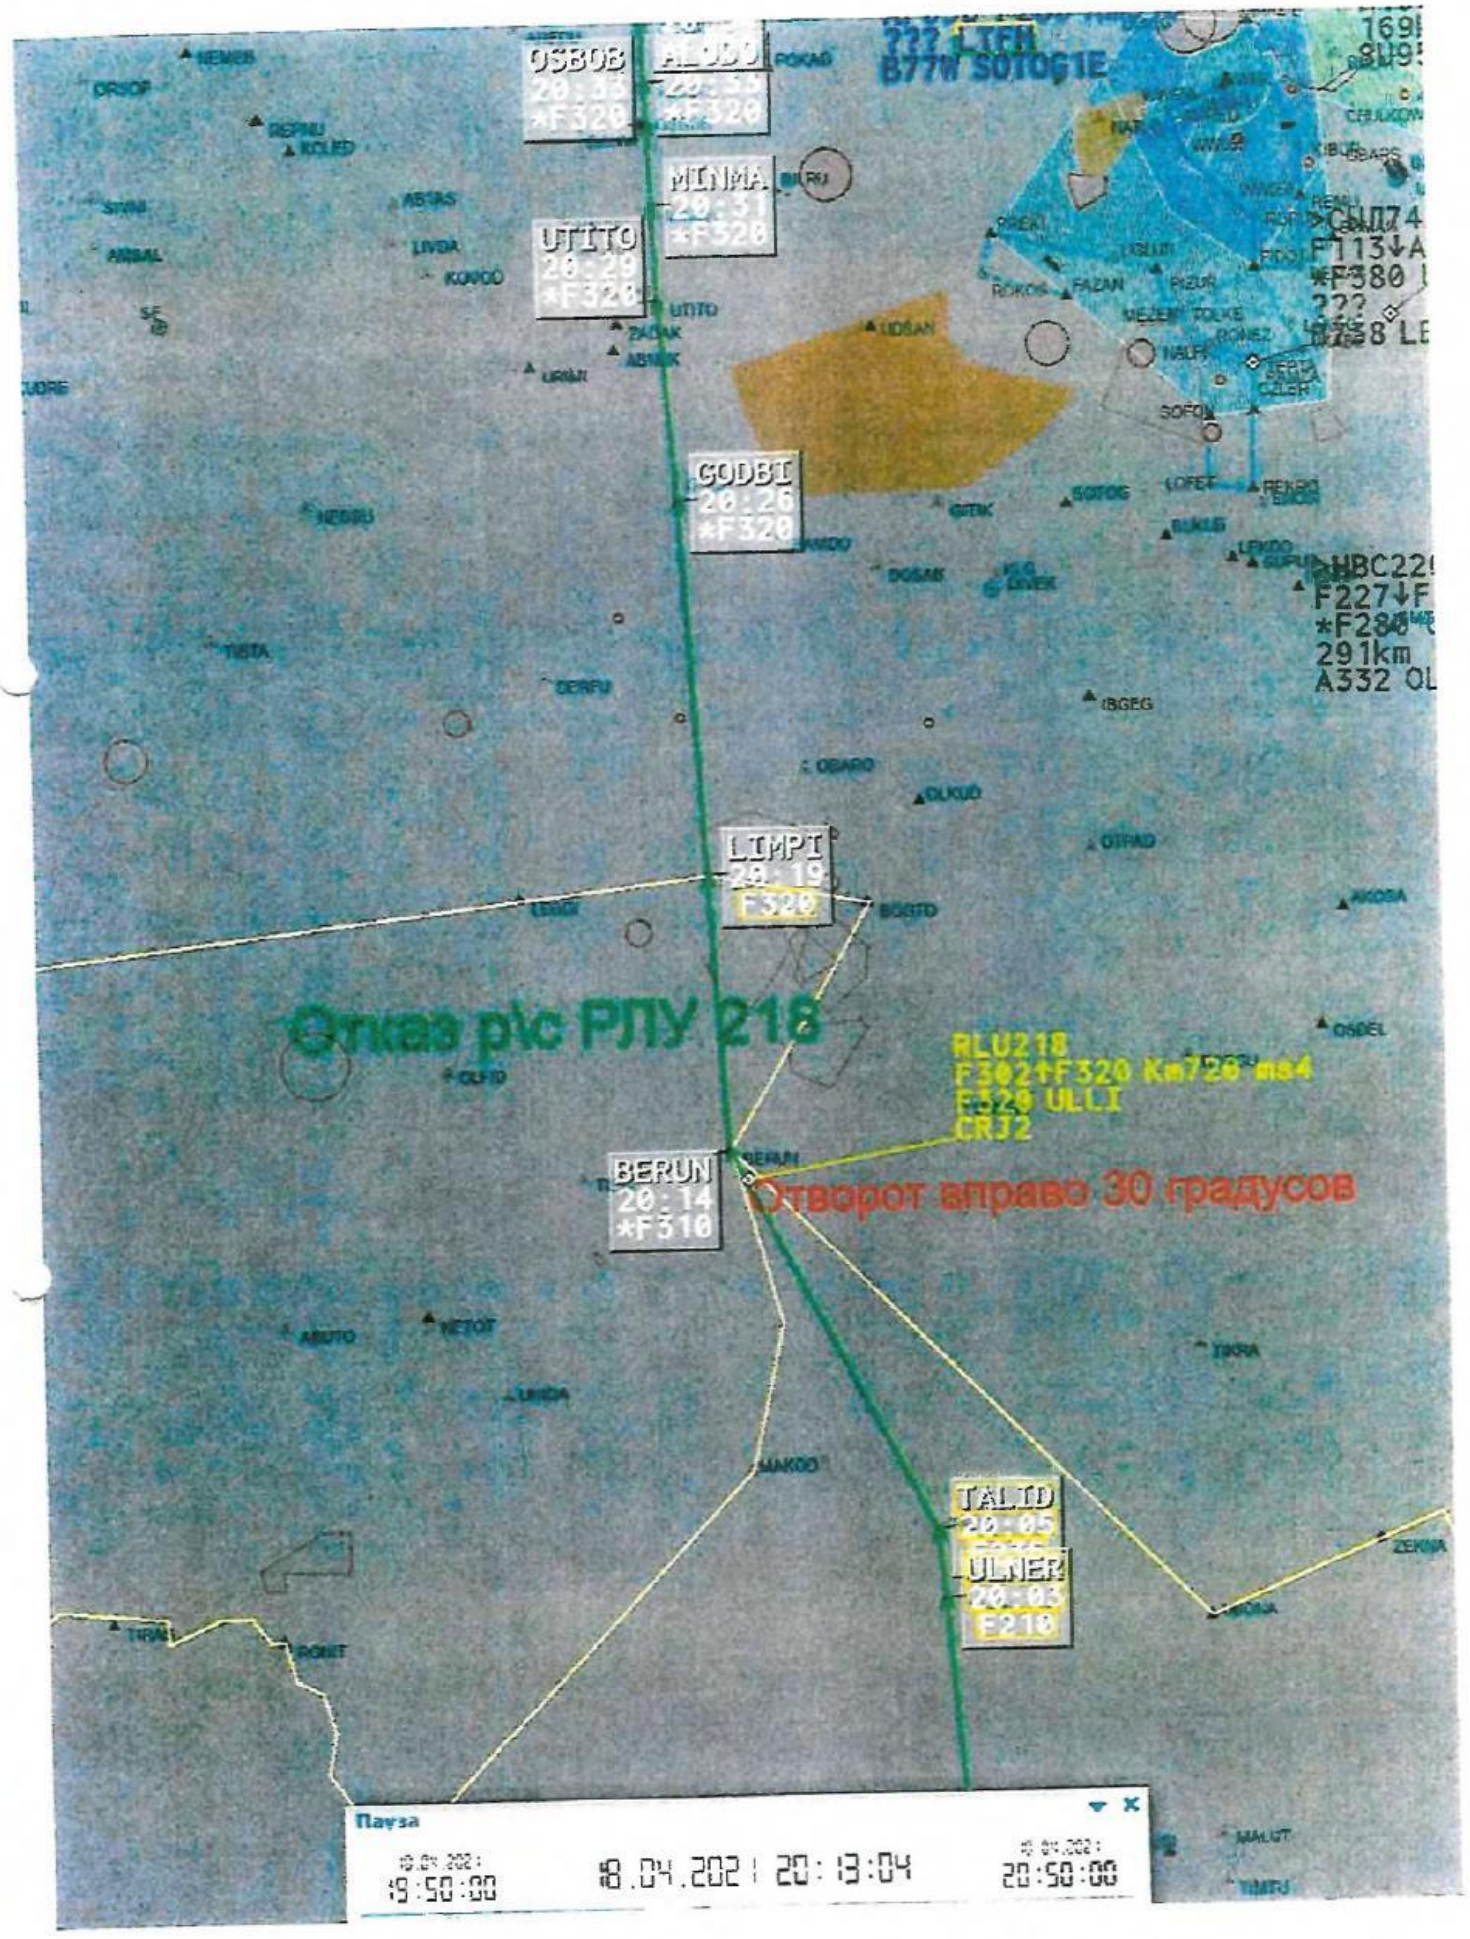
Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 41 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

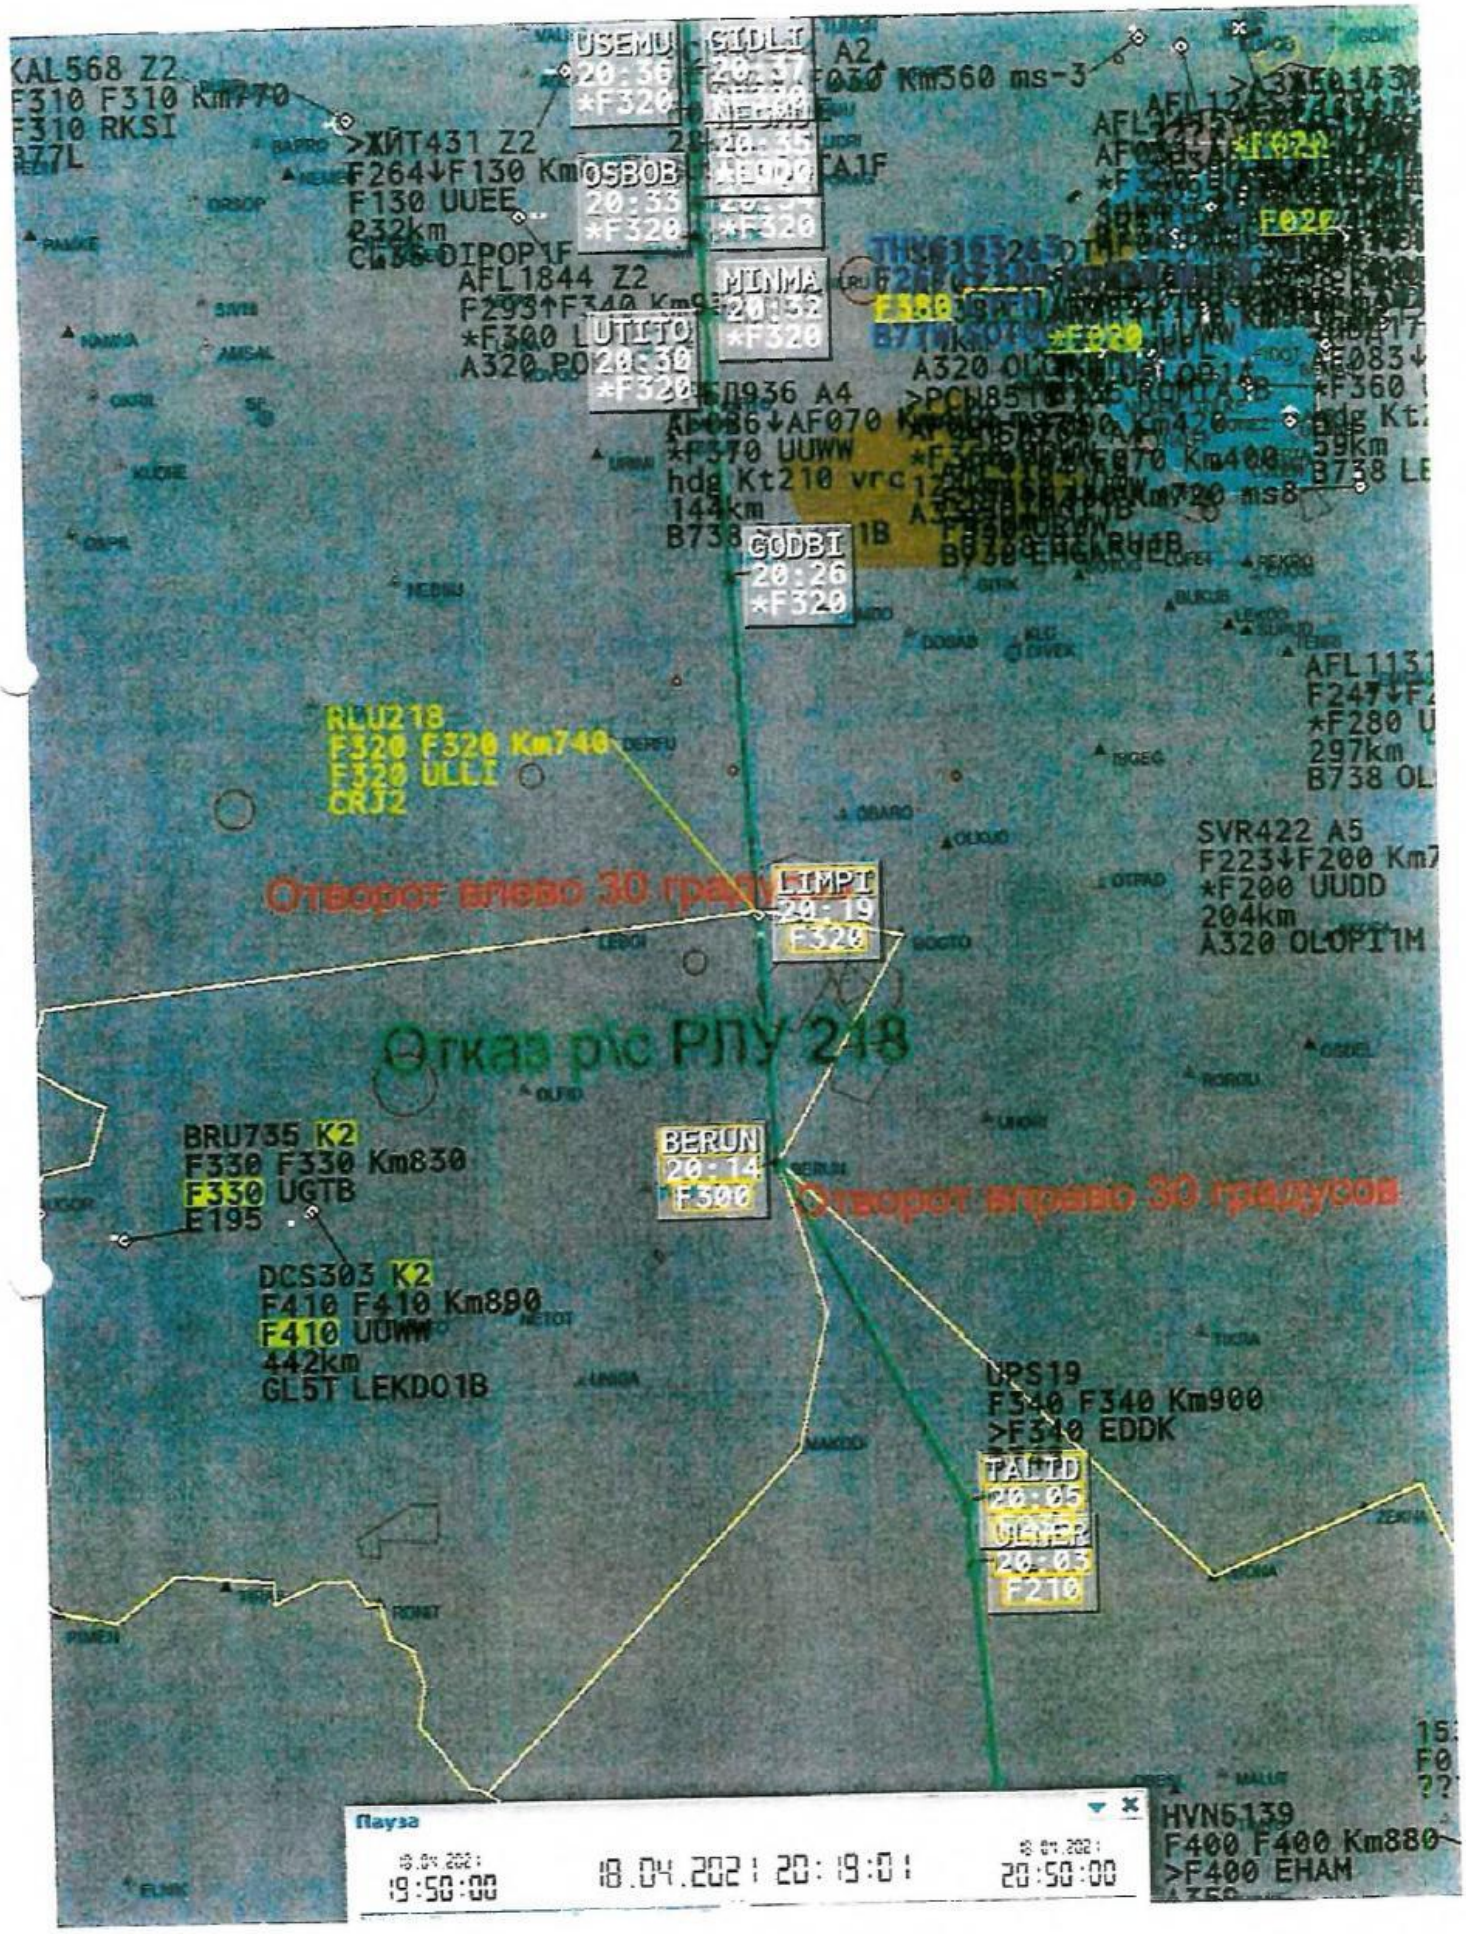


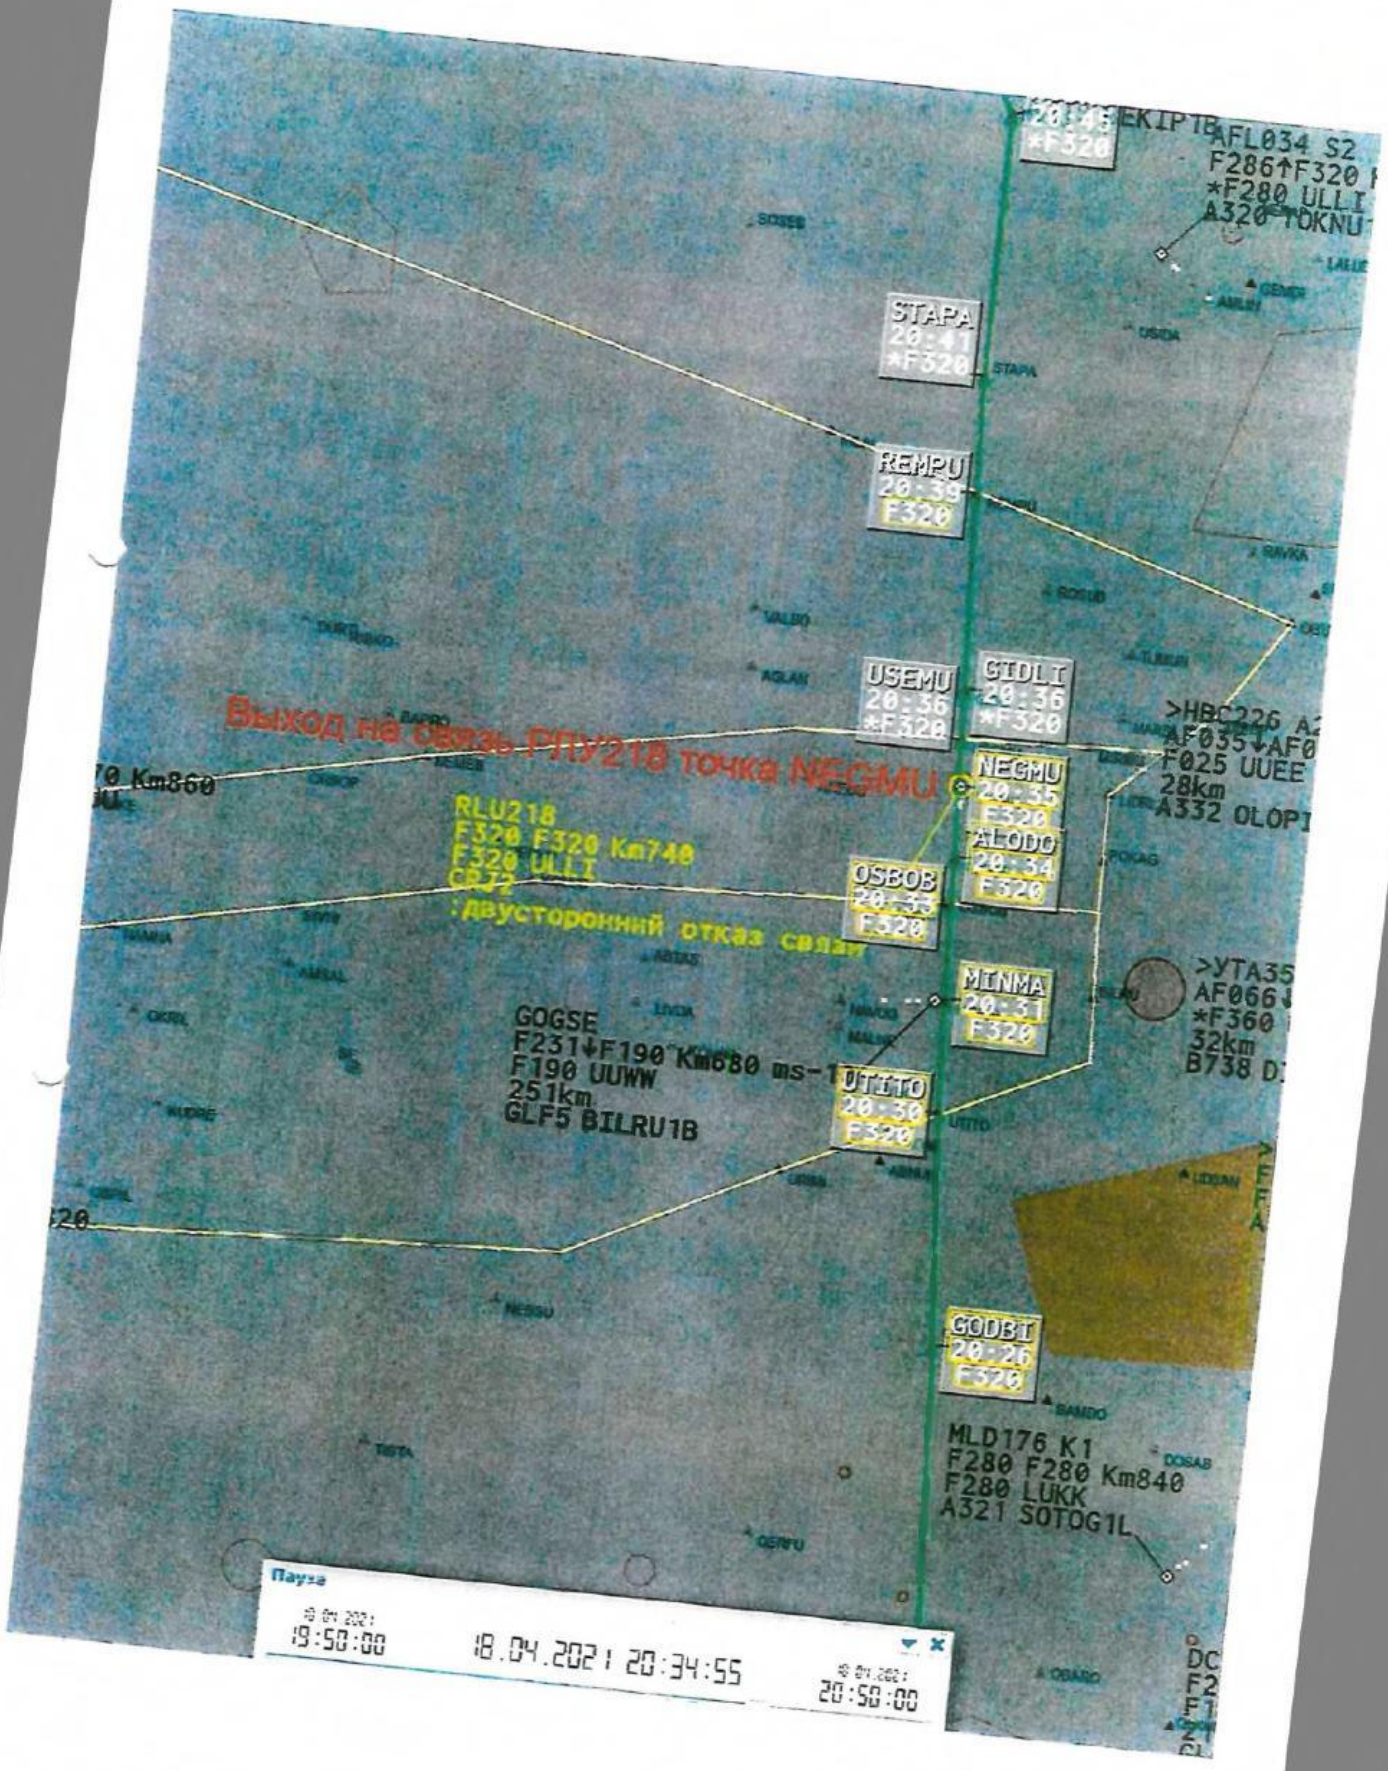

КОЛЬЦЕВАЯ КАРТА
18/04/21
ЛАСО
МПК- 202 (ЦВИКУФ)
Мурманск
Санкт-Петербург
Минск
Москва
Киев
Волгоград
Ростов-на-Дону
Краснодар
Сочи
Махачкала
Астрахань
Оренбург
Самара
Саратов
Пенза
Воронеж
Курск
Белгород
Тамбов
Смоленск
Калининград
QFFA98 RUME 182100
КОЛЬЦЕВАЯ КАРТА
18/04/21


КОЛЬЦЕВАЯ КАРТА
18/04/21
ЗАСОБ
МПК-202 (девятр)
Архангельск
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Калининград
Тверь
Ижск
Москва
Львов
Курск
Волгоград
Ростов-на-Дону
Краснодар
Сочи
Махачкала
H
H
QPPA99 RUMS 181800
КОЛЬЦЕВАЯ КАРТА
18/04/21


>ПБД264 Z2
F343↓F190 Km770 ms-5
F190 UUWW
hdg Mh.78 v
311km
LTC601 K1 B738 BILRU1B
F400 F400 Km790
F400 LFMN
H25B SOTOG1B
>ПБД936 Z2
F366↓F190
F190 UUWW
hdg Mh.75 v
330km
B738 BILRU1B
SODBI
LIMPI
20:18
*F320
>ПБД159 P2
F349↑F350 Km820 ms4
F350 URKK
B738 LINRU1B
Отказ р\с РЛУ 218
>ПБД170 K1
F360 F360 Km820
F170 UUWW
309km
B738 LEKDO1B
BERUN
20:13
*F290
TALTD
20:05
*F220
ULNER
20:04
*F205
RLU218
F151↑F320 Km570 ms11
F320 ULLI
CRJ2
UUOK
19:53
F000
Пауза
18.04.2021 19:50:00
18.04.2021 20:00:08
18.04.2021 20:50:00


OSBOB
20:33
*F320
ALUDO
20:35
*F320
MINMA
20:31
*F320
UTITO
20:29
*F320
GODBI
20:26
*F320
LIMPI
20:19
F320
BERUN
20:14
*F310
TALID
20:05
ULNER
20:05
F210
Отказ р\с РЛУ 218
RLU218
F302↑F320 Km720 ms4
F320 ULLI
CRJ2
Отворот вправо 30 градусов
Пауза
8.04.2021 20:13:04


USEMU
20:36
*F320
SIDLI
20:37
OSBOB
20:33
*F320
MINMA
20:32
*F320
UTITO
20:30
*F320
GODBI
20:26
*F320
LIMPI
20:19
F320
BERUN
20:14
F300
TALID
20:05
OLMER
20:05
F210
KAL568 Z2
F310 F310 Km770
F310 RKSI
>ЖЙТ431 Z2
F264↓F130 Km
F130 UUEE
AFL1844 Z2
*F300 UUWW
hdg Kt210 vrc
144km
RLU218
F320 F320 Km740
F320 ULLI
CRJ2
Отворот влево 30 градусов
Отказ р\с РПУ 218
Отворот вправо 30 градусов
BRU735 K2
F330 F330 Km830
F330 UGTB
E195
DCS303 K2
F410 F410 Km890
F410 UUWW
442km
GL5T LEKD01B
UPS19
F340 F340 Km900
>F340 EDDK
SVR422 A5
F223↓F200 Km7
*F200 UUDD
204km
A320 OLOPI1M
HVN6139
F400 F400 Km880
>F400 EHAM
Пауза
19:50:00
18.04.2021 20:19:01
20:50:00


STAPA
20:41
*F320
REMPU
20:38
F320
USEMU
20:36
*F320
GIDLI
20:36
*F320
NEGMU
20:35
F320
ALODO
20:34
F320
OSBOB
20:35
F320
MINMA
20:31
F320
UTITO
20:30
F320
GODBT
20:26
F320
Выход на связь РПУ218 точка NEGMU
RLU218
F320 F320 Km748
F320 ULLI
CB72
:двусторонний отказ связи
GOGSE
F231↓F190 Km680 ms-1
F190 UUWW
251km
GLF5 BILRU1B
MLD176 K1
F280 F280 Km840
F280 LUKK
A321 SOTOG1L
Пауза
19:50:00
18.04.2021 20:34:55
20:50:00

Выписка № 133

из записи радиообмена «диспетчер – экипаж»

за «18» апреля 2021 г. диспетчерский пункт: К13 РДЦ частота 128.8 смена № 1 РДЦ

РП: Беляев Е.В. Старший диспетчер направления: Иванов В.В.

С 20 час.27 мин. до 20 час.30 мин. Должность: диспетчер РЛУ: Иевлев К.С.

диспетчер ПК: Пралич П.А.

Время (UTC)	Абонент (Позывной)	Фактический радиообмен	Перевод
20:27:37	Д	РЛУ218 Москва-Контроль	
29:26	Д	РЛУ218 проходите точку UTITO работайте Москва-Контроль если слышите 125,5	
20:29:27	Д	РЛУ218 если слышите Москву-Контроль проходите точку UTITO работайте Москва-Контроль 125,5	

Выписку произвёл: Багмет С.Ф. (Ф.И.О.) Ведущий специалист ОИ и КК АНО (Должность) (Подпись) «22» апреля 2021.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 48 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

20:03:47	Д	РЛУ 218, «Москва-Контроль»	
:04:20	Д	РЛУ 218, «Москва-Контроль»	
04:10	Д	РЛУ 218, «Москва-Контроль»	
05:29	Д	ЩТР8821, Moscow.	
05:32	Э	Go ahead, ЩТР8821.	
05:34	Д	ЩТР8821, please cool РЛУ218 he das not reply.	
05:42	Э	ЩТР8821, roger.	
05:48	Э	РЛУ218, this is ЩТР8821.	
05:58	Э	РЛУ218.	
06:05	Э	No reply from РЛУ218, ЩТР8821.	
06:11	Д	ЩТР8821, roger.	
08:18	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль».	
09:30	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль».	
10:25	Д	СЫЛ782, будьте добры, позовите на этой частоте борт РЛУ218.	
10:33	Э	РЛУ218, ответьте СЫЛ782.	
10:40	Э	РЛУ218, ответьте СЫЛ782.	
10:48	Э	РЛУ218, молчит.	
10:51	Д	Спасибо СЫЛ782.	
10:57	Д	СЫЛ782, будьте добры еще установите, прослушайте частоту 132,2, если там какие помехи сейчас?	
11:10	Э	132,2, СЫЛ782.	
11:20	Э	СЫЛ782, «Москва-Контроль», помех никаких нет, все хорошо.	
11:28	Д	СЫЛ782, вас поняла, будьте добры еще раз перейти на частоту 132,2 я вас вызову, прослушайте на сколько меня слышно.	
20:11:38	Э	Да я на 132,2, вас зову.	

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 49 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

20:11:41	Д	Ах, да спасибо.	
11:43	Д	СЫЛ782, как на 132,2 сию слышно?	
11:46	Э	На 5/5 слышно без помех, отчетливо, громко.	
11:50	Д	Спасибо большое.	
11:52	Д	Возвращайтесь на частоту 119,45 до команды.	
12:00	Э	СЫЛ782, вернулся к вам.	
12:03	Д	СЫЛ782, вас поняла.	
13:04	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль» если слышите меня отверните вправо 30 градусов.	
16:59	Д	БРУ735, «Москва-Контроль».	
17:04	Э	БРУ735.	
17:05	Д	БРУ735, будьте добры, позовите РЛУ218 на этой частоте, не отвечает.	
17:12	Э	РЛУ218, приняли.	
17:18	Э	РЛУ218, БРУ735.	
17:34	Э	РЛУ218, БРУ735.	
17:45	Д	БРУ735, будьте добры на аварийной 121,5 , также позвать, РЛУ218.	
17:52	Э	Сейчас сделаем.	
18:26	Э	БРУ735, не отвечает.	
18:28	Д	БРУ735, спасибо большое.	
19:01	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль» , если слышите меня , отверните влево 30 градусов.	
25:11	Д	БРУ735, «Москва-Контроль» .	
25:15	Э	БРУ735.	
25:16	Д	БРУ735, будьте добры еще раз на частоте 131,5 позвать, РЛУ218.	
20:25:24	Э	131,5, сейчас позовём , БРУ735.	

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 50 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

20:26:42	Э	БРУ735, на 131,5, ответа нету.	
26:46	Д	БРУ735, вас поняла, спасибо.	
26:56	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль» если слышите переходите на частоту 128,8.	
27:06	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль» если слышите переходите на частоту 128,8.	
34:55	Э	РЛУ218, проверка связи.	
34:59	Д	РЛУ218, «Москва-Контроль».	
35:02	Э	218, проверка связи.	
35:04	Д	РЛУ218, слышу вас отлично а… вызывали вас в течении 35 минут а… на всех возможных частотах включая аварийную, почему не отвечали, проблема с оборудованием?	
35:20	Э	Вы знаете вот возможно, треск был очень сильный в эфире мы не разборчиво слышали, что это нам, вот сейчас он тоже присутствует но достаточно слабый.	
35:32	Д	РЛУ218, а… вас поняла сию работайте «Москва-Контроль» 125,5	
35:43	Э	125,5, просим прощения, РЛУ218.	
20:35:47	Д	Всего хорошего.	

Выписку произвёл: Пташко Ю.Г. (Ф.И.О.) Специалист ОИ и КК АНО (Должность) (Подпись) «19»апреля 2021 г.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 51 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Директору филиала
"ИЦ ЮУВД" ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД"
С.Н. Горбенову
от руководителя
полёта РДЦ смены 1
Белова Евгения
Валентиновича
таб. 2197.

Объяснительная

Находясь на рабочем месте 18.04.2021 г. в 20:10 UTC получил доклад от старшего диспетчера Иванова В.В. о том, что ЭВС рейса РЛУ218 не отвечает на запросы диспетчера. Мною была отправлена телеграмма РЦФ о невыходе ЭВС на связь с диспетчерами. В дальнейшем в 20:35 ЭВС вышел на связь и мною была подана вторая телеграмма РЦФ в продолжение первой. Данная информация была доведена до всех заинтересованных служб.

18.04.2021 г. Белов Е.В.

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 52 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Директору филиала
"МЦ-ЮУВЭ" АО "ГУП
Теплоэнергоцентраль ЮУВЭ"
С.Н. Теребенину
от ст. диспетчера РДЦ
Плешева Виктора Васильевича
Таб. № 94.

Объяснение.

Я, Плешев В.В. 12.04.2021 г. исполняя обязанности ст. диспетчера Кировского энергетического РДЦ ст. л-т. № 1. В 20:00 УТС получил доклад от диспетчера сектора Киров 24 о том, что сработала блокировка реле РАУ 2Р, на отходящем фидере. Вместе, мы стали выполнять все операции согласно технологии при потере напряжения. Сработали.

После этого, доложил о случившемся Кировскому диспетчеру Беляеву Е.В.

12.04.2021 г. Плешев В.В.

Директору филиала
"ЦСУВД" ФГУП
"Госкорпорация Ростех"
г.Н.Новгороду от диспет-
чера РЦ и ПКРВД аэропо
№1 Четвериков Сергея
Васильевича
таб. №1478

Объяснение

Я, Четвериков С.В. 18.04.2021г. принял смену в 20:00 ДПТС на секторе Киев 2,4 на месте диспетчера ПК. Решил проверить показания связи, не получили ответ от ВС вышележащего рейс РА-У218. На неоднократные вызовы по всем имеющимся каналам, а так-же через экипажи других ВС, ответа не получили. В дальнейшем диспетчером смежной зоны работы диспетчера УВД, с диспетчерского стажировку диспетчера. Через 35 минут находясь в секторе Запад 1,2 вышел на связь, объяснив отсутствие связи техническими неполадками на борту.

18.04.21г. /Четвериков С.В./

Документ создан в электронной форме. № Вх.МЦ-2673/МЦ от 13.05.2021.
Страница 54 из 55. Страница создана: 13.05.2021 10:55

Директору филиала
«Лицензиар АЭС» 91417
«Петропавловск по
СрВК» С.М. Тарелкину
от диспетчера
РЦУ и ДК РЦУ
Синицкой Ангелины
Викторовны
тел.: 8 (7152)

Объяснение.

Работала на посте РЦУ смены Киселёв, не получала отдых между ВС, принимающий своё право отдыха заканчивал работать, интенсивность увеличивалась сразу по поступлении вызовов, брал принимать другие ВС, диспетчер не отвечал. Звонил на базу несколько раз. Брал ВС самолёт Боинг 737 на Ухту, диспетчер отсутствовал связи. Позвонила на базу.

13.04.2021 (Синицкая А.В.)