ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(ЮЖНОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ)
Б. Садовая ул., д. 40, г. Ростов-на-Дону, 344002
Тел. (863) 269-65-00, факс (863) 272-67-93
e-mail: ugmtu@ugmtu.favt.ru

21.05.2021 № Исх-3259/09/ЮМТУ

На № _____ от _____

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Директору филиала
«Аэронавигация Юга»

Абрамцову В.И.

О срабатывании наземной СПОС 04.05.2021

Уважаемый Виталий Иванович!

Направляем Вам Отчет по результатам расследования авиационного события, связанного с фактом срабатывания сигнализации наземной СПОС на АКТС-М3 4 мая в районе ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Дополнительно сообщаем, что проверку достоверности письма, подписанного электронной подписью, можно осуществить на сайте «Портал государственных услуг», перейдя по ссылке: www.gosuslugi.ru/pgu/eds, выбрав для проверки сервис «ЭП – отсоединенная, в формате PKCS#7».

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Федерального агентства воздушного транспорта
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0177DBC10029AC86A04C91F74F7E90B369
Владелец: Онуфриенко Вячеслав Ильич
Действителен с 01-09-2020 до 01-09-2021

В.И. Онуфриенко

Хахаев Александр Геннадьевич
8 (863) 269 65 79

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Южного МТУ
Росавиации

В.Н. Силаев

«21» 05 2021 г.

ОТЧЕТ

по результатам расследования авиационного события, связанного с фактом срабатывания сигнализации наземной СПОС на АКТС-М3 4 мая 2021 г. в районе ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

г. Ростов-на-Дону 21.05.2021

В соответствии с приказом Южного МТУ Росавиации от 11 мая 2021 г. № 110-П комиссия в составе:

- Председатель комиссии – Хахаев А.Г., заместитель начальника ООИВП;
- Члены комиссии:
  - Токарев Ю.П., заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
  - Ганжа И.В., заместитель директора филиала - начальник Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
  - Колодный Э.Ю., начальник РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
  - Наливайко В.Н., ведущий специалист отдела инспектирования, контроля качества АНО и сертификации филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
  - Житомирский А.Е., ведущий специалист-эксперт ООИВП

провела расследование факта срабатывания наземной СПОС на АКТС-М3 4 мая 2021 г. при ОВД ВС Б-738, выполняющего рейс УТА1400 по маршруту Грозный – Москва (Внуково), и ВС Б-738, выполняющего рейс ТЫА917 по маршруту Екатеринбург (Кольцово) – Ростов-на-Дону (Платов) в районе ответственности объединенного сектора Р-2/Р-5 РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

1. Обстоятельства.

4 мая 2021 г. в 12:23 (здесь и далее по тексту время UTC) в районе ответственности объединенного сектора Р-2/Р-5 РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД сработала сигнализация наземной СПОС в режиме «КР» (нарушение интервалов эшелонирования) между ВС Б-738 рейса УТА1400 и ВС Б-738 рейса ТЫА917.

Воздушные суда следовали на пересекающихся курсах. Экипаж воздушного судна Б-738 рейса УТА1400 следовал на эшелоне полета FL360 в горизонтальном полете. Экипаж ВС Б-738 рейса ТЫА917 приступил к снижению с эшелона FL370. В момент срабатывания сигнализации наземной СПОС в режиме «КР» на рабочем месте объединенного сектора Р-2/Р-5 РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД минимальный горизонтальный интервал в момент расхождения ВС составил 8,4 км при вертикальном интервале – 600 футов.

2. Фактическая информация

2.1. Данные об экипажах

Данные об экипажах не запрашивались.

2.2. Данные о персонале ОВД

Руководитель полетов РДЦ:
Киселев Андрей Анатольевич - РП РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД.
Год рождения: 1962.
Образование: высшее, ОЛАГА в 1987 г.
В должности РП РДЦ с 2014 г.
Класс: 1-й, протокол ВКК от 07.12.1992 № 47.
Последняя подготовка:
- КПК руководителей полетов по специальности и английскому языку в Южном филиале Института аэронавигации - 08.11.2018 г.- 07.12.2018 г.
Нарушения правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.
Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство 04.05.2021.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Последняя проверка теоретических знаний: 09.09.2020.
Последняя проверка практических навыков на рабочем РП РДЦ: 16.03.2021.
Допущен к работе РП РДЦ: приказ № 1574/ОК от 02.12.2014.
ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 10.06.2021.
Свидетельство СД № 011255, действительно до 09.09.2023.

Старший диспетчер:
Хижняков Максим Юрьевич – старший диспетчер РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД.
Год рождения: 1966.
Образование: высшее, ОЛАГА в 1990 г.
В должности старшего диспетчера РДЦ с 1997 г.
Класс: 1-й, протокол РКК СК-Ц АУВД «Стрела» от 16.09.1996 № 8.
Последняя подготовка:
- КПК по программе «Периодическая подготовка для старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов тренажеров, персонала ОВД, имеющего допуск к работе старшим диспетчером, диспетчером-инструктором,

диспетчером-инструктором тренажёра» и по программе «Авиационный английский язык (для персонала ОВД)» в Южном филиале Института аэронавигации 10.06.2019 - 12.07.2019.
Нарушения правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.
Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство 04.05.2021.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Последняя проверка теоретических знаний: 27.10.2020.
Последняя проверка практических навыков на рабочем месте старшего диспетчера: 10.11.2020.
Допущен к работе старшим диспетчером РДЦ: приказ № 43/л от 18.07.1997.
ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 25.11.2021.
Свидетельство СД № 015302, действительно до 27.10.2023.

ДРУ объединенного сектора Р-2/Р-5:
Маркин Олег Геннадьевич - диспетчер УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД.
Год рождения: 1966.
Образование: среднее, РЛТУ ГА 1989 г.
В должности диспетчера УВД РДЦ с 1989 г.
Класс: 1-й, протокол РКК СК-Ц АУВД от 15.02.1996. № 02.
Последняя подготовка:
- КПК по программе «Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД)» 02.09.2019 - 13.09.2019 и по программе «Авиационный английский язык (для персонала ОВД)» в Южном филиале Института аэронавигации 15.06.2019 - 21.06.2019.
Нарушения правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.
Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство 04.05.2021.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Последняя проверка теоретических знаний: 19.01.2021.
Последняя проверка практических навыков: 04.01.2021.
Допущен к работе на секторах РДЦ: Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6.
ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 13.04.2022.
Свидетельство СД № 015311, действительно до 19.01.2024.

ДПК объединенного сектора Р-2/Р-5:
Евтушенко Алексей Петрович - диспетчер УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД.
Год рождения: 1991.
Образование: среднее, Санкт-Петербургский АТК 2016 г.
В должности диспетчера УВД РДЦ с 2017 г.
Класс: 2-й, решение Южного МТУ Росавиации от 10.06.2020 № 45.
Последняя подготовка:
- КПК по программе «Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД)» 12.02.2019 - 22.02.2019 и по программе «Авиационный английский язык (для

персонала ОВД)» в Южном филиале Института аэронавигации 11.03.2019 - 05.04.2019.
Нарушения правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.
Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство 04.05.2021.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Последняя проверка теоретических знаний: 08.02.2021.
Последняя проверка практических навыков: 15.01.2021.
Допущен к работе на секторах РДЦ: Р-2, Р-3, Р-5, Р-6.
ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 15.10.2023.
Свидетельство СД № 004568, действительно до 08.02.2023.

2.3 Данные о воздушных судах

Данные о воздушных судах отношения к событию не имеют.

2.4. Метеорологическая информация

Погода 4 мая 2021 г. в районе объединенного сектора Р-2/Р-5 на эшелонах FL360-370 определялась высотной ложбиной, у земли – холодный фронт. Ветер на эшелонах FL360-380: 220-230°, максимальная скорость 140-160 км/ч, оказывало влияние струйное течение проходящее через Луганск-АМДЕЛ, температура - минус 53° С.

Действовал SIGMET 11 с 10.00 до 12.30 на прогнозируемые грозы с градом верхняя граница FL400 смещение на северо-восток 30 км/ч, без изменений.

2.5. Данные о работе средств РТО и связи

Состояние радиотехнических средств Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД и каналов связи, обеспечивающих ОВД в объединенном секторе Р-2/Р-5 с 12:00 до 12:40 UTC 04.05.2021.

1. Все основные технические средства (трассовые обзорные РЛК, автономные ВРЛ, радиостанции, пеленгаторы, КСРС, оборудование связи), обеспечивающие ОВД в объединенном секторе Р-2/Р-5 находились в работоспособном состоянии. Электроснабжение объектов обеспечивалось от основных источников электроснабжения.

2. Оборудование автоматизированного комплекса технических средств АКТС-М3 находилось в работоспособном состоянии и обеспечивало работу.

3. Оборудование объекта ЦСРС (СРС-3020Х, САРС, МЧК, СДРИ, СЕВ) находилось в работоспособном состоянии и обеспечивало работу.

4. Все каналы связи, обеспечивающие ОВД в объединенном секторе Р-2/Р-5, находились в работоспособном состоянии.

5. Замечаний диспетчерского состава на работу оборудования объединенного сектора Р-2/Р-5 с частотами 125,5 МГц не было.

2. Анализ

В момент события ОВД в районе ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД осуществляла смена № 1 РДЦ, РП РДЦ - Киселев А.А., старший диспетчер Хижняков М.Ю.

ОВД в объединенном секторе Р-2/Р-5 осуществляли:

- ДРУ – Маркин О.Г.,
- ДПК – Евтушенко А.П.

Должностные лица находились на своих рабочих местах, от выполнения должностных обязанностей не отвлекались. На момент события ДРУ отработал 10 минут, ДПК – 45 минут.

В момент события на ОВД в объединенном секторе Р-2/Р-5 находились 5 воздушных судов.

По данным материалов СОК установлено:

В 12:02:16 ДРУ объединенного сектора В-1/В-2 передал на управление объединенному сектору Р-2/Р-5 ВС Б-738, выполняющего рейс УТА1400.

В 12:02:21 экипаж рейса УТА1400, вышел на связь с ДРУ объединенного сектора Р-2/Р-5. ВС следовало на эшелоне полета FL360 в горизонтальном полете.

В 12:02:26 ДРУ опознал ВС и осуществил радиолокационный прием на управление:

Э: Р/К, добрый день, УТА1400, БИМДИ, эшелон 360.

Д: УТА1400, Р/К, добрый день, опознаны, доложите ИНБАЛ.

Э: ИНБАЛ доложим, УТА1400.

Примечание: *ОВД на рабочем месте ДРУ объединенного сектора Р-2/Р-5 в момент выхода на связь экипажа ВС Б-738 рейса УТА1400 осуществлял диспетчер УВД Мельников А.А. В 12:11:00 дежурство на рабочем месте ДРУ объединенного сектора Р-2/Р-5 принял диспетчер УВД Маркин О.Г. В период приема-сдачи дежурства диспетчер УВД Мельников А.А. обратил внимание диспетчера УВД Маркина О.Г. на наличие потенциально-конфликтующего ВС УТА1400 на эшелоне полета FL360.*

Примечание: *поскольку ВС входило из смежного сектора, и была выполнена процедура радиолокационного приема-передачи управления, опознавание ВС не требовалось.*

В 12:18:08 ДРУ объединенного сектора В-3/В-4 передал на управление объединенному сектору Р-2/Р-5 ВС Б-738, выполняющего рейс ТЫА917. Экипаж ВС вышел на связь с ДРУ объединенного сектора Р-2/Р-5. ВС следовало на эшелоне полета FL370 в горизонтальном полете. ДРУ опознал, осуществил радиолокационный прием на управление, и проинформировал о стандартном маршруте прибытия:

Э: Р/К, ТЫА917, добрый день, СУРЕМ, эшелон 370.

Д: ТЫА917, Р/К, добрый день, опознаны, следуйте эшелон 370. После Морозовска рассчитывайте ТЕДРУ, АБЛОГ. АБЛОГ 2 Sierra заход. До расчетного снижения.

Э: Сохраняем 370, после Морозовска ТЕДРУ, АБЛОГ, АБЛОГ 2 Sierra, ТЫА917.

Примечание: *поскольку ВС входило из смежного сектора, и была выполнена процедура радиолокационного приема-передачи управления, опознавание ВС не требовалось.*

В 12:20:37 экипаж ВС рейса ТЫА917 запросил снижение с эшелона полета FL370, ДРУ разрешил снижение до эшелона полета FL310.


Примечание: *в этот момент ВС следовали на пересекающихся курсах, расстояние между ними составляло 23,5 км.*

Экипаж подтвердил полученную команду:

Э: ТЫА917, расчетное начало снижения.

Д: ТЫА917, первоначально снижаться эшелон 310.

Э: 310 снижаемся, ТЫА917.

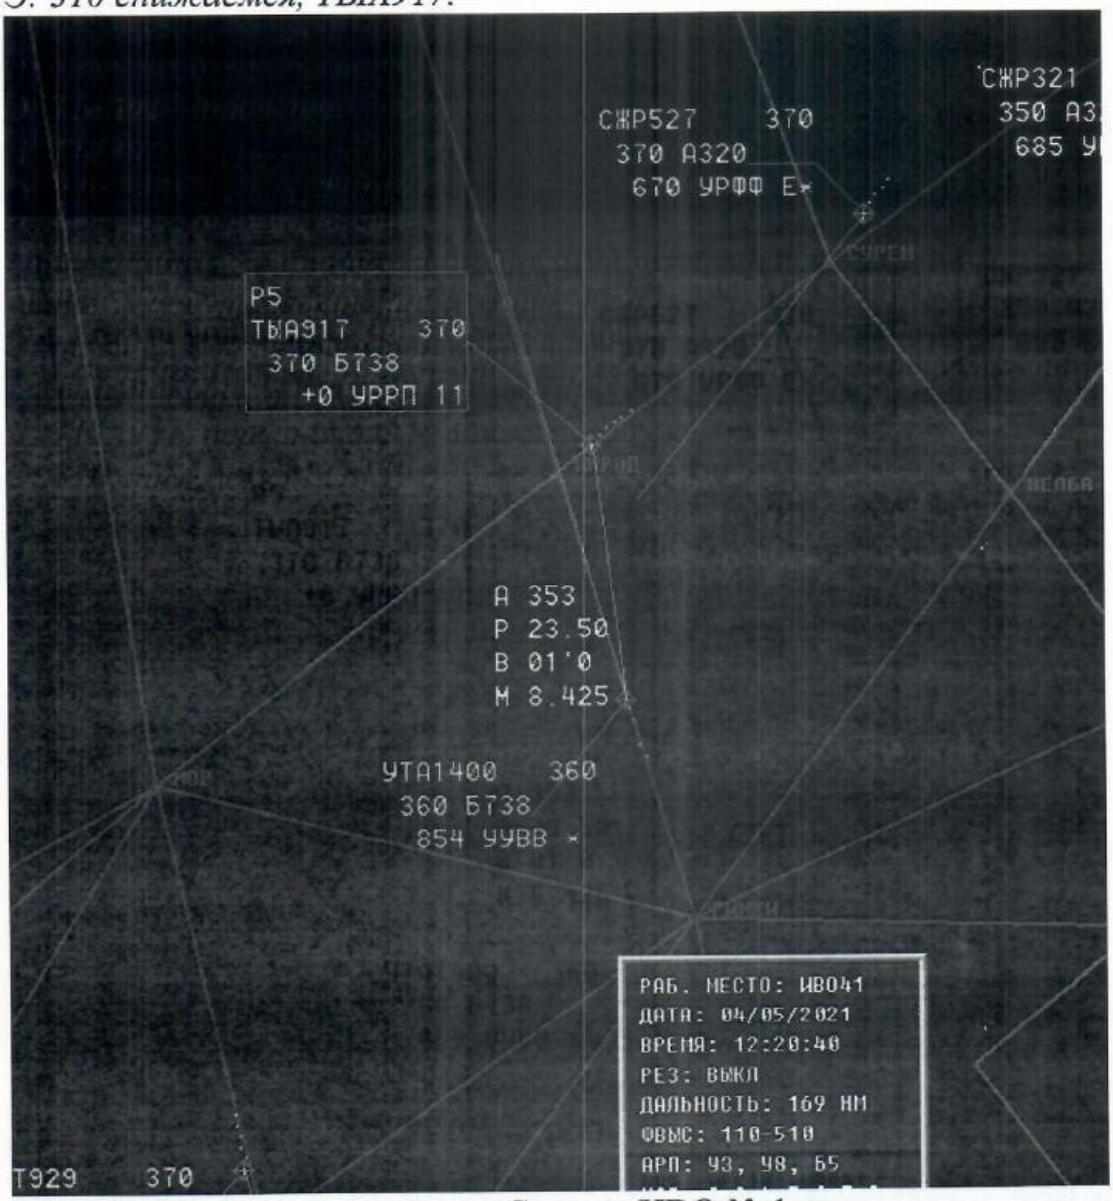


Снимок ИВО № 1.

Примечание:

При выдаче команды на снижение ДРУ не проанализировал воздушную обстановку на наличие потенциально-конфликтной ситуации, хотя в процессе

приема дежурства получил информацию о потенциально-конфликтном ВС, не проинформировал экипаж ВС рейса ТЫА917 о взаимном местоположении ВС.

ДПК не информировал ДРУ о потенциально - конфликтной ситуации, не оказал помощь в форме предупреждений, напоминаний, уточнений, направленных на исключение ошибок при ОВД.

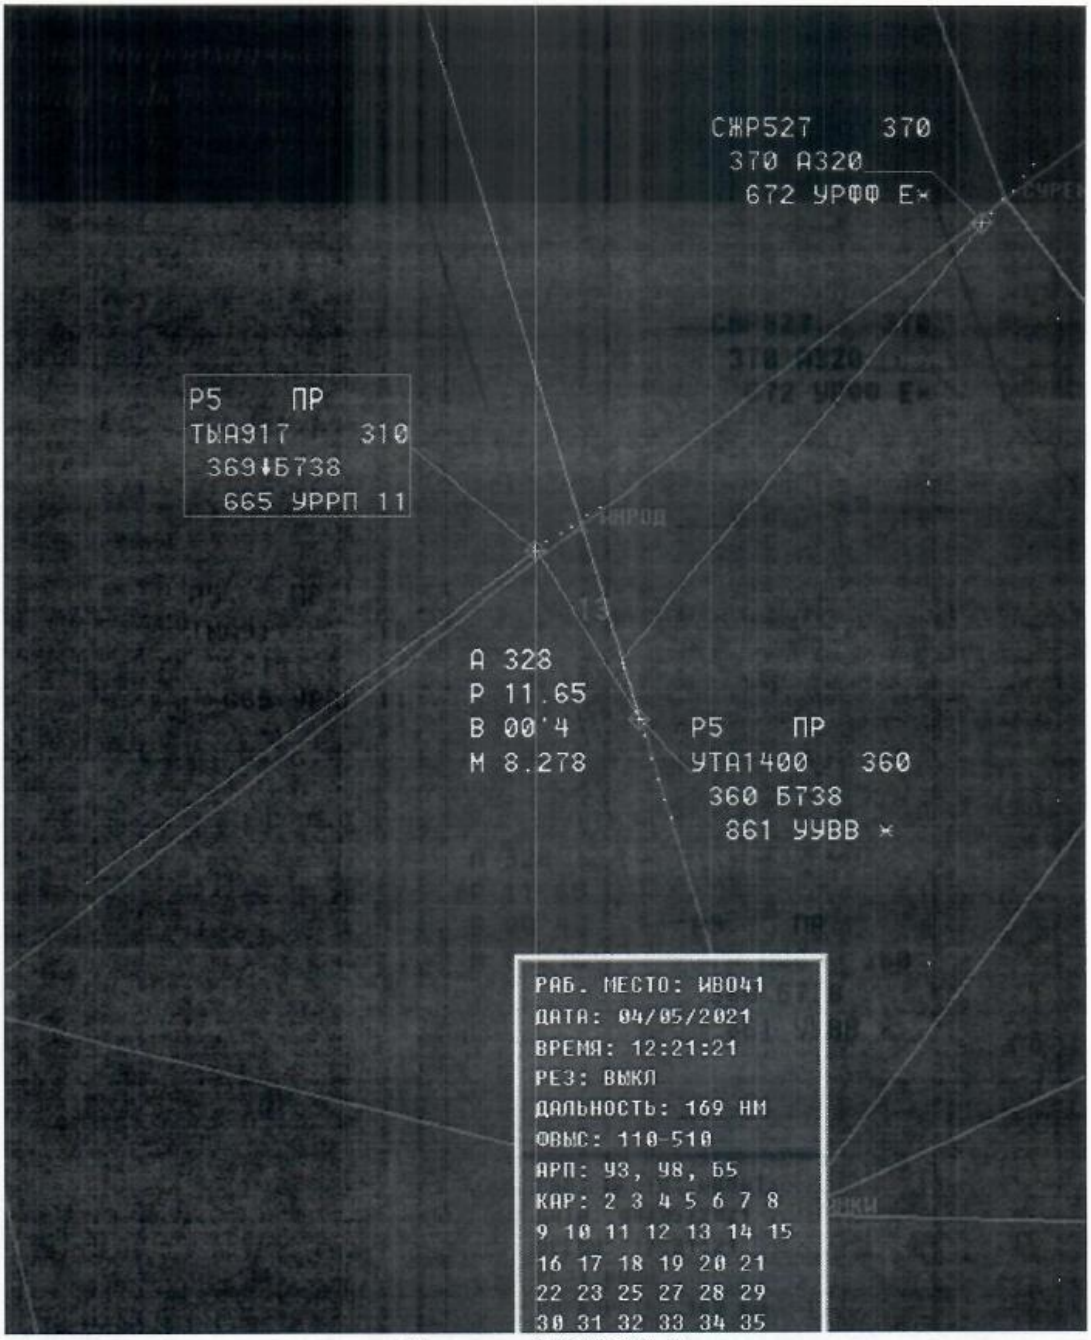

Снимок ИВО № 2.

В 12:21:21 между ВС рейса ТЫА917 и ВС рейса УТА1400 сработала сигнализация наземной СПОС в режиме «ПР» (прогноз ПКС, определенный по анализу РЛИ) вследствие того, что ВС рейса ТЫА917 приступило к снижению и горизонтальный интервал между ними сокращался.

К моменту начала снижения ВС рейса ТЫА917 уже пересекло курс ВС рейса УТА1400, оба ВС следовали на расходящихся курсах, расстояние составляло 11,6 км, вертикальный интервал составлял 900 футов.

Увидев индикацию наземной СПОС в режиме «ПР», ДРУ незамедлительно дал команду экипажу ВС рейса ТЫА917 прекратить снижение:

Д: ТЫА917, прекратите снижение. Следуйте эшелон 370.


Э: ТЫА917, сохраняем эшелон 370.

Д: УТА1400.

Э: на приеме, УТА1400.

Д: УТА1400, для информации: борт пересекает вам курс справа налево, эшелон 370.


Э: да, пронаблюдали, УТА1400.

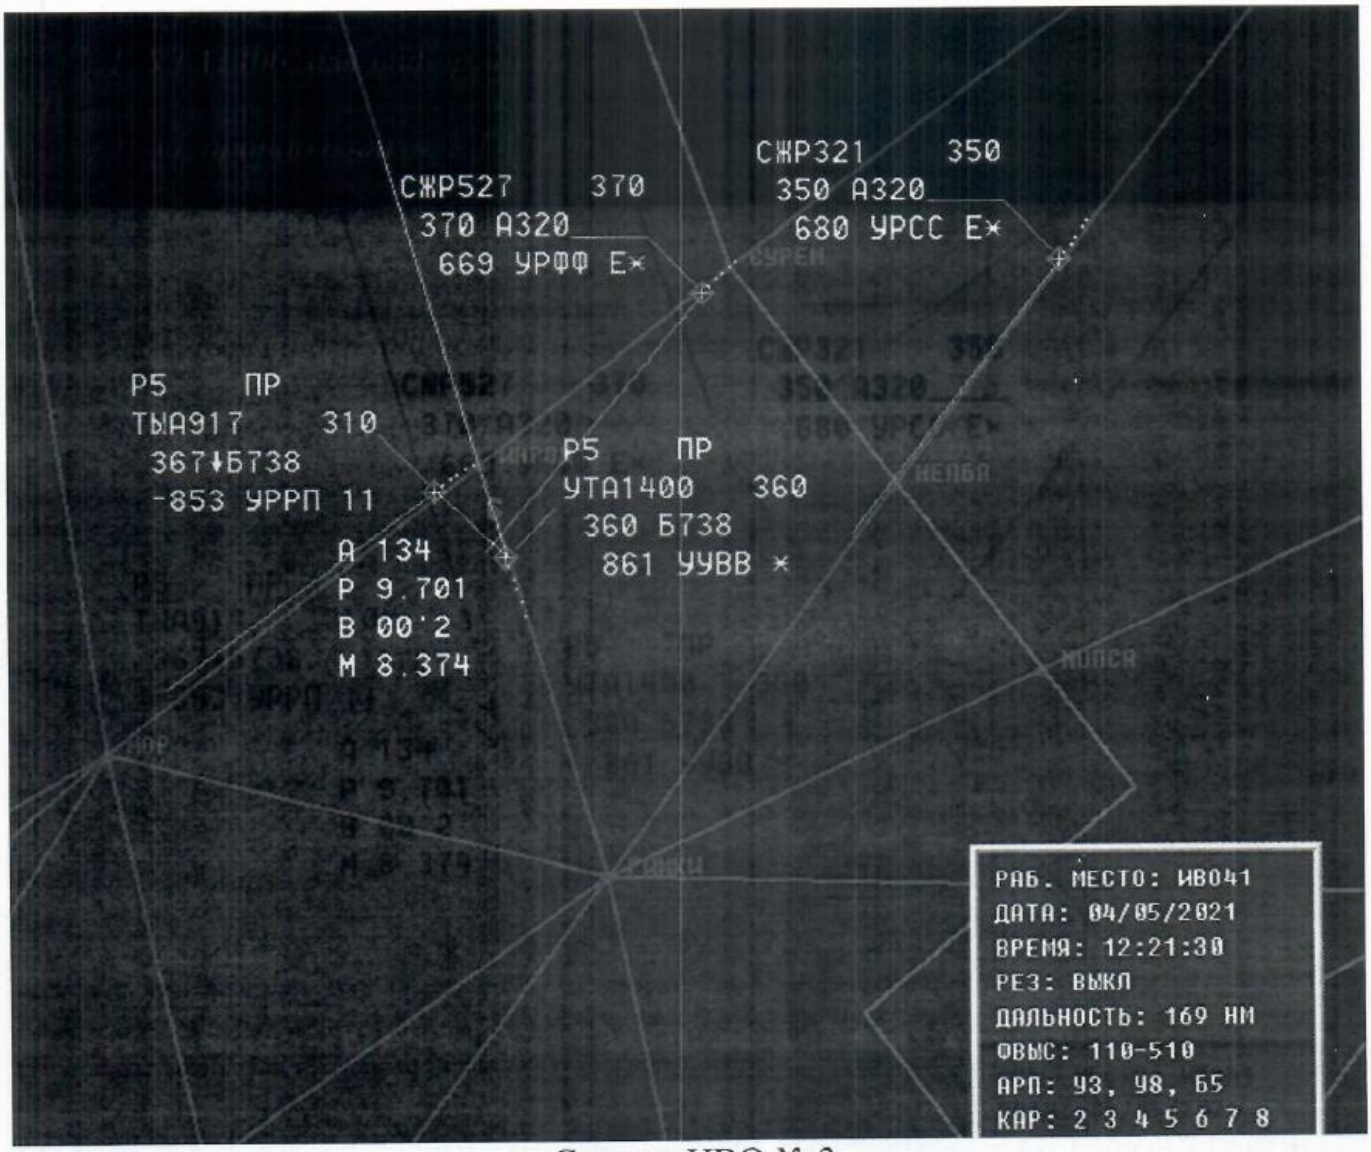

Снимок ИВО № 3.


В 12:21:36 между ВС рейса ТЫА917 и ВС рейса УТА1400 сработала сигнализация наземной СПОС в режиме «КР» (нарушение интервалов эшелонирования), при этом также сработала звуковая сигнализация о нарушении

интервалов. ВС следовали на расходящихся курсах, расстояние составляло 9 км, вертикальный интервал составлял 700 футов.

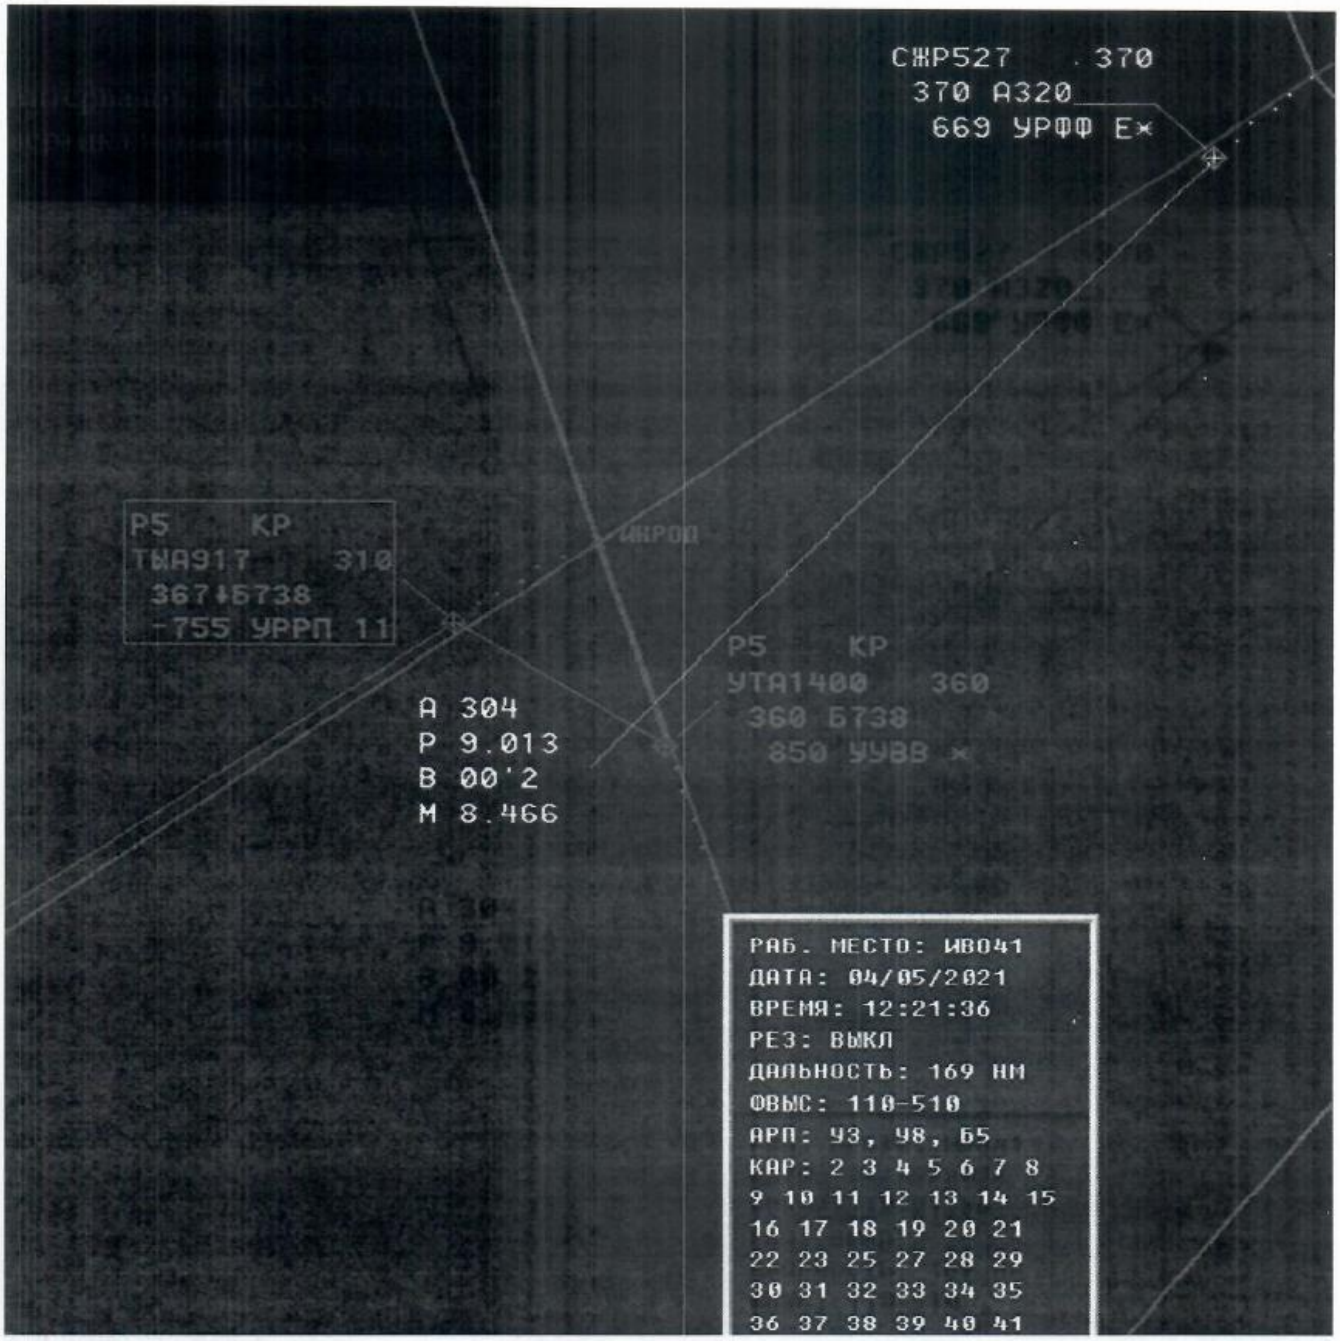


Снимок ИВО № 4.

ВС рейса ТЫА917 прекратило снижение на высоте 36600 футов и перешло в набор до эшелона полета FL370. Минимальный вертикальный интервал составил 600 футов, горизонтальный интервал 8,417 км. (Снимок ИВО № 5)

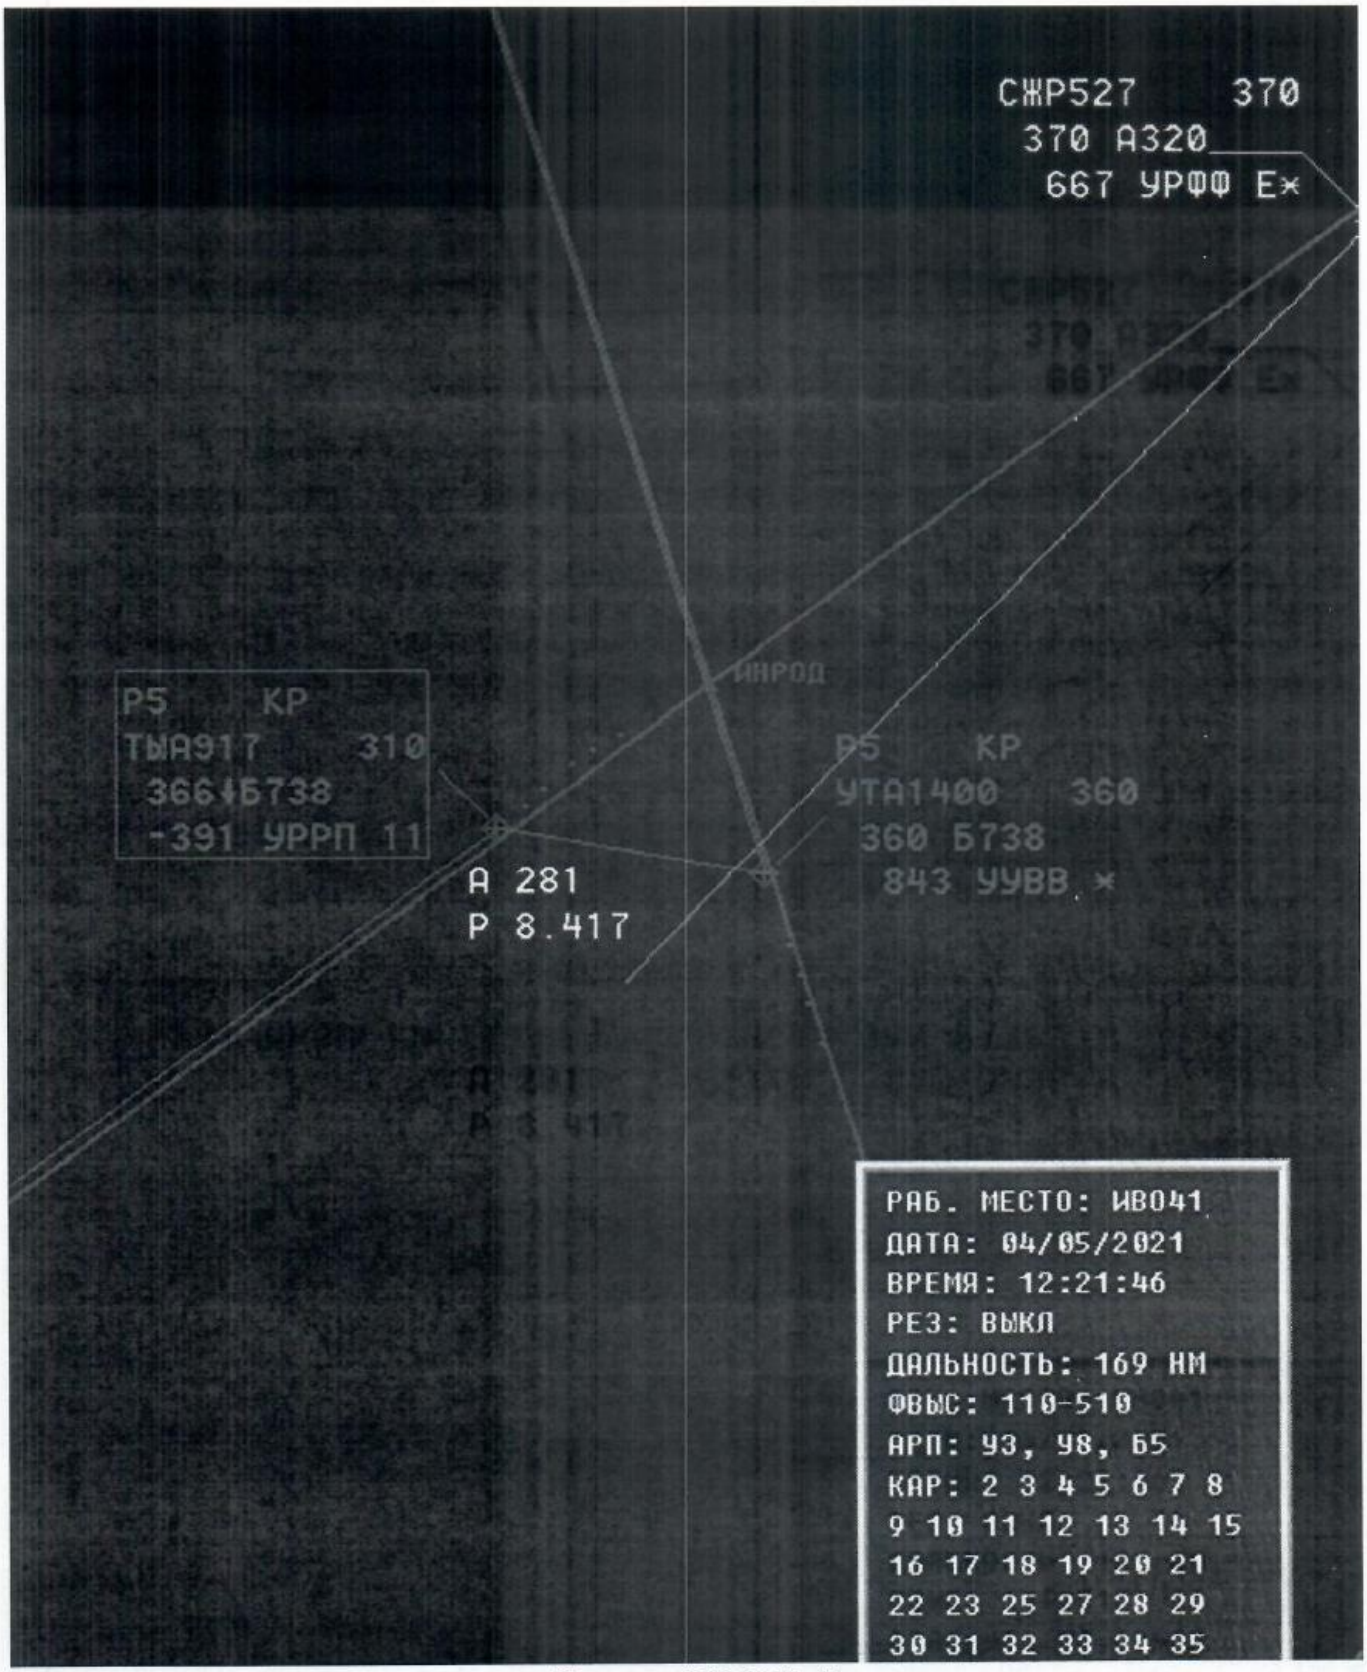

Снимок ИВО № 5.

В 12:22:07 отображение сообщения «КР» в формуляре сопровождения ВС прекратилось. Горизонтальный интервал между ВС составил 11,16 км, вертикальный интервал 1000 футов. (Снимок ИВО № 6)

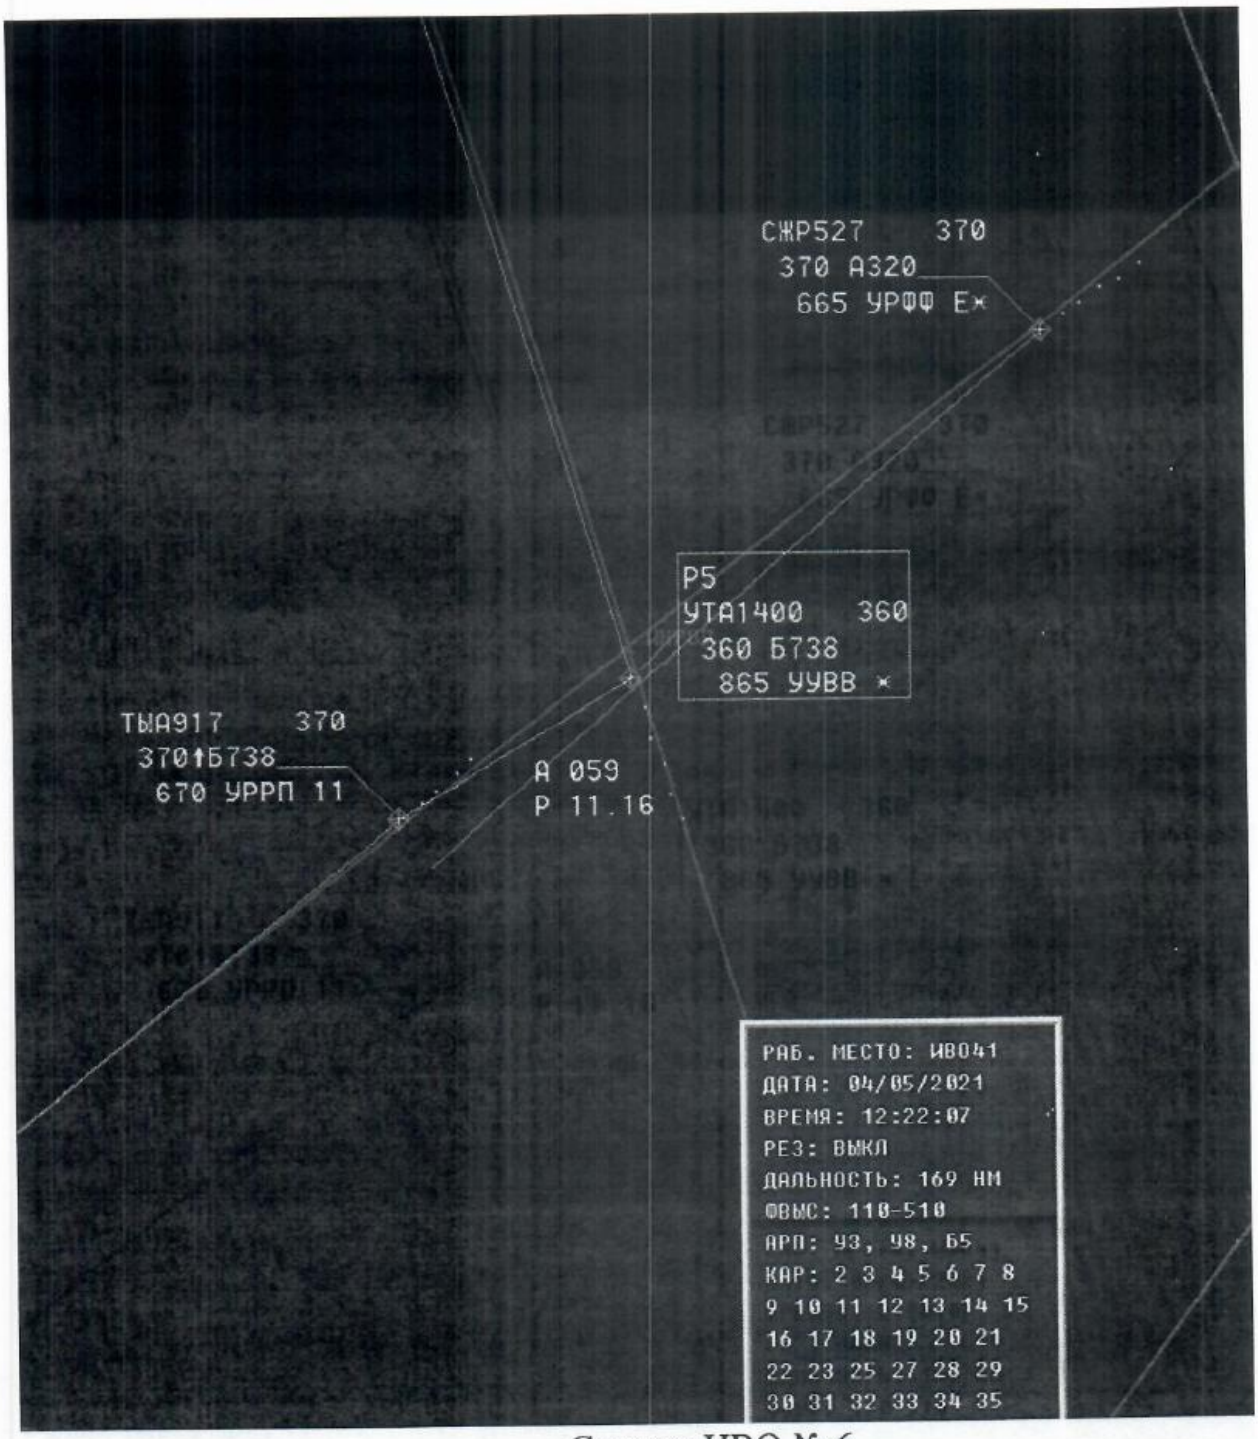

Снимок ИВО № 6.

Информация о срабатывании сигнализации наземной СПОС в режиме «КР» была доведена до старшего диспетчера (руководителя полетов) через 35 минут после авиационного события.

В дальнейшем полет обоих ВС проходил без особенностей.

4. Заключение

Срабатывание сигнализации наземной СПОС АКТС-М3 4 мая 2021 г. в режиме «КР» в районе ответственности объединенного сектора Р-2/Р-5 РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД между ВС Б-738 рейса УТА1400 и ВС Б-738 рейса ТЫА917 произошло в

результате нарушения установленных норм эшелонирования. Угроза столкновения воздушных судов отсутствовала.

Нарушение установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования произошло вследствие выдачи диспетчером радиолокационного управления объединенного сектора Р-2/Р-5 ошибочной команды воздушному судну рейса ТЫА917 на снижение с эшелона FL370 по причине неудовлетворительного анализа воздушной обстановки на наличие потенциально-конфликтной ситуации.

5. Недостатки, выявленные при расследовании

1. Диспетчером УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД Маркиным О.Г. нарушены пункты 1.8.10, 1.8.11, 5.1.3.3 «Технологии работы диспетчеров объединенного сектора Р-2/Р-5 РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД» в части отсутствия анализа воздушной обстановки на наличие ПКС перед выдачей команды на изменение эшелона полета, в части отсутствия информирования экипажей конфликтующих ВС об их взаимном местоположении при наличии ПКС.

2. Диспетчером УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД Евтушенко А.П. нарушены пункты 1.4, 6.2.11.2 «Технологии работы диспетчеров объединенного сектора Р-2/Р-5 РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД» в части информирования ДРУ о потенциально-конфликтной ситуации (ПКС) и оказания помощи ДРУ в форме предупреждений, напоминаний, уточнений, направленных на исключение ошибок при ОВД, в части отсутствия доклада старшему диспетчеру (руководителю полетов) о времени, позывных ВС и виде нарушения.

3. Старшим диспетчером УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД Хижняковым М.Ю. нарушены пункты 2.7, 2.9 «Должностной инструкции старшего диспетчера УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД» в части отсутствия контроля за воздушной обстановкой и работой подчиненного персонала.

6. Рекомендации

Директору филиала «Аэронавигация Юга»:

1. Отчет по результатам расследования авиационного события, связанного с фактом срабатывания наземной СПОС 4 мая 2021 г. в районе ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» изучить с персоналом ОВД филиала «Аэронавигация Юга».

2. Организовать повторное изучение с персоналом ОВД пункта 4.1.8. ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293.

3. Организовать повторное изучение с персоналом ОВД пунктов 1.4, 1.8.10, 1.8.11, 5.1.3.3 и 6.2.11.2 Технологии работы диспетчеров РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД.

4. Организовать проведение с диспетчерами УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД Маркиным О.Г. и Евтушенко А.П. дополнительной тренажерной подготовки в объеме 4-х часов для отработки навыков решения конфликтной ситуации при выдаче

команды на изменение высоты полета при наличии потенциально-конфликтной ситуации.

5. Направить диспетчера УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД Маркина О.Г. в Южное МТУ Росавиации с целью подтверждения квалификации «Диспетчер УВД 1 класса».

6. Направить диспетчера УВД РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД Евтушенко А.П. в Южное МТУ Росавиации с целью подтверждения квалификации «Диспетчер УВД 2 класса».

О проведенных мероприятиях проинформировать Южное МТУ Росавиации.

Председатель комиссии: А.Г. Хахаев

Члены комиссии: Ю.П. Токарев


И.В. Ганжа

Э.Ю. Колодный

В.Н. Наливайко

А.Е. Житомирский

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель:Хахаев А.Г.
Страница 15 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

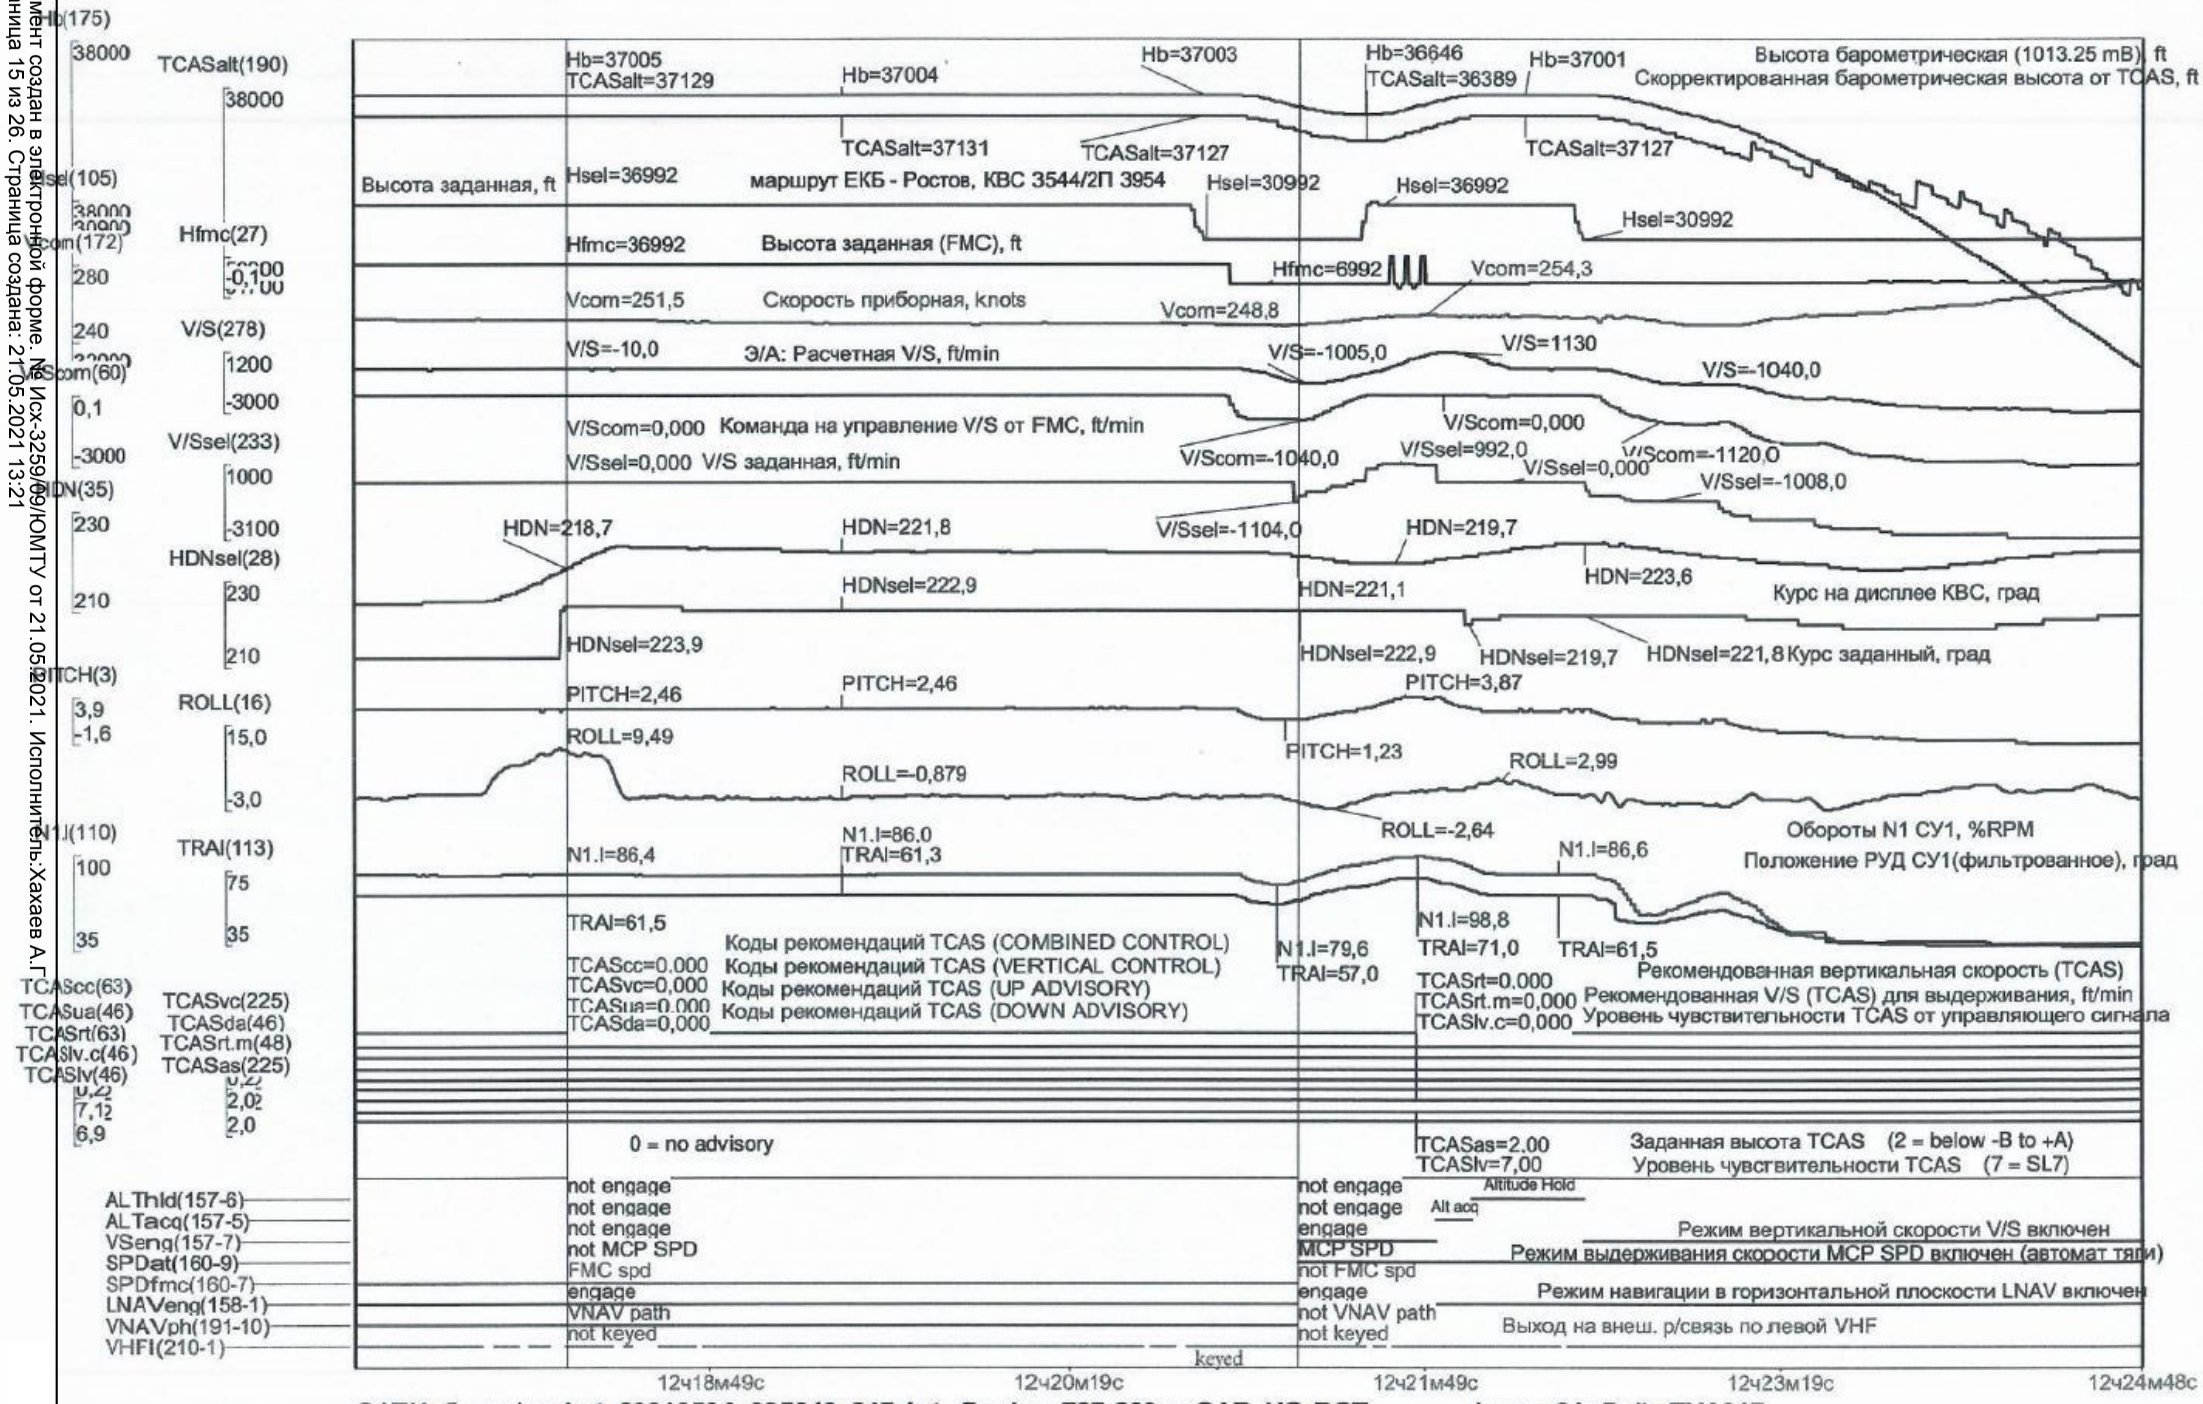

C:\ПИ боинг\vq-bqt 20210504 095849 917.1qt Boeing-737-800 mQAR VQ-BQT 4 мая 21г Рейс TYA917
12:02:24 12:21:17 1530 Эшелон (37000), ft

Председателю [illegible]

Пояснительная записка

05.2021 выполнял рейс ТК 917 по маршруту Екатеринбург
ь на Дону на ВС VQ-BQT Пункции PF выполнял КВС, фу
выполнял ВП. В зоне Ростова, диспетчер спрашил на более коро
ну захода на посадку через точку ABLOB, дав справление на эту
вязи с тем, что маршрут уменьшился, TOD настал раньше учет
доложили диспетчеру о расчете начала снижения, после чего
ешил нам снижение с эшелона 370 до эшелона 210, ве
ая скорость снижения не превышала 1000 фут/мин. Далее
высоте приблизительно 36600 сработал TCAS TA, мы умен
и вертикальную скорость снижения практически до нул
м спустя некоторое время, диспетчер дал команду занять э
мом 370 и сохранять, после чего, мы перешли в наборе
ту и заняли эшелон 370

05.05.2021 Шульженко И.В

Председателю комиссии
по расследованию

Пояснительная записка

04.05.2021г выполнял рейс ТК917 по маршруту Екатеринбург - Ростов на Дону на ВС VQ-BQT Функции PF выполнял КВС, функции PM выполнял ВК в зоне Ростова, после ухода на более короткую схему захода на посадку через точку ABLOG. В связи с тем, что экипаж ушел вправо, расчет на снижение начал больше ила дополнил диспетчеру о расчете начала снижения, после чего он дал нам указание с эшелона 390 до эшелона 310, выставил скорость борта не более 300 Кт/Мах. На высоте 36 000 сработал TCAS TA, индикатор вертикальную скорость, далее спустя некоторое время по команде диспетчера занять обратно эшелон 370, на кренте в наборе высоты и занесли эшелон 370

5.05.2021

Командир ВС Хахаев А.Г.

Директору филиала
= Аэронавигация Юга
Абрамову В.И.
от диспетчера РДЦ
Маркина О.П.

Объяснительная

Борт Т61А-917 следовал с посадкой в аэропорт =Платов=. Во время прохождения точки Uпрод, запросил снижение. ДПК пробиваем в Hзад. эшелон 310. КП не горит я выдаю команду на снижение. эшелона 310. Рядом находился борт УТА1400 на эшелоне 360. Заметив, что интервал может не обеспечиваться даю команду Т61А-917 прекратить снижение и следовать на эшелоне 370. Борт выполнил команду и продолжил следовать на эшелоне 370. Но сработала индикация КР. Проинформировал борт УТА1400 о движении.

04.07.2021

Маркин О.П.

Директору филиала
Аэронавигация Юга
"
Абрамцову В.Ч.
ст диспетчера УВД
Хинганова М.Ю

объяснительная

Я находился на своём рабочем месте, заполнял представление на продление срока действия диспетчера УВД Дёгтева А.В.

О срабатывании системы СТОС мне доклодов не было

После подмены Мартыненко О.Г. сообщил мне что примерно по его заверениям в 12 26 кратковременно сработал ленточный К.К в районе ТОД ИНДОД с ВС ТЫА 917 мс эш 370 при снижении с эш 370 до эш 310 с ВС УТА 1400 мс эш 360. на расходящихся курсах. Об этом событии мне он доложил в 1248.

Я сразу доложил Руководителю полетов об этом событии.

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель:Хахаев А.Г.
Страница 19 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

Директору филиала
«Аэронавигация Юга
Абрамцову В.И.
от РП РДЦ
Киселева А.А.

Объяснительная

04 мая 2021г смена №1 работала в дневную смену. Около 12.50 УТС по мне подошел старший диспетчер Ростовского направления и доложил о срабатывании наземного СПОС на секторе Р2/5 в районе ПОД ИНРОД между ВС ТБА917 и ВС УТА1480.

Я вызвал диспетчера-инструктора Стрешкова и дал команду просмотреть это событие в видеоархиве.

После анализа ситуации доложил Начальнику РДЦ и дал первичное сообщение АПД по этому событию

04.05.2021. Киселев

Директору филиала
"Аэронавигация Юга"
Абрамцову В.Ч.
от диспетчера РДЦ
Евтушенко А.Т.

Объяснительная.

Борт ТЫА 917 после прохождения точки Инрод запросил снижение. Он следовал с посадкой в Платов. В сектор Р2/Р5 зашёл с точки Сурем. Перед этим я попросил смежный сектор В3/В4 спросить у борта расчетное время снижения ответили в 24 минуты, но борт запросил снижение раньше. После запроса на снижение, через функцию ЕТО было введено значение Ф310, при этом индикации КП не было. На момент перед запросом на снижение ТЫА 917 следовал на эшелоне 370. После пересечения ТЫА 917 точки Инрод, после него пересекал эту точку УТА 1400 на эшелоне 360. ДРУ дал снижение эшелон 310 для ТЫА 917, я сказал ДРУ "пусть следует 370". ДРУ дал эту команду ТЫА 917. ТЫА 917 выполнил команду, но сработала индикация КР. От бортов никаких докладов не было.

04.05.2021г

Евтушенко

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель:Хахаев А.Г.
Страница 21 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель:Хахаев А.Г.
Страница 22 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

Выписка № 266

из записи (магнитофонной) р/обмена «диспетчер - экипаж», ГГС/ТЛФ

«04» мая 2021г. Р2/5 ДРУ, смена № 1

с 12 час.00 мин. до 12 час.40 мин. Диспетчер **Мельников А.А., Маркин О.Г.**

РП _____ Старший диспетчер _____

Замечания и рекомендации: _____

_____

_____

_____ _____ _____ «____» _____2021г.

(Ф. И. О.) (Должность) (Подпись)

С выпиской ознакомлен: _____ _____ «_____» _____2021г.

(Ф. И. О.) (Подпись)

Время (UTC)	Абонент (Позывной)	Фактический радиообмен	Контрольный радиообмен	Отступления
12ч.02.21.	Э	Р-К, добрый день. УТА1400. Бимди, эшелон 360.		
12ч.02.27.	Д	УТА1400. Р-К, добрый день. опознаны, доложите Инбал.		
12ч.02.32.	Э	Инбал доложим. УТА1400.		
12ч.18.08.	Э	Р-К. Таймыр917, добрый день. Сурем, эшелон 370.		
12ч.18.14.	Д	Таймыр917, Р-К, добрый день, опознаны, следуйте эшелон 370. После Морозовска рассчитывайте Тедру - Аблог. Аблог 2 Sierra - заход. До расчетного снижения.		
12ч.18.24.	Э	Сохраняем 370. После Морозовска Тедру - Аблог. Аблог 2 Sierra. Таймыр917.		
12ч.18.40.	Д	Таймыр917. Морозовская - точка Mike Oscar Romeo.		
12ч.18.45.	Э	Mike Oscar Romeo. Таймыр917.		
12ч.20.37.	Э	Таймыр917, расчетное начало снижения.		
12ч.20.41.	Д	Таймыр917, первоначально снижаться эшелон 310.		
12ч.20.46.	Э	310 снижаемся. Таймыр917.		
12ч.21.29.	Д	Таймыр917, прекратите снижение. Следуйте эшелон 370.		
12ч.21.37.	Д	Таймыр917.		
12ч.21.38.	Э	Таймыр917. сохраняем 370.		

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель: Хахаев А.Г.
Страница 23 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

12ч21.49.	Д	УТА1400.		
12ч21.51.	Э	На приеме, УТА1400.		
12ч21.53.	Д	УТА1400, для информации: борт пересекает вам курс справа налево, эшелон 370.		
12ч22.00.	Э	Да, пронаблюдали, УТА1400.		
12ч22.17.	Д	Таймыр917, разошлись с бортом. Снижаться эшелон 310.		
12ч22.22.	Э	Снижаемся 310, Таймыр917.		
12ч24.48.	Д	Таймыр917, следовать на эшелоне 310, встречный, в наборе до эшелона 300.		
12ч24.54.	Э	Сохраняем 310, Таймыр917.		
12ч25.29.	Д	Таймыр917, борт вправо ушел, не мешает. Снижаться эшелон 110.		
12ч25.35.	Э	Снижаемся 110, Таймыр917.		
12ч28.20.	Д	Таймыр917, в снижении до эшелона 110 работайте Р-К 133,6.		
12ч28.26.	Э	Снижаемся до эшелона 110, 133,6, Таймыр917, всего доброго.		
12ч30.58.	Д	УТА1400.		
12ч31.01.	Э	Ответил, УТА1400.		
12ч31.04.	Д	УТА1400, курс Убона.		
12ч31.06.	Э	Курс Убона, УТА1400, спасибо.		
12ч34.12.	Д	УТА1400, работайте Москва-контроль 125,2.		
12ч34.17.	Э	125,2, всего доброго, УТА1400.		

Выписку произвёл: техник ОК Тимощенко Е.В. _____ «11» мая 2021г.
Проверила техник ОК Ливада И.М. _____ 21.05.2021г

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель:Хахаев А.Г.
Страница 24 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

Выписка № 267

Анализ ОВД из записи (магнитофонной) р/обмена «диспетчер - экипаж», ГГС/ТЛФ
ситуация ТЫА 917 за «4» 05 2021 года , Р 2 / Р 5 , смена № 1
УТА 14002 с 12 час. 00 мин. До 12 час. 40 мин. Диспетчера Евтушенко А. П.

РП _____, Старший диспетчер _____

Замечания и рекомендации:

_____
_____
_____

_____ _____ _____ «___» _____ 2021 г.
(Ф. И. О.) (Должность) (Подпись)

С выпиской ознакомлен: _____ _____ «___» _____ 2021 г.
(Ф. И. О.) (Подпись)

Время (UTC)	Абонент (Позывной)	Фактический радиообмен	Контрольный радиообмен	Отступления
12 часов 09 06	В4	Да. слушаю В4 .		
	Р 2 / Р5	Р 2. спросите у Таймыра снижение во сколько		
		будет?		
12 часов 09 32	В 4	В 24 минуты .		
	Р 2 / Р5	Ага. Хорошо, Спасибо!		
12 часов 25 29	Подход	Подход .		
	Р 2 / Р5	Р2 , Таймыр 917, прошел?		
	Подход	Да, прошел Аблог 2 Sierra, да у него?		
	Р 2 / Р5	Да, Аблог 2 Sierra .		
	Подход	Хорошо .		
	Р 2 / Р5	Ага .		
12 часов 30 39	Р 2 / Р5	Р 2 .		
	Воронеж 3	А Воронеж 1 , 3, там УТА 1400 у вас идет.		
	Р 2 / Р5	Ага.		
	Воронеж 3	Для очередности сию ему можете дать на Убона, получается		
		между Амделом и Инбалом пройдет .		
	Р 2 / Р5	Понял, Убона сейчас .		
	Воронеж 3	На Убона, ага .		

	Р 2 / Р5	Сейчас .		

Выписку произвела техник ОК Штефан Ю.С. «21 » 05 2021 года

Документ создан в электронной форме. № Исх-3259/09/ЮМТУ от 21.05.2021. Исполнитель:Хахаев А.Г.
Страница 25 из 26. Страница создана: 21.05.2021 13:21

Протокол № 1

заседания комиссии по расследованию авиационного события, связанного со срабатыванием СПОС 4 мая 2021 г. в зоне ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1. Слушали председателя комиссии Хахаева А.Г. по распределению обязанностей расследования данного авиационного события.

2. Председатель комиссии по расследованию предложил обратиться в АО «Авиакомпания «НордСтар» по вопросу выдачи расшифровки материалов СОК ВС Б-737-800 рег. VQ-BQT, выполняющего рейс по маршруту Екатеринбург – Ростов-на-Дону.

3. Заслушивание диспетчеров УВД, участвующих в АС 4 мая 2021 г., провести 14 мая 2021 г.

Решили: 1. Колодный Э.Ю. отвечает за сбор информации по диспетчерскому персоналу, участвующему в АС.

2. Наливайко В.Н. предоставляет снимки ИВО, выписки радиообмена.

3. Хахаев А.Г. предоставляет информацию по материалам СОК АК «НордСтар».

Председатель комиссии по расследованию  А.Г. Хахаев