ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ)
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
Красный пр-т, д. 44, г. Новосибирск, 630091
Тел. (383) 222-21-20, факс (383) 222-49-31
e-mail: zsmtu@zsmtu.ru

29.07.2021 № Исх-15-2543/ЗСМТУ

На № _____ от _____

Заместителю
генерального директора
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» -
начальнику ГЦ ЕС ОрВД

А.А. Буевичу

Директору филиала
«Аэронавигация Западной Сибири»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Е.В. Оспищеву

О направлении отчета о расследовании

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам копию отчета расследования, проведенного Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта по авиационному событию, связанному со срабатыванием 11.07.2021 наземной СПОС в режиме КС между воздушными судами A-320N рейса СБИ5126 VQ-BSF и C525 RA-67193, в границах района аэродрома Новосибирск (Толмачёво).

Приложение: на 14 л. в 1 экз. (в электронном виде).

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Федерального агентства воздушного транспорта
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 333594843D9D998B0A8D9982FF991B05666299
Владелец: Федоров Вячеслав Иванович
Действителен с 24-02-2021 до 24-05-2022

В.И. Федоров

Андреев Сергей Владимирович
(383) 314-28-91

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ЗС МТУ Росавиации
_____В.И. Федоров
«23» 07 2021 года

ОТЧЕТ

По результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием 11.07.2021 наземной СПОС в режиме КС между воздушными судами А-320N рейса СБИ5126 VQ-BSF и С525 RA-67193, в границах района аэродрома Новосибирск (Толмачёво)

г. Новосибирск 23.07.2021

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Андреев С.В.	- начальник ООИВП и АНО ЗС МТУ Росавиации;
Заместитель председателя комиссии:	Буевич А.А.	- заместитель генерального директора-начальник ГЦ ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
Члены комиссии:	Оспищев Е.В.	- директор филиала «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
	Праско П.И.	- начальник АДЦ Новосибирского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
	Старков А.А.	- пилот-инструктор летной группы АО «Авиакомпания «Сибирь» (по согласованию).

назначенная приказом ЗС МТУ Росавиации от 14.07.2021 № ОД-271/ЗСМТУ в период с 14 июля по 23 июля 2021 года провела расследование авиационного события, связанного со срабатыванием 11.07.2021 наземной СПОС в режиме кс между

воздушными судами A-320N рейса СБИ5126 VQ-BSF и C525 RA-67193, в границах района аэродрома Новосибирск (Толмачёво).

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.07.2021 воздушное судно (ВС) A-320NEO VQ-BSF, выполняло рейс СБИ5126 по маршруту Анапа (Витязево) - Новосибирск (Толмачево), ВС Cessna 525 (RA-67193) выполняло перелёт по маршруту Новосибирск (Толмачёво) – Уфа.

В 09:41:50 (здесь и далее время – UTC, LT+7) между указанными ВС произошло срабатывание наземной СПОС КСА УВД «Альфа-5» в режиме «КС». По факту срабатывания наземной СПОС КСА УВД «Альфа-5» в режиме «КС» РП АДЦ подано соответствующее формализованное сообщение ALD номер ТЛГ 111047 УННТЗТЗЬ в адреса получателей согласно ТС-2013.

Из числа пассажиров и членов экипажей никто не пострадал. ВС повреждений не имеют. Посадка благополучно.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Данные об экипажах ВС

2.1.1. КВС A-320NEO VQ-BSF

ФИО: Кокорин Андрей Александрович
Год рождения: 1991
Пилотское свидетельство № 0098086
Образование Высшее, Ульяновское ВАУ ГА – 2014
Общий налёт 4224 час.
Налёт на данном типе 4074 час.
Налёт в должности КВС 1614 час.
Метеоминимум 15 х 200 взлет 150
Квалификационная проверка 21.04.2021.
В прошлом авиационных происшествий и подобных инцидентов на данном типе не имел.

2.1.2. Второй пилот ВС A-320NEO VQ-BSF

ФИО: Аистов Григорий Станиславович
Год рождения 1988
Пилотское свидетельство № 0065586
Образование Бугурусланское ЛУ ГА – 2016
Общий налёт 1647 час.
Налёт на данном типе 1491 час.
Налет в данной должности 1491 час.
Метеоминимум 15 х 200 взлет 150
Квалификационная проверка 17.03.2021
В прошлом авиационных происшествий и подобных инцидентов на данном типе не имел.

2.1.3. КВС Cessna C525 RA-67193

ФИО Слепнев Виталий Федорович

Год рождения 1950

Свидетельство частного пилота № 0013107, выдано 16.08.2016 Северо-Западным МТУ Росавиации.

Общий налет (по данным ФГИС РАП) 1125 часов.

Сведения об образовании не указаны.

Подготовка по типам ВС:

- Як-18Т, «Учебно-тренировочный центр» г. Москва, 2006;
- Robinson R-44, АУЦ «Учебно-тренировочный центр» г. Москва, 2014.

Квалификационные проверки:

- вертолет (Robinson R-44) в качестве КВС 06.07.2016;
- самолет (самолет с одним двигателем сухопутный) в качестве КВС 15.08.2016.

Медицинское заключение ВЛЭК II класса, серия ВТ № 162946, выдано 01.06.2021, действительно до 01.06.2023.

2.2. Данные о персонале наземных служб

2.2.1. РП АДЦ Новосибирского Центра ОрВД

ФИО Пигарев Александр Сергеевич

Год рождения: 1978.

Образование: высшее, Академия ГА г. С-Петербург 1999.

В должности РП АДЦ с 2014.

Допущен к работе в качестве РП АДЦ 05.03.2013.

Класс: 1-й, от 15.02.2006.

Последняя подготовка:

- КПК руководителей полетов по специальности и английскому языку в Институте аэронавигации г. Красноярск 15.10.2020.

Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство: 11.07.2021.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Последняя проверка на тренажере «Эксперт» 27.04.2021.

ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 23.10.2022.

Свидетельство СД №015651, действительно до 28.11.2022.

Владеет 4-м уровнем английского языка до 23.09.2023.

Нарушений правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.

2.2.2 Старший диспетчер ОНУВД АДЦ службы движения Новосибирского Центра ОрВД

ФИО Дворников Сергей Сергеевич

Год рождения: 1968.

Образование: среднее специальное, Рижское ЛТУ ГА 1990.

В должности старшего диспетчера АДЦ с 2014.

Допущен к работе в качестве старшего диспетчера АДЦ 27.07.2011.
Класс: 1-й, от 28.08.2003.
Последняя подготовка:
- КПК старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов тренажеров по специальности и английскому языку в Сибирском филиале института аэронавигации 20.02.2021.

Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство: 11.07.2021.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Последняя проверка на тренажере «Эксперт» 04.05.2021.
ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 27.04.2022.
Свидетельство СД № 016503, действительно до 10.05.2023.
Владеет 4-м уровнем английского языка до 20.01.2024.
Нарушений правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.

2.2.3. Диспетчер ОН УВД АДЦ службы движения Новосибирского Центра ОрВД

ФИО Ворошилова Анастасия Владимировна –
Год рождения: 1985.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский ГУ ГА 10.12.2010.
В должности диспетчера с 2005.
Допущена к работе на ДПП Новосибирск 17.06.2014.
Класс: 1-й, от 07.09.2011.
Последняя подготовка:
- КПК «Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД)» 01.02.2019.

Время прохождения медицинского контроля: в установленное время перед заступлением на дежурство: 11.07.2021.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Последняя проверка на тренажере «Эксперт» 26.03.2021.
ВЛЭК: годен к работе диспетчером УВД до 09.11.2022.
Свидетельство СД №001057, действительно до 26.11.2022.
Владеет 4-м уровнем английского языка до 25.02.2022.
Нарушений правил ОВД за последние 12 месяцев: нет.

2.3. Данные о воздушном судне
2.3.1. Тип ВС **A-320NEO**
Регистрационный номер VQ-BSF
Серийный номер 10139
Дата выпуска 27.04.2021
Изготовитель Airbus Societas Europaea
Владелец SMBC Aviation Capital Limited
Эксплуатант АО «Авиакомпания «Сибирь»

Сертификат летной годности № 2449, действует до: 26.04.2022
Замечаний при подготовке ВС к рейсу не было.
ВС установленным требованиям технической эксплуатации соответствовало.

2.3.2. Тип ВС: **C-525 (Cessna 525 CitationJet/CJ)**
Регистрационный номер RA-67193
Серийный номер 525-0520
Дата выпуска 01.01.2003
Изготовитель: Cessna Aircraft Company, USA
Владелец: Слепнев Виталий Федорович
Свидетельство о государственной регистрации: № 8668, выдан 18.02.2020.
Сертификат летной годности: № 2132200050, выдан Северо-Западным МТУ Росавиации, сроком действия до 20.02.2022
Информации о техническом состоянии ВС нет.

2.4. Метеорологическая информация.

26.06.2021, 14:00(UTC): ветер у земли 250/03, видимость более 10км., облачность незначительная кучево-дождевая с нижней границей 1590м., температура воздуха +16.0°С, температура точки росы +10.0°С, атмосферное давление QFE 749 мм.рт.ст. / 0999 гПа, атмосферное давление QNH 1012 гПа, сцепление на ИВПП 07/25 – 0.70, ИВПП 16/34 – 0.70, прогноз на посадку без изменений.

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и ОрВД.

На момент события радиолокационные, радионавигационные средства и средства связи находились в работоспособном состоянии.

В период с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. 26.06.2021 работали:

- средства наблюдения Новосибирского Центра ОВД: АРЛК "Лира-А10" (первичный и вторичный каналы), АРП "Платан" (два комплекта), МПСН-А «Альманах»;

- средства навигации Новосибирского Центра ОВД: система посадки СП-200 с МКп-252° (КРМ, ГРМ, МРМ, РМД-НП), ОСП с МКп-252° (БПРС с МРМ, ДПРС с МРМ), ОПРС Матвеевский (EB), ОПРС Новотырышкино (KD), ОПРС Колывань (GV). Примечание: В соответствии с NOTAM A2621/21 VOR/DME NSK был исключен из регламента.

- средства авиационной подвижной электросвязи Новосибирского Центра ОВД.

Рабочее место диспетчера ДПК Новосибирского Центра ОВД оснащено автоматизированными рабочими местами из состава КСА УВД "Альфа-5", СКРС "Мегафон" основная, СКРС "Мегафон" аварийной радиосвязи, ВИУ «АМИС-РФ». Указанное оборудование работало без замечаний.

В журнале отзывов о работе радио, светотехнических средств и средств связи АДЦ, оперативных журналах сменных старших инженеров служб ЭРТОС аэродрома и района УВД замечаний о работе средств РТОП и авиационной электросвязи не зафиксировано.

Техническое обслуживание средств РТОП и авиационной электросвязи Новосибирского Центра ОВД проведено в соответствии с утвержденными графиками технического обслуживания и ремонта на 2021 год.

Нарушений электроснабжения объектов в указанный период не было.

2.6. Данные об аэродроме.

Аэродром Новосибирск (Толмачево) индекс ИКАО – UNNT, международный, совместного базирования. Находится в оперативном управлении АО «Аэропорт Толмачево», расположен в равнинной местности в 20 км западнее центра г. Новосибирска и в 9 км северо-западнее г. Обь. В период развития события ВПП аэродрома Новосибирск (Толмачево) работала с МК-252° в режиме взлет/посадка.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд.

Не привлекались.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Травмированных пассажиров и членов экипажа нет.

2.9. Работы, проведенные комиссией

2.9.1 Комиссией изучено и проанализировано:

- сообщение об авиационном событии;
- полетная документация;
- объяснительные записки экипажа и диспетчерского состава;
- данные метеорологической информации на момент авиационного события.
- данные о работе РТС;
- проведена расшифровка и выполнен анализ материалов средств объективного контроля (СОК);
- просмотрен и проанализирован видеофайл с системы регистрации звуковых сигналов и радиолокационной информации «ГРАНИТ» Новосибирского Центра ОВД в момент авиационного события.

2.9.2 Изучены данные о профессиональной подготовке КВС и диспетчерского состава.

2.9.3 Изучена и проанализирована выписка дешифровки радиообмена «Диспетчер-экипаж».

2.9.4 Изучена судовая, производственно-техническая документация, должностные инструкции и технологии работ.

2.9.5 Выполнен анализ и оценка действий экипажа и диспетчерского персонала.

2.9.6 Проанализировано событие и составлен отчёт по результатам расследования.

2.10. Другая информация.

Не требуется.

3. АНАЛИЗ

11.07.2021 экипаж в составе КВС Кокорина А.А., второго пилота Аистова Г.С., выполнял рейс СБИ5126 по маршруту Анапа (Витязево) - Новосибирск (Толмачево) на ВС А-320NEO VQ-BSF, эксплуатируемом в АО «Авиакомпания «Сибирь»». Предполетная подготовка в аэропорту Анапа проведена в полном объёме в соответствии с требованиями РПП АО «Авиакомпания «Сибирь»». Масса и центровка ВС не выходили за установленные ограничения. Фактические и прогнозируемые метеоусловия на аэродроме вылета, назначения и запасных соответствовала требованиям, необходимым для принятия решения на начало полета. Функции PF выполнял второй пилот, функции PM – КВС. Взлет, набор высоты, полет на крейсерском эшелоне проходили без особенностей.

11.07.2020 самолет Cessna 525 (RA-67193) выполнял перелёт по маршруту Новосибирск (Толмачёво) – Уфа.

На момент анализируемого авиационного события, обслуживание воздушного движения в зоне ответственности АДЦ Новосибирского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляла смена № 3: руководитель полетов Пигарев А.С., старший диспетчер, ОН УВД Дворников С.С. В соответствии с распределением на инструктаже, на рабочее место ДПП, была определена диспетчер, ОНУВД АДЦ Ворошилова А.В. Общий контроль осуществлял старший диспетчер, ОНУВД АДЦ Дворников С.С.

В момент события РП АДЦ Пигарев А.С. находился на своем рабочем месте в зале АДЦ «Вышка». Старший диспетчер Дворников С.С. находился в зале АДЦ Новосибирского РЦ ЕС ОрВД и осуществлял контроль за работой диспетчеров ДПК и ДПП.

Исходя из анализа работы экипажа ВС А-320 рейса СБИ5126, предпосадочная подготовка была проведена в соответствии с требованиями РПП авиакомпании. В 09:26 экипаж, получив разрешение от диспетчера Новосибирского РЦ ЕС ОрВД, приступил к снижению. Заход на посадку осуществлялся с использованием STAR GL25D.

В 09:36:21 экипажа ВС А-320 вышел на связь с диспетчером ДПП и доложил: «*Новосибирск-Поход, СБИ5126. Вечер добрый. Снижаюсь до эшелона 150, информация Кило*».

В соответствии с пунктом 5.1.2.3. «Технологии работы диспетчера. Диспетчерский пункт подхода. Аэродромный диспетчерский центр» (редакция 11), утверждённой начальником Новосибирского Центра ОВД 31.03.2021 (далее ТРД ДПП АДЦ), при установлении радиосвязи с прибывающим воздушным судном диспетчер ДПП:

– опознала ВС, о чем информировала экипаж ВС, приняла формуляр сопровождения на управление;

– получила от экипажа ВС сообщение о местоположении и высоте, индекс АТИС;

– сообщила экипажу условия снижения для входа в диспетчерскую зону;

– стандартный маршрут прилета.

Диспетчер ДПП: *«Вечер добрый, СБИ5126, Новосибирск-Поход, опознаны, по схеме захода GL25D продолжайте снижение до эшелона 110»* и получила от экипажа ВС подтверждение о принятии указания: *«GL25D снижаемся эшелон 110, СБИ5126».*

Экипаж ВС Cessna 525 RA-67193 в 09:35 произвел взлет с ВПП 25 аэродрома Новосибирск (Толмачёво) и выполнял полет по SID GL25T.

В 09:39:17, после доклада экипажа: «*СБИ5126, подходим к эшелону 110»*, диспетчер ДПП разрешила дальнейшее снижение до эшелона 90 и передала информацию о воздушной обстановке: *«СБИ5126, для информации, встречное движение в наборе, ниже полета».*

При подходе к FL100, в соответствии с требованиями п. 3.81 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса РФ от 31.07.2009 № 128» (ФАП-128), экипаж СБИ5126 уменьшил вертикальную скорость снижения до 1400 фт/мин. После получения информации от диспетчера ДПП о встречном ВС, набирающем FL80, уменьшил вертикальная скорость снижения до 1000 фт/мин. По объяснениям экипажа, в этот момент на ND (Navigation Display – Навигационный дисплей) появилась отметка TCAS о конфликтном ВС, набирающем высоту, после чего вертикальная скорость снижения была уменьшена до 800 фт/мин. Все указанные выше значения подтверждаются данными СПИ.

В 09:40:55 на связь с диспетчером ДПП вышел экипаж ВС Cessna 525 RA-67193: *«Новосибирск-Подход, 67193, добрый день от экипажа, в наборе до эшелона 80 на GOLIM».*

В соответствии с пунктом 5.1.1.1. ТРД ДПП АДЦ диспетчер:

– опознала ВС, о чем информировала экипаж ВС, приняла формуляр сопровождения на управление;

– передала экипажу ВС маршрут и высоту выхода из района аэродрома: *«Добрый день экипажу, 67193, Новосибирск-Подход, вы опознаны, набирайте эшелон 80 и сохраняйте».*


Экипаж подтвердил прием информации: *«80 в наборе и сохраняем, 67193».*

Как видно из вышеприведенной выписки переговоров, диспетчер ДПП сделала акцент на необходимости после занятия сохранять FL80. Экипаж повторил это при подтверждении.


Далее диспетчер ДПП выдала экипажу Cessna 525 информацию о воздушной обстановке: *«67193, для информации, встречный борт выше. Дальнейший набор после расхождения».* Экипаж подтвердил прием информации: *«Вас понял, 163».* Также в формуляры сопровождения ВС КСА УВД «Альфа-5», в окно «Заданный эшелон», диспетчером были введены соответствующие значения заданных эшелонов.

В 09.41:15, в момент пересечения высоты 9600 футов, на ВС А-320 СБИ5126 произошло срабатывание сигнализации TCAS TA (Traffic Advisory). Экипаж уменьшил вертикальную скорость снижения до минимальной, что подтверждается данными СПИ. Одновременно экипажем было проконтролировано включение режима «TCAS BLUE» AFS (Автоматической системы управления), что подтверждало готовность AFS выполнить маневр уклонения от столкновения в автоматическом режиме.


В 09:41:29 воздушные суда А-320 и Cessna 525 разошлись в горизонтальной плоскости при этом разница высот полета, по данным КСА УВД «Альфа-5» составила 1600 футов. В 09:41:35, после расхождения со встречным ВС, сигнализация TCAS TA прекратилась. По данным СПИ, ВС А-320NEO VQ-BSF в этот момент находилось на высоте 9400 футов. По информации от экипажа, в момент расхождения разница высот с конфликтующим ВС составляла около 2000 футов.

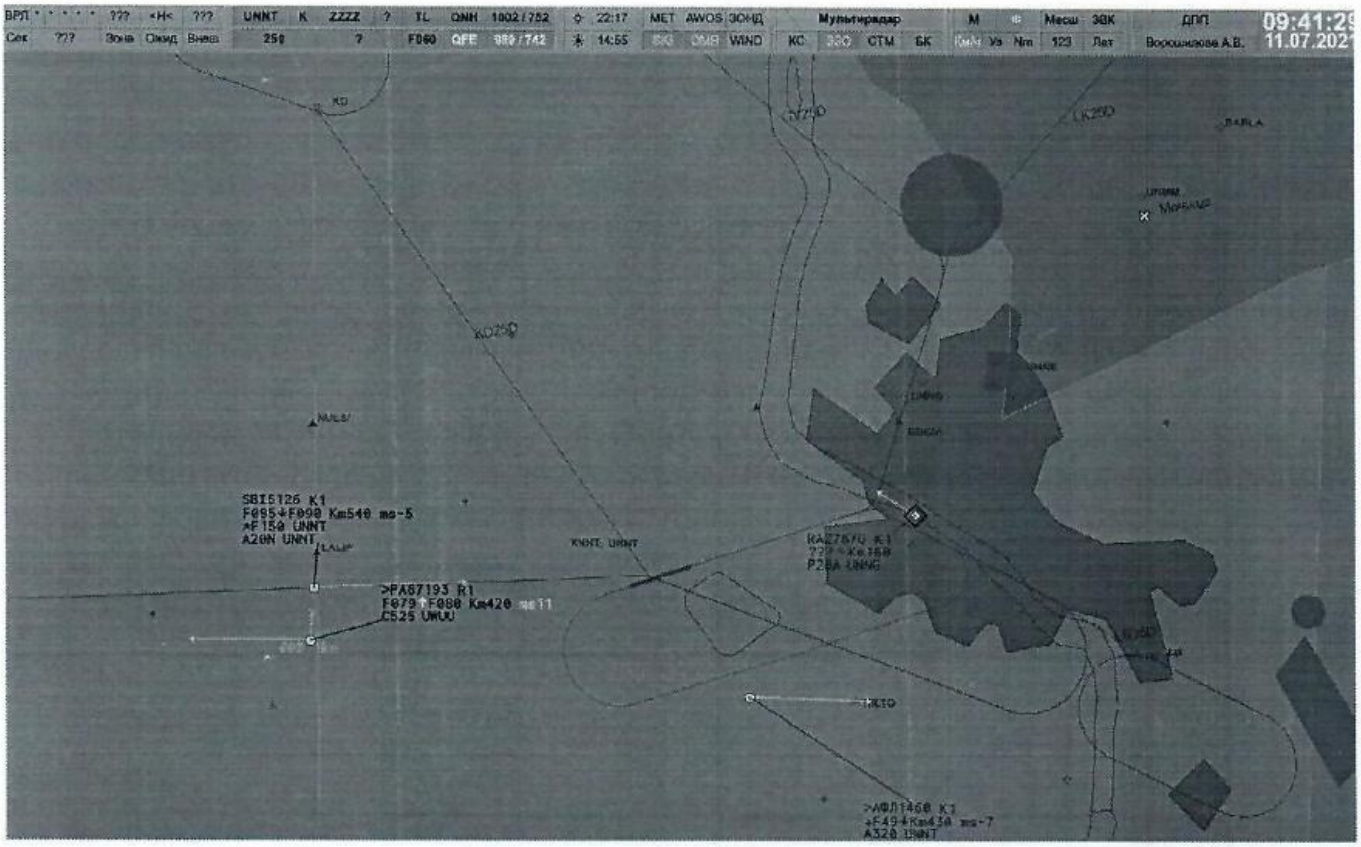

В 09:41:36 произошло срабатывание сработала сигнализация наземной СПОС КСА УВД «Альфа-5» в режиме «ПКС». В 09:41:44 диспетчер ДПП выдала указание экипажу Cessna 525: *«67193, сохраняйте эшелон 80».* Экипаж подтвердил получение указания: *«Сохраняю эшелон 80 сию»,* но, исходя из данных формуляра сопровождения, продолжил набор высоты.

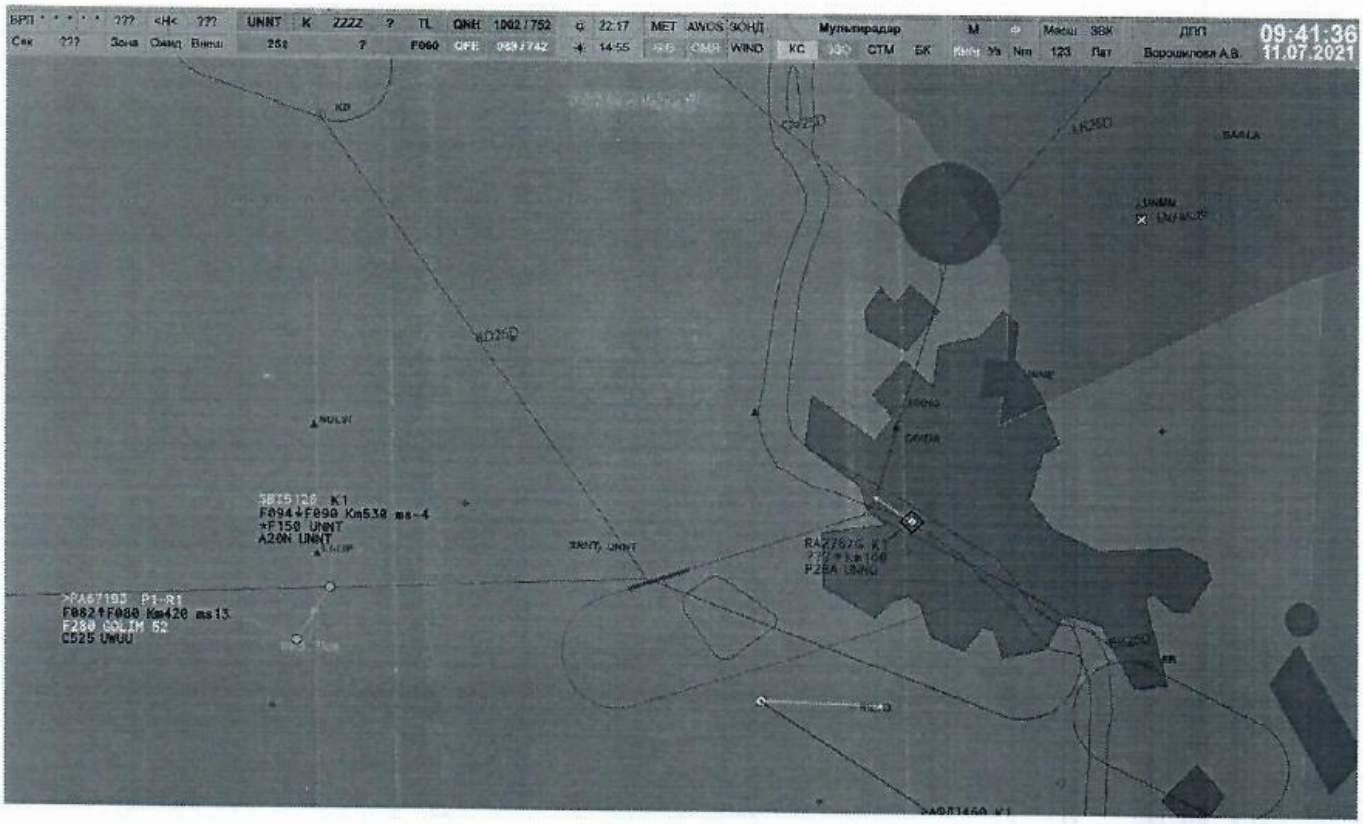

В 09:41:50 произошло срабатывание наземной СПОС КСА УВД «Альфа-5» в режиме «КС» между ВС А-320 рейса СБИ5126 и ВС Cessna 525 RA-67193. В этот момент горизонтальный интервал, по данным КСА УВД «Альфа-5», составил 6,8 км, вертикальный – 800 футов. Сигнализация продолжала работать в период 09:41:50 до 09:42:04.

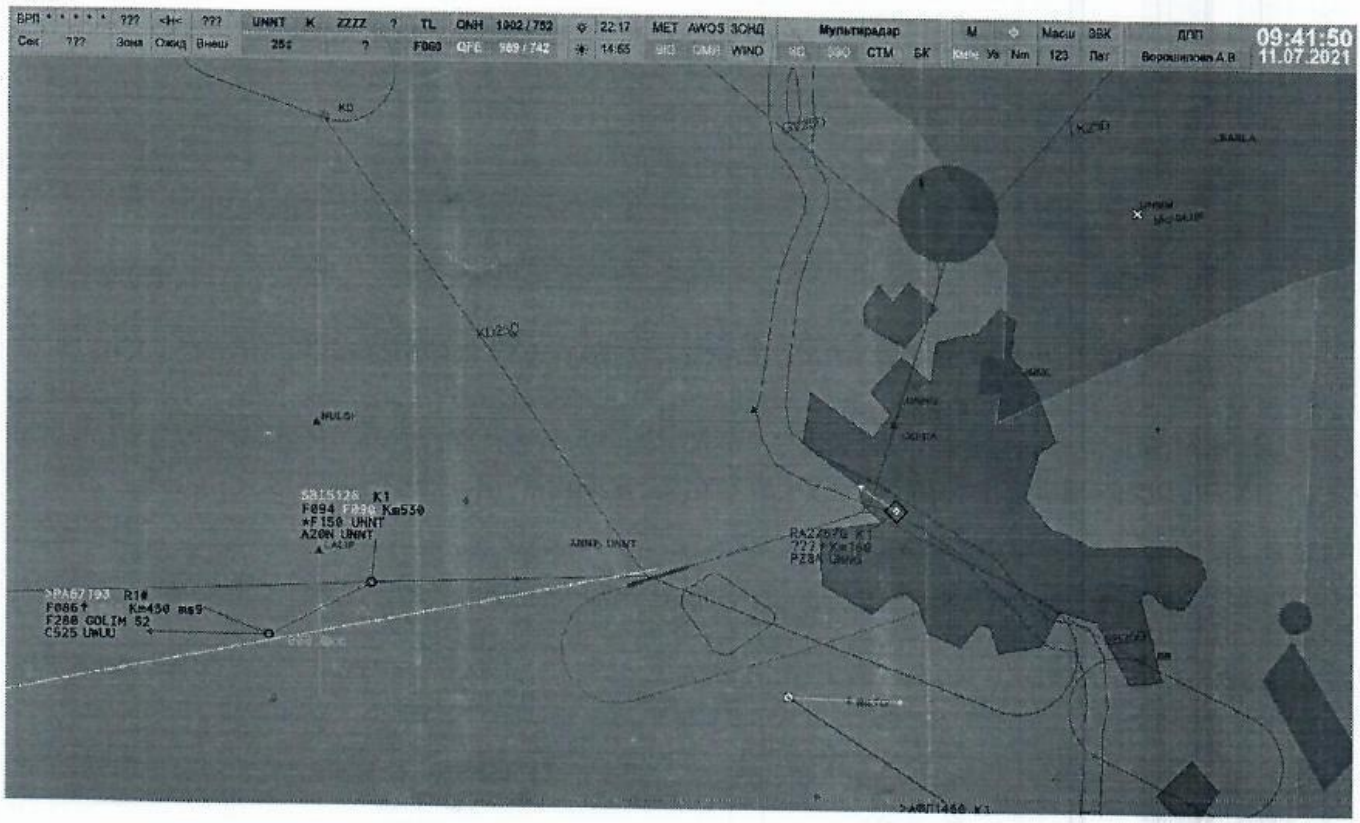

В 09:41:54 КВС А-320 выдал в эфир информацию о чрезмерной скорости изменения разницы высот полета со встречным ВС Cessna 525 по данным TCAS:

Экипаж А-320: «Подход, СБИ 5126, подскажите, а борт не оборудован TCAS?».


Диспетчер ДПП: «67193, вы TCAS оборудованы?».

Экипаж Cessna 525: «Оборудованы».


Экипаж А-320: (Не разборчиво) «У вас вертикальная запредельная. Мы держали 600 и все равно вы как…».

Максимальная высота по формуляру сопровождения, которую набрал экипаж ВС Cessna 525 составила 8700 футов.

В связи со скоротечностью развития ситуации (в общей сложности 24 секунды от момента отклонения ВС Cessna 525 от заданной высоты более чем 300 футов и расхождением на установленные интервалы), а также занятостью канала связи запросом от экипажа ВС А-320 СБИ5126 о наличии TCAS на борту ВС Cessna 525, диспетчер ДПП фактически не мела возможности проинформировать экипаж о наличии расхождения отображаемой в формуляре сопровождения текущей высоты с заданным эшелоном.

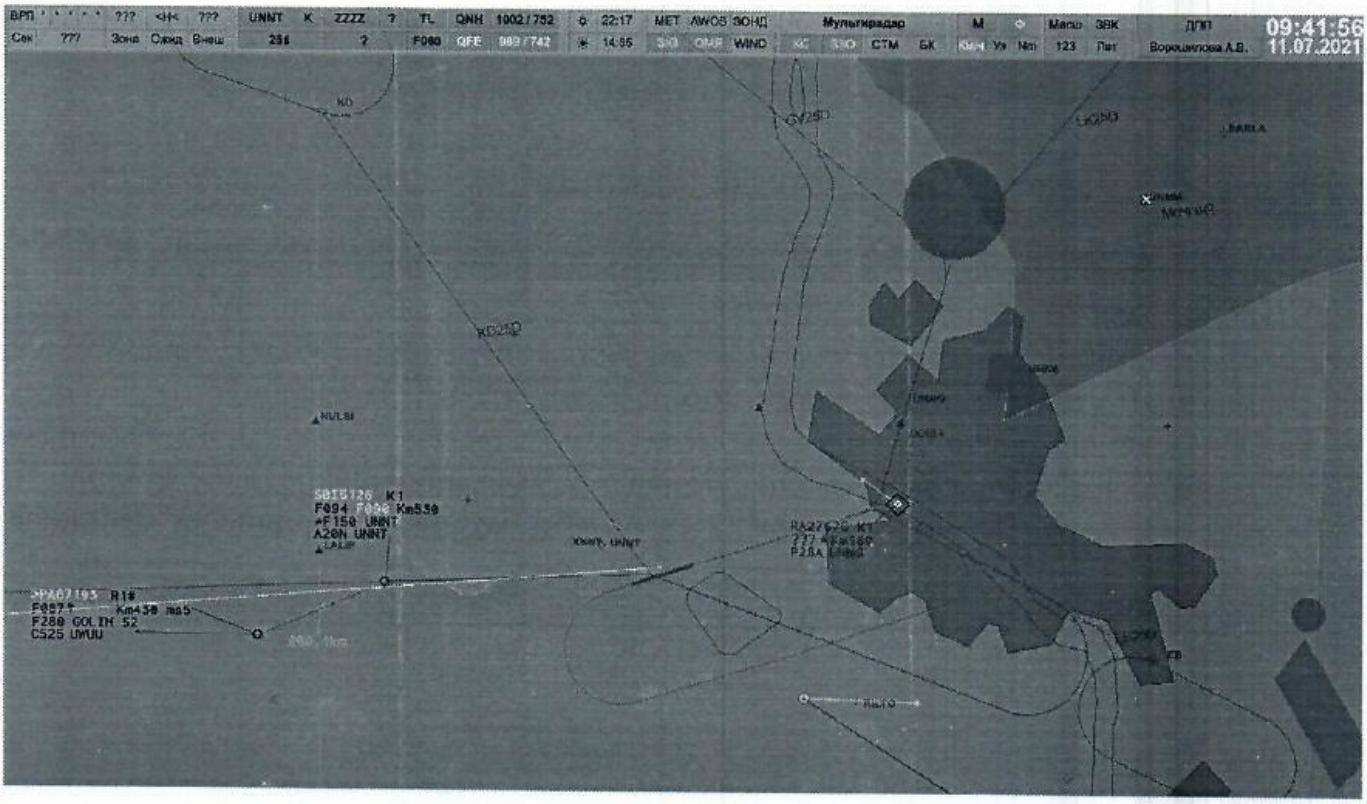

В 09:42:04 работа сигнализации наземной СПОС КСА УВД «Альфа-5» в режиме «КС» между ВС А-320 СБИ5126 и ВС Cessna 525 RA-67193 прекратилась. Горизонтальный интервал между воздушными судами составил 10,3 км.

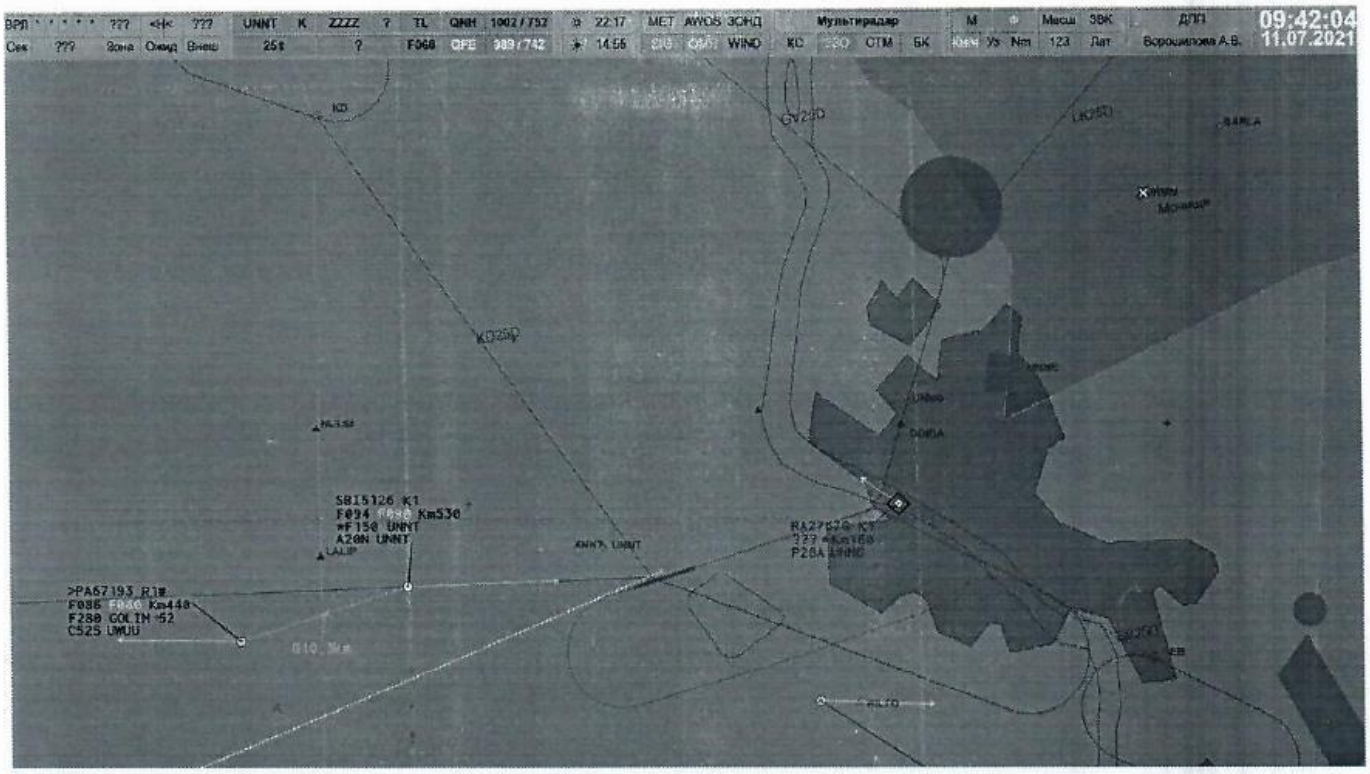

Дальнейший полет ВС А-320 СБИ5126 и ВС Cessna 525 RA-67193, а также их обслуживание в зоне ответственности ДПП АДЦ ЕС ОрВД (Новосибирск) проходили без особенностей.

Данное авиационное событие не оказало влияния на состояние безопасности полетов

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1. По результатам рассмотрения и анализа представленных документов и материалов комиссия классифицирует данное авиационное событие как авиационный инцидент.

4.2. Причиной срабатывания наземной СПОС КСА УВД «Альфа-5» в режиме «КС» (конфликтная ситуация) и бортовой системы TCAS в режиме «ТА» ВС А-320 VQ-BSF явилось несоблюдение пилотом ВС Cessna 525 RA-67193 Слепневым В.А. норм действующего законодательства Российской Федерации, в части изложенных в пункте 3.34.3 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 (далее – ФАП-128):

- выдерживания установленной органом ОВД высоты полета;
- выполнения указаний органа ОВД.

4.3. Причинами ошибочных действий пилота ВС Cessna 525 RA-67193 могло послужить отвлечение внимания от пилотирования ВС, а также не учет летно-технических характеристик ВС, выразившиеся в сокращении установленного интервала горизонтального и вертикального эшелонирования с ВС А-320 VQ-BSF СБИ5126 до значений, менее установленных ФП ИВП.

4.4. Так же комиссией установлено, что полет ВС Cessna 525 RA-67193 выполнялся под управлением КВС Слепнева В.А. имеющего свидетельство частного

пилота, прошедшего проверку в качестве КВС на самолете с одним двигателем сухопутного исполнения. (*Для справки: ВС Cessna 525 оснащено двумя турбовентиляторными двигателями).*

Письменного обоснования своих действий в процессе выполнения полета, а также сведений об уровне своей подготовки пилот ВС С525 RA-67193 Слепнев В.А. в комиссию не представил.

4.5. В нарушение требований п. 2.5 Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», утвержденных приказом Минтранса РФ от 12.09.2008 № 147 (ФАП-147), пилот Слепнев В.А. выполнил полет на ВС Cessna 525 RA-67193 без соответствующей квалификации по управлению данным типом (классом) воздушного судна.

Примечание по п. 2.5. ФАП-147:

Обладатель свидетельства пилота не допускается к выполнению функций командира воздушного судна или второго пилота, если обладатель свидетельства не получил соответствующей отметки о классе согласно положениям пункта 2.6 настоящих Правил или отметки о типе воздушного судна в случаях, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил.

4.6. Классификация события (по АСОБП):

22 инцидент

Тип события:

45 нарушение правил эшелонирования.

Этап эксплуатации:

4 полет по маршруту:

41 набор заданной высоты.

Причины и факторы, обусловившие событие:

4Ø экипаж ВС

4Ø1 неправильные оценки при пилотировании и навигации

4Ø113 неправильная оценка высоты;

4Ø119 прочие неправильные оценки динамических характеристик

4Ø129 прочие неправильные оценки траекторных параметров

Уточняющая характеристика:

5Ø профессиональная подготовка

5Ø8 несоответствие уровня подготовки условиям работы.

5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

5.1. Невыполнение пилотом ВС Cessna 525 RA-67193 Слепневым В.А. норм воздушного законодательства, устанавливающих правила использования воздушного

пространства Российской Федерации, а также требований к членам экипажа воздушных судов по наличию соответствующей квалификации согласно ФАП-147.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Отчет о результатах расследования данного авиационного инцидента на править в адрес АО «Авиакомпания «Сибирь» и филиала «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для изучения.

6.2. Руководству филиала «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

- организовать доведение результатов расследования авиационного инцидента до руководящего состава и персонала ОВД;
- использовать материалы Отчета при организации и проведении практической подготовки персонала ОВД на диспетчерском тренажере;
- по результатам проинформировать ЗС МТУ Росавиации.

6.3. Информацию о результатах расследования довести до эксплуатантов гражданских воздушных судов и АОН на очередном кустовом совещании по безопасности полетов.

6.4. Материалы расследования данного авиационного инцидента направить в адрес УГАН НОТБ СФО Ространснадзора для принятия мер реагирования в части нарушений норм воздушного законодательства РФ пилотом Слепневым В.А.

Председатель комиссии: С.В. Андреев

Заместитель председателя комиссии: А.А. Буевич

Члены комиссии: Е.В. Оспищев

П.И. Праско

А.А. Старков