УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Татарского
МТУ ВТ Росавиации

Ш.А. Умаров
«24» 06 2013 г.

О Т Ч Е Т
по результатам расследования авиационного события с самолетом Cessna C-208B RA 67 175.

а/п "Казань" (г. Казань)

Комиссия в составе:
Председатель: Образцов А.П. – начальник ОИБП Татарского МТУ ВТ Росавиации.

Зам.председателя комиссии:

Газизов Г.Г. – заместитель КЛО ОАО «Авиакомпания «Татарстан»;

Члены комиссии:

Важенин В.А. – начальник АДЦ службы движения Казанского ОВД филиала «Татаэронавигация»:

Недава А.В. – начальник отдела по БП ОАО «МАК».

назначенная приказом Татарского МТУ ВТ Росавиации от 11.06. 2013г. № 75, провела расследование инцидента с самолетом Cessna C-208B регистрационный знак RA 67 175, принадлежащего ОАО «Авиакомпания «Татарстан», происшедшего 10.06.2013г. при выполнении рейса ТАК 115 по маршруту Саратов – Самара - Казань.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

10.06.2013г. экипаж ВС С-208В ОАО «Авиакомпания «Татарстан» в составе: КВС Абубекиров Р.Р., ВП — Милицкий А.В.,выполнял пассажирский рейс ТАК 115 по маршруту Саратов – Самара — Казань на самолете С-208В регистрационный знак RA 67 175. На борту находился 1 пассажир. В аэропорту Самара экипаж произвел взлет в 14.04 (UTC), полет до аэропорта Казань происходил без отклонений. При заходе на посадку в аэропорту Казань экипаж ошибочно принял не эксплуатируемую ВПП за рабочую и произвел на нее посадку в 15.00. Экипаж и пассажиры не пострадали. Самолет повреждений не имеет.

Экипаж ОАО «Авиакомпания «Татарстан» в составе: КВС Абубекиров Р.Р., ВП — Милицкий А.В., 10.06.2013 года выполнил пассажирские рейсы ТАК 116 по маршруту Казань – Самара – Саратов и ТАК 115 по маршруту Саратов – Самара – Казань на самолете С-208В регистрационный знак RA 67 175 ОАО «Авиакомпания «Татарстан». Общее полетное время 5 ч. 54 мин., рабочее время экипажа 9 ч. 03 мин.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

2.1. Данные об экипаже.

Командир В.С.	Абубекиров Ринат Рашидович
Возраст	48 лет
Образование	Балашовское ВВАУЛ 1985г.
Переучивание на С-208В	FleitSafety (USA), май 2013г.
Метеоминимум	60/800 взл. 300м., виз. 150х2000
Общий налёт	4270ч
Налёт на С-208В	20 ч.57 мин.
В том числе в качестве КВС	1570 ч. 00 мин.

КВС по профессиональным качествам соответствует установленным требованиям.
Авиационных происшествий и инцидентов по своей вине ранее не имел.

Свидетельство пилота коммерческой авиации	Ш П 009907
	Дата выдачи 15.10.2008 УВАУ(и) ГА
	Действительно до 11.01.2014
Квалификационная проверка	25.05.2013 «отлично»

Второй пилот	Милицкий Александр Владимирович
Возраст	24 года
Общее и специальное образование	КАИ 2011г.,ЧелАвиа 2013г.
Переучивание на С-208В	FleitSafety (USA), май 2013г.
Общий налёт	195 ч.
Налёт на С-208В	29 ч. 24 мин.

ВП по профессиональным качествам соответствует установленным требованиям.
Авиационных происшествий и инцидентов по своей вине ранее не имел.

Свидетельство пилота коммерческой авиации	Ш П 004427
	Дата выдачи 26.02.2013 ВКК
	Действительно до 30.05.2014
Квалификационная проверка	28.05.2013 «хорошо»

2.2. Данные о персонале УВД.

2.3. Данные о воздушном судне.

Самолет С-208В, регистрационный номер RA — 67175. заводской номер 208В2420, дата выпуска 24.01.2013, изготовитель Cessna Aircraft Compani, наработка с начала эксплуатации 68 летных часов, 29 посадок.
Замечаний в процессе подготовки ВС к вылету не было. Воздушное судно эксплуатировалось в соответствии с действующими установленными требованиями.

2.4. Метеорологическая информация.

Ветер 240 град. 03 м/с , простые, видимость более 10 км, рассеянная 1500, полоса сухая, заход солнца 17.27(UTC).

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД.

2.6. Данные об аэродроме.

Аэродром Казань расположен в 25 км к юго-востоку от Казани. Аэродром зарегистрирован в Государственном реестре гражданских аэродромов Российской Федерации за № 26 от 30 июля 1993г. и годен к эксплуатации всех отечественных и зарубежных воздушных судов без ограничения взлетной массы, днем и ночью, круглый год. Аэродром имеет две ИВПП расположенные параллельно на расстоянии 232 метра между осями.

Аэродром допущен к приему воздушных судов по метеоминимуму I в направлении с магнитным курсом посадки 11Л, по метеоминимуму II в направлении с магнитным курсом посадки 29П.

Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы с 11П / 29Л. Срок ввода в эксплуатацию назначен на июнь 2013 года.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд.

Тревога не объявлялась.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа.

Травмированных нет.

2.9. Работы проведенные комиссией:

2.9.1. Изучены объяснительные записки экипажа, диспетчеров (объяснительные прилагаются). Ошибка в определении заданной ВПП произошла при заходе против заходящего солнца за счет контраста между различными ВПП. Дополнительными факторами явился дефицит времени.

2.9.2. Проведен осмотр ИВПП 29 левая. по результатам осмотра составлены кроки ИВПП 29 левая с данными о месте посадки и маршруте руления ВС (кроки прилагаются).

При проведении осмотра 11.06.2013 года на всей протяженности ИВПП 29 левая уложены всего 5 запрещающих знаков из материи белого цвета на каркасе из арматуры (при рабочей длине ИВПП 3750 м). В соответствии с п.3.1.26. РЭГА РФ-94 «Закрытые для полетов строящиеся и реконструируемые ВПП должны маркироваться запрещающими знаками, состоящими из двух взаимно перпендикулярных элементов размером не менее 6,0 ´0,9 м белого цвета по оси ИВПП с минимальным интервалом между знаками не более 300 м.». На обеих торцах ИВПП 29 левая установлены знаки для обозначения опасных мест (щиты размером 300х70 см раскрашенные красно-белыми квадратами). По утверждению экипажа на ИВПП 29 левая от торца 29 до РД «З» находился один запрещающий знак около РД «В», не видимый при выполнении захода с курсом 292 градуса.

Приземление ВС на основные стойки шасси произошло на расстоянии 577 метров от торца ВПП в пределах полосы точного приземления. полная остановка ВС на расстоянии 900 метров от торца ВПП.

2.10. Другая информация.

Другой информации нет.

3. АНАЛИЗ

3.1. 10 июня 2013 г. экипаж Цессна 208В № 67175 в составе КВС Абубекирова Р.Р. в/п Милицкого А.В. , выполняя полет по маршруту Самара-Казань рейсом ТАК 115. Экипаж произвел взлет в аэропорту Самара в 14.04 (UTC). Полет по маршруту до Казани проходил на эшелоне 120.Экипаж имел информацию о реконструируемой ВПП 29 левая / 11 правая в

аэропорту Казань. В 14.39 (UTC) экипаж установил связь с диспетчером «контроля» Казани на эшелоне 120. Метеорологические условия в этот момент соответствовали минимуму аэродрома для посадки: ветер 240 ° 3 м/с, видимость более 10 км, рассеянная 1500 м, температура +25° С, точка росы +8° С, давление — 747 мм рт. ст., 997 Гпа. Предупреждение: без существенных изменений информация «F» за 14.00 (UTC). Левее основной 29 правая, реконструируемая ВПП 29 левая. По метеовещательному каналу передавалось предупреждение экипажам о недостроенной ВПП: информация "G" за 14.30 (UTC). ВПП1 закрыта, ведутся работы.

Экипаж по команде диспетчера «контроля» снизился до высоты эшелона 060. На эшелоне 060 экипаж перешел на связь с «Казань — Круг» и запросил визуальный заход. Диспетчер разрешил визуальный заход и снижение до высоты 500 м. Далее диспетчер разрешил снижение до высоты 150 м в зоне визуального маневрирования. В 14.46 (UTC) экипаж доложил об установке давления 997 гПА и снижении до 500 м. На снижении до 150 м экипаж был переведен на частоту Казань-старт 120,3 мГц. Экипаж доложил о визуальном заходе на 29 правая, снижение 200 м. Диспетчер разрешил визуальный заход на 29 правую.

Ранее диспетчер «Контроля» сообщил экипажу , чтобы рассчитывали визуальный заход и по возможности выдерживать максимальную скорость. « Вы на посадку первый. За вами Боинг-735 на посадку второй». В 14.59 (UTC) экипаж запросил разрешение на посадку на ВПП 29 правая и получил разрешение на посадку на ВПП 29 правая. Экипаж выполнил посадку на ВПП 29 левая. После чего диспетчер в 15.00 (UTC) спросил экипаж на какую полосу они сели. Экипаж понял свою ошибку. После уборки заграждений с рулежной дорожки экипаж самостоятельно за машиной сопровождения освободил ВПП 29 левая и зарулил на стоянку № 46.

3.2. Медицинских ограничений по допуску к полетам членов экипажа нет.

3.3.Предварительная и тренажерная подготовки проведены в установленные сроки. К выполнению полета экипаж был подготовлен согласно заданию на полет.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Авиационное событие - посадка воздушного судна на неподготовленную ВПП, согласно ПРАПИ-98 Приложение 1 п.31, классифицируется авиационным инцидентом, подлежащим расследованию.

Основными причинами авиационного авиационного инцидента с самолетом С-208В № 67175 на аэродроме Казань являются:

4.1. Ошибочные действия КВС, осуществлявшего активное пилотирование с левого пилотского сиденья при визуальном заходе на ВПП 29 правая из-за отсутствия контроля по радиотехническим средствам (привода, ИЛС) и слепящего эффекта солнца на западе при заходе на посадку.

4.2. ВПП 29 левая лучше видна при заходе по сравнению с ВПП 29 правая.

4.3. Нарушение экипажем «Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа самолета С-208В» в части контроля вторым пилотом положения воздушного судна по приборам относительно ВПП 29 правая.

5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

5.1. Не соблюдение КВС информации НОТАМ и АТИС о закрытии ВПП 1 (29 левая), недостаточная предпосадочная подготовка.

5.2. Не использование КВС радиотехнических средств при заходе на посадку на ВПП 29 правая.

5.2.Не использование КВС радиотехнических средств при заходе на посадку на ВПП 29 правая.

5.3.Недостаточно изучен КВС район аэродрома Казань.

5.4.Отсутствие контроля за положением воздушного судна по приборам вторым пилотом, не выполнение обязанностей второго пилота на высоте принятия решения.

5.5.Строительные работы в «Международном аэропорту Казань» создают дополнительные трудности выполнения визуальных заходов на посадку для экипажей ВС.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ.

6.1. Материалы расследования авиационного события изучить с летным и диспетчерским составом на разборах.

6.2. Дополнительно провести предварительную подготовку экипажа с изучением «Инструкции по производству полетов на аэродроме «Казань».

6.3. Повторно изучить «СОП» ВС С-208В по различным системам захода на посадку.

6.4. С экипажем выполнить методические полеты и оформить задание на тренировку.

6.5. Рекомендовать руководству «Международный аэропорт «Казань» и ФГУП «Татаэронавигация» установить посадочный радиолокатор для повышения безопасности полетов при выполнении посадки в сложных метеоусловиях.

Председатель комиссии: А.П. Образцов

Зам. Председателя комиссии Г.Г. Газизов

Члены комиссии В.А. Важенин

А.В. Недава

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
УрМТУ ВТ ФАВТ
Д.А. Пешков
«05» 08 2009 г.

ОТЧЁТ
по результатам расследования авиационного события с самолётом Ту – 204-300 RA-64039

г. Екатеринбург 05.08.2009 г.

Комиссия в составе:

председателя	специалист первого разряда ОПЛГ ГВС Уральского МТУ ВТ ФАВТ	Куприянов В.И.
зам. председателя	директор по безопасности полётов и качеству ОАО «Аэропорт Кольцово»	Седов С.К.
членов комиссии	начальник отдела инспектирования КК АНО и сертификации «Филиал «Аэронавигация Урала»	Бурдуков И.И
	начальник ОБП и К ОАО «Аэропорт Кольцово»	Прималенный А.М.
	Начальник АС ОАО «Аэропорт Кольцово»	Метелёв Я.М.
	Зам. генерального директора – начальник ИБП ОАО «Владивосток Авиа»	Белоусов Г.А.

назначенная приказом Руководителя УрМТУ ВТ ФАВТ от 23.07.09 № 69 с 22.07.09 г. по 05.08.09 г. провела расследование авиационного события с самолётом Ту – 204-300 RA-64039 происшедшего аэропорту Екатеринбург (Кольцово) 22.07.2009 г. В соответствии с телеграммой директора филиала ОрВД от 27.07.09 г. № 270624 к работе комиссии в качестве специалиста привлечён заместитель директора филиала по ОрВД С.П. Курочкин.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

22.07.09 г. при выполнении рейса ЖЛК 442 по маршруту Екатеринбург (Кольцово) – Хабаровск ночью в простых метеоусловиях экипаж ВС Ту–204-300 RA-64039 ОАО «Владивосток Авиа» в 17.54 UTC (23.54 местного времени) по команде диспетчера старта прекратил взлёт с закрытой ВПП 08L. На борту находилось 134 пассажира и 3/5 членов экипажа. Работы на ВПП 08L не производились.

После остановки на ИВПП экипаж ВС самостоятельно зарулил на место стоянки, пострадавших и повреждений воздушного судна нет.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Данные об экипаже

Командир ВС – Островский Анатолий Александрович, 1959 года рождения, линейный пилот 1 класса. Кировоградское высшее ЛУ ГА в 1983 году. Последнее переучивание в ДВЦПАП – 06.11.2008 г. Стаж лётной работы 26 лет, общий налёт 10960 часов.
Общий налёт на данном типе ВС – 586 часов, в качестве КВС – 586 часов.

Второй пилот Суханов Юрий Анатольевич, 1955 года рождения, линейный пилот 2 класса. Оренбургское ВАУЛ в 1985 году. Последнее переучивание в ЛУМЦ ОАО «Туполев» –

01:УМТУ ВТ ФАВТ ТЕЛ:2605532 10 АВГ. 2009 09:19 С.1

06.11.2007 г. Стаж лётной работы 24 года, общий налёт 6470 часов. Налёт на данном типе ВС – 957 часов.

Бортинженер Суворов Евгений Александрович, 1963 года рождения, окончил КИИ ГА в 1996 году, бортинженер 3 класса. Последнее переучивание в ДВЦПАП – 28 01.09 г. Стаж лётной работы – 4 года. Общий налёт – 1085 часов. Налёт на данном типе ВС– 350 часов.

2.2. Данные о персонале наземных служб

Персонал ОВД дежурной смены службы движения Екатеринбургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», осуществлявшей непосредственное ОВД ВС Ту-204-300 RA-64039 22.07.09 г.:

Руководитель полетов РА и ЗВП Мякишев Игорь Дмитриевич,
возраст – 43 года, класс квалификации – 1-й, образование – высшее, стаж работы – 22 года, проверка теоретических знаний – 27.02.2009 г., проверка практических навыков – 25.05.09 г., обучение на КПК – 21.01.08 г., КПК английский язык – 28.05.08 г. Нарушений правил ОВД не имел.

Старший диспетчер Лаптев Вячеслав Викторович,
возраст – 38 лет, класс квалификации – 1-й, образование – высшее, стаж работы – 16 лет, стаж работы в должности – 1 год, проверка теоретических знаний – 23.03.2009 г., проверка практических навыков – 13.12.08 г., обучение на КПК – 16.11.07 г., КПК английский язык – 28.05.08 г. Нарушений правил ОВД не имел.

Диспетчер ДПР Плаксин Владимир Николаевич,
возраст – 59 лет, класс квалификации – 1-й, образование – высшее, стаж работы – 32 года, стаж работы в должности – 31 год, проверка теоретических знаний – 30.03.2009 г., проверка практических навыков – 02.06.09 г., обучение на КПК – 21.11.08 г., КПК английский язык – 26.04.08 г. Нарушений правил ОВД не имел.

Диспетчер СДП Пантелейкин Эдуард Вячеславович,
возраст – 38 лет, класс квалификации – 1-й, образование – высшее, стаж работы – 17 лет, стаж работы в должности – 17 лет, проверка теоретических знаний – 23.03.2009 г., проверка практических навыков – 02.06.09 г., обучение на КПК – 23.11.05 г., КПК английский язык – 26.04.08 г. Нарушений правил ОВД не имел.

Диспетчер ВСДП Тачин Сергей Вячеславович,
возраст – 46 лет, класс квалификации – 1-й, образование – среднее специальное, стаж работы – 27 лет, стаж работы в должности – 27 лет, проверка теоретических знаний – 23.03.2009 г., проверка практических навыков – 14.02.09 г., обучение на КПК – 25.01.08 г., КПК английский язык – 29.04.08 г. Нарушений правил ОВД не имел.

Весь состав смены перед заступлением на дежурство прошел медицинский осмотр, инструктаж и был допущен к ОВД.

2.3 Данные о воздушном судне

ВС Ту-204-300 RA-64039 заводской № 1450741564039.
Дата выпуска 26.08.2005 г. Ремонтов нет.
Ресурс назначенный проектный 45000 часов, 25000 полётов, 20 лет.
Ресурс действующий 1500 часов, 4000 полётов, 12 лет.
Наработка СНЭ 11941 час, 2187 полётов.
Остаток ресурса 3059 часов, 1813 полётов.
Последнее периодическое ТО Ф-Б 09.07.2009, к/н 46, при наработке 11823 часов.

01:ЭМТУ ВТ 0681 ТЕЛ:26055532 10 ФЕВ. 2009 09:19 С.2

2.4. Метеорологическая информация

Простые метеоусловия, справка прилагается.

2.5 Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД

Средства связи, навигации и системы посадки и УВД находились в исправном состоянии.

2.6 Данные об аэродроме

ВПП 08 R, МК=80 градусов, РД, МС чистые, сухие. На момент авиационного события по аэродрому Екатеринбург (Кольцово) действовало ограничение Б2361/09 НОТАМ: Б2050 ВПП 08L/26R ЗАКРЫТА.

ВПП 08L/26R была закрыта по причине земляных работ на грунтовой части с северной стороны, аэродромное покрытие пригодно к эксплуатации, разрешено использование ВПП для руления ВС (см. стр. 123 аэронавигационного паспорта аэродрома), в связи с чем ВПП 08Л/26ПР дневной и ночной запрещающей маркировкой не была обозначена.

РД G от РД A до РД D, РД B, РД L закрыты ремонтом, к эксплуатации не пригодны, обозначены дневной маркировкой и соответствующими заградительными огнями в соответствии с п. 3.3.32 РЭГА РФ-94.

Светосигнальное оборудование аэродрома находилось в исправном состоянии, для выпуска ВС Ту-204-300 RA-64039 было включено ССО ВПП 08 R, огни на ВПП 08L/26R и закрытых участках РД выключены по данным объективного контроля ССО.

2.7 Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

Аварийно-спасательные и пожарные команды не вызывались.

Поддерживалась 8-я категория пожарной защиты аэродрома в режиме постоянной готовности.

2.8 Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Пострадавших нет.

2.9 Работы, проведенные комиссией.

1. Проведено организационное заседание комиссии по расследованию, составлен план работы.
2. Изучено объяснение командира ВС, второго пилота, бортинженера, диспетчера ВСДП, ДПР, СДП, РП.
3. Изучены материалы объективного контроля (самолётные средства объективного контроля, записи радиообмена «экипаж - диспетчер», фоновой записи зала УВД КДП-2, записи работы светотехнического оборудования).
4. Проведены работы по допуску ВС к полётам после прерванного взлёта.
5. Оформлена техническая документация (карты-наряды, бортжурнал, технический акт).
6. Самолёт допущен к дальнейшей эксплуатации.
7. Проанализированы действия экипажа и диспетчеров ДПР, СДП, ВСДП.
8. Проведён опрос членов экипажа ВС и персонала дежурной смены РА и ЗВП.
9. Оформлен отчёт по результатам расследования.

2. АНАЛИЗ

Экипаж ВС Ту – 204-300 RA-64039 ОАО «Владивосток Авиа» после отдыха более 10 часов в гостинице «Лайнер» в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) в 16.00 UTC (22.00 местного времени, далее везде время UTC), в полном составе прошёл предполётный медицинский контроль и приступил к предполётной подготовке. Предполётная подготовка проводилась в полном объёме, экипаж был информирован о существующих запретах и ограничениях, в том числе и о закрытии ВПП 08 L/26R, что подтверждается опросом КВС, второго пилота и данными записи переговоров «диспетчер АДП – экипаж».

В 17.42 экипажу была разрешена буксировка и запуск двигателей. В 17.49 экипаж запросил руление на предварительный старт и получил разрешение с указанием маршрута руления: «Полоса 08 правая, по перрону, Альфа, предварительный разрешаю». Указанный

ОТ:УМТУ ВТ ФВТ ТЕЛ:26055532 10 АВГ. 2009 09:19 С.3

маршрут соответствовал установленной зоне ответственности диспетчера ДПР. Полный маршрут руления на полосу 08 R составлял: «перрон, РД Альфа, РД Кило, предварительный старт ВПП 08 R». Активное управление ВС осуществлял второй пилот Суханов Ю.А. При рулении по РД А (Альфа) с курсом, обратным посадочному, в 17.51.57 КВС доложил: «Владивосток Авиа 442, РД Альфа». Диспетчер ДПР Плаксин В.Н. передал руководство движением ВС Ту-204-300 RA 64039 диспетчеру старта, хотя рубеж передачи в соответствии с технологией работы диспетчера диспетчерского пункта руления обозначен после пересечения РД G (Гольф) на предварительном старте 08 L. В нарушение п. 4.3.1. Технологии работы диспетчера ДПР Плаксин В.Н. не в полной мере контролировал положение ВС, отвлекался от обслуживания движения ВС (по материалам видеозаписи единого зала КДП -2). На курсе 250 градусов в 17.52.44 КВС запросил разрешение на пересечение ВПП 08 L и получил на это разрешение. После разворота влево на курс 166 градусов пилоты увидели с левой стороны закрытую магистральную РД G (Гольф) с соответствующей дневной и ночной запрещающей маркировкой и ошибочно восприняли её как закрытую ВПП 08 L. На стандартные аэродромные световые указатели обозначения маршрута движения «G, 08 L» ни КВС Островский А.А., ни второй пилот Суханов Ю.А., не обращали внимания (по материалам опроса) в нарушение п. 3.16 РПП ОАО «Владивосток Авиа», который требует максимальной осмотрительности при пересечении ВПП. Далее, исходя из указанного заблуждения, на курсе 166 градусов в 17.53.20 КВС запросил занятие исполнительного ВПП 08 R при фактическом приближении к предварительному старту ВПП 08 L, где должно было передаваться руководство движением ВС Ту-204-300 RA-64039 диспетчеру старта от диспетчера руления. Диспетчер СДП Пантелейкин Э.В. дал разрешение на запрос экипажа, хотя истинное положение ВС не соответствовало докладу экипажа ВС и не поступил доклад о пересечении ВПП 08 L.

При запросе исполнительного старта ВС находилось на РД А (Альфа), в то время как должно было находиться на РД К (Кило). Действия диспетчера СДП объясняются затруднённым визуальным определением положения ВС в ночное время с его рабочего места.

По материалам объективного контроля записи работы электрооборудования установлено, что светосигнальная система ВПП 08 L была выключена. Взлёт производился без остановки ВС на исполнительном старте, что установлено по материалам расшифровки самолётных средств объективного контроля, хотя такой вид взлёта экипаж в нарушение п. 5.2.2.1. ФАП «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утверждённых приказом Росаэронавигации от 14.11.2007 г. № 109, у диспетчера СДП не запрашивал.

В результате в условиях дефицита времени диспетчер СДП Пантелейкин Э.В. определил, что взлёт производится с нерабочей ВПП только на этапе разбега после обнаружения ошибки экипажа диспетчером ВСДП Тачиным С.В. По команде Пантелейкина Э.В. в 17.54.38 взлет был прерван с максимальной скоростью 153 км/час без отрицательных последствий.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причиной авиационного события – прерванного взлёта воздушного судна с неподготовленной ВПП – явилась ошибка экипажа ВС в определении рабочей ВПП из-за плохой осмотрительности КВС и второго пилота при рулении на предварительный старт.

Событию способствовало нарушение рубежа передачи ОВД между диспетчерами ДПР и СДП.

Авиационное событие классифицировать как авиационный инцидент.

Тип события – 47 - прерванный взлёт.

Этап эксплуатации: 31 – разбег.

Факторы, обусловившие событие:

4Ø373 – плохая осмотрительность;

4Ø525 – нарушение правил радиообмена/фразеологии;

01:ЧМТЗ ВГ ФАВТ TEA:2605532 10 АВГ. 2009 09:20 С.4

5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

5.1. Согласно п. 5.2.2.1. ФАП «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», приказ Росаэронавигации от 14.11.2007 г. № 109 экипаж ВС взлет без остановки на исполнительном старте у диспетчера СДП не запрашивал, фактически выполняя такой вид взлёта.

5.2. Экипаж ВС, в нарушение п. 5.2.2.4. ФАП «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», приказ Росаэронавигации от 14.11.2007 г. № 109, доложил диспетчеру СДП о готовности к взлету, не заняв исполнительный старт ВПП 08 R, находясь на РД А (Альфа).

5.3. В нарушение п. 5.1.4.1. ФАП «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», приказ Росаэронавигации от 14.11.2007 г. № 109, экипаж ВС при достижении места предварительного старта не доложил об этом диспетчеру ДПР. Диспетчеру СДП экипаж также не доложил о занятии предварительного старта.

5.4. В нарушение п.3.16 РПП ОАО «Владивосток Авиа» экипаж не проявил максимальной осмотрительности при выруливании на ВПП 08 L, игнорировал аэродромные световые указатели в процессе руления.

5.5. В нарушение п. 52.4.1 ФАП «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», приказ Росаэронавигации от 14.11.2007 г. №109, экипаж ВС не доложил диспетчеру СДП об освобождении ВПП 08 L.

5.6. В нарушение п. 4.3.1. Технологии диспетчера ДПР Плаксин В.Н. не в полной мере контролировал движение ВС по маршруту руления до занятия предварительного старта, отвлекался от руководства движением ВС Ту-204-300 RA- 64039, периодически покидал своё рабочее место (подтверждается материалами видеонаблюдения в зале УВД).

5.7. В нарушение п. 3.2., п. 4.4. Технологии диспетчера ДПР Плаксин В.Н дал команду экипажу ВС перейти на связь с диспетчером СДП до рубежа передачи управления, не получив доклад экипажа ВС о занятии предварительного старта ВПП 08 L.

5.8. В нарушение п. 6 примечаний к п. 4.1. Технологии диспетчера СДП Пантелейкин Э.В. разрешил экипажу использовать для взлета ВПП 08 R, не получив доклад экипажа ВС о пересечении ВПП 08 L.

Примечание:

Согласно п. 3.2. Технологии диспетчера ДПР рубеж передачи управления диспетчеру СДП при вылете ВС с ВПП 08 R определен линией предварительного старта ВПП 08 L, расположенного на РД А (Альфа).

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Оснастить аэродром Екатеринбург (Кольцово) радиолокатором обзора летного поля.

6.2. Внести изменение в типовую Технологию работы диспетчера выносного стартового диспетчерского пункта в части подтверждения нахождения ВС на предварительном старте после доклада экипажа ВС на занятие исполнительного старта в т.ч. при взлете сходу.

6.3. Внести изменения в Технологию работы диспетчера СДП Екатеринбургского центра ОВД, конкретизирующие порядок назначения экипажам ВС маршрута рулепия на исполнительный старт с указанием всех необходимых элементов лётного поля.

6.4. Обеспечить возможность кругового обзора с рабочего места диспетчера ВСДП для визуального контроля за движением ВС в соответствии с требованиями Технологии работы.

6.5. Материалы расследования инцидента с ВС Ту–204-300 RA-64039 ОАО «Владивосток Авиа» изучить со всем лётным и диспетчерским составом.

ОТ:ИМТУ ВТ ФВТ ТЕЛ:2605532 10 АВГ. 2009 09:20 С.5

6.6. Генеральному директору ОАО «Владивосток Авиа» и начальнику Екатеринбургского Центра ОВД принять меры к повышению уровня трудовой и производственной дисциплины подчинённого персонала.

Председатель комиссии: Куприянов В.И.

Члены комиссии: С.К. Седов
Бурдуков И.И
Прималенный А.М.
Мотелёв Я.М.
Белоусов Г.А.

в работе комиссии участия не принимал.


ОТ:ЦМТЭ ВТ ФФВТ ТЕЛ:26055232 10 ФЕВ. 2009 09:21 С.6

ОТ:ЧМТУ ЦТ ФАВТ ТЕЛ:2605532 10 АВГ. 2009 09:21 С.7

Схема выруливания к прерванного взлёта ВС Ту-204 -300 RA-64039

22.07.2009г.

Карта аэродрома (маркировка) Руление 119,0 Превышение 233м Екатеринбург (Кольцово)

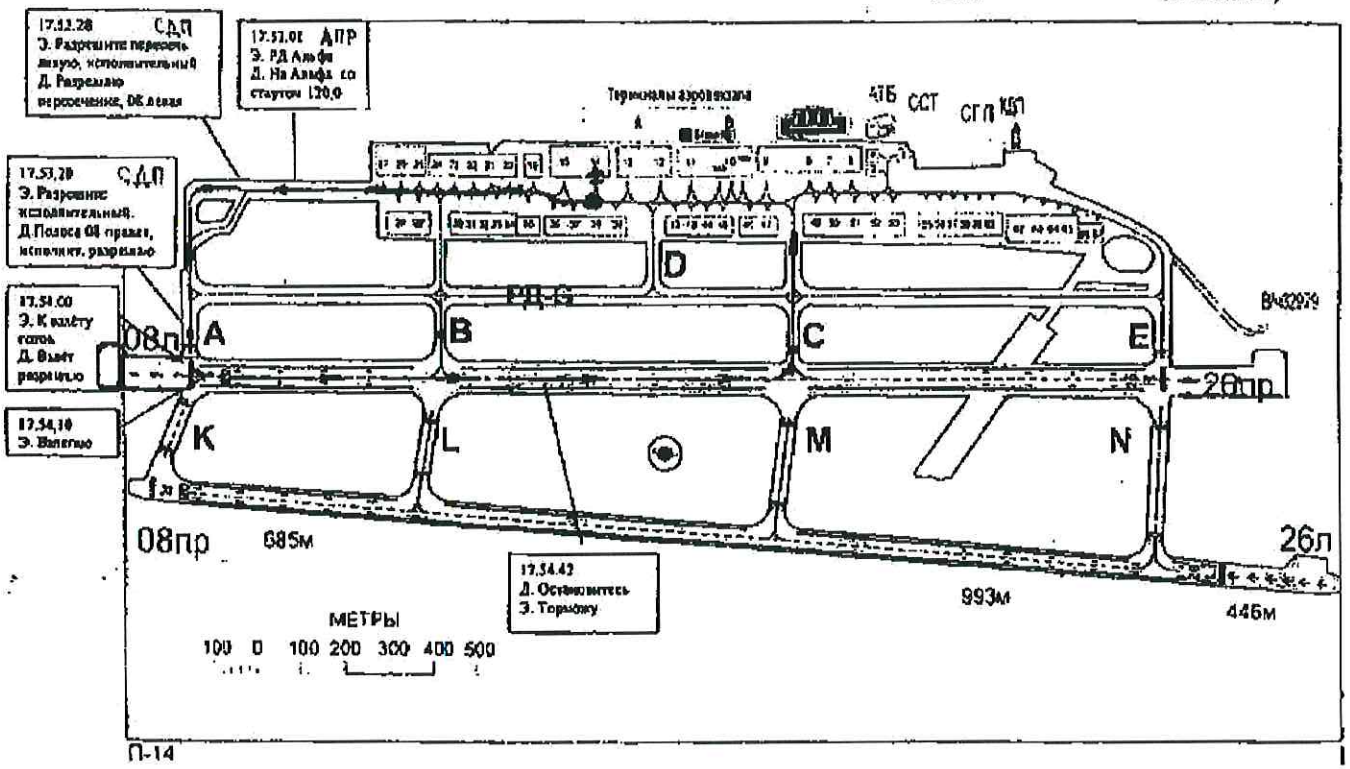

П-14

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ВС МТУ Росавиации
_____ Д.В. Целищев
«17» сентября 2018

ОТЧЕТ
по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом А320 VQ-BGJ ОАО АК «Уральские авиалинии», произошедшего при посадке в аэропорту Улан-Удэ 25.08.2018.

г. Иркутск 17.09.2018

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Ключерев В.Т.	- начальник ОИБП ВС МТУ Росавиации;
Заместитель председателя:	Волчек М.А.	- начальник ОАД ВС МТУ Росавиации;
Члены комиссии:	Сазонов А.В.	- инспектор ОИБП ВС МТУ Росавиации;
	Скосырский В.И.	- специалист-эксперт ОИБП ВС МТУ Росавиации;
	Семёнова С.В.	- главный специалист-эксперт ОИБП ВС МТУ Росавиации;
	Зубков О.В.	- заместитель начальника инспекции по БП ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»;
	Сороковиков А.В.	- зам. начальника службы движения Улан-Удэнского центра ОВД филиала «Аэронавигация Восточной Сибири»;
	Дьячкова А.Ю.	- ведущий инженер по управлению производством Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

назначенная приказом руководителя ВС МТУ Росавиации от 27.08.2018 № 55, провела расследование авиационного события с самолётом А320 VQ-BGJ, ОАО АК «Уральские авиалинии», произошедшего в аэропорту Улан-Удэ 25.08.2018.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Дата события	- 25.08.2018;
Принадлежность ВС	- ОАО АК «Уральские авиалинии»;
Номер рейса	- СЖР105;
Выполняемое задание	- коммерческие воздушные перевозки;
Плановый маршрут полета	- Домодедово – Иркутск;
Количество членов экипажа	- 2/4;
Количество пассажиров	- 156;
Последний аэропорт вылета	- Домодедово;
Планируемый пункт посадки	- Иркутск;

Фактический пункт посадки	- Улан-Удэ (на запасном);
Время посадки	- 00.27 здесь и далее время по UTC, 08.27 местн.
Этап события	- посадка;
Время события	- 00.27;
Время суток	- день;
Место события	- вновь построенная, не введенная в эксплуатацию ИВПП на летном поле аэродрома Улан-Удэ;
Что произошло	- экипаж произвел посадку ВС на вновь построенную, не введенную в эксплуатацию ИВПП. Информация с соответствующим предупреждением была опубликована в документах NOTAM;
Последствия события для людей	- экипаж и пассажиры не пострадали;
Состояние воздушного судна	- воздушное судно повреждений не имеет;

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Данные об экипаже

КВС	
ФИО	Абдрахимов Марат Минрахманович
Возраст	53 года
УЗ первоначального обучения	Бугурусланское ЛУ ГА
Год окончания	1986
ВУЗ	Актюбинское ВЛУ ГА
Год окончания	1995
УЗ последнего переучивания	Уральский УТЦ
Год окончания	2008
Стаж лётной работы	32 года
Стаж инструкторской работы	5 лет 6 месяцев
Общий налёт	17089 часов
Общий налёт на данном типе ВС	7656 часов
Общий налёт в данной должности	7359 часов
Общий налёт на данном типе как КВС	6777 часов
Имел ли подобные инциденты в прошлом	Не имел
Метеоминимум	III категория ИКАО
Дата последней проверки	15.11.2017

Вывод по результатам квалификационной проверки «Пять».
Может продолжать полёты пилотом инструктором ВС А 319/320/321, в том числе на МВЛ. Квалификации линейного пилота ГА соответствует.
Комментарий: данные о полетах КВС на аэродром Улан-Удэ начиная с 01.01.2015 в архиве эксплуатанта отсутствуют.

Второй пилот	
ФИО	Фофанов Сергей Николаевич
Возраст	46 лет

УЗ первоначального обучения	Краснокутское ЛУ
Год окончания	1998
ВУЗ	Ульяновское ВАУГА
Год окончания	2011
УЗ последнего переучивания	Уральский УТЦ
Год окончания	2018
Стаж лётной работы	16 лет 10 месяцев
Стаж инструкторской работы	10 месяцев
Общий налёт	9919 часов
Общий налёт на данном типе ВС	197 часов
Общий налёт в данной должности	197 часов
Общий налёт на данном типе как КВС	-
Имел ли подобные инциденты в прошлом	Не имел
Метеоминимум	I категория ИКАО
Дата последней проверки	22.07.2018

Вывод по результатам квалификационной проверки: «Четыре».
Квалификации линейного пилота соответствует.

2.2. Данные о персонале наземных служб.

С событием не связаны.

2.3. Данные о ВС

Рег. Номер	VQ-BGJ
Серийный номер	2376
Дата выпуска	20.01.2005
Завод изготовитель	Airbus Industry

Наработка на 24.08.2018:
1. 33096.52 час; 21076 посадок.
2. DY- Check 23.08.2018, к/н № 519 (СМФ, « Нордвинд »)
3. WY-Check – 24.08.2018, к/н # PP00015935 («ДМД., «Уральские Авиалинии »).
4. A01-Check –09.08.2018, к/н # PP00015781 (Кольцово, «Уральские Авиалинии»).

По результатам выполненных на воздушном судне работ после его посадки на строящуюся ИВПП, каких либо повреждений и/или неисправностей не выявлено.

2.4. Метеорологическая информация.

Фактическая погода от 25.08.2018 аэродрома Улан-Удэ за 00.00.
ветер у земли неустойчивый 1м/с, видимость10 км и более, облачность сплошная высотой 810 м, температура воздуха 16°С, температура точки росы 12°С, давление на уровне рабочего порога ИВПП26 716 мм рт ст. или 954 гПа., давление на уровне рабочего порога ИВПП26 приведённое к среднему уровню моря 1013 гПа, состояние ИВПП26 сухая, чистая, коэффициент сцепления 0,60.
Прогноз на посадку без изменений.

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД

Радиотехнические средства обеспечения полетов (РТОП).
РМС (СП-80М) с МКпос 263°, ОСП с МКпос 263°, ОПРС с МКпос 83°, РМА/РМД, ОРЛ-А, АРП типа «DF 2000».
На момент события по аэродрому издан NOTAM:
Ф2940/18 ВПП26: ILS КРМ ГРМ не работают.

Ф2941/18 ВПП26: DME совмещенное с ILS не работает.

2.6 Данные об аэродроме.

I. Состояние действующей (подготовленной) ИВПП263/83 на момент посадки ВС: Размеры ИВПП-1 2997х45 м, класс «В»; МКпос 263°/83° вид покрытия ИВПП:
ПК0-ПК22+08 – трехслойное покрытие
(цементо-бетон Btb4,0/50 -20 см., армобетон Btb3,6/45 -16 см.,
Цементобетон Btb3,6/45 -24 см.)
ПК-22+08-ПК29+97-двухслойное
(цементо-бетон Btb4,0/50 -20 см.,армобетон Btb3,6/45 -28 см.),
PCN: 38/R/A/W/T ИВПП сухая Ксц-0,6, без посторонних предметов.
Летная полоса 3646х300м.
Дневная маркировка соответствует требованиям ФАП-262.
Оснащение:
- ССО ОВИ-1 производства «Транскон» с МКпос 263° эксплуатируется с октября 2007 года, акт летной проверки от 07.11.2017. В момент посадки ВС А-320 VQBGJ 25.08.2018 ССО выключено.
- Система визуальной индикации глиссады, входящая в состав ССО в период захода ВС на посадку была включена согласно п.8.31 ФАП-128.

II. По поручению Правительства Российской Федерации от 18.01.2013 N АД-П9-248 с октября 2016 года севернее действующей ИВПП26/83 начаты работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием в международном аэропорту Улан-Удэ (Мухино).

Расстояние между осями действующей и строящейся ИВПП составляет 190 метров.

Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, республика Бурятия» согласно государственному контракту № 0373100090916000032 от 17.08.2016 должны были полностью завершиться к 30.11.2017.

В связи с неисполнением графика строительных работ, подрядчиком ФГУП «ГВСУ №7» весной 2018 года разработан уточненный график, предусматривающий завершение реконструкции до 30.11.2018.

Состояние строящейся (не подготовленная) ИВПП на момент посадки ВС:

Размеры ИВПП-2 3400х45 класс «В»;

Вид покрытия ВПП: Центральные ряды ВПП, участок ВПП на примыкании к ней РД-F, концевые участки ВПП протяженностью по 152 м, РД-F, РД-Н однослойный цементобетон Btb4,0, F200 с краевым армированием плит 39см, Крайние ряды ВПП, участки закругления РД-F на примыкании к существующей ВПП однослойный цементобетон Btb4,0, F200. Дневная разметка: Осевая линия, боковые границы, порог с МКпос 263°, цифровые знаки ПМПУ (посадочный магнитный путевой угол) нанесены на обоих торцах ИВПП-2. Нанесена осевая линия для руления ВС с ИВПП-2 на РД «Н». На поверхности ИВПП-2 на её торцах с обоих курсов имеются знаки (по одному) в форме креста «Х» (разметка нанесена белой водоэмульсионной краской). Имеется соединительная с действующей ИВПП РД «Н».

Разметка закрытых для летной эксплуатации поверхностей выполнена с нарушением требований ФАП-262, согласно которых, маркировка закрытых для движения ВПП или отдельных участков ВПП должна быть обозначена нанесением соот-

ветствующей разметки не только на их концах, но, если их протяженность более 300 м, то дополнительно с интервалами, не превышающими 300 м.

- не полностью маркирован порог с МКпос 83°.

Дневная маркировка выполнена силами подрядной организации ФГУП «ГВСУ №7». Неподготовленная ИВПП сухая, Ксц не измерялся, имеются по всей длине ИВПП мелкие фракции щебня, размером 10-20 мм. (влияния на посадку ВС не оказали).

Оснащение:

- ССО ОВИ-1 производства «Транскон» с МКпос 263°, с МКпос 263° входные огни установлены с красными линзами.

ССО в течение 72 часов по требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП-2003), утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6 (п.1.3.7 ….Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч….) работало в тестовом режиме перед официальной летной проверкой оборудования ССО и РТОП, намеченной на 27.08.18 по решению Совещания в правительстве Республики Бурятия (протокол № 52 от 14.08.2018).

Во время посадки ВС А-320 VQBGJ Уральские АЛ 25.08.2018 ССО, включая систему визуальной индикации глиссады ПАПИ неподготовленной ИВПП находилось во включенном режиме на тестовых испытаниях. Уровень индикации соответствовал максимальному – 5 ступень.

В момент посадки ВС на не подготовленную ИВПП, на ней и в непосредственной близости к ней строительная техника и персонал отсутствовали.

На момент события по аэродрому действовал NOTAM:

Ф5565/18 Севернее действующей ВПП постоянно в тестовом режиме включены огни ССО строящейся ВПП. Заход на посадку производить при повышенном внимании экипажа. Не принимать за огни действующей ВПП.

Ф3457/18 Ведётся строительство новой ВПП севернее и параллельно действующей ВПП 08/26 работают люди, техника.

Эксплуатационный минимум для посадки на аэродроме Улан-Удэ для данного типа воздушного судна категории «С» при заходе на посадку по системе NDB:
Видимость – 3800 метров.
Высота принятия решения - 990 футов или 330 метров.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд.

По факту события тревога не объявлялась. Воздушное судно эвакуировано с места события (нерабочая ИВПП) через 2 часа после посадки методом буксировки.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Травм у пассажиров и у членов экипажа нет.

2.9. Работы проведенные комиссией.

2.9.1 Собран и проанализирован следующий материал;

- объяснительные членов экипажа и персонала службы движения;
- бортовая и полетная документация;
- информация о синоптической обстановке и метеорологических условиях по данным которой принималось решение на вылет и выполнялся полет;
- материал деятельности Группы по обеспечению безопасности на ВПП в аэропорту Улан-Удэ.

2.9.2. Проведен анализ средств объективного контроля, с этой целью:
- прослушан радиообмен: «Экипаж – диспетчер»;
- прослушан радиообмен внутрикабинных переговоров между членами экипажа;
- выполнен просмотр снимков с монитора КРАМС-«Топаз»;
- выполнен просмотр видеоматериала с камер наблюдения, установленных на рабочих местах диспетчерского состава.
2.9.3. Проанализирован материал бортовых средств объективного контроля.

2.10. Другая информация.

В комиссию представлены материалы работы Группы по обеспечению безопасности на ВПП в аэропорту Улан-Удэ: Протокол № 8 заседания группы обеспечения безопасности на ВПП от 06.12.2017 и Протокол № 9 заседания группы обеспечения безопасности на ВПП от 22.06.2018.

Содержание протоколов не отражает информацию о рассмотрении на заседаниях темы двух близко расположенных ИВПП, как фактора опасности и связанных с этим рисков.

3. АНАЛИЗ

Для выполнения рейса по маршруту Домодедово – Иркутск на самолете А320 ОАО АК «Уральские авиалинии» был назначен летный экипаж из двух пилотов.

Пройдя подготовку в рамках сертификационных требований, экипаж имел право выполнять полетное задание на данном типе воздушного судна.

Предполетная подготовка в аэропорту Домодедово проводилась под руководством КВС.

Экипажу был представлен комплект документации с информацией, достаточной для принятия решения на вылет и выполнения полетного задания.

Применительно к рассматриваемому событию в NOTAM имелась объемная информация по запасному аэродрому Улан-Удэ, размещенная на двух листах и состоящая из восемнадцати позиций.

В период штатной (в рамках воздушного законодательства) эксплуатации на аэродроме действующей ИВПП и наличия в непосредственной близости от неё еще не введенной в эксплуатацию, вновь построенной ВПП, комплексное использование информации NOTAM по аэродрому Улан-Удэ имело целью ознакомления экипажей с особенностями организации полетов на аэродроме.

На момент события действовала следующая информация, имевшая непосредственное отношение к произошедшему событию:

NOTAM Ф5565/18: «Севернее действующей ВПП постоянно в тестовом режиме включены огни ССО строящейся ВПП. Заход на посадку производить при повышенном внимании экипажа. Не принимать за огни действующей ВПП».

NOTAM Ф3457/18: «Ведётся строительство новой ВПП севернее и параллельно действующей ВПП 08/26 работают люди, техника».

По пояснениям членов экипажа, в период предполетной подготовки они ознакомились с необходимой информацией, включая документы NOTAM.

КВС, не делая акцента на глубину работы с текстом пояснил: «Подготовка к рейсу проведена в полном объеме в аэропорту Домодедово, в том числе был изучен NOTAM по Иркутску, Чита, Улан-Удэ».

Второй пилот в процессе предполетной подготовки ознакомился с данной информацией, тщательно выделив ее (по Улан-Удэ) в документе подчеркиванием текста и постановкой в конце текста восклицательного знака.

Завершая предполетную подготовку, решение на полет было принято с соблюдением норм воздушного законодательства и правил авиакомпании.

Взлетная масса и центровка воздушного судна не выходили за установленные ограничения.

Полет до аэродрома назначения выполнялся в штатном режиме, без отклонений.

Комментарий: Руководством по производству полетов эксплуатанта, в разделе Standard Operation Procedures (SOP) определено, что в процессе предпосадочного брифинга экипаж рассматривает информацию из документа NOTAM в следующем объеме (формате перевода): «Просматривается и обсуждается маршрутный и аэродромный НОТАМ, для получения информации, способной оказать влияние на эксплуатационные процедуры (например: неработающие навигационные средства, ограничения на использование воздушного пространства, помехи и искусственные препятствия) или иные риски».

На предпосадочном брифинге для посадки в аэропорту Иркутск, запись VFR отмечает процесс обсуждения экипажем информации документов НОТАМ, касаемо ограничений в работе системы захода ILS (NOTAM Ф2940/18 и NOTAM Ф2941/18) и строительства новой ИВПП (NOTAM 3457/18) на запасном аэродроме Улан-Удэ.

Изложение этой информации в подборке из документов NOTAM оформлено в конце страницы 3/26 и начале страницы 4/26.

Учитывая, что тема тестирования ССО размещена последней в ряду из восемнадцати позиций по данному аэродрому, а фразеология обмена между членами экипажа не отражает обсуждение темы тестирования ССО и соответствующих этому вопросу предупреждений, можно заключить, что предупреждения на листе 4/26 относительно ограничений работы ССО могли остаться вне сферы внимания пилотов.

По прибытию в воздушное пространство аэродрома Иркутск у экипажа рейса СЖР105, наравне с другими прибывающими к этому времени в аэропорт назначения, возникли затруднения с принятием решения о посадке, из-за образования тумана, ухудшающего видимость менее эксплуатационного минимума.

Израсходовав в рамках установленных правил топливо до остатка, обеспечивающего полет до запасного аэродрома, экипаж принял решение следовать на аэродром Улан-Удэ.

Набор высоты и полет на эшелоне FL190 проходил без отклонений.

Экипаж вел активную работу по управлению воздушным судном и осуществлял навигацию.

Перед снижением на запасной аэродром Улан-Удэ , командиром ВС был проведен предпосадочный брифинг.

Сохранившаяся информация по записям речевого регистратора свидетельствует о том, что:

- как факт, брифинг состоялся;
- информация АТИС «Quebec» была прослушана;
- схема захода определена;
- система захода ОСП (NDB) выбрана;
- данные схемы по этапам захода на посадку озвучены;

Оценить весь объем информации брифинга, включая обсуждение (возможное) информации NOTAM, не представилось возможным, из-за накладки на остаток фразеологии внутрикабинных переговоров радиосвязи с другого борта.

Непосредственное управление полетами на аэродроме Улан-Удэ осуществляла смена № 5 из трех человек, руководителя полетов и двух диспетчеров, основного и подменного.

Назначение специалистов в смену для управления воздушным движением осуществлялось в соответствии с установленными нормами и правилами.

В соответствии с установленным порядком организации управления воздушным движением в воздушном пространстве аэропорта Улан-Удэ, функции диспетчера «Вышки» и диспетчера «Подхода» осуществлялись одним специалистом в совмещенном режиме.

До завершения работы уже в дневное время, отработавшей ночной цикл смене оставалось обслуживать воздушное движение еще около одного часа.

Метеорологические условия и синоптическая обстановка ограничений на эксплуатацию воздушного судна не накладывали.

24.08.2018, накануне события, в период 06.00 - 06.30 на предсменном инструктаже предыдущей смены начальник службы движения (НСД) подробно озвучил ситуацию с тестированием ССО на вновь построенной ИВПП.

Им была дана рекомендация:

НСД – «… Не будет нарушения, если указать «полоса 263 полоса левая», 83 полоса правая..».

Был рассмотрен вопрос по изменению уровня яркости ССО по запросу экипажей.

Руководитель полетов в ходе инструктажа дал пояснения:

РП – «Примерную фразеологию на пульте положили там, ребята представили, как информировать на русском, английском».

В завершении выступления начальник службы движения рекомендовал:

НСД – «…она, более отчетливо видно ее, новую полосу, поэтому при заходе напоминать, информировать».

Комментарий: рекомендация начальника службы движения была сформирована на основе его личной оценки изменившихся условий эксплуатации на летном поле (тестирование ССО) и озвучена в целях формирования повышенного внимания диспетчеров относительно взаимодействия с экипажами.

Данные рекомендации не содержали формализованных текстовых указаний, для передачи на борт ВС.

В 19.29, согласно журнала, на дежурство заступила «подменный» диспетчер.

В 22.07 после выхода на связь рейса ИрАэро-111 диспетчер ДПП сообщила экипажу:

ДПП – «ИрАэро 111 Улан-Удэ Подход доброе утро экипажу опознаны для информации севернее действующей ВПП постоянно в тестовом режиме включены огни светосигнального оборудования строящейся ВПП не брать во внимание, рассчитывайте заход ОСП на ВПП26 «Левая», схема «Остун-4», сохраняйте эшелон 190, снижение по расчету экипажа начало доложите».

Комментарий: как следует из радиообмена, реализуя рекомендации, данные начальником службы движения на предсменном инструктаже предыдущей смене и переданные действующей смене при пересменке (факт передачи логически следует

из сути радиообмена и текста инструктажа) диспетчер используя текст NOTAM? обеспечил экипаж достаточной информацией об особенностях эксплуатации летного поля и ССО строящейся ИВПП.

В 23.56, согласно журнала, на дежурство заступила «основной» диспетчер.

В 23.58 диспетчер информирует блиндом экипажи воздушных судов находящихся на связи (рейс Победа-425 и рейс Победа-453).

ДПП – «всем бортам для информации севернее действующей ВПП постоянно в тестовом режиме включены огни строящейся ВПП рассчитывайте заход ОСП на ВПП26 левая».

Комментарий: применением из текста NOTAM экипажи и этих двух воздушных судов, как и экипаж рейса ИрАэро-111 были проинформированы об особенностях посадки на аэродроме Улан-Удэ.

В 00.09 находясь в режиме снижения до эшелона FL130, экипаж СЖР105 закончил связь с РЦ Иркутск и перешел на связь с диспетчером аэродрома Улан-Удэ, доложив об ознакомлении с информацией «Quebec».

Воздушное судно было опознано диспетчером и экипажу было разрешено дальнейшее снижение на дальний привод аэродрома Улан-Удэ до эшелона FL90.

Комментарий:

На утреннем предсменном инструктаже в данной смене за 24.08.2018 (00.00 - 00.30) основному диспетчеру ДПП руководителем полетов был задан контрольный вопрос:

РП - «Так, сейчас у нас в тестовом режиме новой ВПП огни включены и днем и ночью, информацию довести до экипажей ВС на русском и английском языке. Предупреждение».

ДПП – «На русском языке: Глобас-115. Для информации, севернее действующей ИВПП постоянно в тестовом режиме включены огни светосигнального оборудования строящейся ВПП, значит, не брать во внимание огни, и рассчитывайте заход ОСП или визуально на ВПП26 левая. Ну, и далее, при разрешении посадки нужно будет указать, что именно ВПП26 левая».

Далее диспетчером была представлена эта же информация на английском языке.

Комментарий: в период общения диспетчера ДПП и экипажа рейса СЖР-105 текст, озвученный диспетчером при контрольном опросе на предсменном брифинге от 24.08.018: «Для информации, севернее действующей ИВПП, постоянно в тестовом режиме включены огни светосигнального оборудования строящейся ВПП, значит, не брать во внимание огни», до экипажа доведен не был.

В процессе радиообмена, экипаж задал вопрос диспетчеру относительно уточнения действующей системы захода на посадку.

ЭВС - «а заход будет NDB или ИЛС у вас будет работать?» (изложение в будущем времени).

Комментарий: материалы документа NOTAM исключали возможность использования ILS до 31.12.2018г., а информация ATIS определяла систему захода на посадку ОСП (NDB).

NOTAM Ф2940/18 «ВПП26: ILS КРМ ГРМ не работают».

ATIS: (Выписка). «Улан-Удэ АТИС. Информация «Quebec» 00.00 рассчитывайте заход по приводам (ОСП), полоса 26, сухая…».

Заданный вопрос, по всей вероятности, отражает ситуацию в которой экипаж, имея по данным АТИС информацию о действующей системе захода на посадку (NDB), посчитал необходимым дополнительно уточнить возможность использования системы ILS, как более удобной в применении.

Активное пилотирование осуществлял КВС, контролирующее управление обеспечивал второй пилот.

Управление воздушным судном осуществлялось с использованием бортовой автоматической системой (автопилота).

В горизонтальной плоскости был включен режим горизонтальной навигации по выдерживанию заданной линии пути к ИВПП26, сформированной бортовым навигационным комплексом на основе навигационной базы бортового вычислителя и их корректировки системой GPS.

В процессе захода, экипаж уточнил у диспетчера данные о давлении на аэродроме приведенные к уровню моря, получив информацию QNH 1013 гПа.

В процессе захода на посадку экипажу давалась информация о режиме работы бортов государственной авиации на соседних аэродромах.

В 00.22. экипажу была дана информация с разрешением о посадке.

ДПП – «Свердловский 105, удаление 14 км, на курсе, ВПП26 «левая», посадку разрешаю».

Экипаж подтвердил прием информации.

ЭВС – «ВПП 26 левая, посадку разрешили, Свердловский 105».

Комментарий

Вновь построенная ИВПП на аэродроме Улан- Удэ в эксплуатацию еще не введена. На этом основании информация о ее наличии не упоминается в рабочих технологиях диспетчерского состава и поэтому, при радиообмене с экипажами обычно не комментировалась.

Как следует из радиообмена при работе с бортом Свердловский 105, диспетчер так и не реализовывала передачу информации NOTAM экипажу, как это было сделано ею ранее при работе с Победа-425 и Победа 453, ограничившись рекомендацией НСД делать акцент на выделение действующей ВПП словом «Левая».

В данном случае, информации диспетчера «ВПП26 «левая», посадку разрешаю» оказалась явно не достаточно мотивированной для экипажа, чтобы запустить ментальный механизм по активации знаний NOTAM хотя бы у второго пилота, сделавшего при подготовке к полету в документах соответствующие отметки.

Важным негативным моментом в отмеченной выше ситуации, следует считать отсутствие у исполнителя работ (диспетчера) формализованных рекомендаций, разработанных в рамках СУБП главного оператора аэродрома и группы обеспечения безопасности на ВПП аэродрома Улан-Удэ, а также не достаточный контроль со стороны руководителя полетов за исполнением рекомендаций, данных им на предсменном брифинге.

В сборниках АНИ информации о строительстве еще одной ИВПП на летном поле аэродрома Улан-Удэ по причине ее размещения в документах NOTAM на постоянной основе не отражено, что по факту произошедшего отрицательно сказалось на итоге данного полета.

Информация АТИС данных о производстве строительных работ на летном поле не содержала.

Согласно п. 2.1.7 «Инструкции по составлению радиовещательной передачи АТИС на русском и английском языках от 20.03.2000 № 62/41 ФСВТ России и Росгидромета» - сохранение информации об изменении состояния аэродрома в сообщениях ATIS более 12 часов после получения извещения NOTAM - запрещается!

Реализация этой нормы на практике в связи с применением фразы «…об изменении состояния аэродрома…» ко всему что определено понятием «аэродром» негативно сказалось на итоге данного полета.

Из анализа представленных материалов, созданной главным оператором аэродрома группой обеспечения безопасности на ВПП такие факторы опасности посадки ВС на незаданную ВПП как:

- возможная путаница в использовании ССО рабочей и нерабочей ВПП;
- сбои в оценке публикаций предупреждений в НОТАМ и АИП;
- недостаточность мероприятий в обслуживании воздушного движения в период ввода ВПП в эксплуатацию;
- возможных сбоев в доведение информации до пользователей;

в группе по обеспечению безопасности на ВПП не рассматривались.

За две минуты до выхода рейса СЖР105 на частоту подхода аэродрома Улан-Удэ 129.3 имела место радиосвязь экипажа рейса Победа 453 отражающая некоторые сомнения в оценке ситуации с использованием рабочей ИВПП.

После получения разрешения на посадку экипаж Победа 453 поинтересовался:

ЭК – «Победа 453, подтвердите, огни работают для нерабочей полосы, правильно?».

Вопрос этого экипажа в контексте произошедшего позднее с другим воздушным судном, сам по себе отражает наличие фактора опасности, не распознанного при организации полетов на аэродроме в период тестирования ССО.

От диспетчера был получен подробный отчет:

ДПП – «Победа 453, подтверждаю, севернее действующей ВПП постоянно включены огни, не принимайте во внимание.

Находясь во время этого радиообмена на связи с диспетчером РЦ Иркутск на частоте 134.3, экипаж рейса СЖР105 не мог слышать его содержание и соответственно, принять к сведению.

Работа ССО с его прогоном в течении 72 часов на 5 ступени яркости определено условиями тестирования, что не исключает регулировки уровня яркости в меньшую сторону по требованию экипажей.

Из-за высокого уровня яркости, и другие воздушные суда испытывали сложности, связанные с тестовой программой ССО.

В частности, чуть ранее, требование экипажа по уменьшению яркости огней ССО в ночное время было реализовано при заходе на посадку в 22.23 рейса РД-111 Авиакомпании «ИрАэро».

ДПП – Удаление 14, на линии пути, ВПП 26, посадку разрешаю;

ЭВС - ВПП26 посадку разрешили ИрАэро-111;

ДПП- ИрАэро-111, ВПП 26левая;

ЭВС – ВПП26 левая ИрАэро-111;

ЭВС – Не могли бы вы уменьшить интенсивность огней на неработающей ВПП? Слепит.

ИрАэро-111 поняла;

ЭВС – Но как красиво!;

ЭВС – Спасибо.

Из записи обмена между пилотами рейса СЖР105 при внутрикабинных переговорах следует, что второй пилот осуществлял приборное пилотирование (согласно РПП эксплуатанта до высоты начала выравнивания) и при приближении к ВПП визуально положение ВС относительно ВПП не оценивал.

Давая оценку траектории движения ВС на конечном этапе захода на посадку в горизонтальной плоскости по данным с монитора РЛП-2 Лира-Т, можно сказать, что она оказалась близка к линии заданного пути.

Так как заход осуществлялся по неточной системе захода на посадку (NDB), при малом расстоянии между осями ИВПП, достаточно точно определить момент отворота воздушного судна для выполнения посадки на неподготовленную полосу по наземным техническим средствам не представилось невозможным.

Здесь необходимо отметить, что выбранная система захода на посадку NDB по фактическим погодным условиям не исключала и визуальный контроль за траекторией полета ВС в горизонтальной и вертикальной плоскости. Визуализация летного поля осуществлялась с высоты 600-700 метров и с удаления порядка 10 км.

Это подтверждается словами КВС, произнесенные за три минуты до приземления при наблюдении светлой поверхности вновь построенной ИВПП и ее ССО.

КВС – «Это, я испугался снег, что ли выпал?».

При полете со снижением на дальнюю приводную радиостанцию маркированную (ДПРМ) активно управляющий пилот, наблюдая за проецированием правее по курсу ярко светящихся огней строящейся ИВПП использует режим автопилота по управлению курсом «HDG» и увеличивает курс для совмещения линии движения ВС с линией определяемой продолжением оси новой ИВПП.

Однако, после повторного включения автопилота в режим горизонтальной навигации, с выдерживанием заданного базой данных трека, автопилот возвращает воздушное судно на нужное для посадки на заданную ИВПП место позиционирования.

Следуя сложившемуся в сознании сценарию посадки на обозначенную огнями ИВПП активно управляющий пилот при подлете к ДПРМ отключает автопилот и вновь поворачивает в право, отсюда и далее управляя воздушным судном в штурвальном режиме.

При снижении КВС также ориентировался данными огней системы PAPI (Precision Approach Path Indicator - огни глиссады точного захода).

Это подтверждает внутрикабинный радиообмен:

КВС – «Один красный, три белых»: констатирует он.

Данное соотношение видимых огней характеризует полет ВС выше глиссады, в то время, как полет по глиссаде отражен наличием двух красных и двух белых огней.

Так как комплекты огней PAPI расположены каждый соответственно слева от торцов новой и рабочей ИВПП, а режим их яркости значительно отличался (PAPI рабочей ИВПП на 3 ступени яркости, PAPI вновь построенной ИВПП на 5 ступени), можно предположить, что в дневных условиях КВС использовал огни более высокой яркости новой ИВПП, оставляя без внимания значительно менее ярко работающие огни PAPI действующей.

Принимая во внимание и тот факт, что торец вновь построенной ИВПП выдается вперед относительно торца рабочей ИВПП на 400 метров, вполне вероятно, что

и этот фактор мог оказать влияние на приоритет внимания пилота к более выделенному огнями месту, определенному для приземления.

Давая устные пояснения произошедшего, КВС сообщил, что в этот момент он не испытывал сомнения в правильности принимаемого решения, на основе уверенности в действиях, много раз повторяемых, при посадке именно на подсвеченную взлетно-посадочную полосу.

На высоте принятия решения автоматический формирователь речевых сообщений (АФРС) сообщает: «Минимум», на что следует решение КВС «Садимся».

АФРС - (перевод на русский) – «90 метров».

КВС – «… у них новая полоса то, её же не было!» (удивление).

Комментарий: Эта фраза с высокой степенью вероятности отражает ситуацию, в которой восприятие наличия ярко освещенной ВПП перед приземлением явилось для пилота лишь констатацией факта развития аэродромной структуры и не вызвало никаких ассоциаций с соответствующей информацией из документа NOTAM.

Пояснения КВС по факту ознакомления им с документом NOTAM в аэропорту вылета объективно проверить не представилось возможным, из-за чего их следует принять.

Из объяснений второго пилота, при заходе на посадку он осуществлял приборный контроль за движением воздушного судна и визуально намерений захода на посадку на данную ИВПП выявить не мог.

Навигационное оборудование данного воздушного судна позволяет с достаточной степенью точности фиксировать позиционирование воздушного судна даже при отклонениях меньших чем 200 метров и при корректно выбранном режиме индицирования на приборной панели пилотов показаний позиционирования воздушного судна относительно заданной бортовой базой данных траектории движения эта информация может быть представлена пилоту в адекватном формате.

Можно предположить, что малый опыт работы на данном оборудовании не позволил второму пилоту правильно оценить ситуацию в условиях приборного полета.

АФРС – «60 метров».

ВП – «Выше идем немножко».

АФРС – ведет отсчет уменьшения высоты перед приземлением.

Далее следует приземление, пробег с реверсом и остановка ВС.

Слышны характерные звуки перемещения рычагов управления и шум реверса.

На фоне звука работы реверсивной установки слышна безадресная управляющая команда диспетчера:

ДПП – «Срочно на второй круг уходите».

ВП (недоуменно) – «Кому это она говорит?» и (с сомнением) – «А чё, мы не туда сели?».

КВС (констатирует) – «А мы не туда сели, наверное».

Внутрикабинный обмен между пилотами после приземления позволяет предположить, что их ознакомление с оперативной предупреждающей информацией

имело поверхностный характер, так как важная информация из NOTAM в данный момент оказалась для экипажа неожиданной.

ДПП – «Свердловский 105, выключайтесь на месте».

Идет процесс подготовки к выключению двигателей.

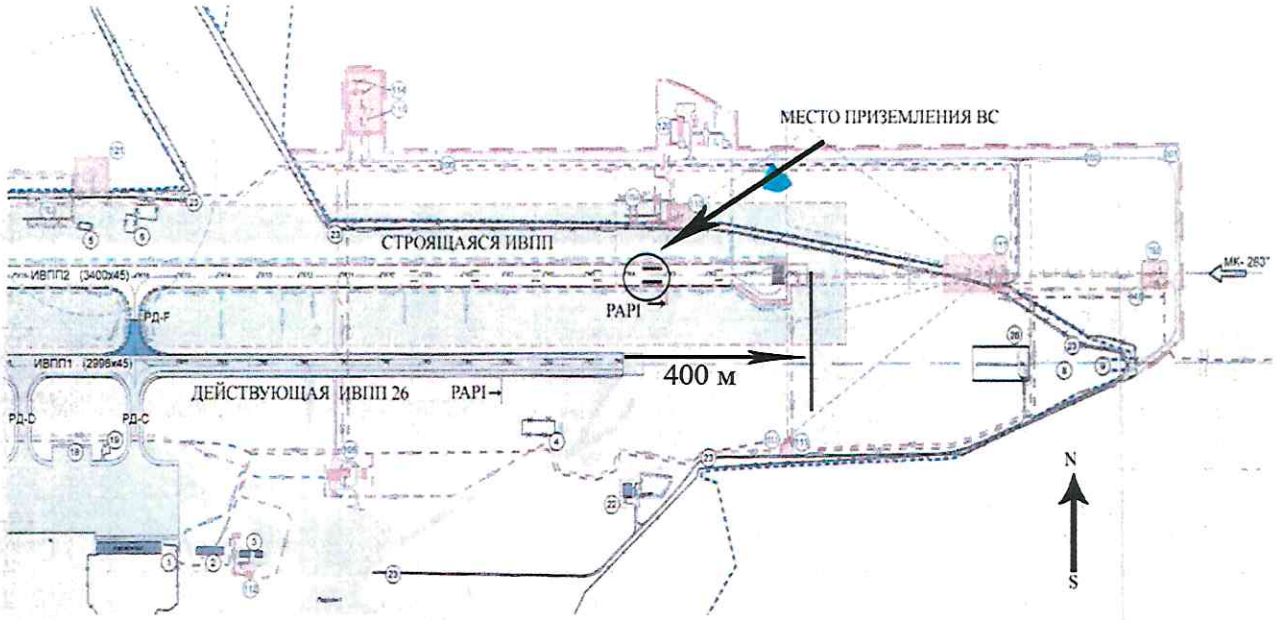


Схема лётного поля в зоне посадки ВС.

ДПП – «Свердловский 105, вы сели на правую полосу».

КВС (отвечает диспетчеру спокойно, но с недоумением в голосе) – «Огни горят, все горит..».

Далее следует радиообмен, касающийся возможности руления, эвакуации пассажиров и положительной оценки экипажем качества вновь построенной ИВПП.

КВС (с упреком к службе движения) – «Свердловский 105, надо бы огни хоть выключить нам».

Комментарий:

Одновременная работа ССО обоих ИВПП, имевшая место на аэродроме в ночное время и в дневное время могла способствовать правильному решению экипажа на посадку, но ее штатная эксплуатация (без включения ССО) в данный момент не выходила за рамки существующих норм, а инициативных предложений от группы по обеспечению безопасности на ВПП в этом отношении не формировалось.

РП – «Свердловский 105, NOTAM же действует по огням».

КВС – (соглашаясь с оттенком сожаления) – «Понятно».

РП – (немного сбивчиво) «Свердловский 105. Вы информацию принимали, что правее действующей ВПП в действующем режиме постоянно огни включены. Не принимайте во внимание».

КВС (утвердительно) «Ну понятно, мы там читали (и добавляет, как бы с упреком), но надо было еще подсказать нам. (а затем, соглашаясь) Ну, хорошо, ладно».

Фраза, сказанная КВС от себя, но во множественном числе «читали», похоже, выражает его личную неуверенность в сказанном.

Следующая фраза второго пилота подтверждается документом NOTAM, где действительно им деланы указанные отметки.

ВП – «И я еще специально отмечал там…

На это КВС уточняет.

КВС – «А? Написано, да?».

ВП (повторяет) – «Я отмечал там, восклицательным знаком..».

Комментарий:

Данный обмен между пилотами можно с большой степенью вероятности рассматривать так: второй пилот знакомясь с документом NOTAM в Домодедово получил предупреждающую информацию сделав отметки об этом в документе. При проведении предпосадочного брифинга, к этой информации пилоты не обращались, в связи с чем она оказалась сдвинута на задний план сознания на фоне продолжительного полета, стрессов ожидания погоды над Иркутском, перелета на запасной, малого остатка топлива (срабатывание сигнализации периодической остановки подкачивающих насосов в условиях перебалансировки самолета на различных этапах полета).

Что касается КВС, то его фраза «А? Написано, да?» с большой вероятностью позволяет утверждать, что пилот если и знакомился с NOTAM в аэропорту вылета, вероятнее всего он пропустил для запоминания определившие событие данные об ограничениях по работе ССО и строительстве новой ИВПП на запасном аэродроме.

Затем следует пауза и фраза:

КВС – «Да! Не хорошо получилось».

Несмотря на стресс от допущенной ошибки, текст и интонация общения при радиообмене после посадки, отражает адекватное поведение КВС по взаимодействию с наземными службами и руководству работой экипажа.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посадка воздушного судна на строящуюся ВПП произошла из-за ошибки, допущенной КВС при эксплуатации воздушного судна на аэродроме без учета опубликованной в документе NOTAM информации об особенностях режима его работы.

Причиной ошибочных действий командира экипажа явился не достаточный уровень внимания, проявленный в период предполетной подготовки и предпосадочного брифинга к объемной информации NOTAM по запасному аэродрому.

Событию способствовало:

- отсутствие у созданной главным оператором аэродрома группы обеспечения безопасности на ВПП инициативы в определении необходимости реализации на аэродроме дополнительных мероприятий связанных с риском посадки на строящуюся ВПП.

- не достаточный уровень организации управления ресурсами в экипаже, выразившийся в оставлении без внимания части объемной информации NOTAM при проведении предпосадочного брифинга в рамках стандартных операционных процедур.

- не достаточный контроль со стороны руководителя полетов за исполнением диспетчерским составом рекомендаций, данных на предсменном инструктаже по снижению риска посадки на не заданную ВПП.

Комиссия классифицируется событие, как серьезный авиационный инцидент.

Тип события:	64	- посадка на незаданную ВПП;
Этап эксплуатации:	73	- приземление;
Факторы обусловившие событие:	40213	- заход на незаданную ВПП;
	40217	- приземление на незаданную ВПП;
Уточняющие характеристики фактора:	521	- невнимательность;
	560	- отсутствие взаимодействия с членами экипажа;
	579	- (прочие) отсутствие инициативы в определении дополнительных мероприятий связанных с рисками эксплуатации воздушных судов на аэродроме.

5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

5.1. Воздушное судно не имеющее повреждений с пассажирами на борту в течении двух часов находилось в процессе постановки его на место стоянки из-за невозможности доставки на ИВПП под разгрузку трапа на электрическом ходу ввиду недостаточности энергии его аккумуляторов.

5.2. Нарушение правил воздушного законодательства (ФАП-262), по нанесению на поверхность нерабочей (строящейся ИВПП) запрещающей эксплуатацию маркировки.

5.3. СУБП оператора аэродрома не обеспечила достаточную степень эффективности мероприятий в отношении фактора опасности посадки ВС на не подготовленную ВПП:

- главный оператор аэродрома не реализовал предложения Росавиации, изложенные в Приказе от 13.10.2017 № 825-П в части касающейся рассмотрения в рамках СУБП возможностей связанных с использованием ССО с целью обеспечения дополнительной ориентировки экипажу при заходе по схеме неточного захода на посадку.

- аэропортовая группа по обеспечению безопасности на ВПП при участии представителя службы движения не внесла на рассмотрение вопрос о привлечении структур ОВД к обеспечению экипажей дополнительной информацией по вопросу снижения риска посадки на незаданную ВПП, вследствие чего норма п.п. «К», п. 5.4.10, ФАП-293, как сдерживающий фактор оказалась не реализованной.

5.4. Формулировка фразы из приказа ФСВТ России и Росгидромета от 20.03.2000 № 62/41 о запрещении сохранять в системе ATIS информацию «об изменении состояния аэродрома» более 12 часов после получения извещения ЦАИ (НОТАМ), позволяет трактовать ее применительно ко всему, что определено термином «аэродром», включая в том числе и строительство новой ВПП. В данном случае, это явилось основанием не публиковать в ATIS информацию о наличии проявившегося фактора опасности.

5.5. Как отмечалось в результатах расследования авиационных событий связанных с посадками на не заданную ВПП, пилоты не воспринимают запрещающий знак «Х», нанесенный в торце ВПП в не контрастном (белое на сером) формате.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Рассмотреть данное событие в рамках СУБП эксплуатантов и главных операторов аэродромов.

6.2. Рассмотреть применение альтернативных способов доставки к воздушному судну наземных средств эвакуации с учетом их энерговооруженности.

6.3. С целью предотвращения проявления различного рода нарушений при проведении работ на летном поле сторонними организациями, операторам аэродромов в рамках СУБП определять порядок контроля за их деятельностью.

6.4. С учетом наличия на аэродроме более двух ВПП находящихся на различной стадии эксплуатации, а также рекомендаций Росавиации, изложенных в п.1.2.3. Приказа № 825-П от 13.10.2018, группе безопасности на ВПП в аэропорту Улан-Удэ рассмотреть фактор опасности посадки на не заданную взлетно-посадочную полосу.

6.5. Группе безопасности на ВПП в аэропорту Улан-Удэ рассмотреть вопрос применения на аэродроме нормы, изложенной в п.п. «К», п. 5.4.10, ФАП-293.

6.6. Эксплуатантам в рамках СУБП, в целях совершенствования процедур управления ресурсами экипажа (CRM), обратить внимание на реализацию экипажами стандартных операционных процедур в отношении умения использовать полученные предупреждения.

6.7. Структурам ОВД в рамках СУБП рассмотреть фактор опасности посадки ВС на неподготовленную ВПП, с разработкой мероприятий, понижающих уровень связанных с этим рисков. При наличии риска посадки на неподготовленную ВПП вносить в текст системы АТИС соответствующую информацию независимо от ее публикации в NOTAM.

6.8. Дополнить Федеральные авиационные правила нормой, определяющей наносить на ВПП запрещающую разметку контрастной краской, или в контрастной окантовке, либо выполненной на основе светоотражающих компонентов.

Председатель комиссии: Ключерев В.Т.

Заместитель председателя: Волчек М.А.

Члены комиссии: Сазонов А.В.

Скосырский В.И.

Семёнова С.В.

С особым мнением Зубков О.В.

Сороковиков А.В.

Дьячкова А.Ю.

Председателю
комиссии по расследованию
авиационного события
г. Ключереву В.Т.

Член комиссии по расследованию
авиационного события
Зубков О.В.
21.09.2018

Особое мнение

В разделе «Заключение» Отчета о результатах расследования отражены не все факторы, оказавшие влияние на исход полета и описанные в разделе «Анализ», а также в Отчете летной подкомиссии. Указанные факторы так же явились причинами посадки ВС на строящуюся ИВПП, т.к. реализация, в должной мере, любого из них явилась бы достаточной информацией экипажу для правильного определения рабочей ИВПП.

1. Передача АТИС не содержала информации о включенном в тестовый режим ССО строящейся ИВПП, хотя п. 1.3 Инструкции по составлению радиовещательной передачи АТИС на русском и английском языках от 20.03.2000 №62/41 ФСВТ России и Росгидромета позволяет это сделать: *«Информацию, которая имеется в АИП или в сообщениях НОТАМ, следует включать только тогда, когда это оправдывается исключительными обстоятельствами».*
2. Отсутствовало информирование экипажа органом ОВД в соответствии с п. 5.4.10. Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса РФ от 25 ноября 2011 года № 293:
   «Орган ОВД после установления связи с воздушным судном должен передать ему следующую информацию:
   …
   к) данные об изменении эксплуатационного состояния визуальных и невизуальных средств, имеющих важное значение для захода на посадку и посадки.
   Перечисленная выше информация передается при отсутствии на аэродроме радиовещательных передач АТИС (метеоканала) или **если эта информация (часть информации) не включена в АТИС.**
   Т.к. светосигнальное оборудование ИВПП является одним из визуальных средств аэродрома (раздел IV Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса РФ от 25 августа 2015 г. № 262), изменение его эксплуатационного состояния – включение системы в тестовый режим – имеет важное значение для захода на посадку, т.к. в значительной мере повышается риск принятия строящейся

17 се"

ИВПП за рабочую. Информация об изменении эксплуатационного состояния визуального средства аэродрома в передаче АТИС отсутствовала, поэтому информирование экипажа должен был осуществить орган ОВД.

3. Диспетчер ОВД не потребовал включения ССО рабочей ИВПП в соответствии с п.8.31 ФАП-128 и п.1.2.3. приказа Росавиации от 13.10.2017 № 825-П.
4. Диспетчером ДПП при ОВД рейса У6 105 не выполнены рекомендации начальника службы движения об информировании экипажей о включенном ССО строящейся ИВПП без запроса со стороны экипажа. Экипажи предыдущих трех рейсов такую информацию от диспетчеров получили. И, по крайней мере, одному из них это предупреждение помогло в правильном определении рабочей ИВПП (см. выписку радиообмена).

С уважением,

заместитель начальника ИБП
ОАО АК «Уральские авиалинии» Зубков О.В.

175"